

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216929/10/25-11401	Data raportu	28-10-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/78641/25/10/14	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBD6EC6JG115316
Marka, model	OPEL Astra V Hatchback 15-19
Typ, wersja	Astra V 1.4 T Enjoy S&S aut
Numer rejestracyjny	WD0671R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1399 ccm/110 kW
Stan licznika	105 712 km
Data 1. rej./rok prod.	19-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	13-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kierownica skórzana, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Spojler tylny, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Biznes

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91H	5,8 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91H	5,6 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/55 16 91H	5,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	200 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
4	Szyba przednia barwiona	wymieniona		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
7	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Próg R	wgniecenie/odkształcenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

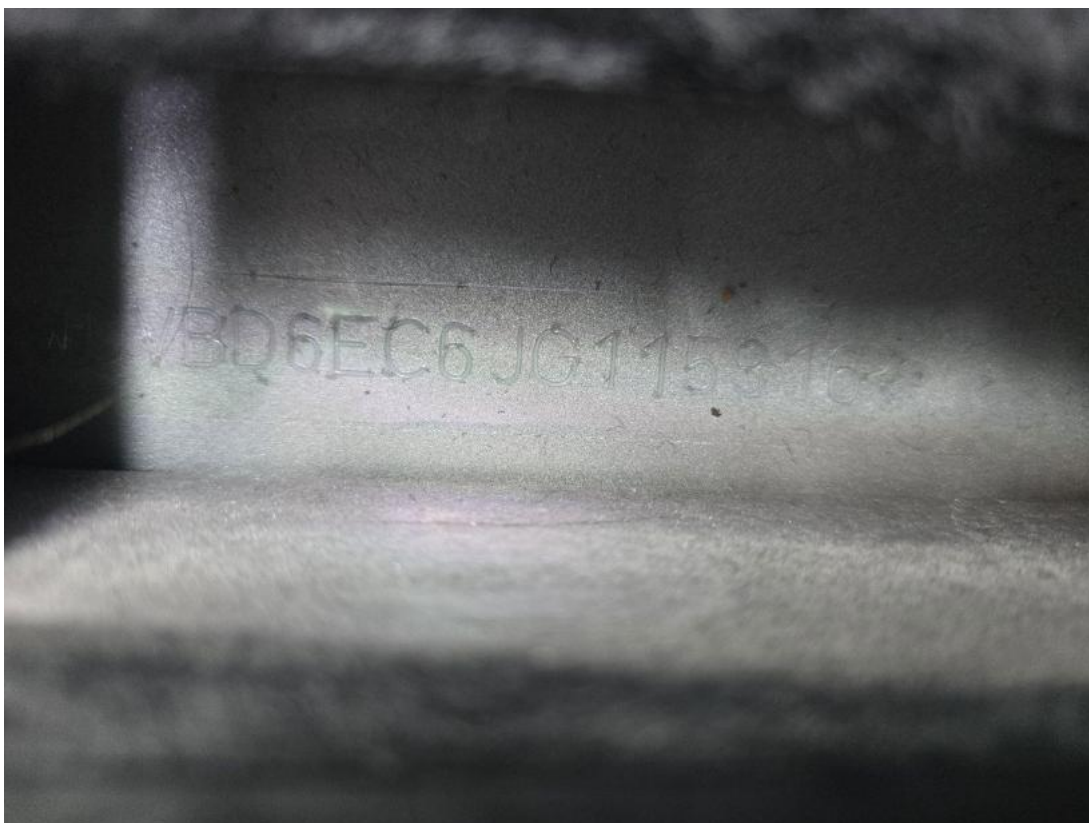

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

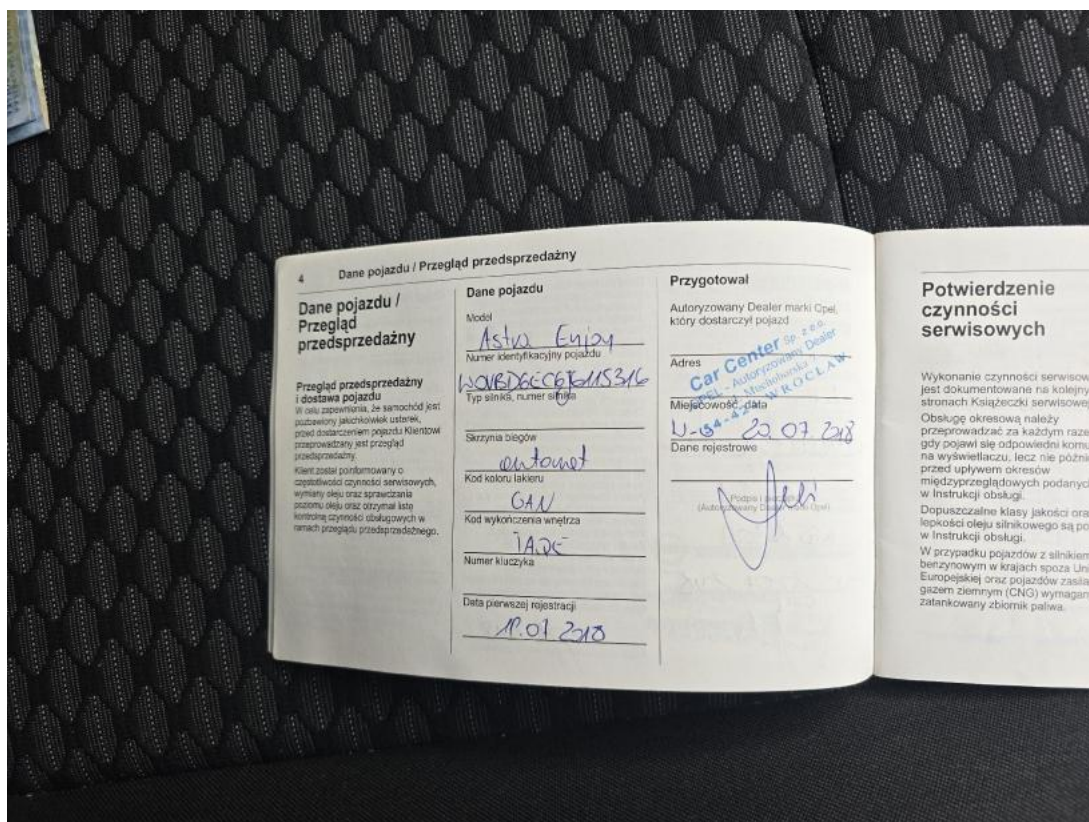

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

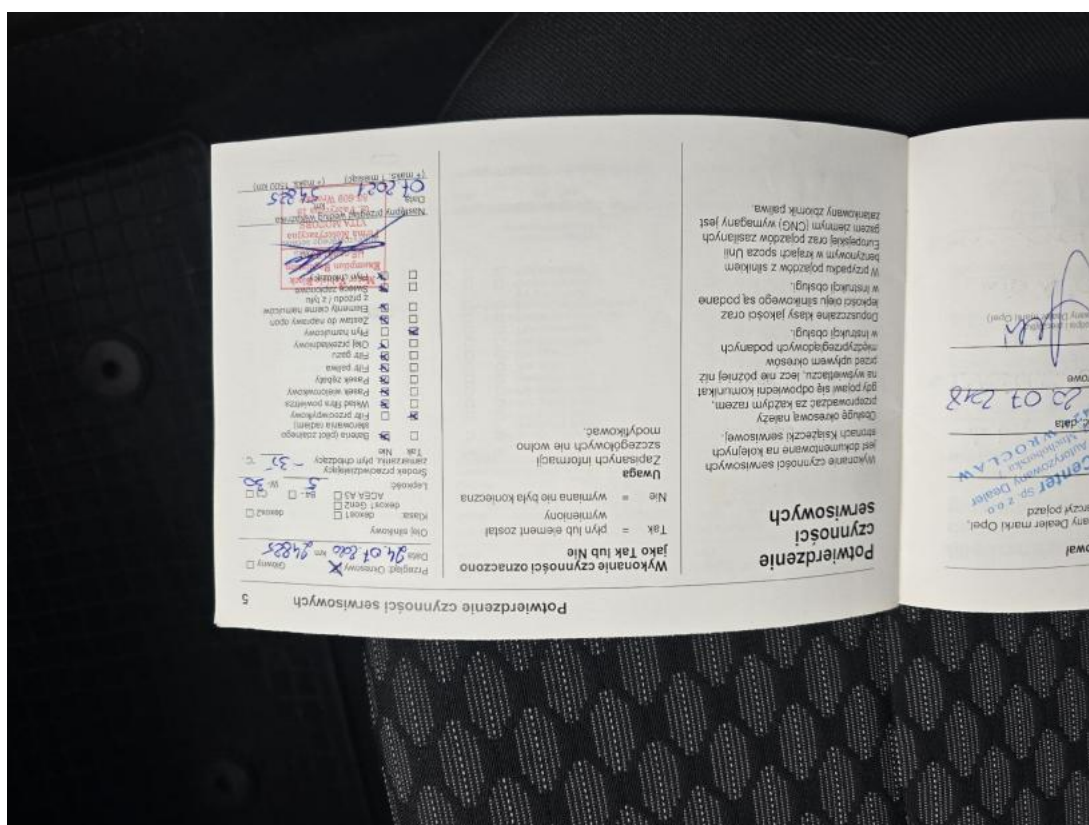

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

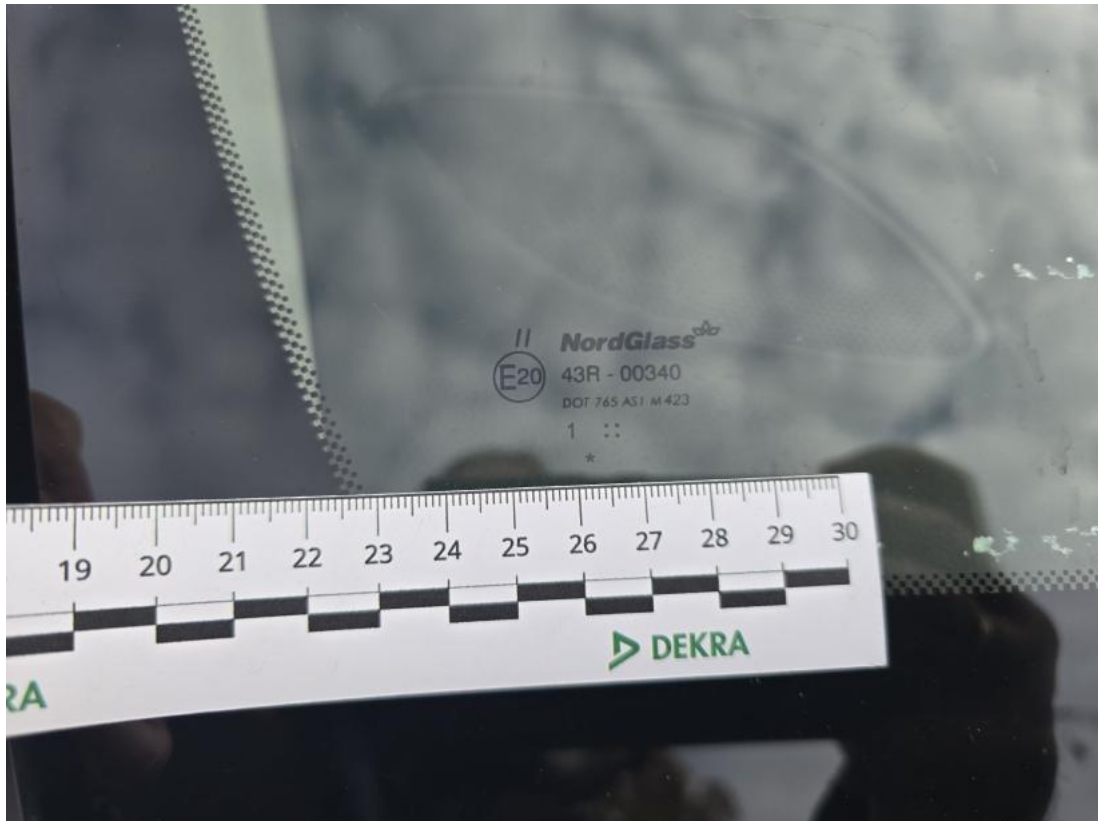

Fot. 39

Szyba czołowa - Inne 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

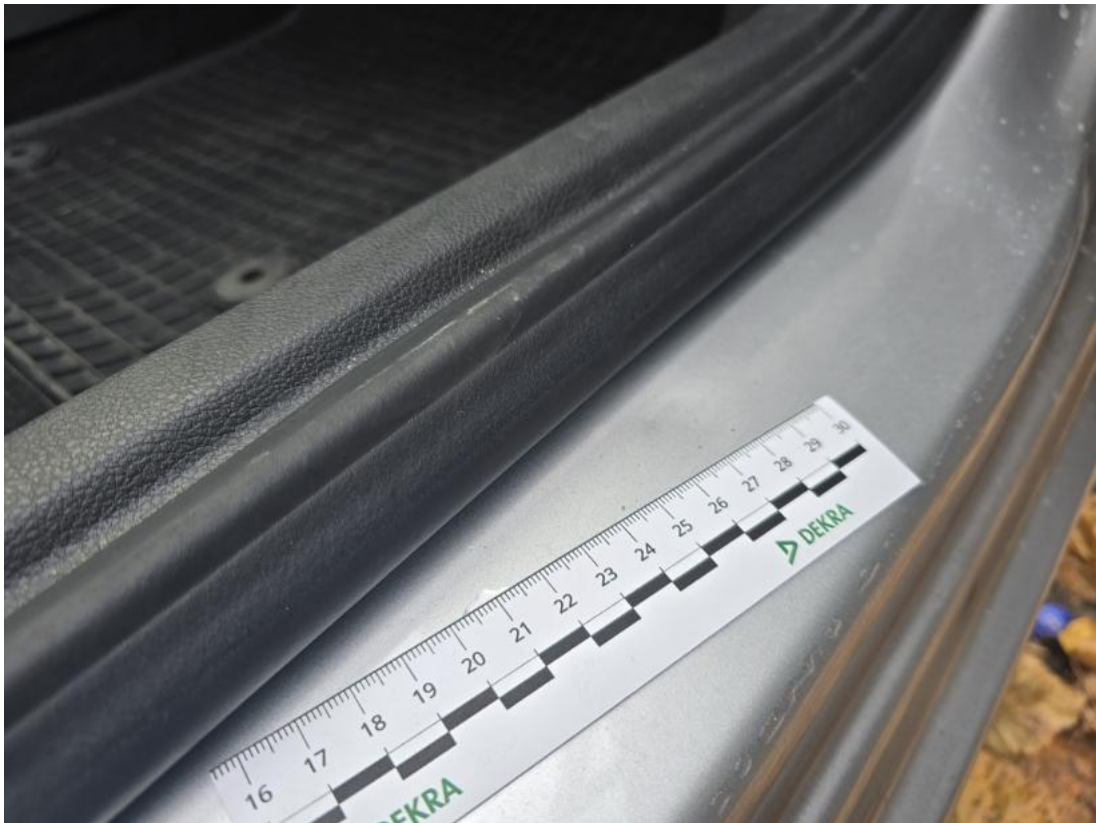

Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 58

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Blotnik przedni L - Rysa/odprysk 1