

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216728/10/25-11401	Data raportu	14-10-2025
Rzeczoznawcy	Michał Michalski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/74579/25/10/01	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YHM815AJL262753
Marka, model	KIA Cee\\'d Kombi 15-18
Typ, wersja	Cee\\'d 1.4 CRDi M
Numer rejestracyjny	WD0867S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1396 ccm/66 kW
Stan licznika	186 979 km
Data 1. rej./rok prod.	19-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	02-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Automatyczne włączanie świateł, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik obecności pasażera, przód/tył, Czujnik zmierzchu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Klimatyzacja manualna z funkcją chłodzenia schowka, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Radio CD/MP3 sterowanie w kierownicy, USB, Aux, iPod, 6 głośników, Relingi dachowe, Schowek pod podłogą w bagażniku, Szyby barwione, TCS - System kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana, dzielona, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, VSM - system zarządzania stabilnością auta, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NFERA SU1	195/65 15 91H	6,4 mm
	lewe	NEXEN, NFERA SU1	195/65 15 91H	6,4 mm
tylna	prawe	NEXEN, NFERA SU1	195/65 15 91H	6,7 mm
	lewe	NEXEN, NFERA SU1	195/65 15 91H	6,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200
3	Dach	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Drzwi przednie prawe	150 - 200
6	Drzwi tylne lewe	150 - 200
7	Drzwi tylne prawe	150 - 200
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1

2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, ślady korozji, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
6	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Przysłona zderzaka	zarysowanie		
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
11	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód

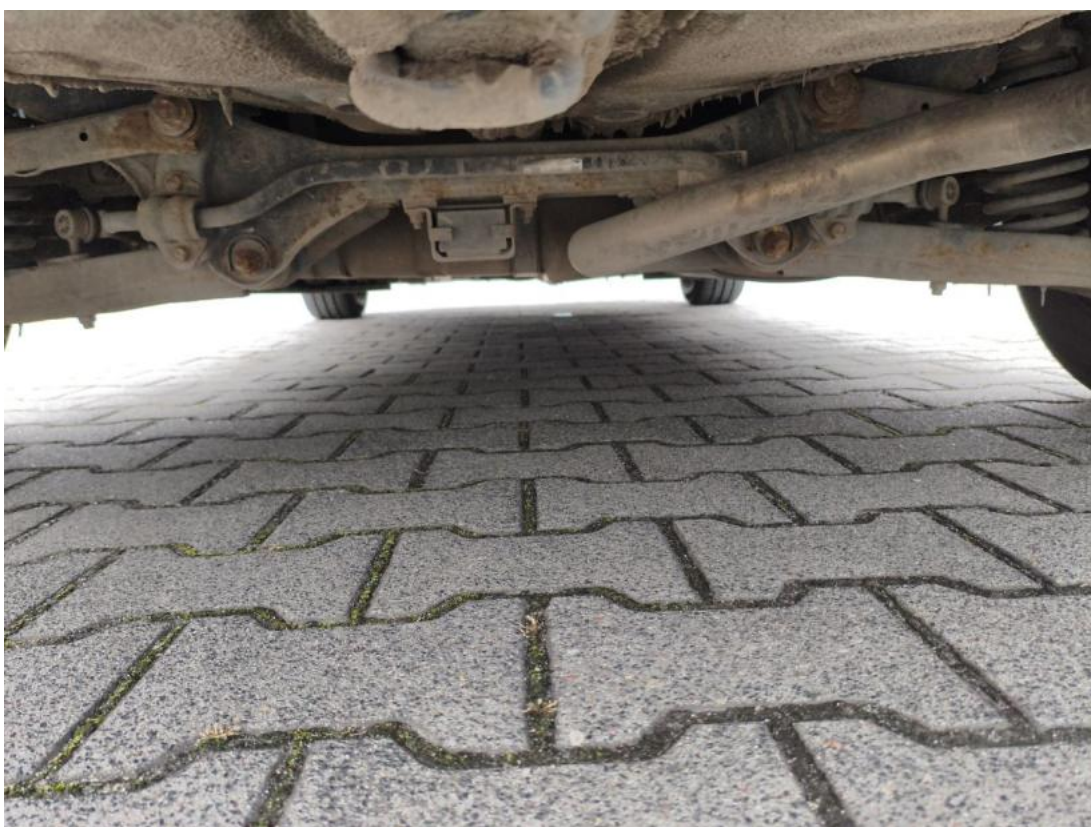

Fot. 26


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

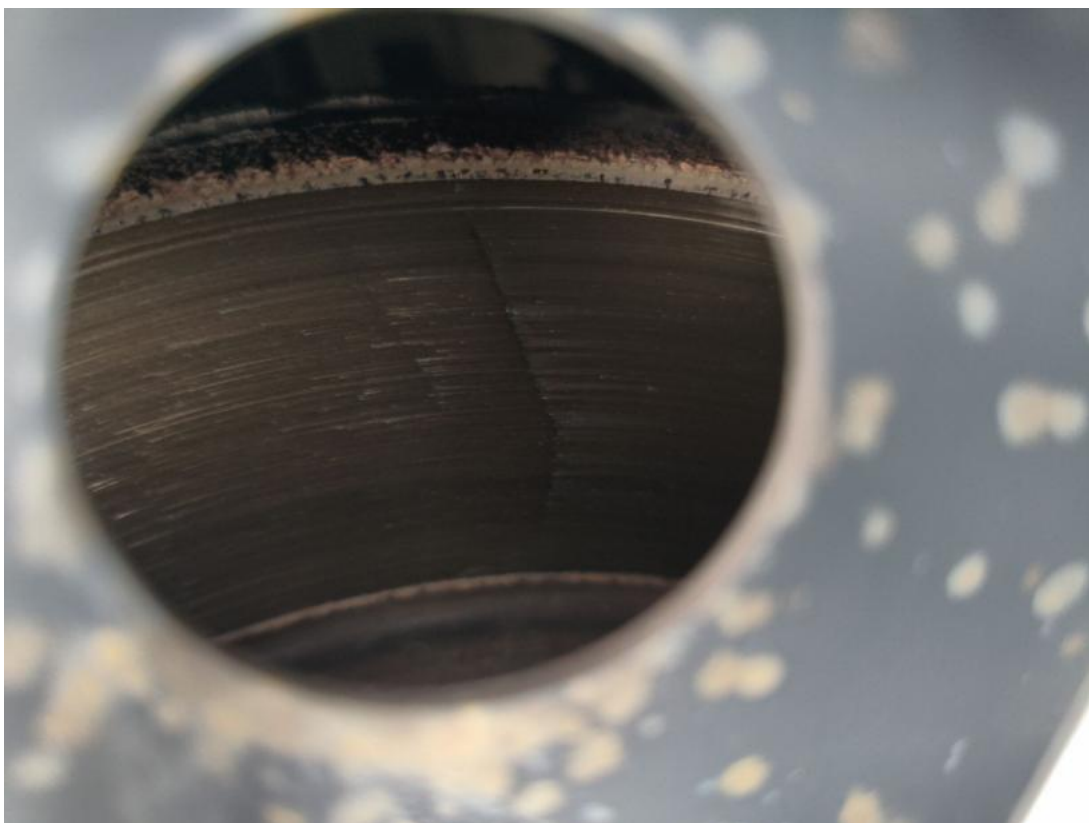

Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa

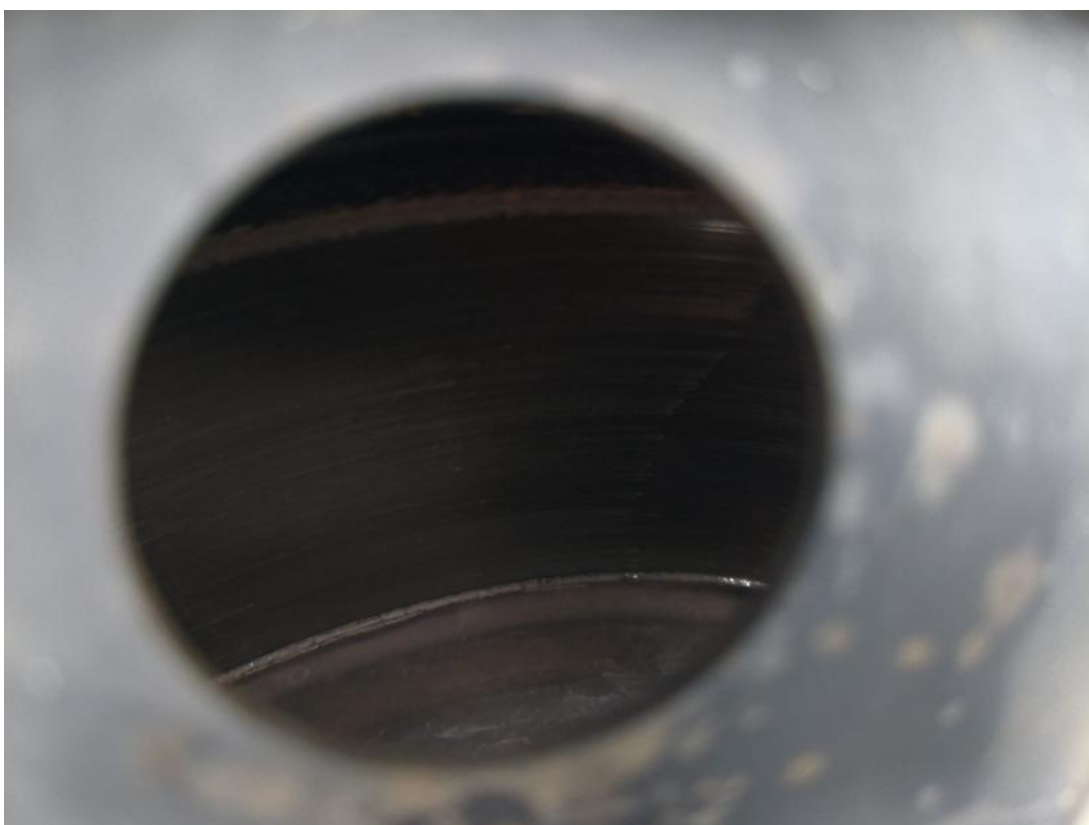

Fot. 28


Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa

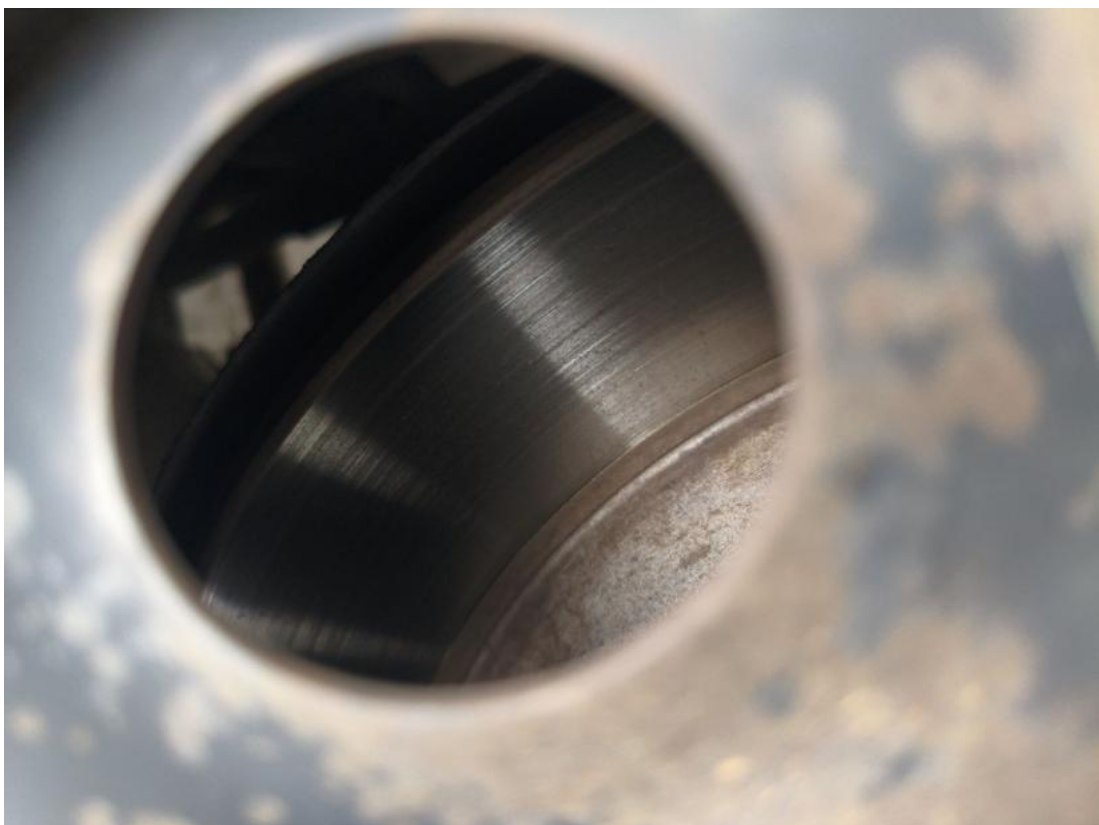

Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dow. Rej. Str.2 i klucze

stanowi podstawę do uzyskania świadcze
ć ją w samochodzie. Prosimy także pamiętać o
ciaż kompletnie dokumentów samochodu i po
u właścicielowi w przypadku odsprzedaży

zryzowane przedstawicielstwa.

ją się bez wyjątku: Kia Motors Europe GmbH
(MC) i Kia Motors Slovakia s.r.o. (KMS).

znacza warsztat autoryzowany przez firmę Kia
zakresu obsługi oraz napraw gwarancyjnych o
czyną. Warsztat dysponujący pracownikami o w
diagnostycznym z aktualnym oprogramowaniem
iniczną nazywany jest Warsztatem uprawnionym

Parts Europe N.V. Wilhelm-Fay-Strabe 51,6593
jest wyznaczona do zaopatrzenia w części i ak-

marki Kia, który podlega gwarancji, zgodnie
nia.

inne lub akcesoria, które są dostarczane przez Kia
w samochodzie Kia.

o wydania pojazdu pierwszemu właścicielowi
chód demonstracyjny, flotowy itp.).

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Imię i nazwisko właściciela
Warszawa 02-566, ul. Puławska 2
Adres
CEED II 1.4 D
Model KIA
U5YHM815AJL262753 Samochód BEZ pakietu serwisowego
Numer identyfikacyjny (VIN)
U 5 Y H M 8 1 5 A J L 2 6 2 7 5 3
Zgodna z datą z wklejki ze str. nr 2
Data rozpoczęcia gwarancji (dd-mm-rr)
CARSERWIS Sp. z o.o.
Nazwa Dealera KIA
01-377 WARSZAWA; Polczyńska 33.
Adres Dealera KIA / nr telefonu
/ Nazwa Importera / nr telefonu

Rejestracja wymiany prędkościomierza

Prędkościomierz w tym aucie został wymieniony przy stanie km

data

Nazwa Dealera

Podpis Dealera


Dla ustalenia aktualnego przebiegu należy dodać powyższą wartość do: bieżących wskazań zakręconego licznika

Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

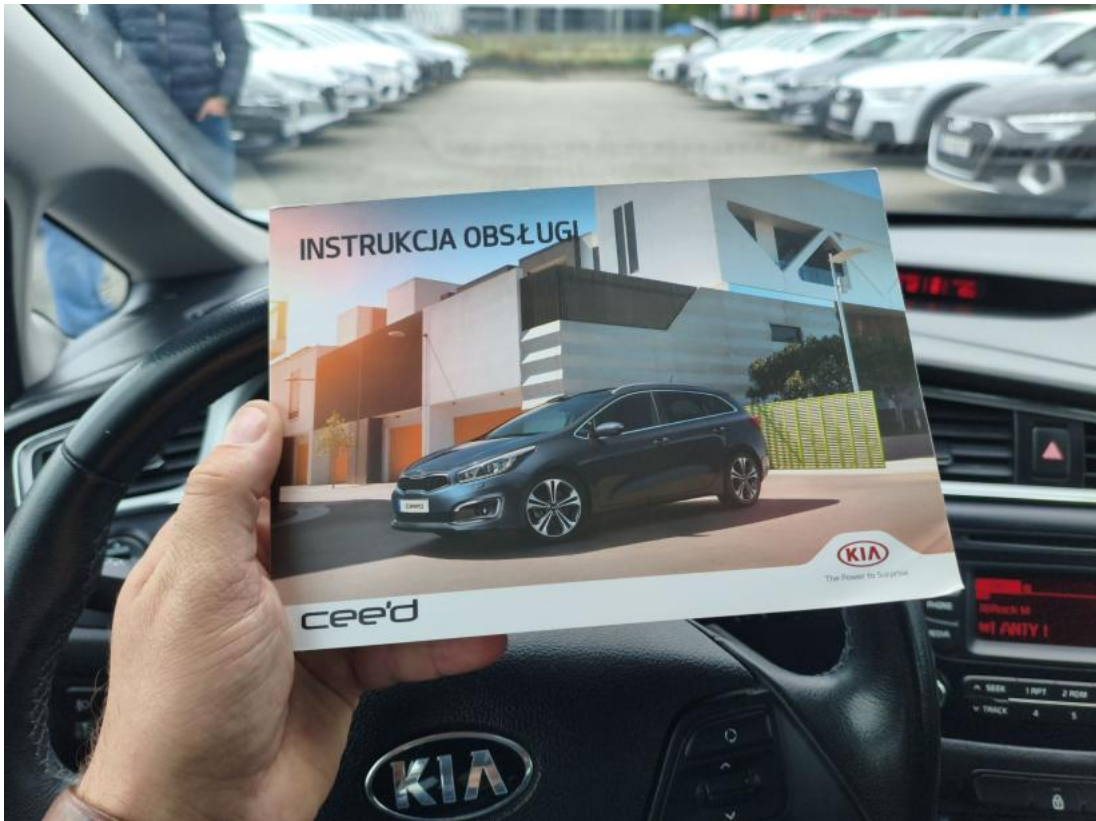

Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1