

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216542/9/25-11401	Data raportu	30-09-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/70615/25/09/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3120000J999288
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Pop
Numer rejestracyjny	WD8438H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	83 146 km
Data 1. rej./rok prod.	20-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	24-09-2026
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	czerwony/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotel pasażera z mechanizmem pamięci ustawienia, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizator, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przyciski sterowania radia na kierownicy, Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Koło zapasowe, dojazdowe (135/80 R14), Lakier pastelowy Vintage, Czerwony Passione

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	175/65 14 82T	3,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	175/65 14 82T	3,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	175/65 14 82T	3,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE HD PLUS	175/65 14 82T	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
2	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
5	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
8	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

9	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
10	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
11	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa


A close-up photograph of a car's instrument cluster. The speedometer is a circular analog gauge with a black face and white markings, ranging from 0 to 220 km/h. The needle is currently pointing at 0. The digital display in the center of the speedometer shows "Zastava 331 km" in red text. Below this, it shows "83 146 km" in red text. The instrument cluster is mounted on a white dashboard. To the right of the cluster, there are three circular buttons with symbols: a plus sign, a car with an open hood, and a car with an open trunk. The car's body is red, and the interior is black.

Zestaw wskaźników - przebieg



Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

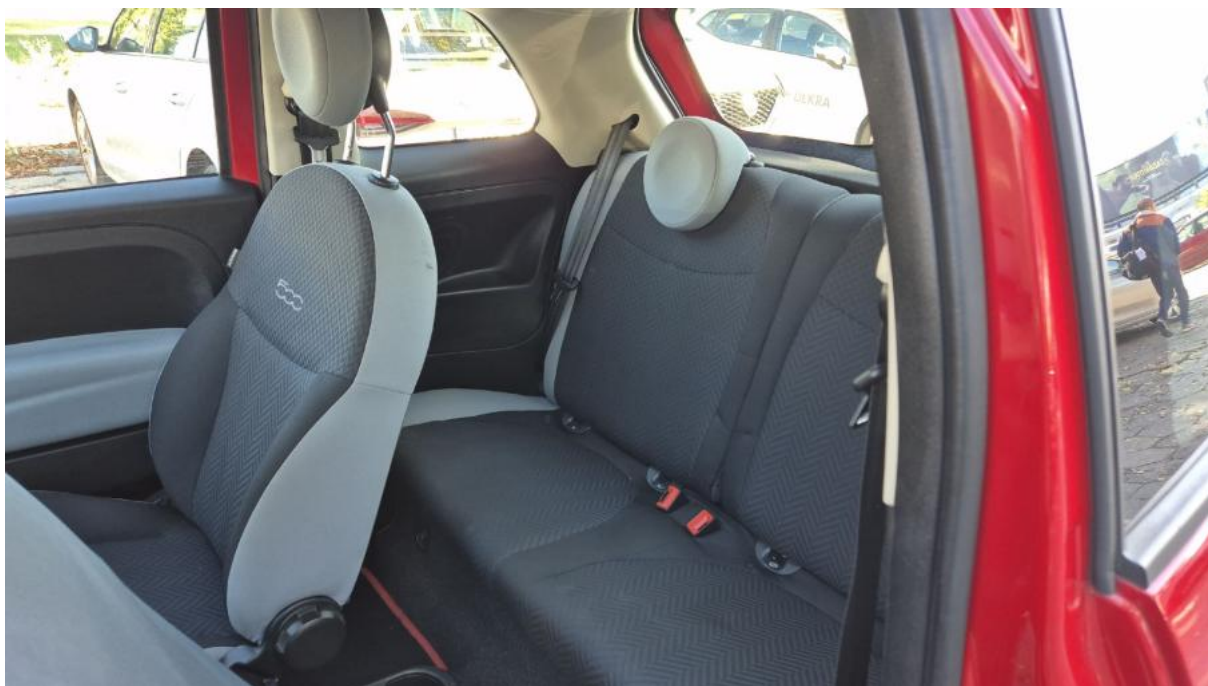

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27

Spód pojazdu tył




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

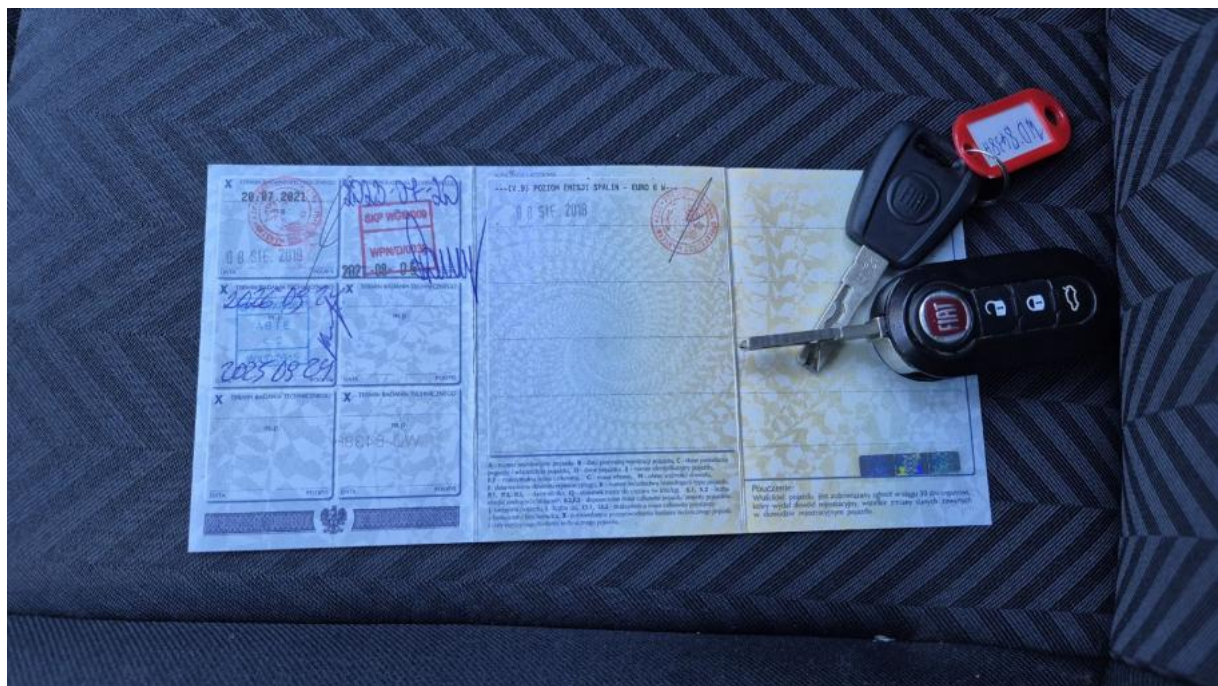

Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

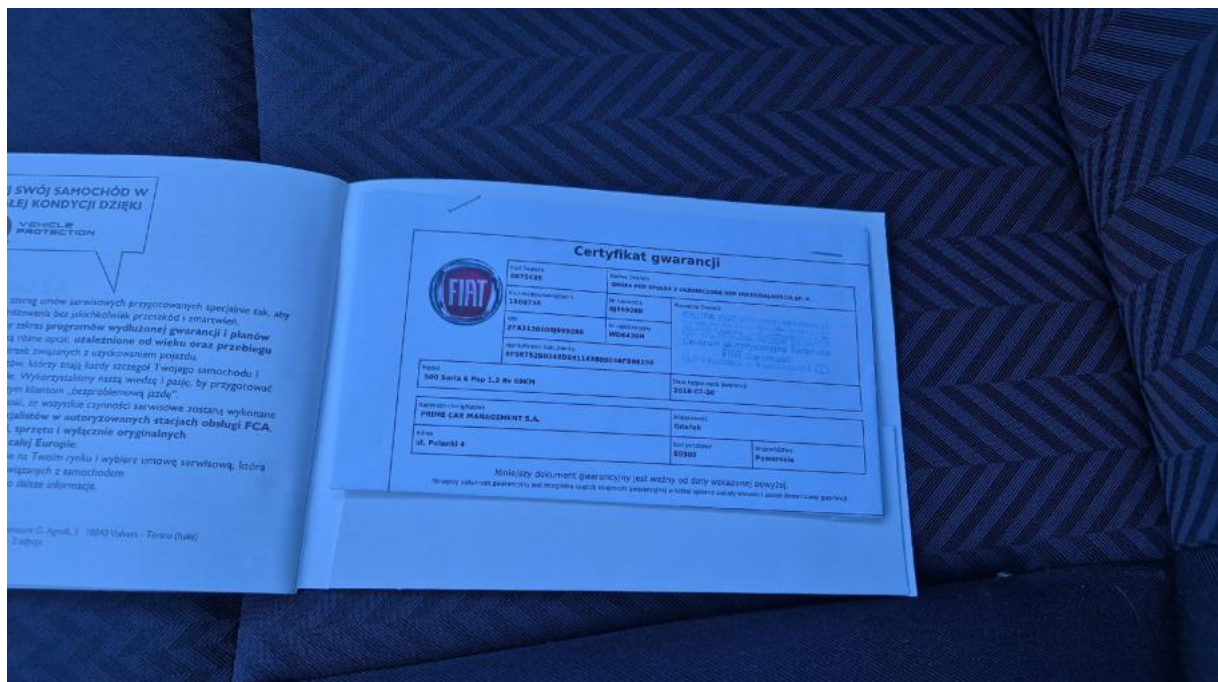

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

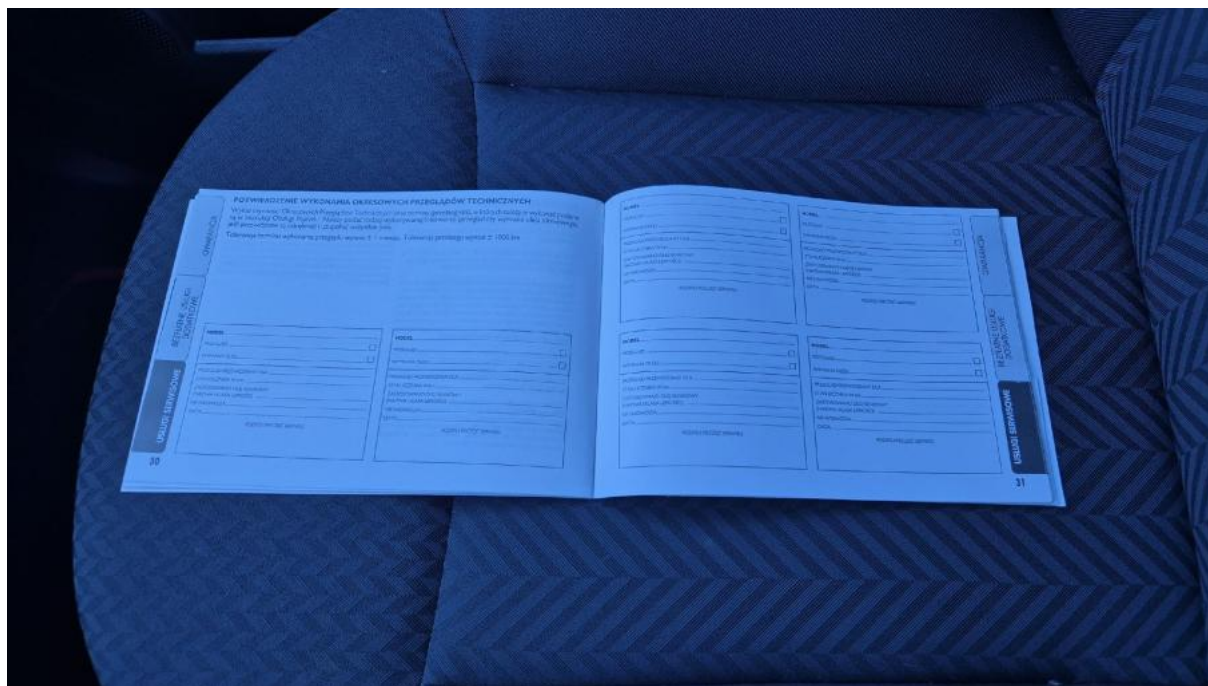

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

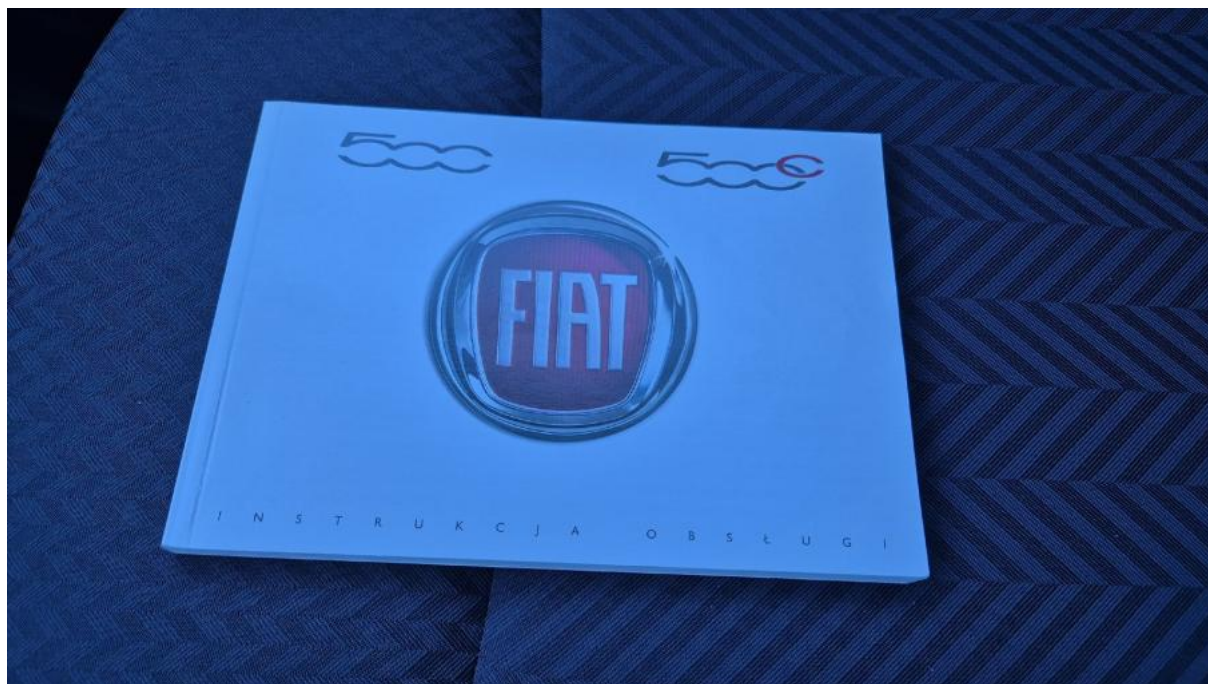

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Łótnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek środkowy P - Wgniecienie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1