

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216318/9/25-11401	Data raportu	11-09-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/65069/25/09/02	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTJDGKCA302000556
Marka, model	LEXUS RX 15-19
Typ, wersja	RX 450h L Elegance
Numer rejestracyjny	KK51715
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./3456 ccm/193 kW
Stan licznika	214 656 km
Data 1. rej./rok prod.	25-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	05-03-2026
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Aktywny tempomat (Kontrola prędkości - pełnozakresowa), Automatyczna kontrola temperatury przednich siedzeń, Automatyczny wyłącznik światła drogowych (AHB), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Ekran centralny o przekątnej 8 cali, Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, Elektrycznie składane oparcia tylnych siedzeń, Felgi aluminiowe 20, 5-ramienne, z komorą tłumiącą hałas, z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym (2 kierunki), Fotele komfortowe, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach, Fotele przednie wentylowane, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją wysokości i wysunięcia, Koło zapasowe dojazdowe, Lusterka boczne fotochromatyczne, składane elektrycznie, Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakładki progowe ze stali nierdzewnej (przednie i tylne), Odtwarzacz CD, Oparcia środkowej kanapy dzielone w stosunku 40/20/40, Oświetlenie powitalne, Pamięć ustawień fotela kierowcy, kierownicy i lusterek, Podłokietnik tylny ze schowkiem, Przednia szyba ogrzewana, Reflektory w technologii LED ze spryskiwaczami, Relingi dachowe chromowane, Sygnalizacja hamowania awaryjnego EBS, System Bluetooth, System Inteligentny kluczyk, System audio Pioneer (9 głośników), System nawigacji GPS Lexus Navigation, System ułatwiający zajmowanie miejsca kierowcy (fotel kierowcy + koło kierownicy), System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS), Szyby tylne boczne i szyba drzwi bagażnika przyciemniane, Tapicerka skórzana, Tylne oparcie składane, Wybór charakterystyki trybu jazdy, Wyświetlacz informacyjny, dodatkowy, 4,2-calowy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Lakier metalik/perła, Pakiet Tour

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 20 105V	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 20 105V	3,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 20 105V	2,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	235/55 20 105V	2,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
11	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni prawy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200
4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.1
2	Nakładka oparcia 1.rząd R	zarysowanie, rozerwanie	WY	0.2
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Listwa ozdobna osłony chl.dolna	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, zabrudzenie		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
13	Nakładka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10


Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu

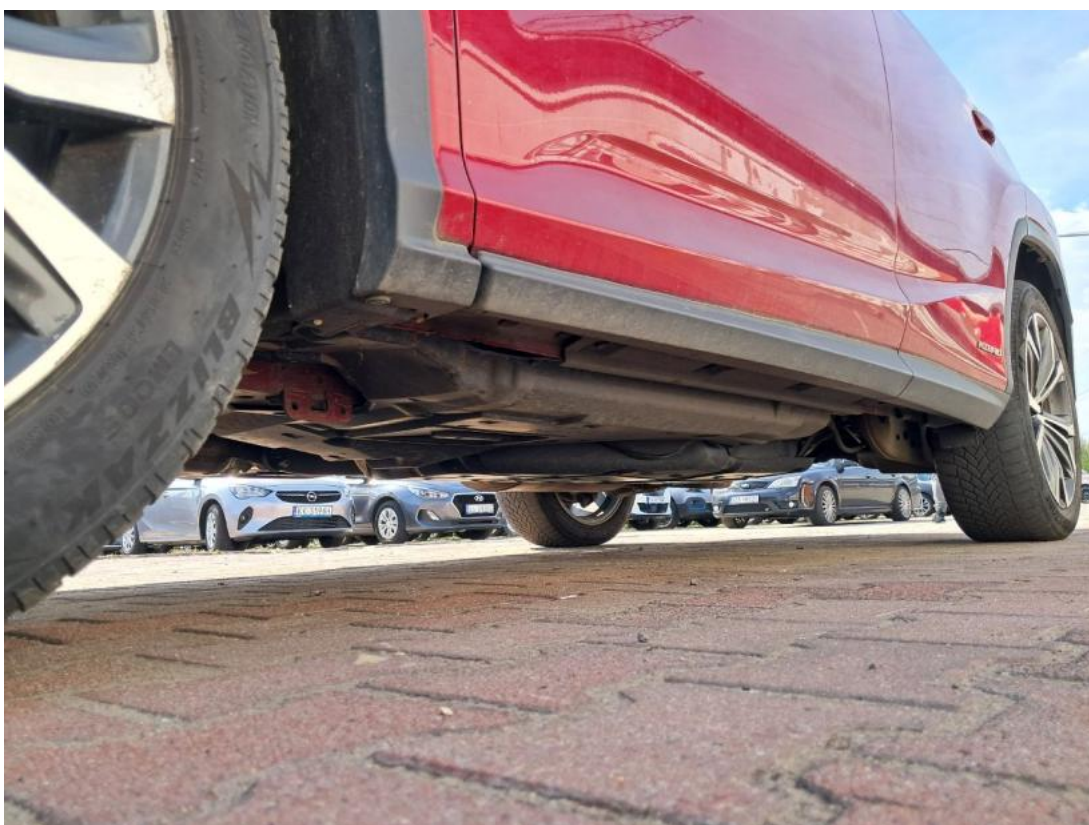


Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

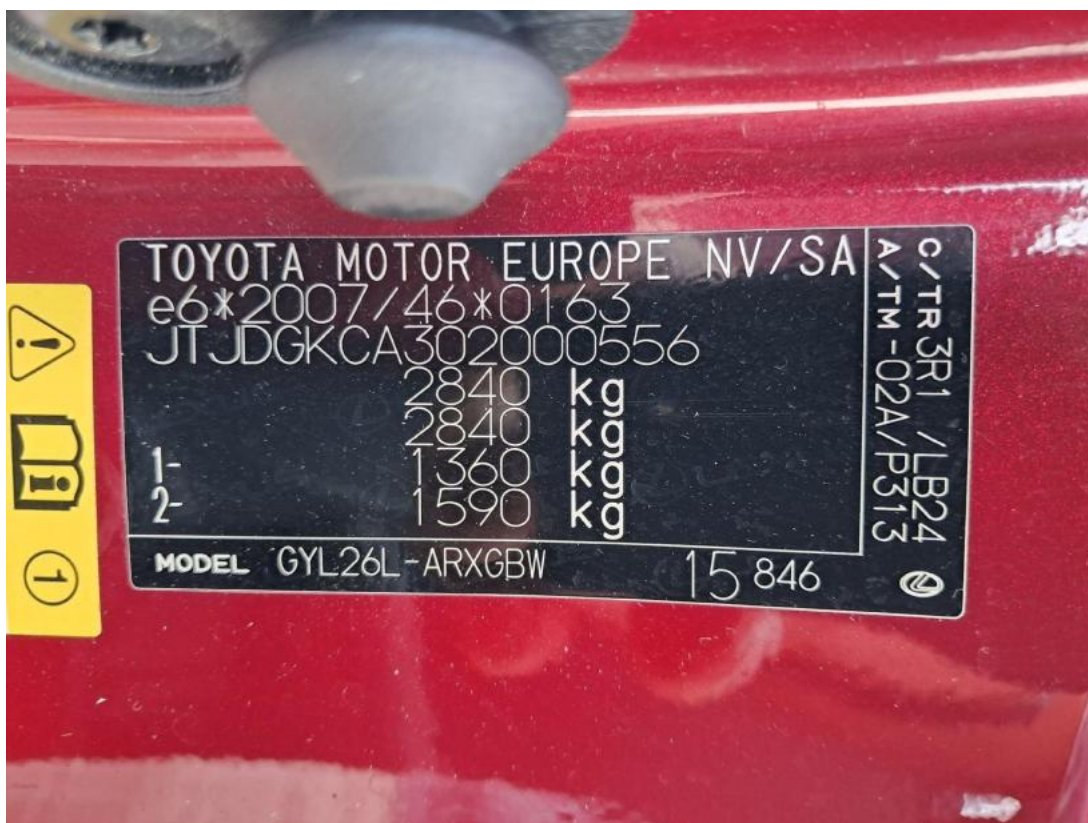

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

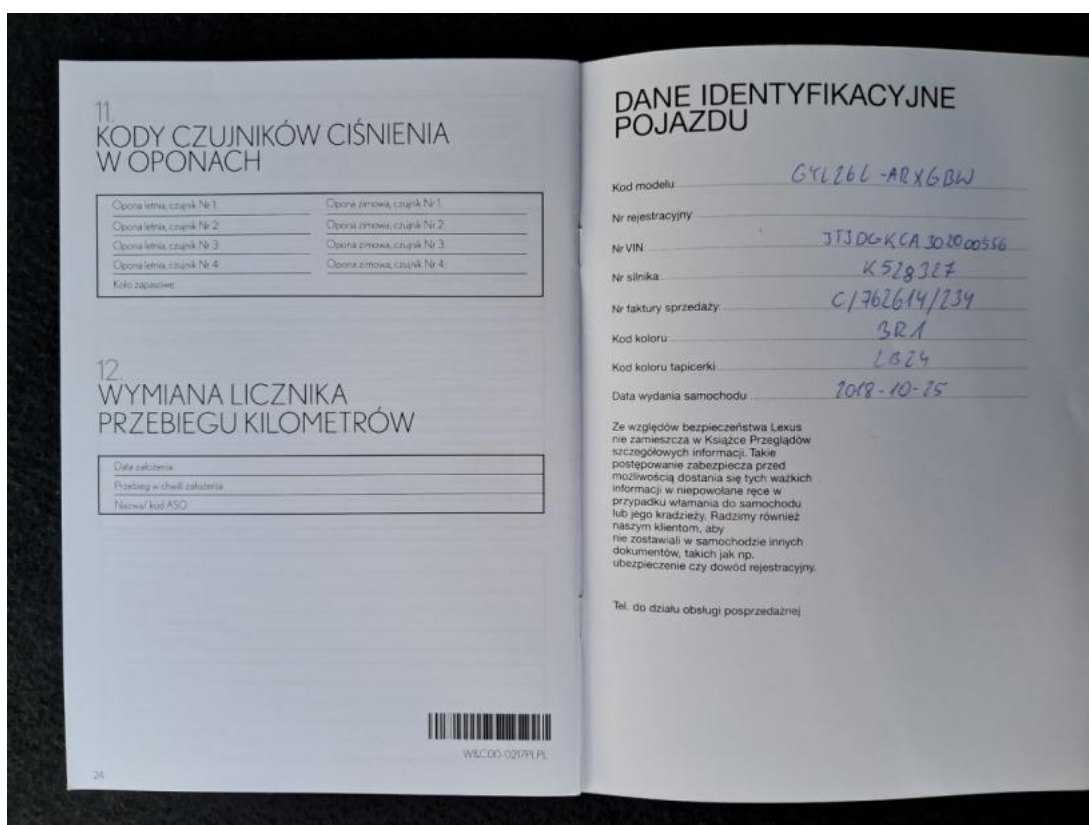


Fot. 35

Książka serwisowa – dane

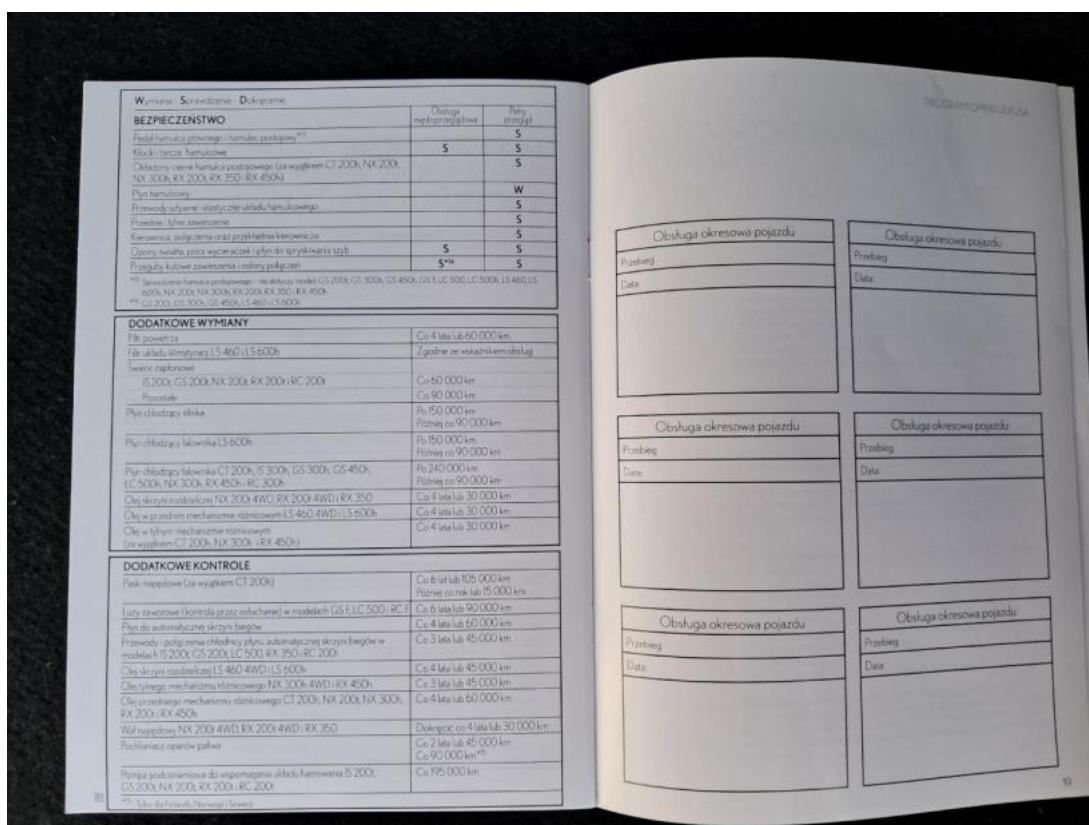

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

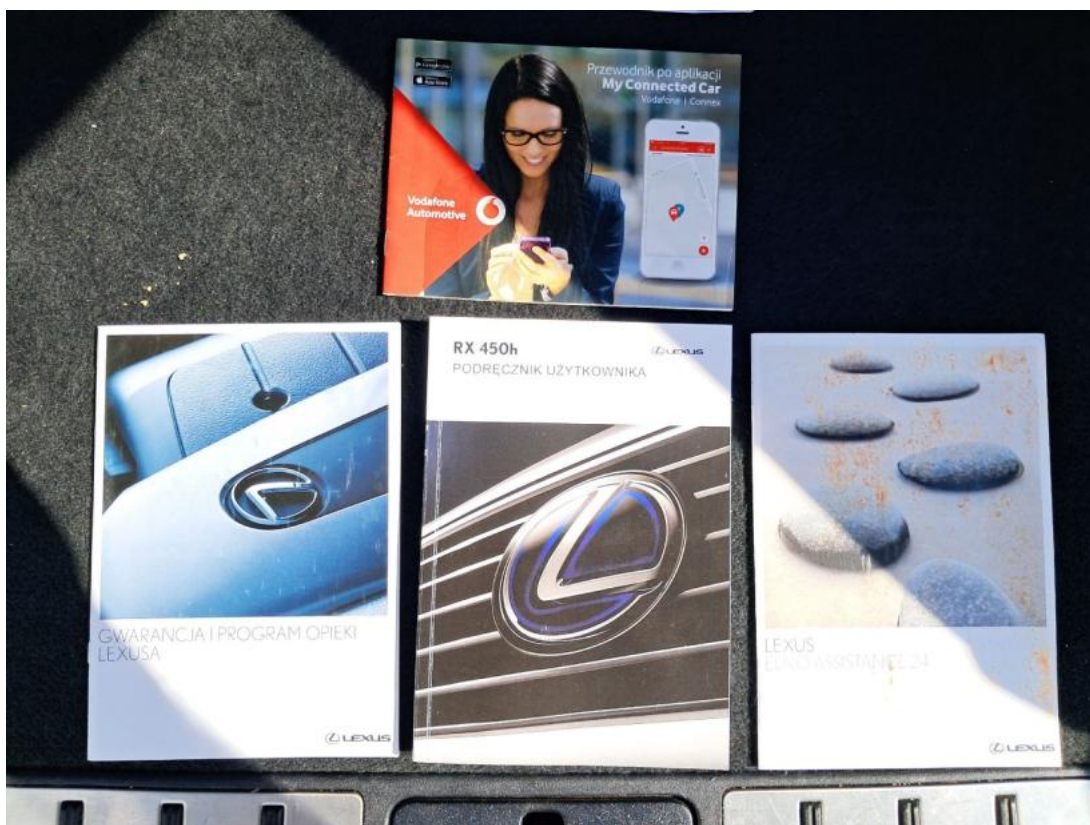


Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

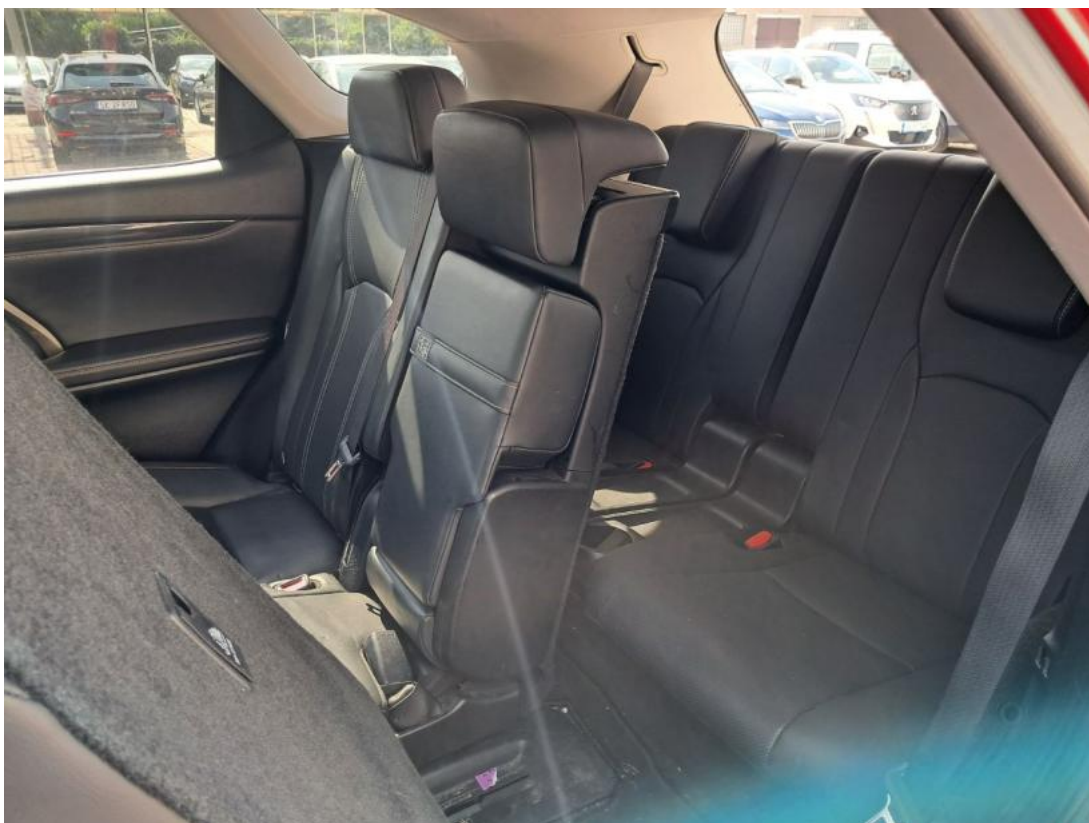

Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Atrapa przednia - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Atrapa przednia - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Podsufitka - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 76

Półka/roleta tylna - Inne 2