

Masterlease PCM-DZSPolanki 4
Gdańsk**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 217646/1/26-11401 z dnia 07-01-2026

Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/95546/25/12/05	Data oględzin	30-12-2025
Data zlecenia	05-12-2025	Miejsce oględzin	Zawodników 2
Nr zleceńodawcy			80-729 Gdańsk

Dane pojazdu

BMW, Seria 7 [G11, G12] 19-22, M760Li xDrive, EC 0137545, VIN WBA7U61040BM62616, nr rej. WD4193N



Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Poj./moc silnika	6592 ccm / 430 kW
Stan licznika	225 714 km
Data 1-rej. / rok prod.	09-03-2020 / 2019
Następne bad. tech.	06-03-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Aktywny układ kierowniczy, zintegrowany ze skrotną osią tylną, Apple CarPlay, Asystent martwego pola, Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent świateł drogowych, BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wskaźniki 12.3", ekran 10.25", wyświetlacz Head-Up, dysk), Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie, Carbon Core - karoseria wzmocniona włóknem węglowym, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Dostęp komfortowy, Dynamiczna kontrola jazdy Dynamic Driving Control, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Felgi aluminiowe 20", M Double-Spoke 760, z ogumieniem, Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdo 12V, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana sportowa M, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, Kluczyk samochodowy, wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w pionie i poziomie, Lakier metalik, Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline, czarne, błyszczące, metaliczny szlif, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Model V12 Excellence, Obsługa za pomocą gestów, Ostrzeganie przed kolizją z tyłu, Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu, Oświetlenie ambientowe, Pakiet Connected Professional, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Pakiet zawieszenia Executive Drive Pro, Panel deski rozdzielczej pokryty skórą o rozszerzonym zakresie, Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem Adaptive, Real Time Traffic Information, Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej, Rolety przeciwsłoneczne, Speed Limit Info, System Active Protection, System alarmowy, System domykania drzwi, System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania, System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, System załadunkowy, Szyba przednia termiczna i akustyczna, Szyberdach szklany elektryczny, Szyby atermiczne, Szyby termiczne i akustyczne, Tapicerka skórzana Nappa o rozszerzonym zakresie, Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Usługi zdalne (Remote Services), Wykończenie zewnętrzne Pure Excellence, Zawieszenie Executive Drive Pro, Zawieszenie pneumatyczne obu osi,

Aktywna wentylacja foteli tylnych, Asystent parkowania plus z systemem kamer 360, Dach szklany panoramiczny Sky Lounge z zintegrowanymi diodami LED, Fotele tylne z funkcją masażu, Hotspot WiFi, Listwy ozdobne BMW Individual - czarny lakier fortepianowy, Pakiet First Class, Pakiet M Driver, Pakiet ogrzewania Comfort, Parkowanie zdalne z pilota, Podsufitka Individual z Alcantary w kolorze antracytowym, Reflektory laserowe, Spoiler tylny M, System Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound (12 głośników, wzmacniacz 10 kanałów, 1125W), System asystujący kierowcy Professional, System rozrywki z tyłu Experience, Szyby przyciemniane tylne i boczne, Tapicerka skórzana Nappa z ekskluzywnymi przeszyciami o rozszerzonym zakresie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, LM001	245/45 19 102V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM001	245/45 19 102V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, LM001	245/45 19 102V	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM001	245/45 19 102V	6,5 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Uszkodzenia nieakceptowane

1.	Okładzina zderzaka przedniego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	1,00	130,00	329,33	667,07	1 126,40
2.	Okładzina zderzaka tylnego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,80	104,00	355,33	897,77	1 357,10
3.	Błotnik tylny (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,50	65,00	329,33	480,32	874,65

4.	Tarcza koła aluminiowa przód (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	2,00	260,00	0,00	0,00	260,00
5.	Tarcza koła aluminiowa przód (R)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	2,00	260,00	0,00	0,00	260,00
6.	Tarcza koła aluminiowa tył (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	2,00	260,00	0,00	0,00	260,00

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Przysłona boczna (R)	łuszczenie powłoki lakierowej, wgniecenie/odkształcenie
2	Reflektor LED z kierunkowskazem (L)	zaparowany, ubytki materiału
3	Reflektor LED z kierunkowskazem (R)	zaparowany, ubytki materiału
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (R)	wgniecenie/odkształcenie
5	Oslona lusterka zewnętrznego (R)	zarysowanie
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (L)	wgniecenie/odkształcenie
7	Tarcza koła aluminiowa tył (R)	rysa/odprysk
8	Układ napędowy	nietypowe odgłosy - stuki

Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	0,00	0,00	8,30	1 079,00	1 013,99	2 045,16	4 138,15
VAT (23%)							951,77
Koszt naprawy (brutto)							5 089,92

Stawka mechaniczna - 130,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 130,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 130,00 zł / rbg

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznik DEKRA
mgr inż. Piotr Mirkowski
mgr inż. Przemysław Ostap

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

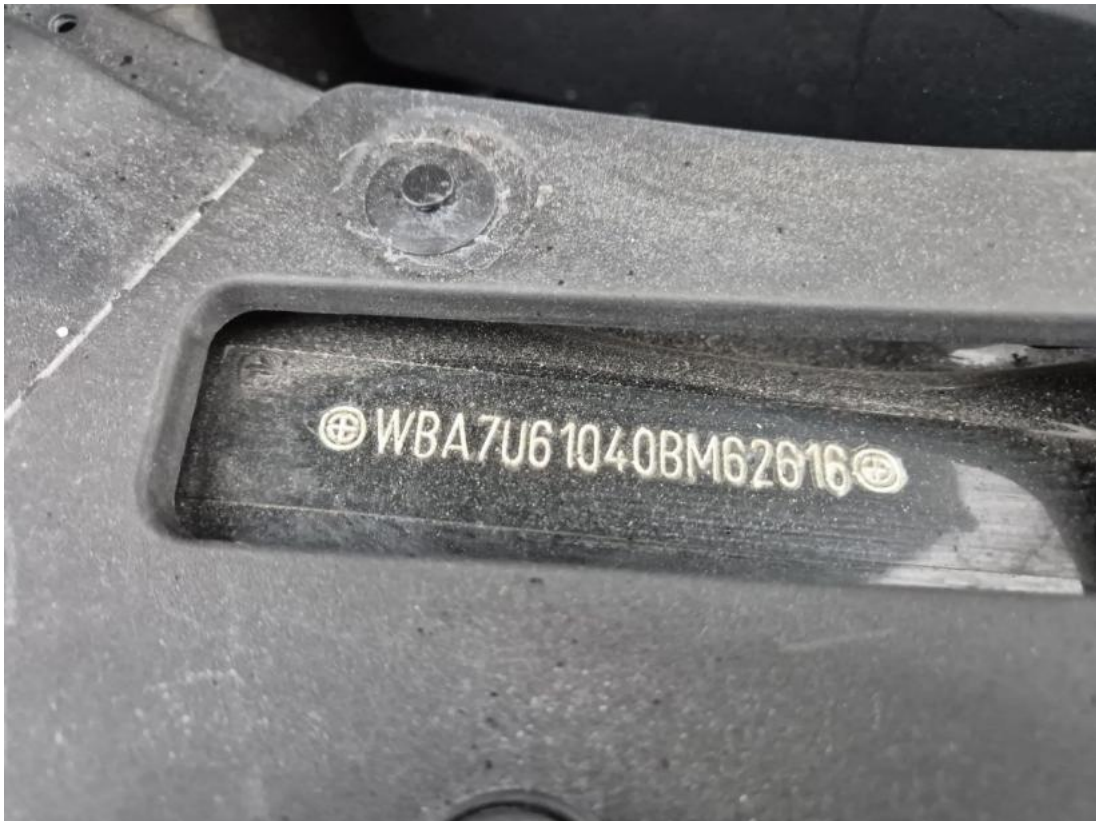

Fot. 13

Numer identyfikacyjny

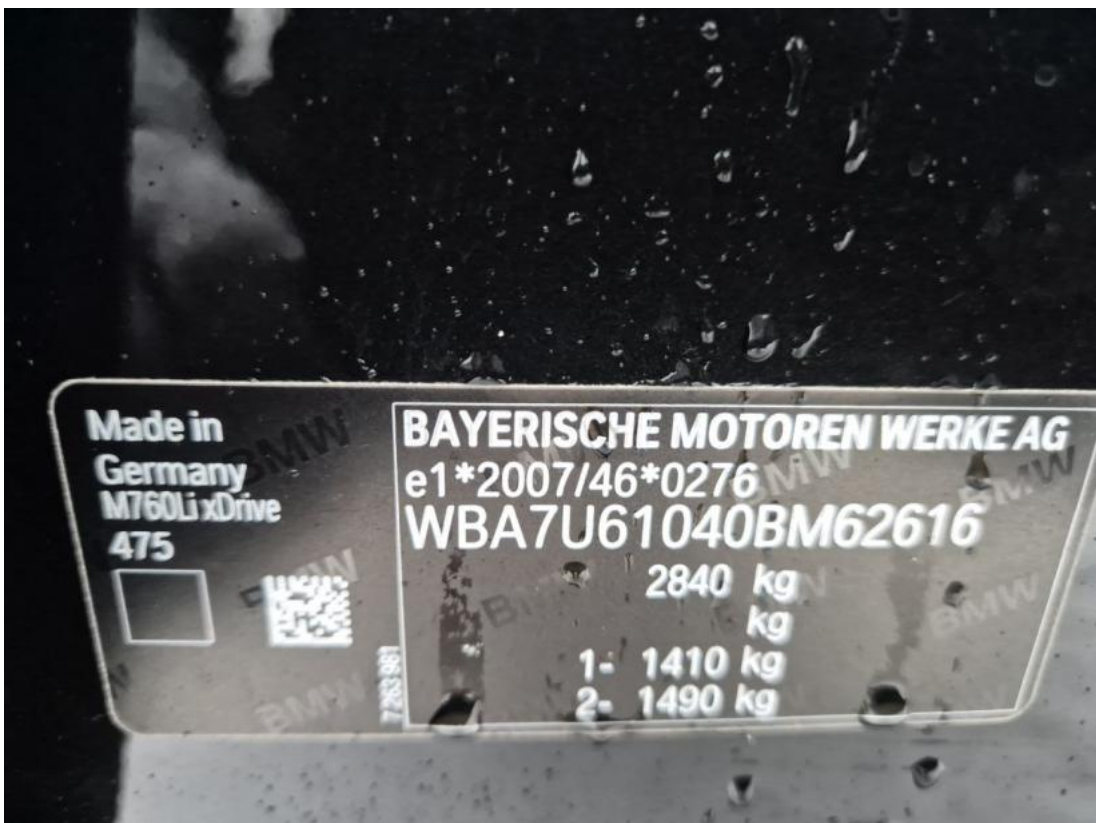

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Instrukcje



Fot. 30
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1



Fot. 32

Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Reflektor P - Inne 1



Fot. 36

Reflektor P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46


Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

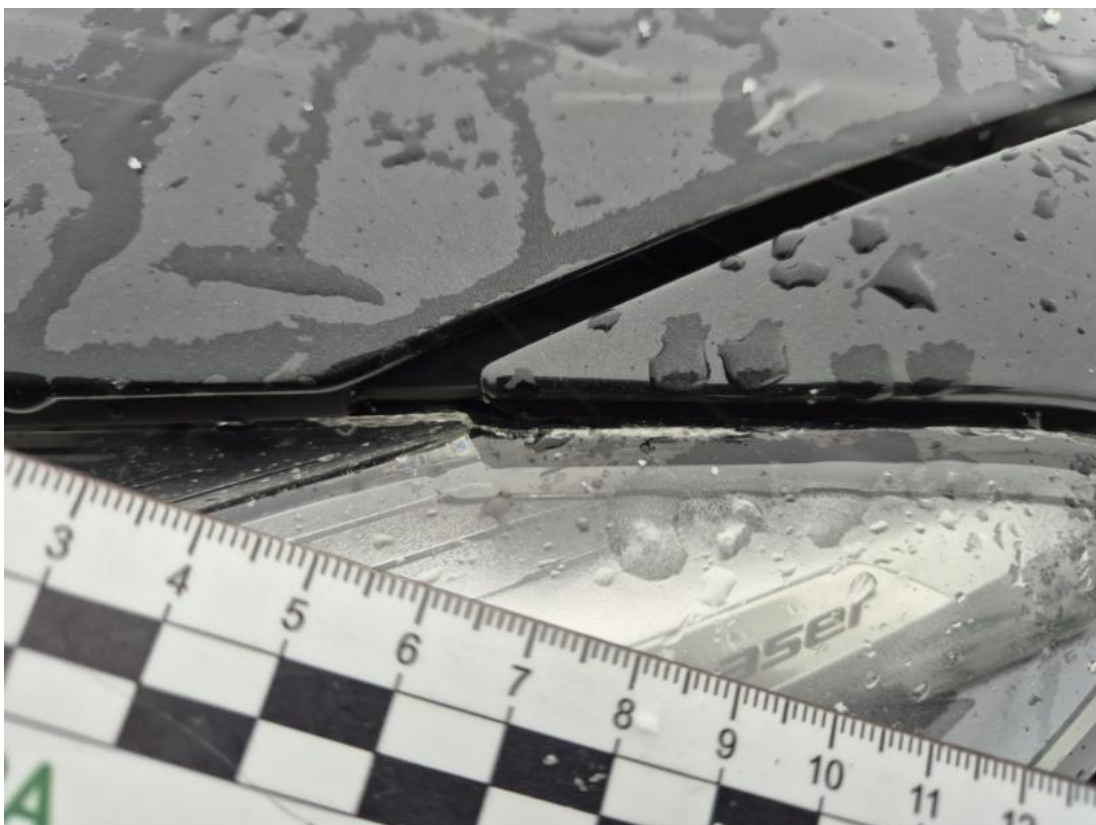

Fot. 48

Reflektor L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Reflektor L - Inne 2