

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215974/8/25-11401	Data raportu	05-08-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/55233/25/07/28	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAG7NE9K0049018
Marka, model	SKODA Octavia III 17-20
Typ, wersja	Octavia 1.6 TDI SCR Ambition
Numer rejestracyjny	SK873YC
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/85 kW
Stan licznika	186 040 km
Data 1. rej./rok prod.	06-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	22-10-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Immobilizer, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Skoda Auto Swing SD, USB, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, Funkcja SmartLink+, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skózanym, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAVA, ESKIMO S3 +	205/55 16 91T	4,0 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO S3 +	205/55 16 91T	5,0 mm
tylna	prawe	SAVA, ESKIMO S3 +	205/55 16 91T	4,0 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO S3 +	205/55 16 91T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni prawy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Słupek środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Łotnik przedni lewy	150 - 200
3	Łotnik przedni prawy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Próg L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
2	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
4	Światnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
5	Pokrywa tylna	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Światnik przedni R	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – dane

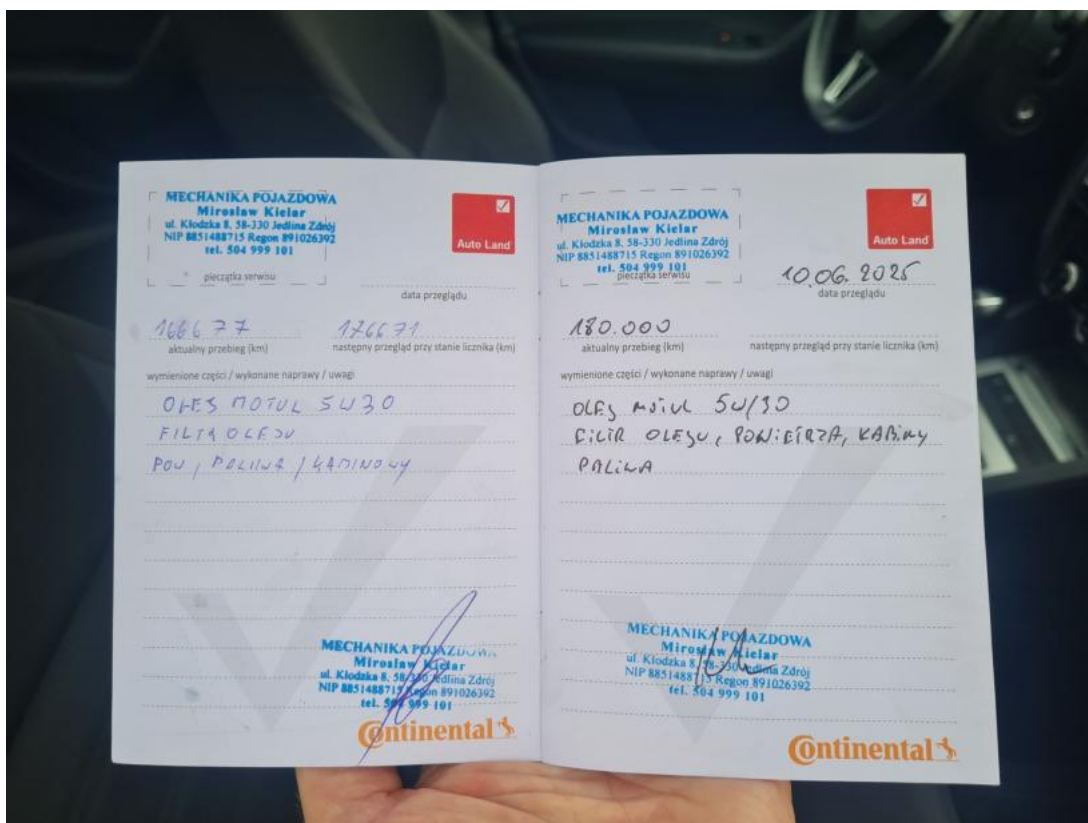

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

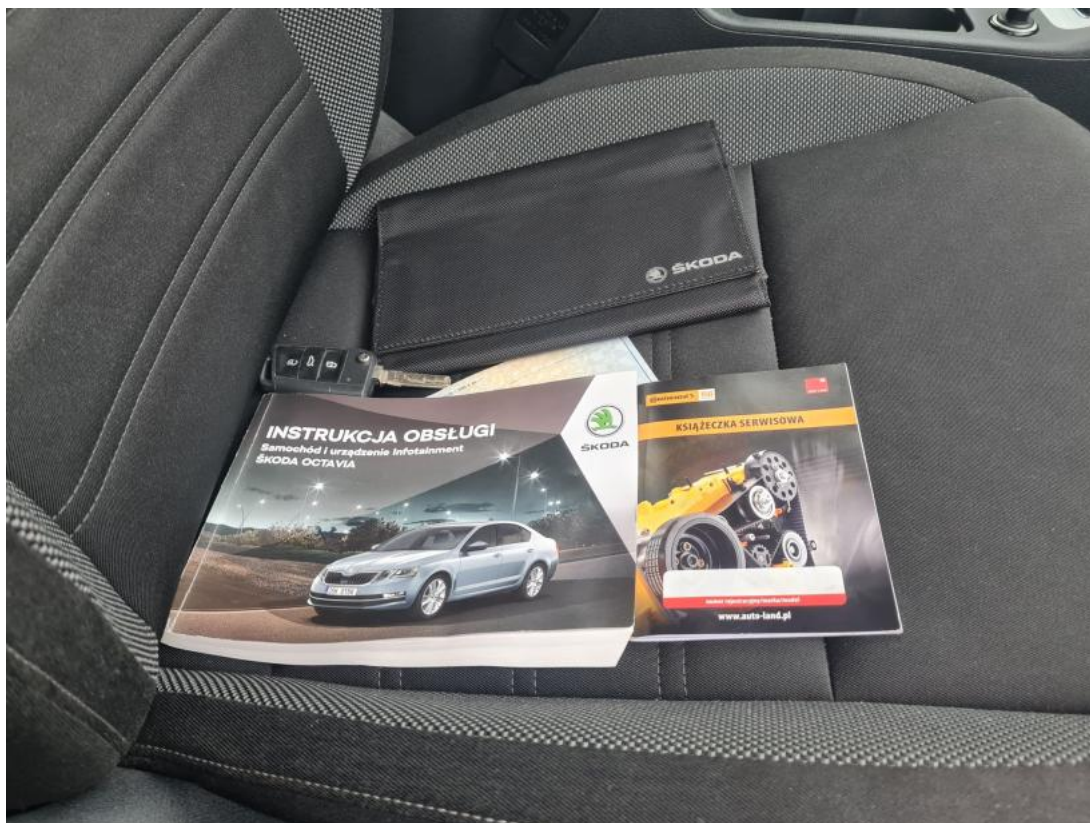

Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

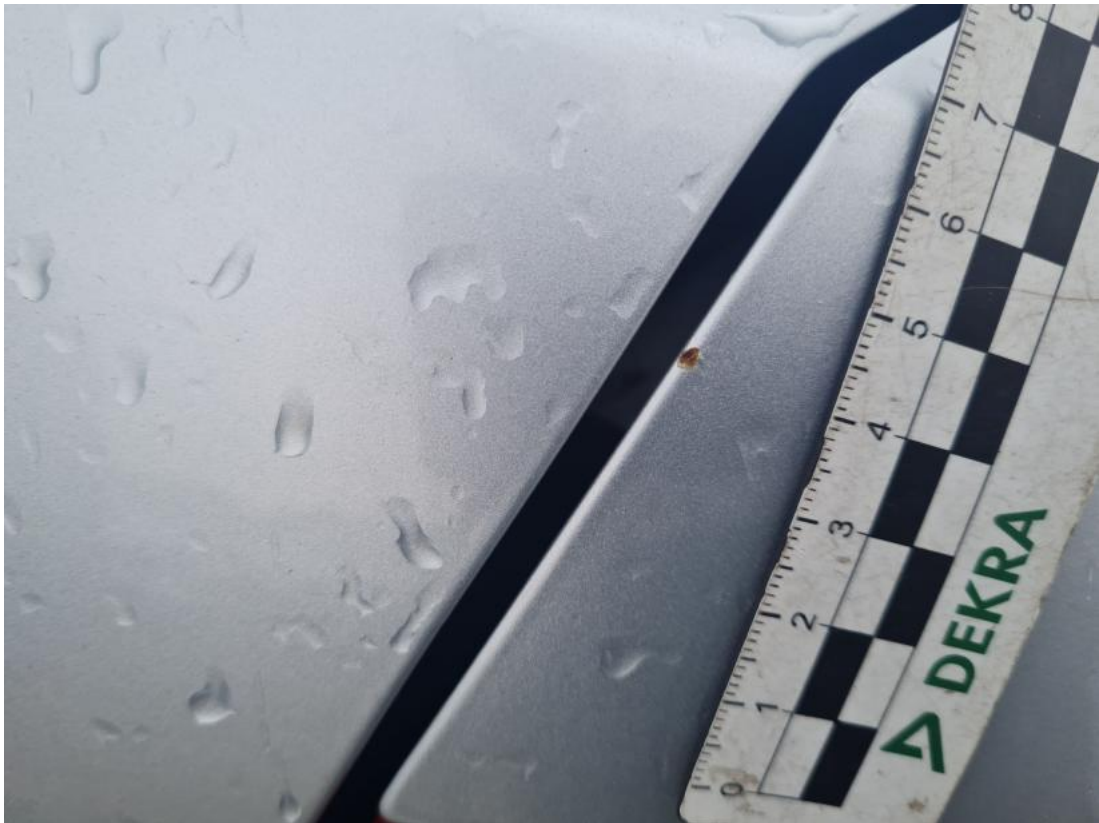

Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

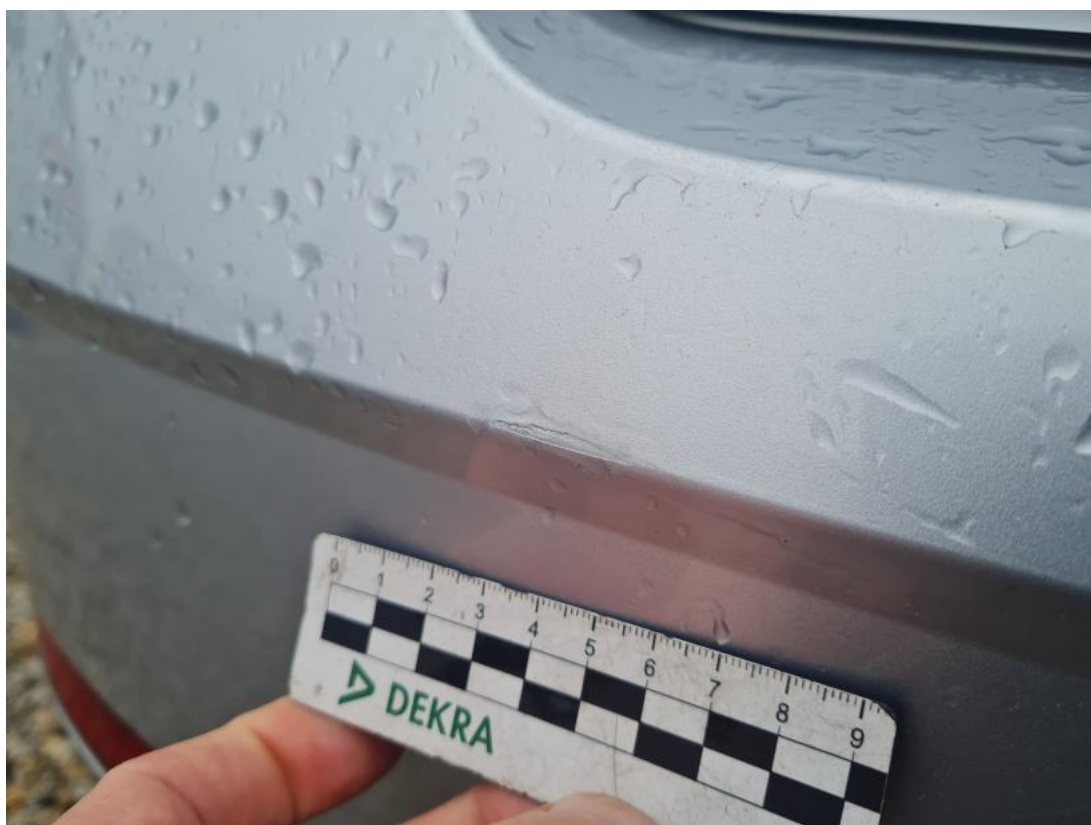

Fot. 60

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 4

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 70

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina pokrywy tylnej() - Inne 3