

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 396192/5/25-9573            | Data raportu     | 09-05-2025                       |
| Rzeczoznawca  | Jan Rybołowik               | Data oględzin    | 09-05-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/31912/25/05/05 | Miejsce oględzin | AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI... |

### Dane pojazdu

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | YV1UZ25UCK1281607               |
| Marka, model                | VOLVO XC60 17-21                |
| Typ, wersja                 | XC60 T5 GPF AWD R-Design aut    |
| Numer rejestracyjny         | WU3086H                         |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1969 ccm/186 kW           |
| Stan licznika               | 107 621 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 13-12-2018/2018                 |
| Data nast. bad. techn.      | 29-11-2025                      |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                         |
| Lakier                      | czarny/2-warstwowy metalizowany |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                    |



### Wposażenie pojazdu

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag chroniący kolana kierowcy, Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Felgi aluminiowe 19 R-Design, 5-ramienne, Matt Black Diamond Cut z ogumieniem, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową, Fotele przednie z regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Kierownica skórzana z elementami wykończeniowymi z aluminium, Kierownica sportowa, skórzana, trójramienna R-Design, Kierownica ze sterowaniem audio, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwy progowe R-Design, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Pedaly sportowe, Podsufitka w kolorze czarnym, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tapicerka Nubuck / textil R-Design z fotelami sportowymi, Tempomat, Uchwyty na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza aluminium Metal Mesh, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie sportowe, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dysze spryskiwaczy szyby przedniej, podgrzewane, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Lakier metalik, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Odtwarzacz CD zintegrowany w konsoli centralnej, Pakiet Business Connect, Szyba przednia podgrzewana, Szyby tylne przyciemniane, Zapalniczka i popielniczki z przodu i z tyłu, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 71 litrów, Światła przeciwmgielne przednie

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ          | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | FALKEN, EUROWINTER HS01 | 235/55 19 105V | 6,5 mm           |
|          | lewe  | FALKEN, EUROWINTER HS01 | 235/55 19 105V | 6,5 mm           |
| tylna    | prawe | FALKEN, EUROWINTER HS01 | 235/55 19 105V | 7,5 mm           |
|          | lewe  | FALKEN, EUROWINTER HS01 | 235/55 19 105V | 7,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części           | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy   | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy  | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni lewy    | do 150                                     |
| 5    | Słupki przedni prawy   | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy lewy   | do 150                                     |
| 7    | Słupki środkowy prawy  | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy              | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy             | do 150                                     |
| 10   | Dach                   | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe    | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe   | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne prawe      | do 150                                     |

|    |                                         |        |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 14 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
|----|-----------------------------------------|--------|

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Drzwi tylne lewe                      | 150 - 300                                  |
| 2    | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                 | Opis uszkodzeń                         | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Pokrywa przednia              | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 1             |
| 2    | Poszycie drzwi tylnych L      | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA        | 1             |
| 3    | Błotnik tylny L               | rysa/odprysk                           | NA        | 0.5           |
| 4    | Błotnik tylny R               | wgniecenie/odkształcenie               | NA        | 1             |
| 5    | Okładzina zderzaka przedniego | rysa/odprysk                           |           |               |
| 6    | Poszycie drzwi przednich L    | rysa/odprysk                           |           |               |
| 7    | Poszycie drzwi przednich R    | rysa/odprysk                           |           |               |
| 8    | Próg R                        | łagodne, , rysa/odprysk                |           |               |
| 9    | Okładzina zderzaka tylnego    | łagodne, , rysa/odprysk                |           |               |
| 10   | Pokrywa tylna                 | rysa/odprysk                           |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa

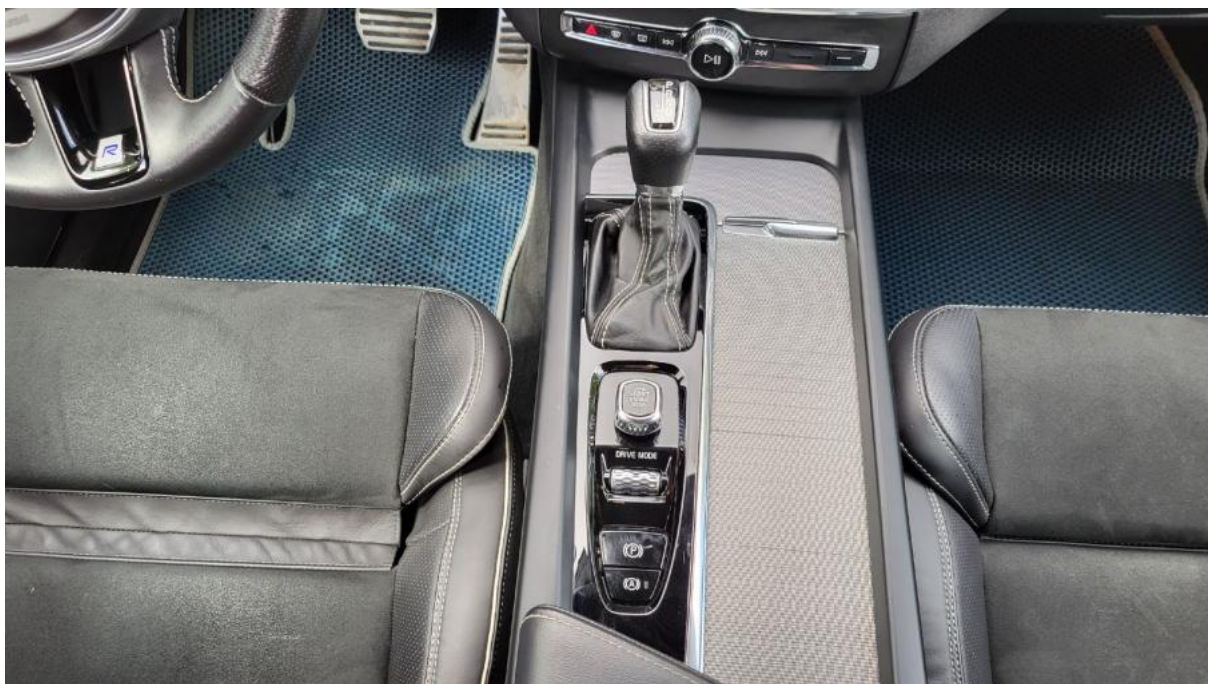

**Fot. 20**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Dowód rej. Str. 1



**Fot. 28**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Instrukcje



**Fot. 30**  
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 32**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 34**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1