

Nr zlecenia: 28/29/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 31.12.2025

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                         | Dane: [O] XII-2025 |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód ciężarowy (na bazie osobowego) | VIN:               | K N A B E 5 1 7 A H T 2 8 7 6 5 7 |
| Marka:                                              | KIA                                     | Nr rejestracyjny:  | GA5324Y                           |
| Model pojazdu:                                      | Picanto 1.0 LPG MR`15 E6                | Nr Info-Ekspert:   | 052-00996                         |
| Wersja:                                             | M                                       | Rok produkcji:     | 2016                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 176390 km                               |                    |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 30.05.2016                              |                    |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 21.05.2026                              |                    |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                    |                    |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1340 kg                                 |                    |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (benzyna/LPG)       |                    |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 998 ccm / 49kW (67KM)                   |                    |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                        |                    |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |                    |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |                    |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni              |                    |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                           |      |                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                     |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 20   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie         |
| 2                       | Autoalarm                                 | 21   | Sygnalizacja hamowania awaryjnego              |
| 3                       | Czujnik zajętości miejsc w pojeździe      | 22   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 4                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości      | 23   | System kontroli trakcji TCS                    |
| 5                       | Głośniki 2 szt.                           | 24   | System stabilizacji toru jazdy ESC             |
| 6                       | Gniazdo 12V                               | 25   | System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach |
| 7                       | Immobilizer                               | 26   | System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC  |
| 8                       | Kolumna kierownicy regulowana             | 27   | System wspomagania nagłego hamowania           |

|    |                                                       |    |                                                          |
|----|-------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 9  | Koło zapasowe dojazdowe                               | 28 | BAS                                                      |
| 10 | Komputer pokładowy                                    | 29 | Szyby barwione                                           |
| 11 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 30 | Szyby przednie przeciwsłoneczne                          |
| 12 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX                 | 31 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                   |
| 13 | Obrotomierz                                           | 32 | Światła do jazdy dziennej                                |
| 14 | Ośłona części bagażowej                               | 33 | Światła z regulacją kąta pochylenia                      |
| 15 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                     | 34 | Tarcze kół stalowe 14"                                   |
| 16 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 35 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne     |
| 17 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 36 | Wykończenie wnętrza elementami imitującymi aluminium     |
| 18 | Poduszki powietrzne boczne przednie                   | 37 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 19 | Przygotowanie do montażu radia                        | 38 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
|    |                                                       |    | Zderzaki w kolorze nadwozia                              |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką |
|   | Szyba tylna ogrzewana               |
|   | Wycieraczka szyby tylnej            |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                             | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *UNIROYAL 165/60 R14 75T WINTER EXPERT | 5,6          |
| Przednie prawe: | *UNIROYAL 165/60 R14 75T WINTER EXPERT | 6,4          |
| Tylne lewe:     | *UNIROYAL 165/60 R14 75T WINTER EXPERT | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *UNIROYAL 165/60 R14 75T WINTER EXPERT | 5,9          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Rafał Sypulek

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Wgnieciony, ślady korozji                              |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 6    | Próg                  | L     | Odpryski powłoki lakierowej z                          |      |         |

| miejscową korozją blachy |                     |   |                                                                     |                                           |  |
|--------------------------|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 7                        | Błotnik tylny       | L | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, zarysowania |                                           |  |
| 8                        | Błotnik tylny       | P | Zarysowania powłoki lakierowej                                      |                                           |  |
| 9                        | Drzwi tyłu nadwozia |   | Wgniecione, ślady korozji, zarysowania                              | Uszkodzony mechanizm otwierania bagażnika |  |
| 10                       | Podłoga bagażnika   |   | Ogniska korozji                                                     |                                           |  |

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, wgniecenia, korozja itp.).  
Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.  
Pojazd w trakcie oględzin pokryty śniegiem, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

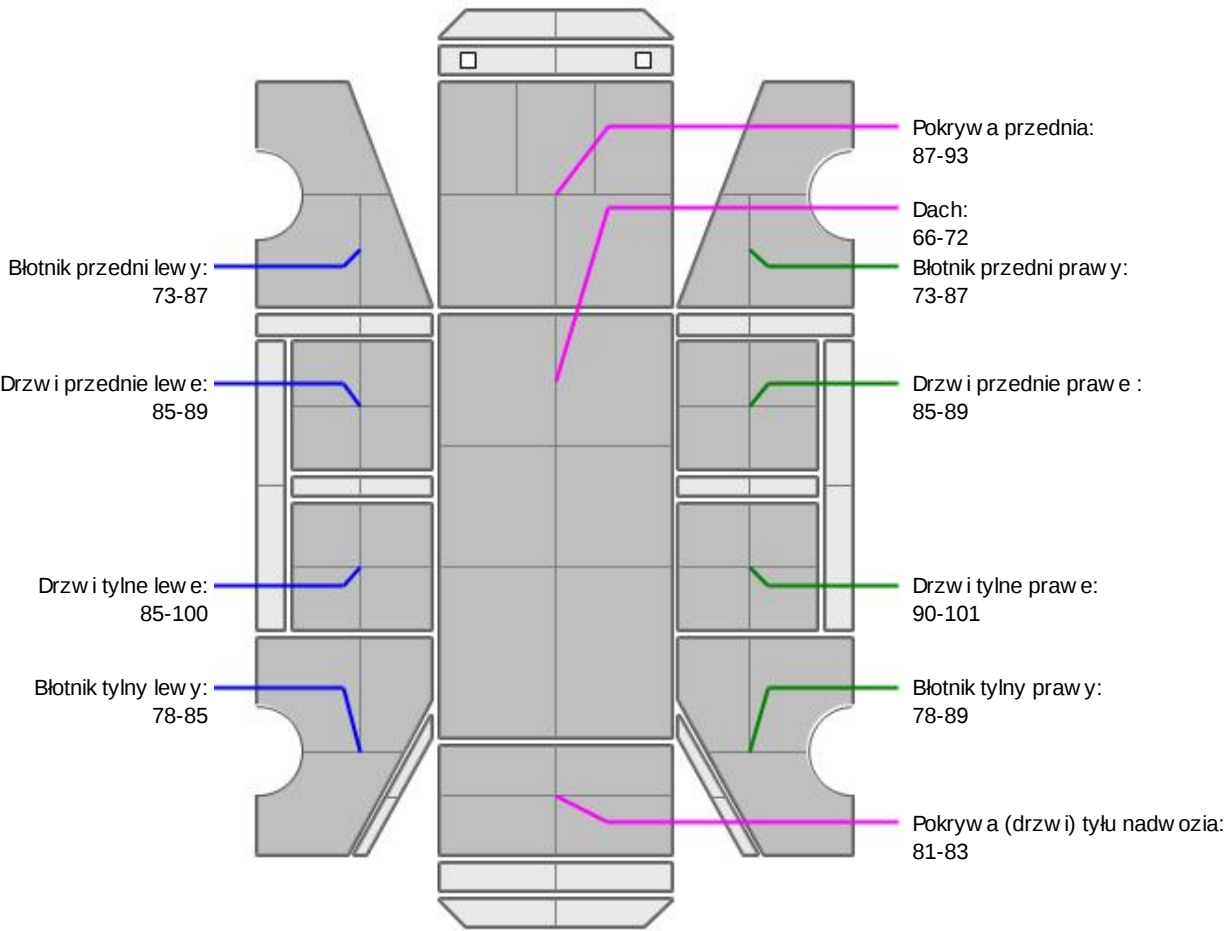

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 87-93                |      |
| 2    | Dach             |       | 66-72                |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 73-87                |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 85-89                |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 85-100               |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 78-85                |      |
| 7    | Błotnik przedni  | P     | 73-87                |      |
| 8    | Drzwi przednie   | P     | 85-89                |      |

|    |                               |   |        |  |
|----|-------------------------------|---|--------|--|
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 90-101 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 78-89  |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 81-83  |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany                               |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Zarysowania                              |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Zabrudzony             |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Zabrudzony             |      |         |
| 3    | Poszycie tablicy rozdzielczej                 |       | Zarysowania            |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Zabrudzona             |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zabrudzone, zarysowane |      |         |
| 6    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P     | Zabrudzone, zarysowane |      |         |
| 7    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | L     | Zabrudzone, zarysowane |      |         |
| 8    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych   | P     | Zabrudzone, zarysowane |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Kontrolki na zestawie wskaźników: aktywna żółta kontrolka ostrzegawcza silnika.  
Nieprawidłowy skok pedału sprzęgła.  
Konieczna weryfikacja serwisowa.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis              | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|--------------------|-------------------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego stalowa | L     |                    | Pęknięty kołpak   |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego stalowa    | L     |                    | Zarysowany kołpak |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego stalowa    | P     |                    | Zarysowany kołpak |         |

 UKŁAD KIEROWNICZY

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia     | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------|-------|------------------------|------|------------|
| 1    | Koło kierownicy |       | Zarysowane, zabrudzone |      |            |

JAZDA KONTROLNA

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika           | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- 4

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü

Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü

Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporту
- ü

Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü

Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü

Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W

przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9

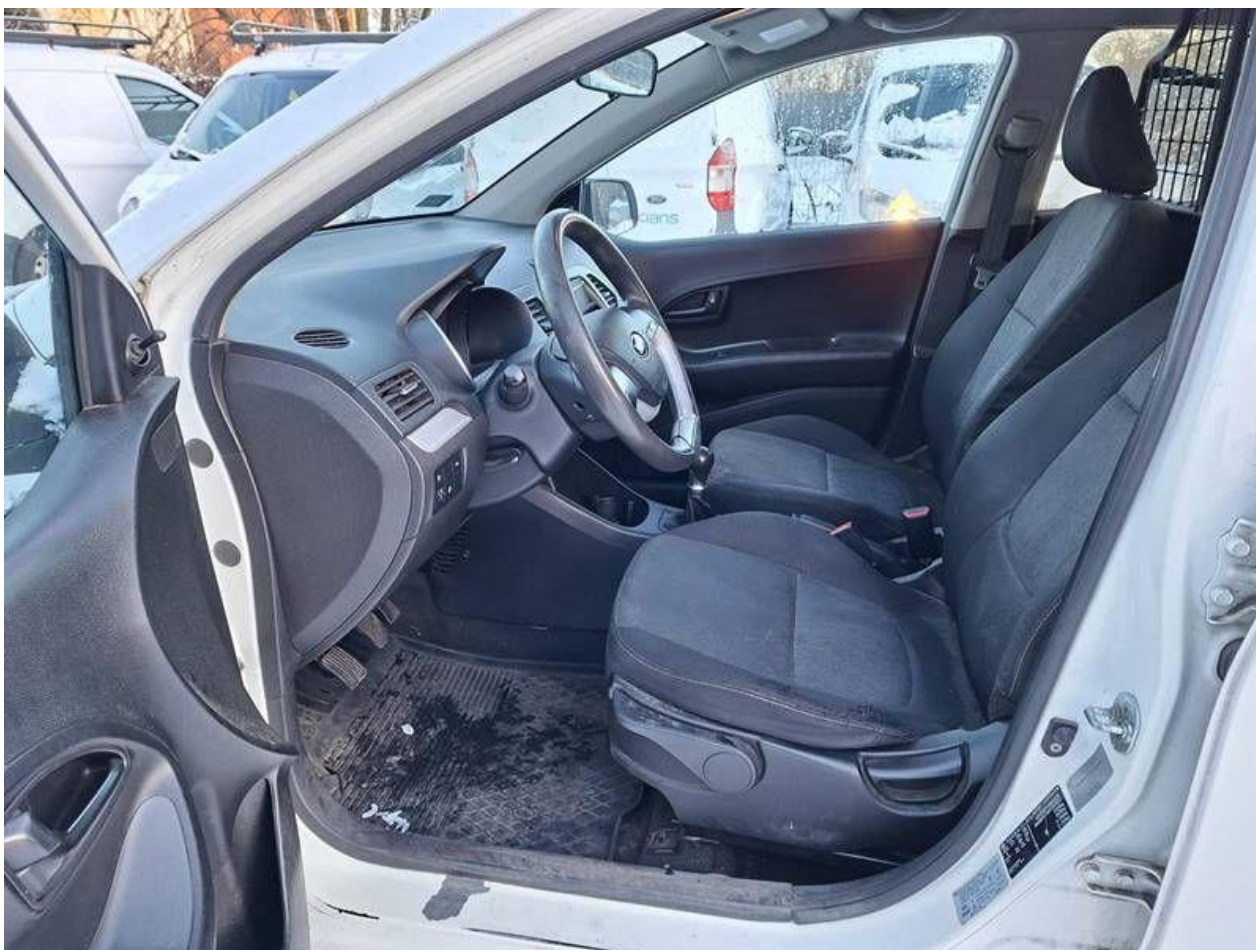

Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13




Fot. nr 14




Fot. nr 15

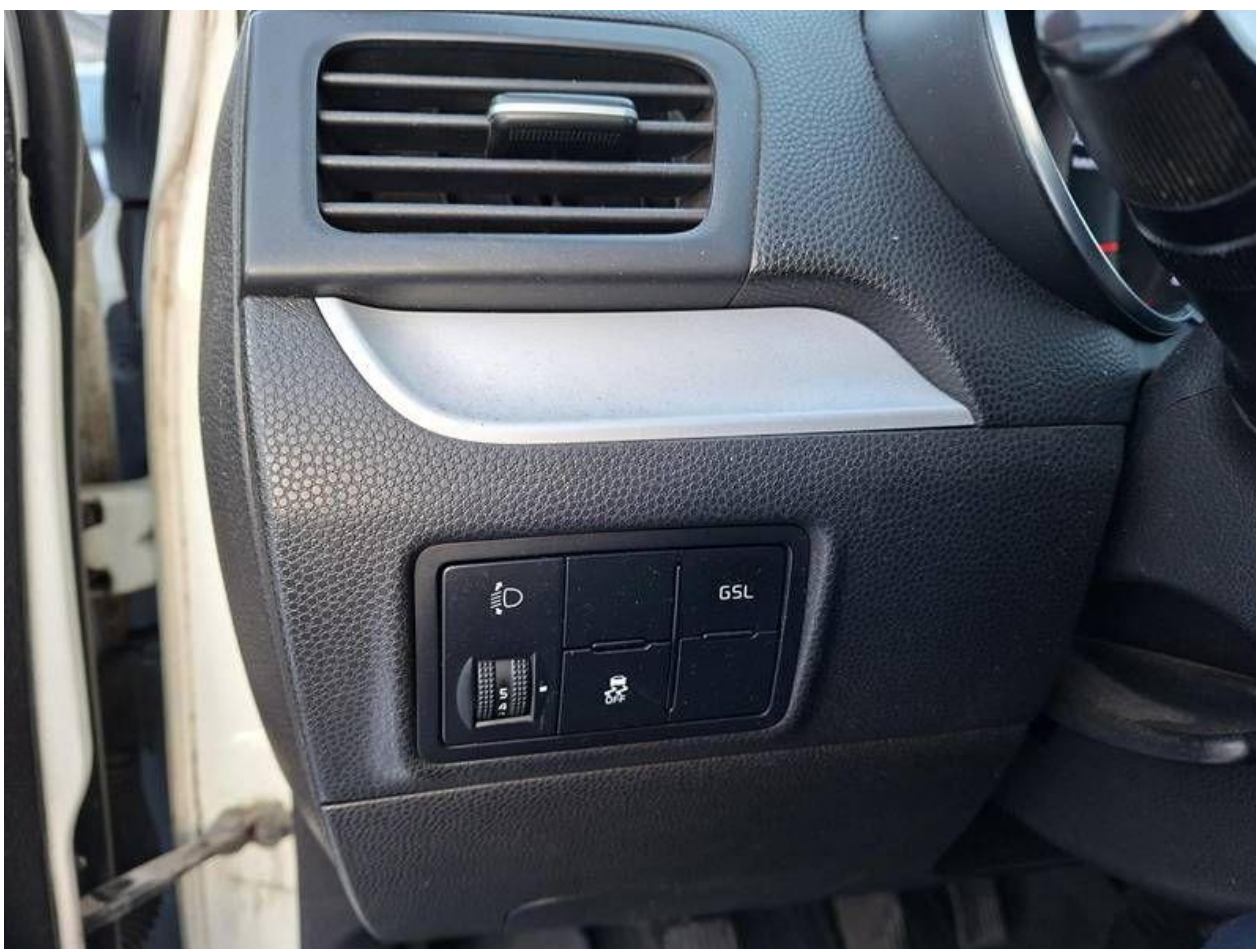

Fot. nr 16

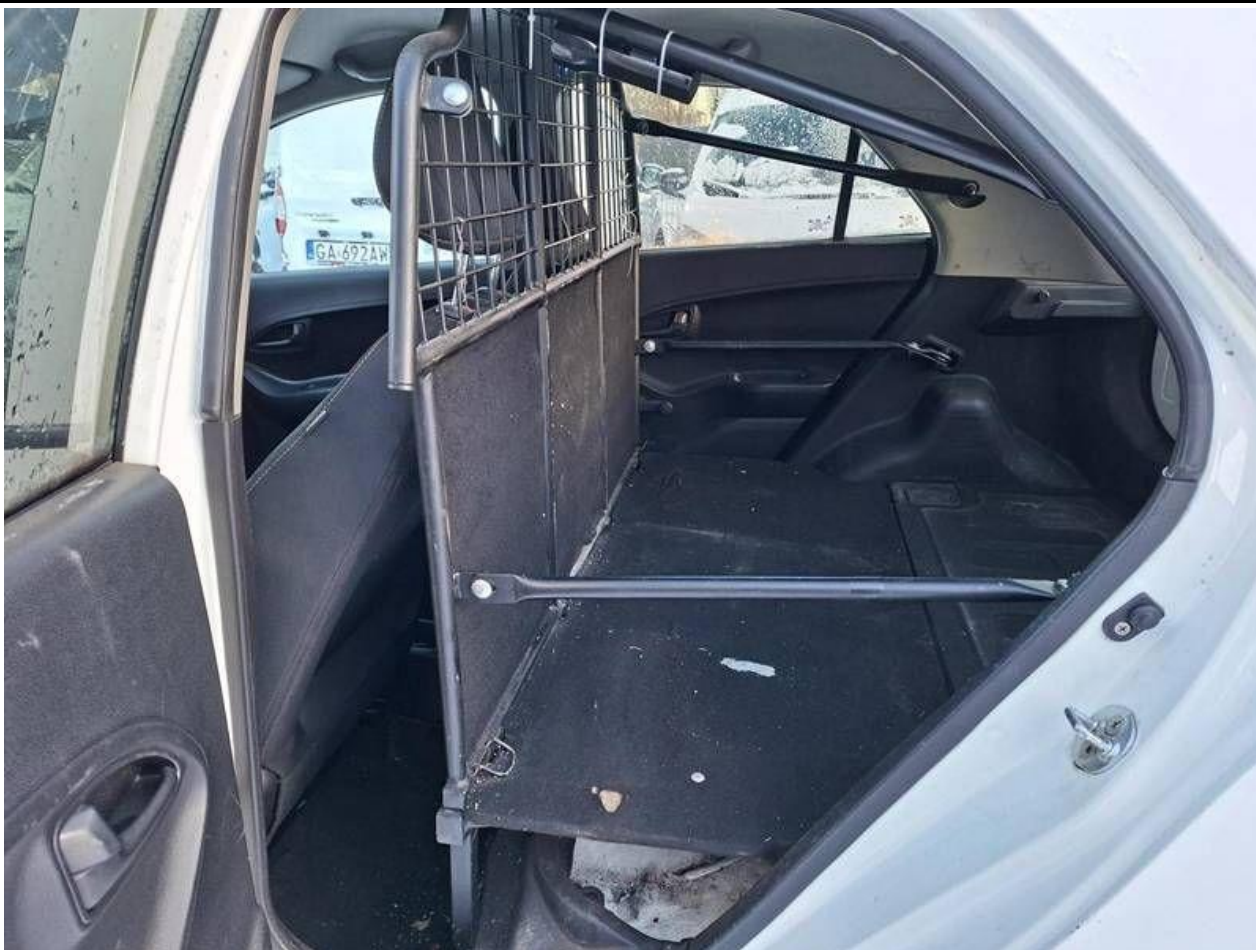

Fot. nr 17

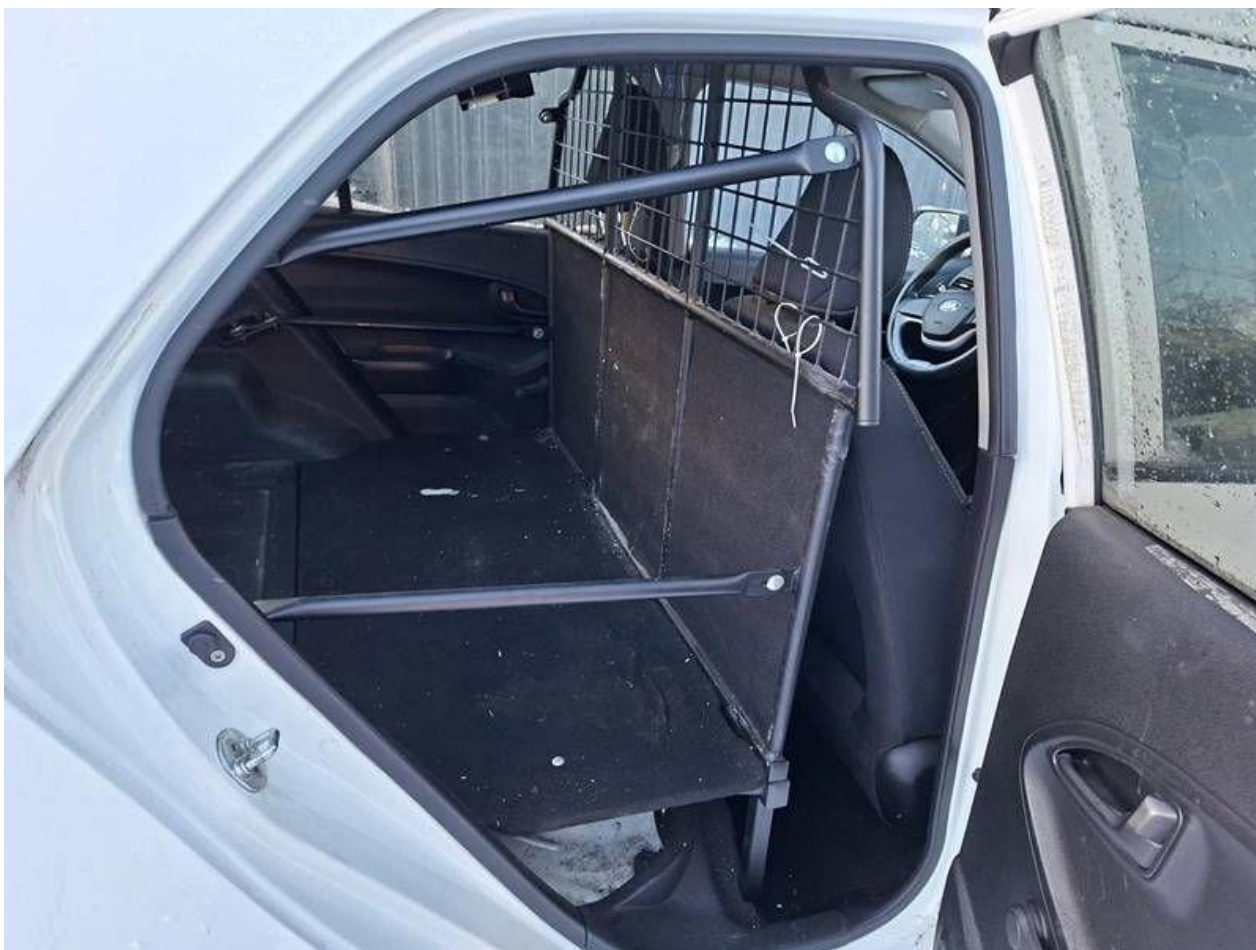

Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24

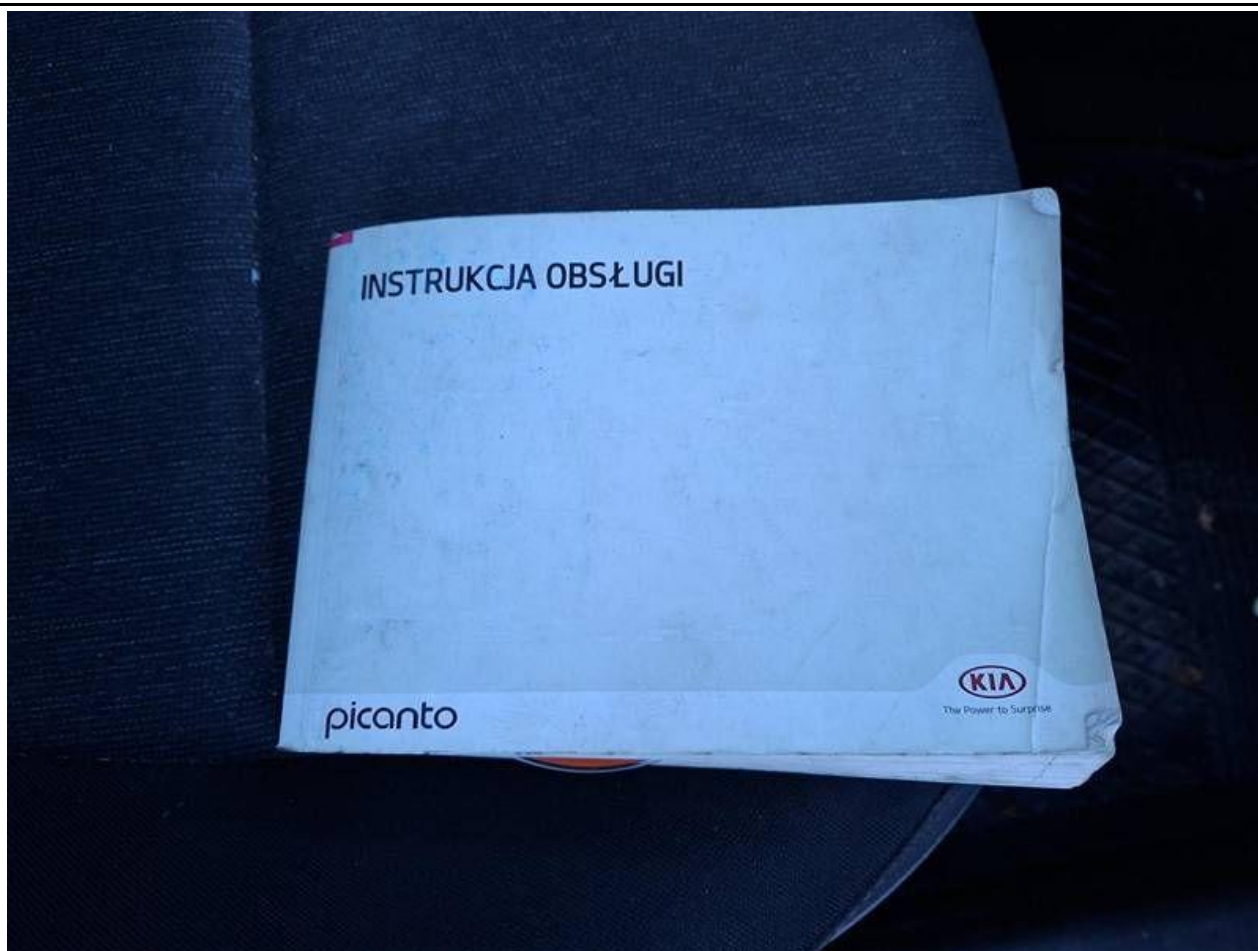

Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35

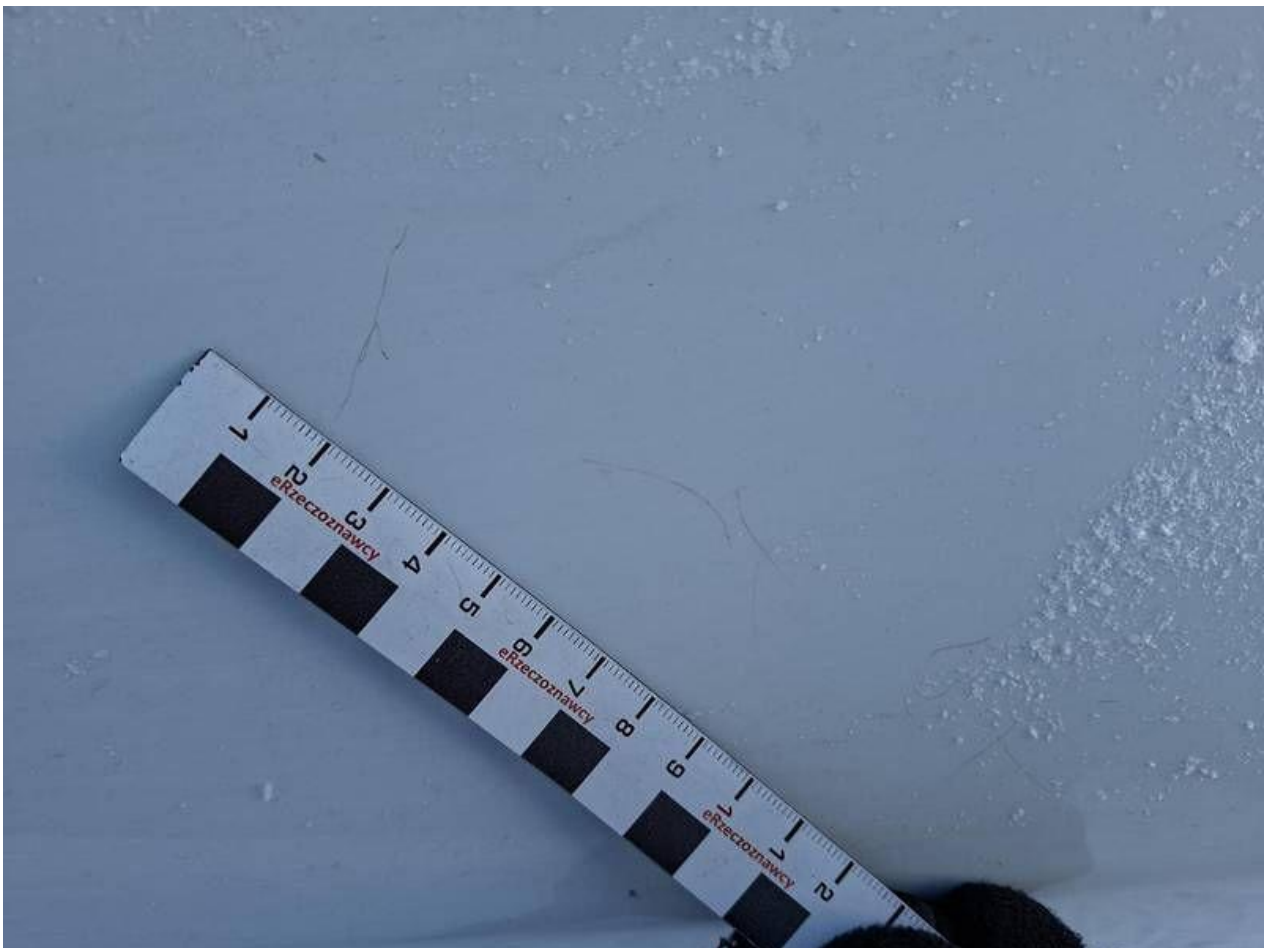

Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43

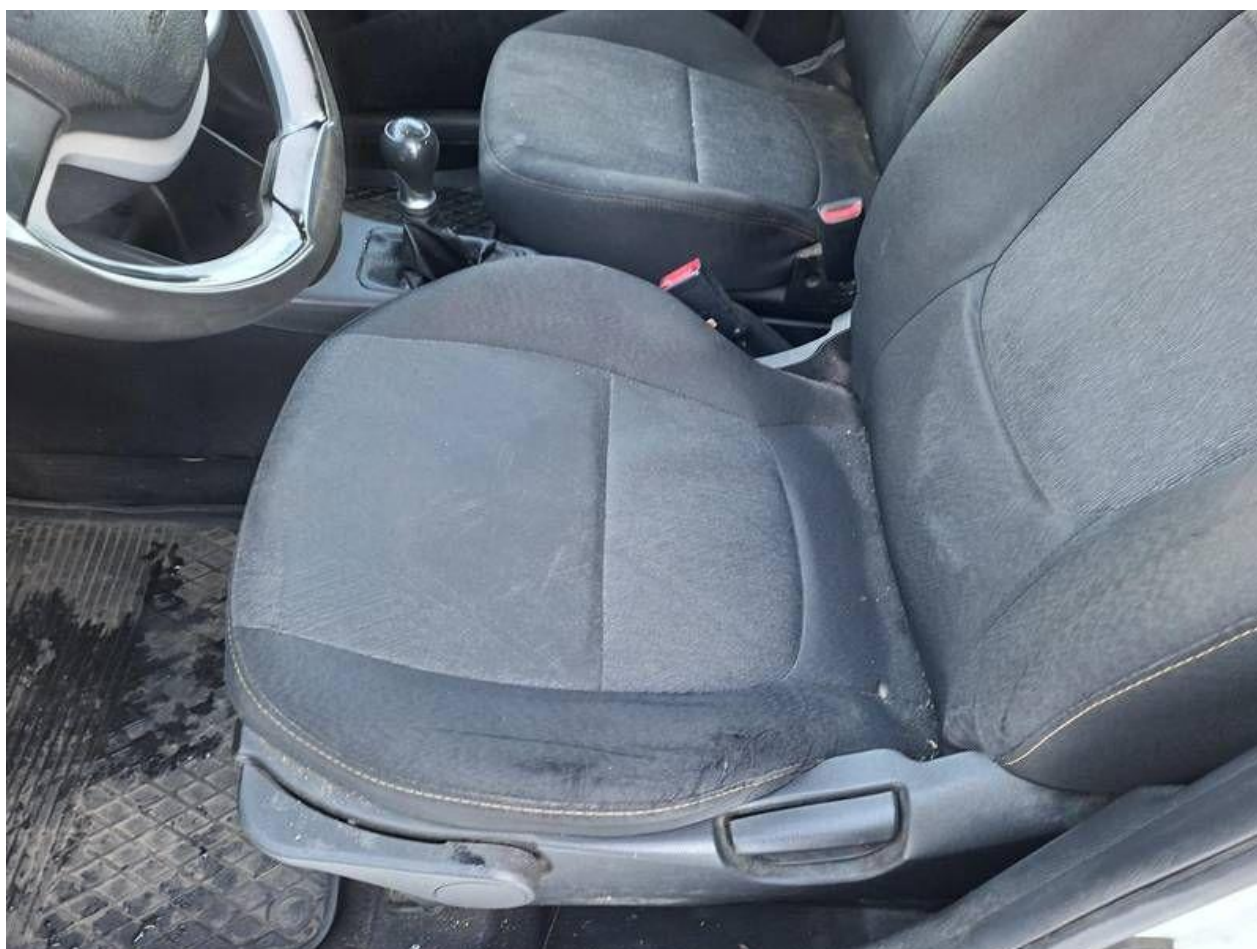

Fot. nr 44



Fot. nr 45

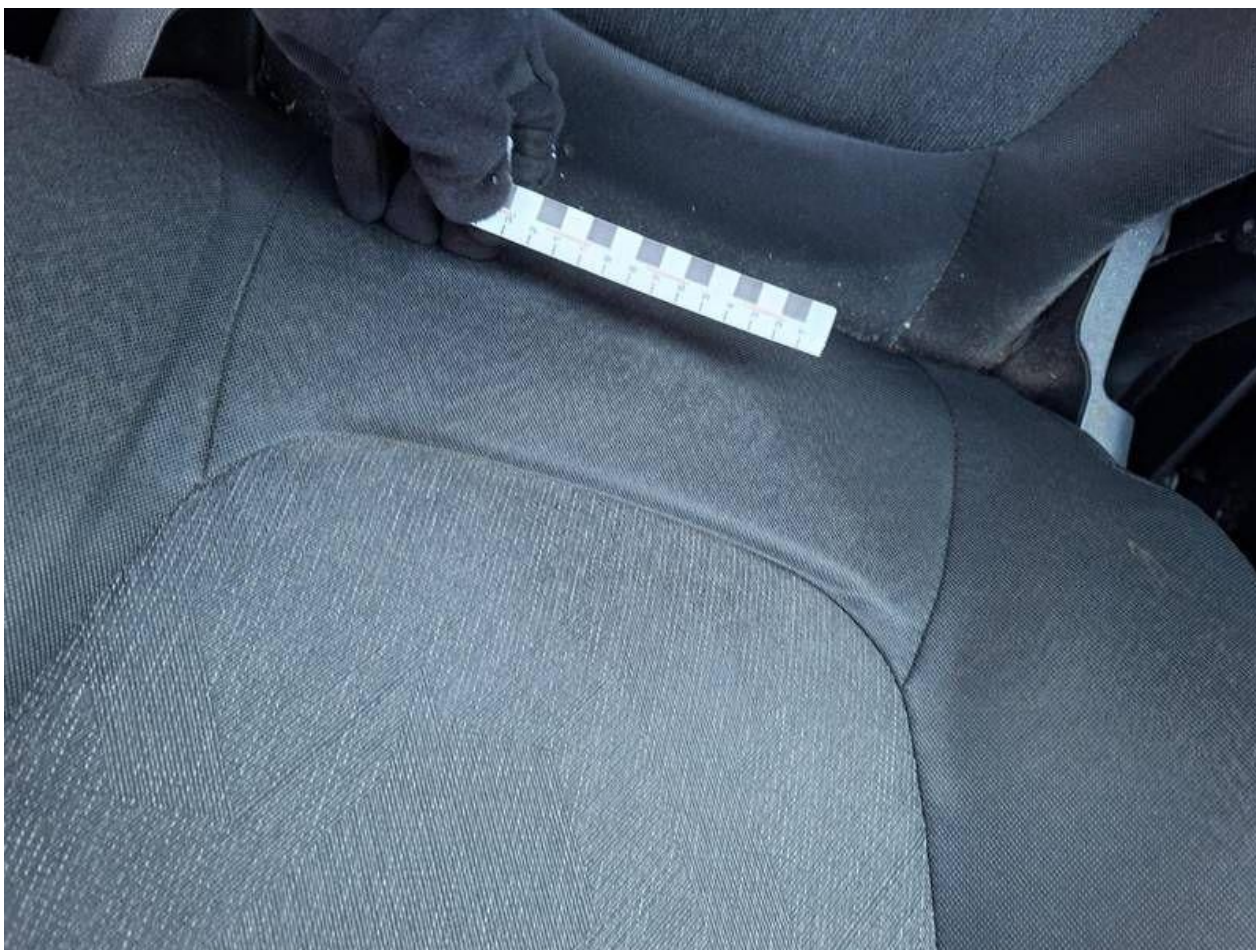

Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

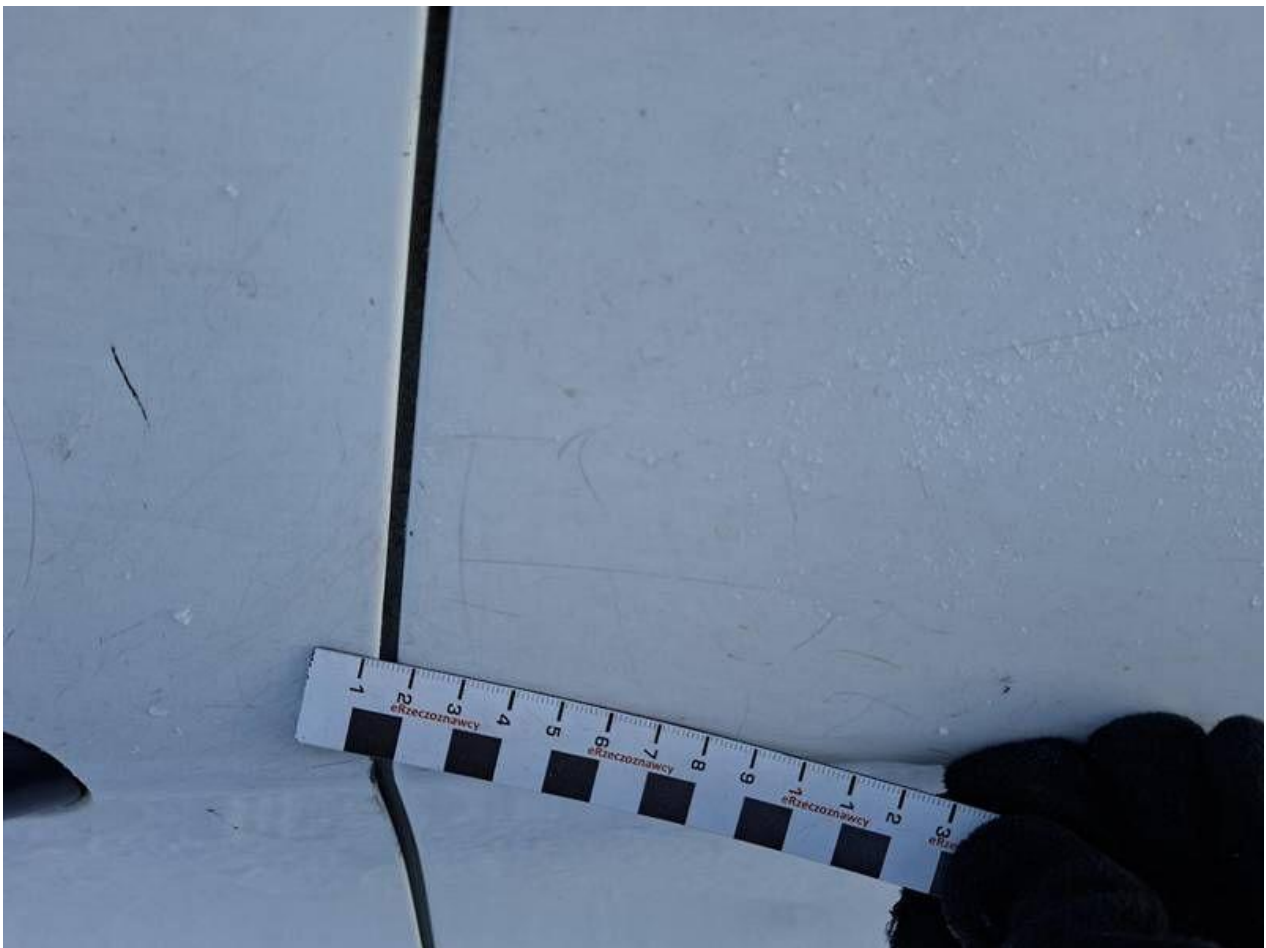

Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

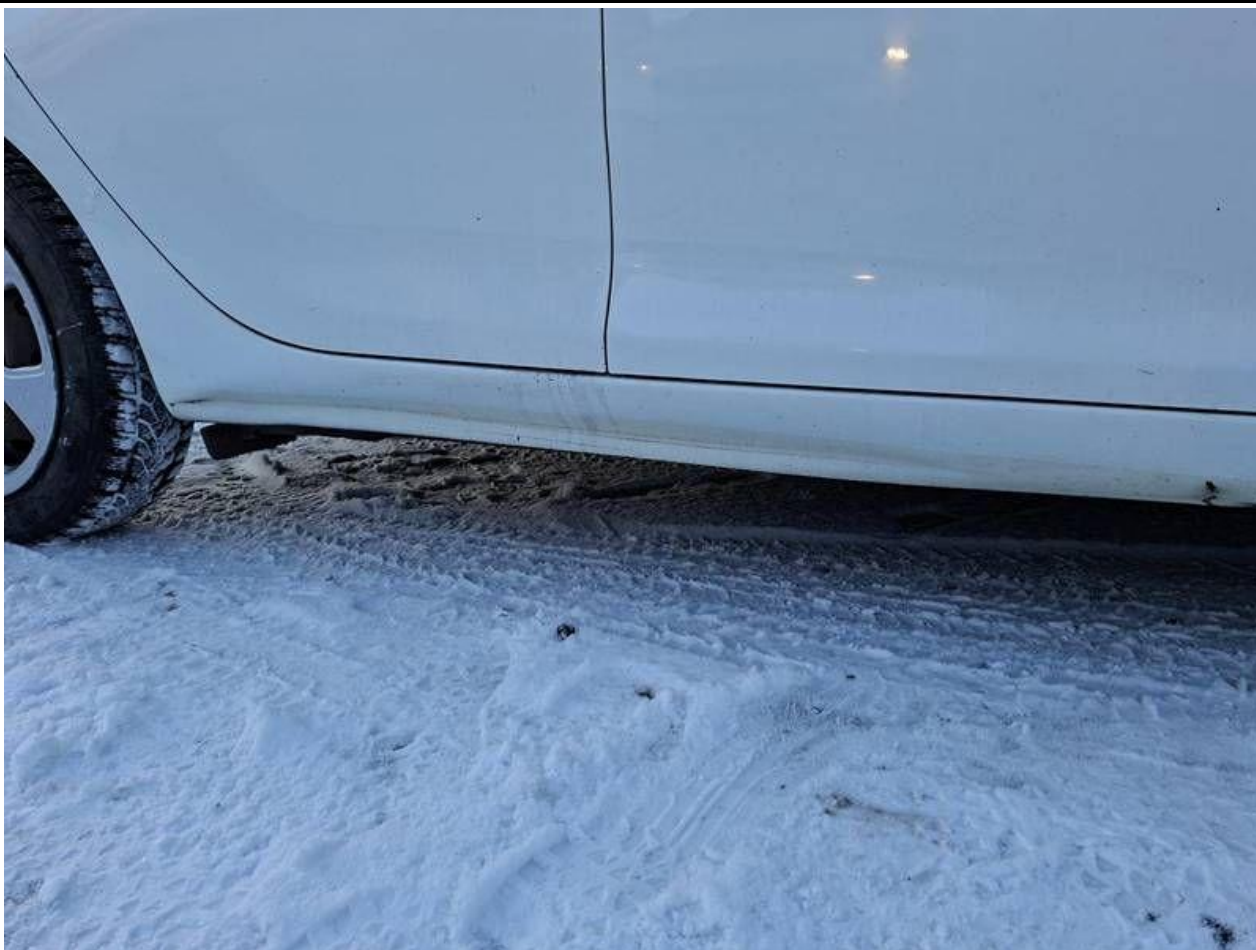

Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102

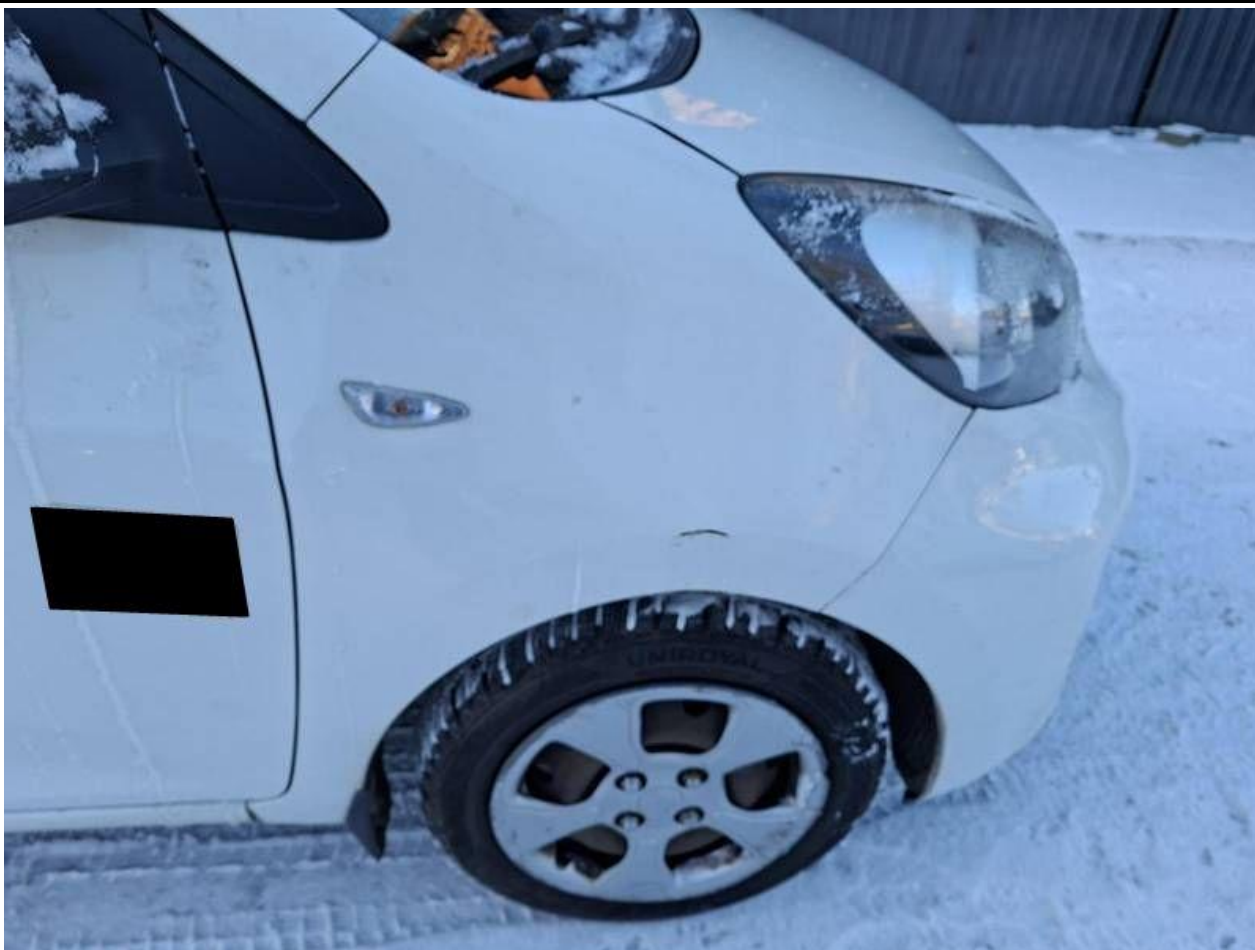

Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107

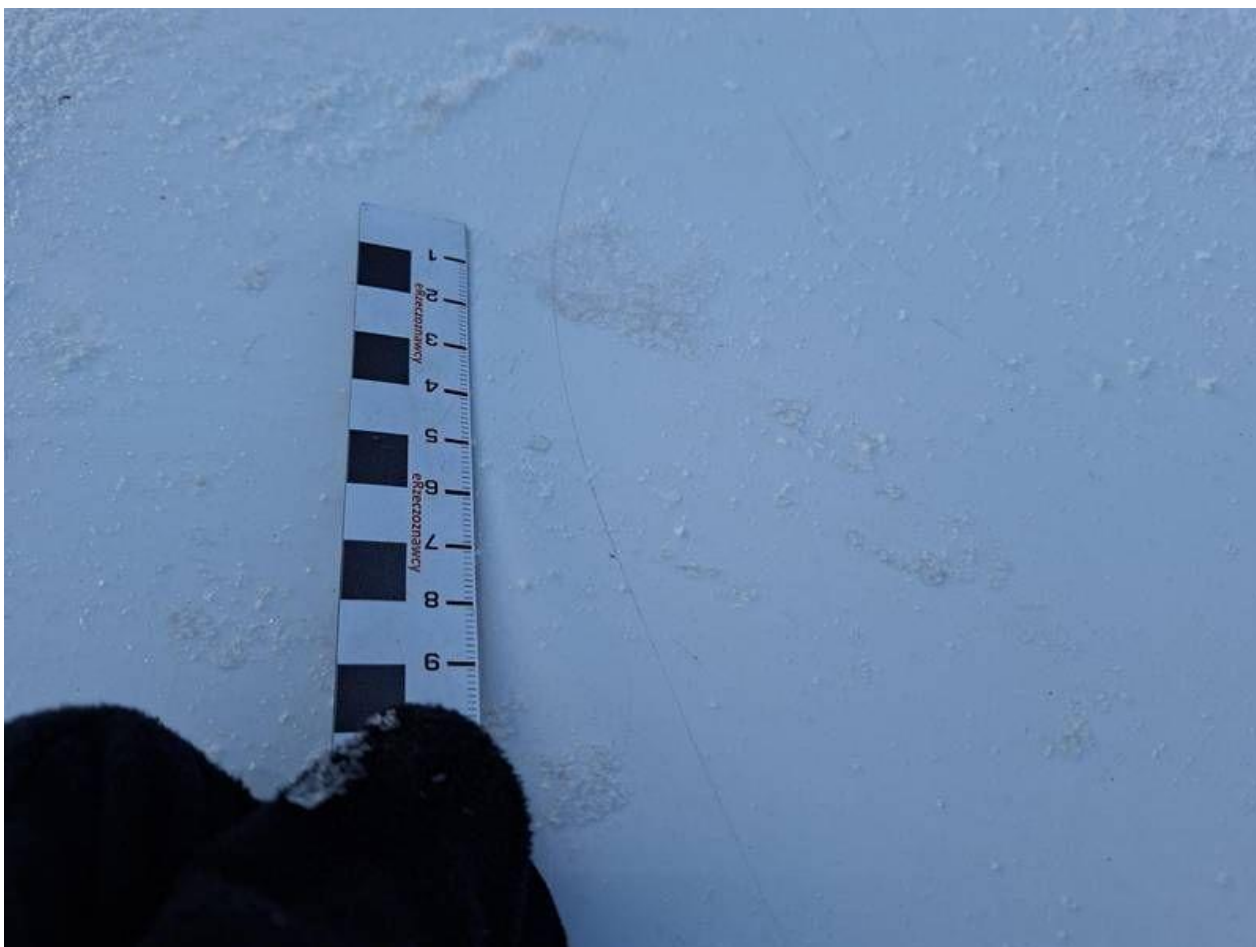

Fot. nr 108



Fot. nr 109

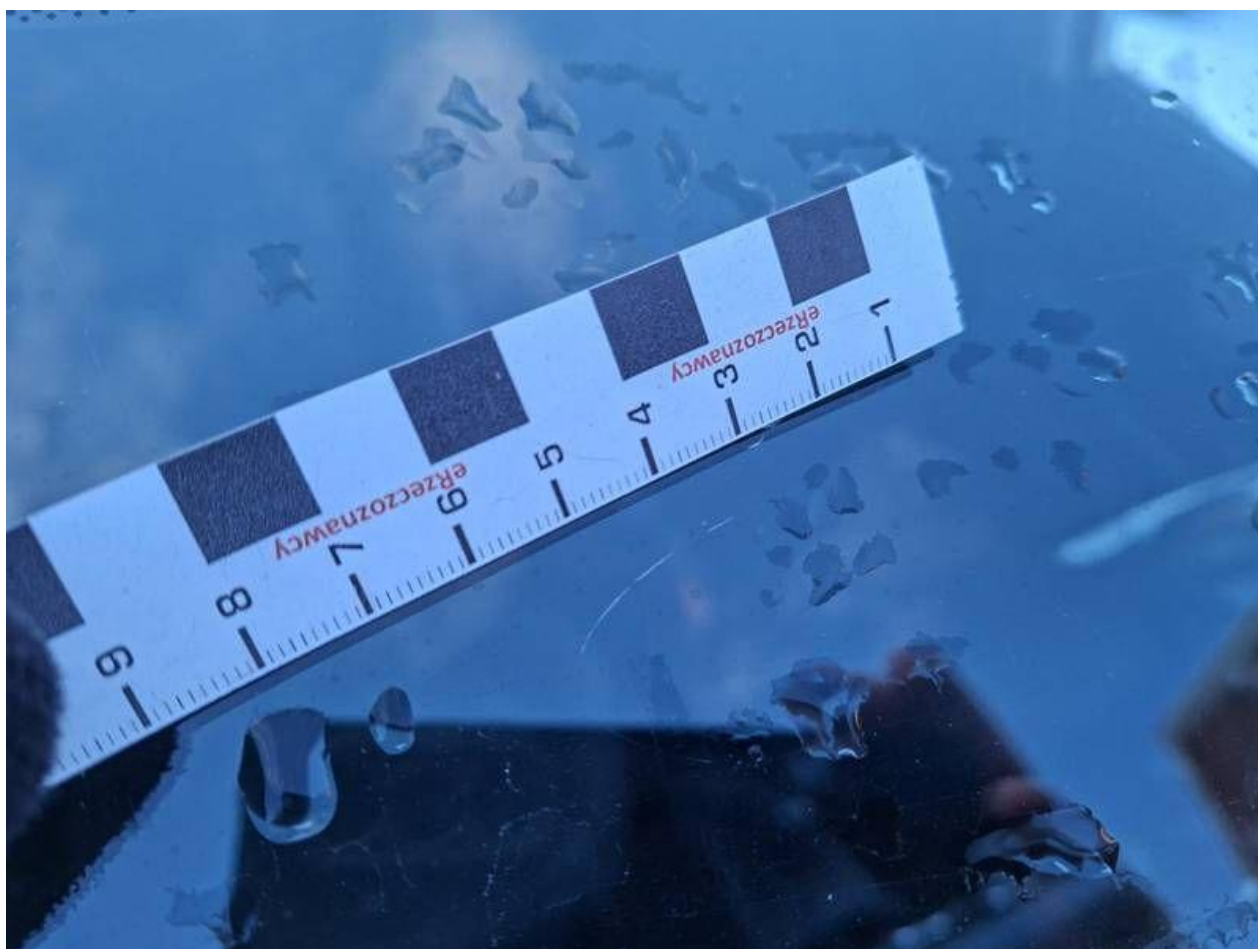

Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>SAMOCHOÓD CIĘŻAROWY</b> |         |
| PODZIAŁOWE                 |         |
| ---                        |         |
| ROK PRODUKCJI              | 2016    |
| DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ     | 470 kg  |
| NOMINALNY ŚREDNIOCIĄG      | 7,25 KN |
| MIEJSCA PODWOZIOWE         | ---     |
|                            |         |
| SERIA DRU BAU 0177335      |         |

|                |            |                |          |                |         |
|----------------|------------|----------------|----------|----------------|---------|
| F <sub>1</sub> | 1400 kg    | F <sub>2</sub> | 1400 kg  | F <sub>3</sub> | 1400 kg |
| G              | 930 kg     | J              | ---      |                |         |
| K              | ---        |                |          |                |         |
| L              | 2          | O <sub>1</sub> | ---      | O <sub>2</sub> | ---     |
| P <sub>1</sub> | 998,00 cm³ | P <sub>2</sub> | 50,70 kW |                |         |
| P <sub>3</sub> | P LPG      | Q              | ---      |                |         |
| S <sub>1</sub> | 2          | S <sub>2</sub> | ---      |                |         |

SERIA DRU BAU 0177335

Fot. nr 115

[illegible]

Fot. nr 116

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*