

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217756/1/26-11401	Data raportu	13-01-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/102978/25/12/30	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFD00657584687
Marka, model	RENAULT Talisman Grandtour...
Typ, wersja	Talisman 1.6 Energy TCe Initia...
Numer rejestracyjny	SK052LK
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1618 ccm/147 kW
Stan licznika	330 056 km
Data 1. rej./rok prod.	20-06-2017/2017
Data nast. bad. techn.	28-08-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu i świateł, Dostęp do usług interaktywnych, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią, podgrzewane i wentylowane (8 regulacji), Funkcja EKO, Głośniki dla systemu nagłośnienia BOSE, Hamulec postojowy - automatyczny, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Komputer pokładowy wielofunkcyjnym 7-calowym kolorowym ekranem TFT, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Lampy tylne Full LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona, Odtwarzacz CD, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Oświetlenie sufitowe LED, Oświetlenie wnętrza Ambiente, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napiętnicami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z ogranicznikami napięcia, tył, Przygotowanie do montażu alarmu, Radio USB/Jack, Bluetooth, wyświetlacz 4,2 cala, Relingi dachowe, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System 4Control - układ jezdny z 4 skrętnymi kołami, System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii, System Electronic Damper Control (elektrycznie regulowana siła tłumienia amortyzatorów), System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania), System Start/Stop, System kontroli bezpiecznej odległości, System kontroli ciśnienia w oponach, System multimedialny R-Link 2 BOSE, 8,7 cala ekran, nawigacja, 13 głośników, Active Noise Control, System wspomagania nagłego hamowania, aktywny, System wspomagania parkowania przód/tył, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby przednie i tylne, elektrycznie, Tapicerka skórzana, Tempomat aktywny, Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z otworem do przewożenia nart, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Visio system - rozpozn. znaków sys. kontroli pasa ruchu + auto. zmiana świateł drogowych na mijania, Wyświetlacz HEAD-UP, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy diennej LED (diodowe), Światła przeciwmgielne, Żaluzje przeciwsłoneczne na 2 bocznych szybach, Kłapa tylna otwierana elektrycznie i bezdotykowo, Lakier perłowy, Pakiet City, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MILESTONE, GREEN SPORT	245/40 19 98Y	2,0 mm
	lewe	MILESTONE, GREEN SPORT	245/40 19 98Y	2,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI SPORT CONTACT 5	245/40 19 98Y	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI SPORT CONTACT 5	245/40 19 98Y	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna błotnika L	brak	WY	0.2
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.3
3	Słupek przedni (A) z progiem L	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
8	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
11	Fotel L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

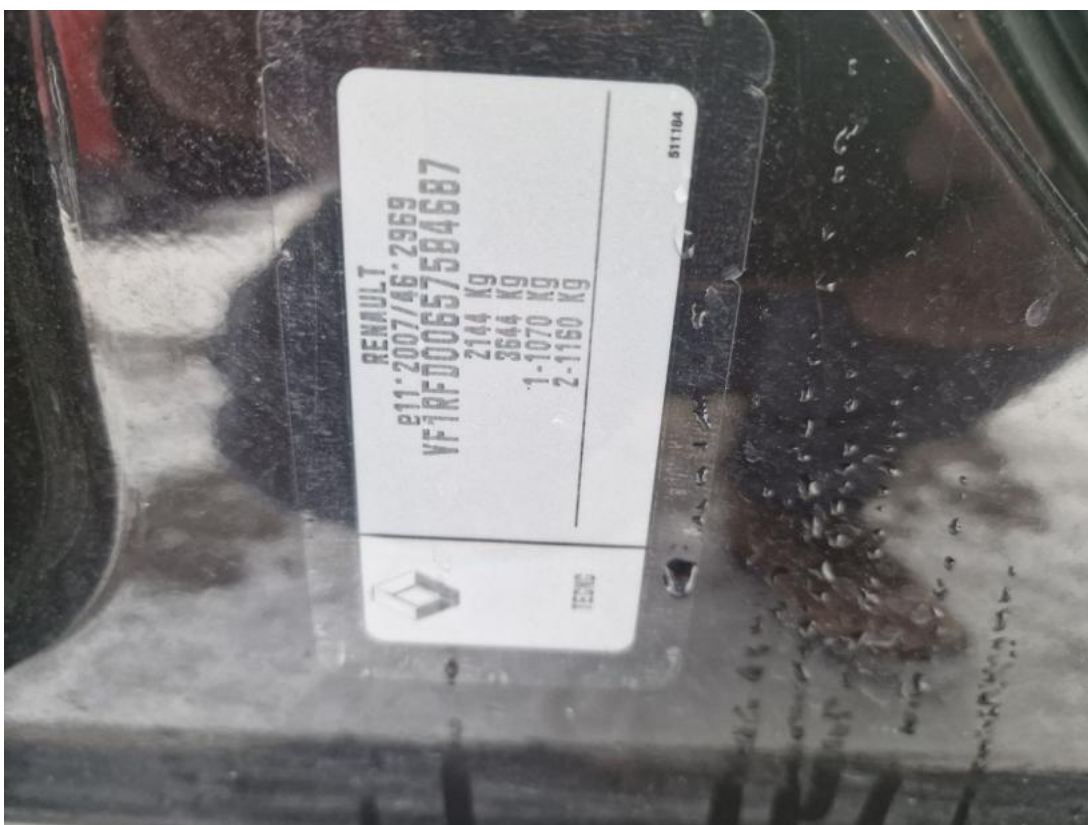

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

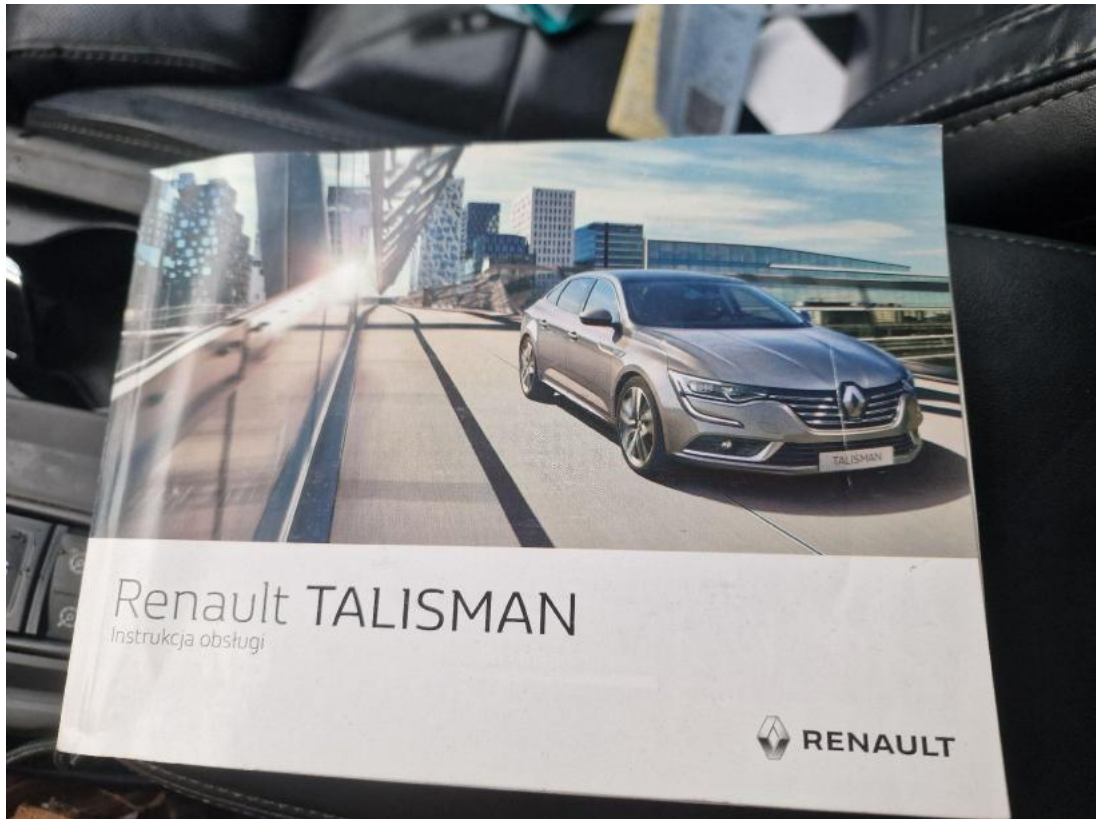

Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kierunkowskaz boczny L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Kierunkowskaz boczny L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Podsufitka - Inne 1