

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216839/10/25-11401	Data raportu	21-10-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/78693/25/10/14	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TSMNZC72S00659027
Marka, model	SUZUKI Swift 13-17
Typ, wersja	Swift 1.2 Comfort
Numer rejestracyjny	WU9210C
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/69 kW
Stan licznika	155 131 km
Data 1. rej./rok prod.	23-06-2016/2016
Data nast. bad. techn.	09-11-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, BAS - asystent układu hamulcowego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Gniazdo USB, Immobilizer, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją wysokości, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - dojazdowe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Radio CD/MP3 z 2 głośnikami, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu, System kontroli trakcji, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło stop, Tylnie oparcie składane, dzielone (60:40), Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagiłki przednich foteli z funkcją ochrony odcinka szyjnego kręgosłupa, Zamek centralny z pilotem, Lakier metalik

Opumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	3,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	3,5 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	4,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH	175/65 15 84H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki środkowy lewy	do 150
3	Słupki środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 300
2	Słupki przedni prawy	150 - 300
3	Drzwi przednie prawe	150 - 300
4	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 500
2	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 1000
2	Drzwi tylne prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna rynienki dachu R	niekompletna	WY	0.2
2	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.2
3	Tapicerka oparcia 2.rząd	rozerwanie	WY	0.8
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1
5	Światnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Światnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
7	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.3
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
10	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
11	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.2
12	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
13	Nakładka światnika tylnego góra L	nieutrwały montaż	NA	0.2
14	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
15	Ramię wycieraczki L	utlenienie		
16	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
17	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
18	Poszycie słupka środkowego L	wgniecenie/odkształcenie		
19	Zaślepka okna tył R	zarysowanie		
20	Rama dachu L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

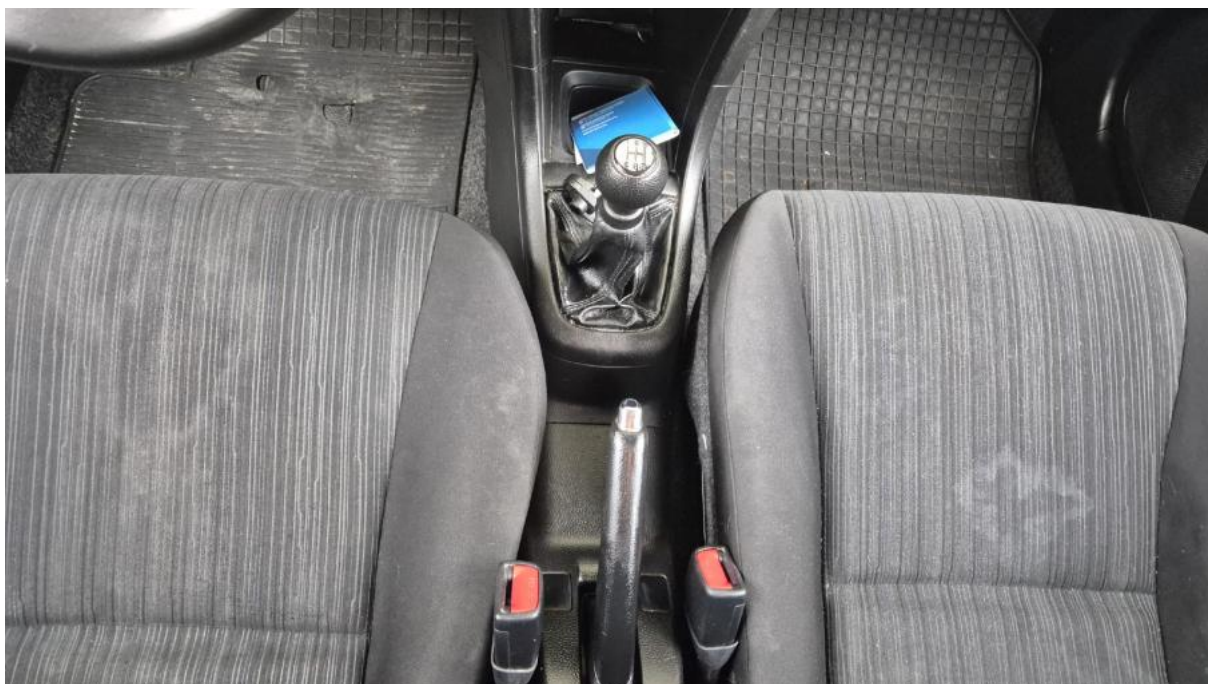

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

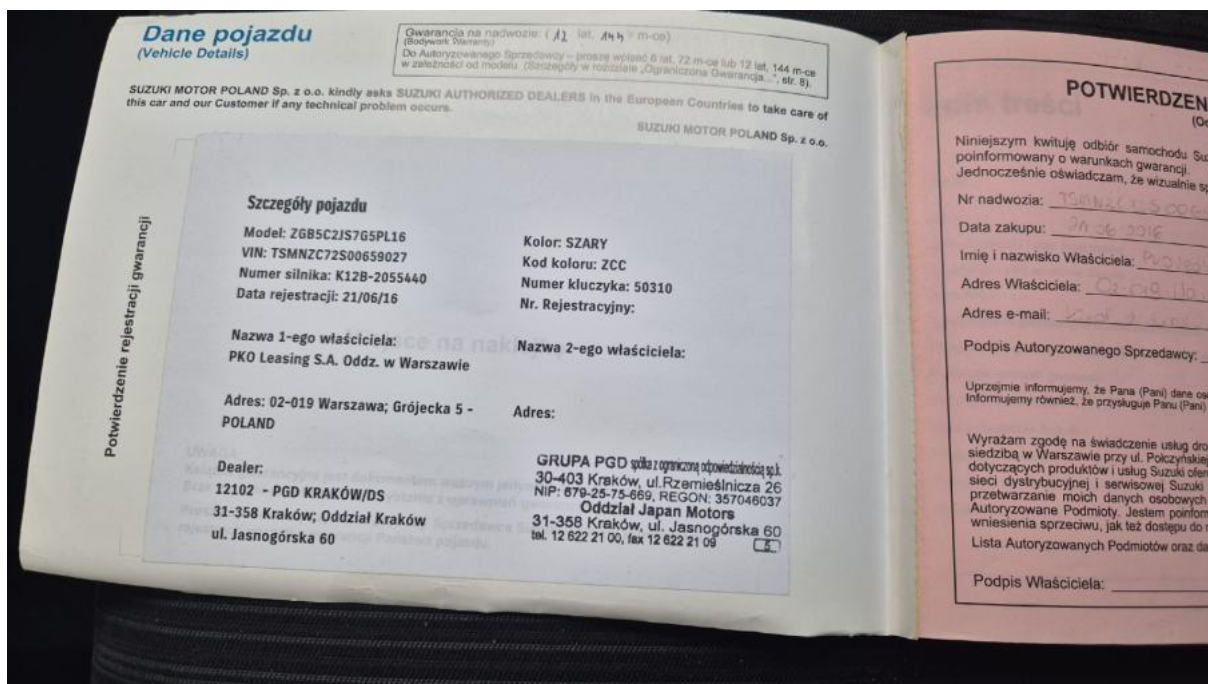

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

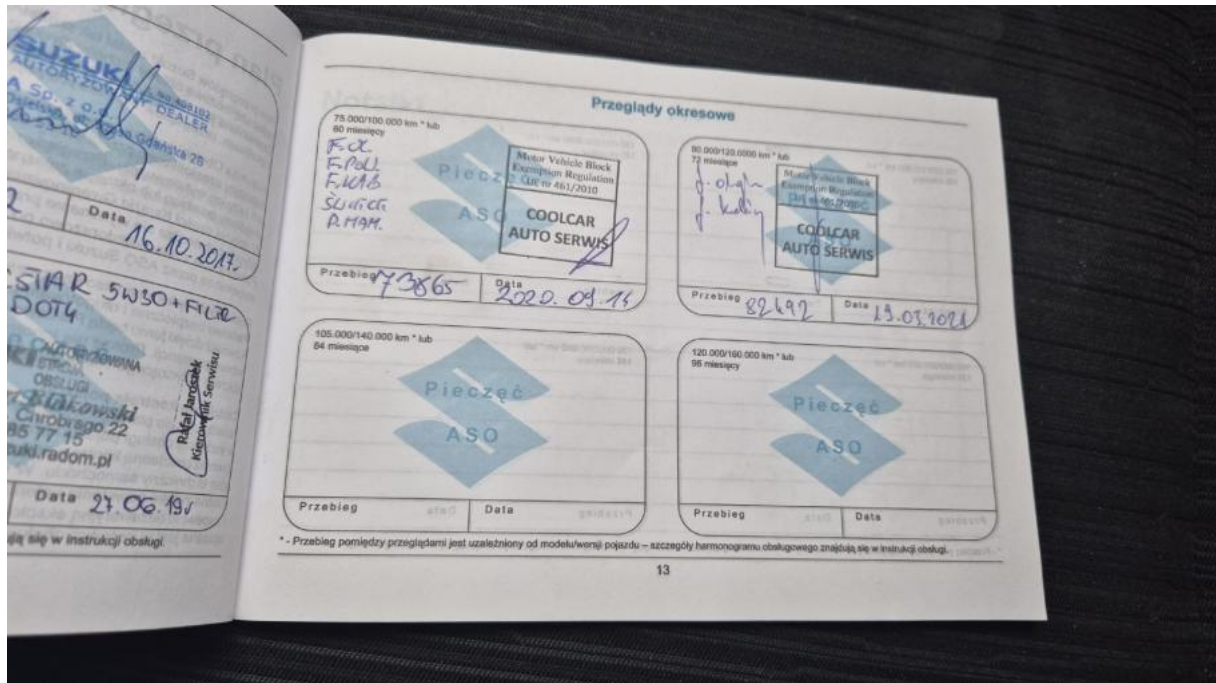

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

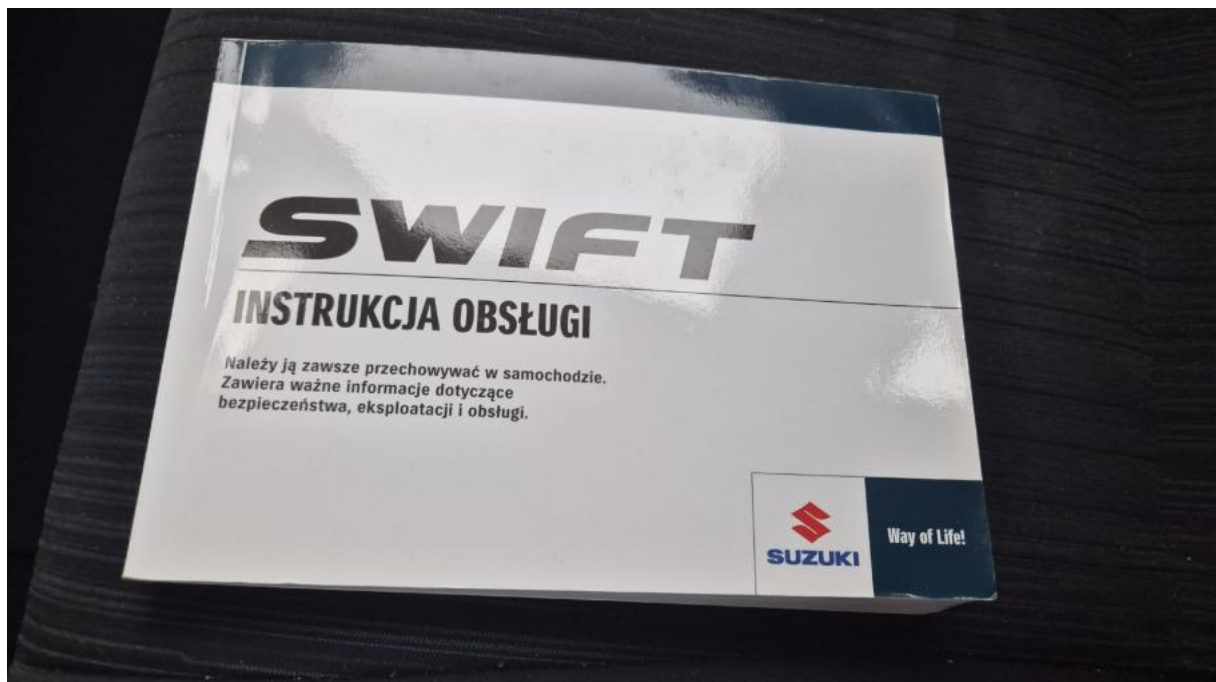

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 66

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Podsufitka - Inne 1



Fot. 74

Podsufitka - Inne 2