

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217108/11/25-11401	Data raportu	18-11-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	14-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/84266/25/10/31	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJ3811AJJ544379
Marka, model	HYUNDAI Tucson 15-19
Typ, wersja	Tucson 1.6 GDI BlueDrive Co...
Numer rejestracyjny	DW5S325
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1591 ccm/97 kW
Stan licznika	113 466 km
Data 1. rej./rok prod.	14-11-2017/2017
Data nast. bad. techn.	08-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	złoty/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Automatyczne światła, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/60, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Gniazda AUX i USB, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica pokryta skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki wewnętrzne - chromowane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Lampki do czytania LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Osłony zderzaków - przód/tył, Radio RDS/MP3, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, System Flex Steer, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne boczne szyby oraz szyba tylna dodatkowo przyciemnione, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Zestaw naprawczy do opon, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME	225/60 17 99H	7,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME	225/60 17 99H	6,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS PRIME	225/60 17 99H	7,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS PRIME	225/60 17 99H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Słupiek przedni lewy	do 150
4	Słupiek przedni prawy	do 150
5	Słupiek środkowy lewy	do 150
6	Słupiek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	200 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
2	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
4	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa

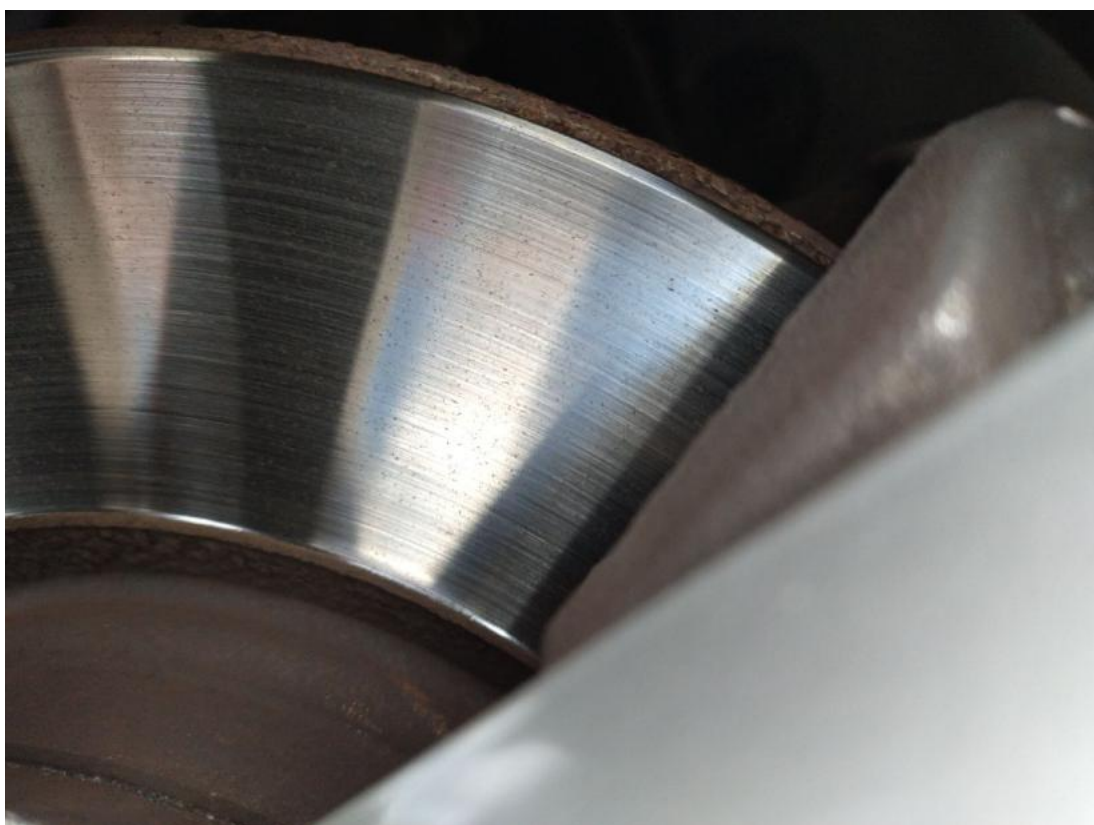

Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

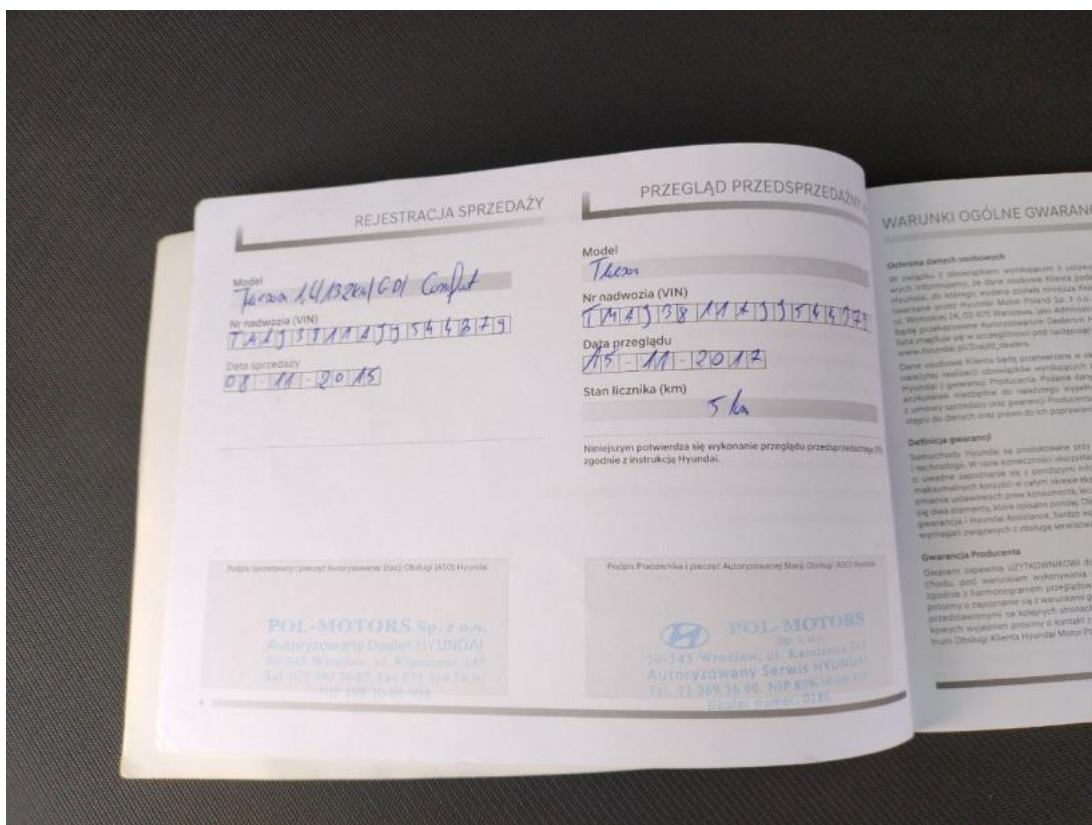

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

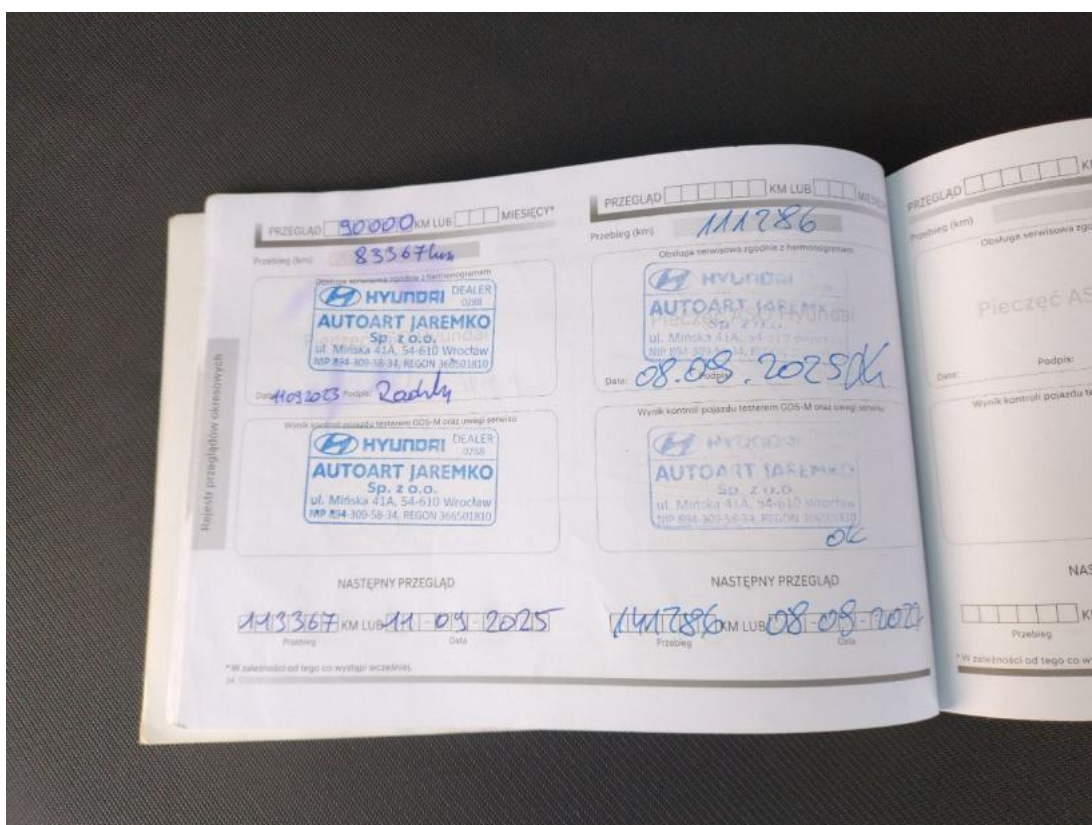

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

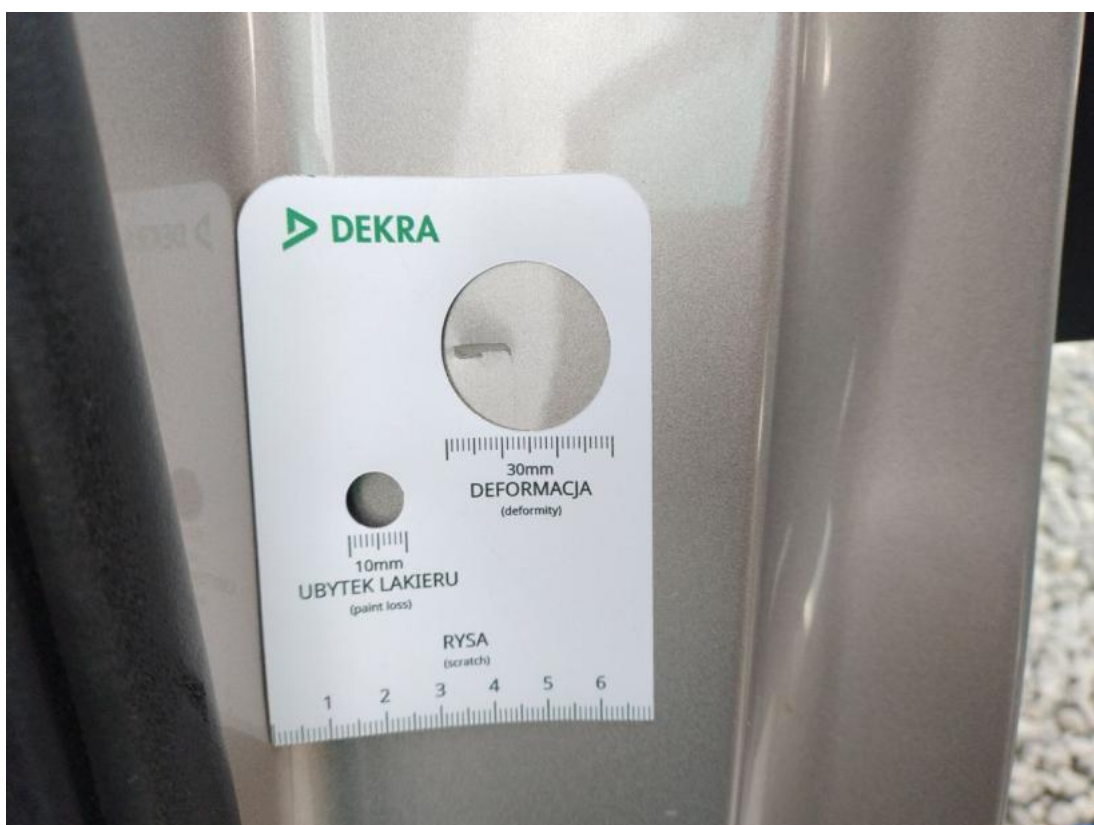

Fot. 54


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

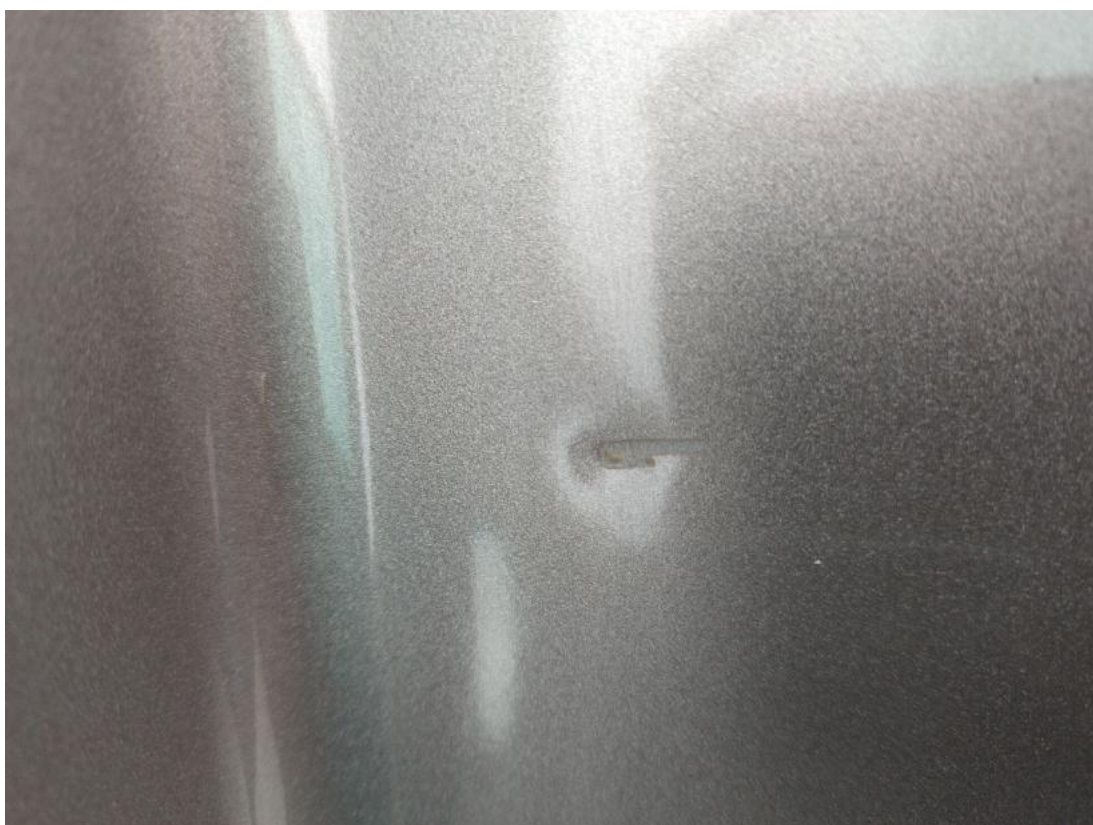

Fot. 56

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Słupek przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Słupek przedni L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 62

Wykładzina pokrywy tylnej - Wgniecenie/odkształcenie 1