

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	393715/4/25-9573	Data raportu	08-04-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	04-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/23311/25/03/31	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBCP7NP9L7059471
Marka, model	SKODA Superb III 19-24
Typ, wersja	Superb 2.0 TSI 4x4 Style DSG
Numer rejestracyjny	GD104WM
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/200 kW
Stan licznika	214 006 km
Data 1. rej./rok prod.	13-03-2020/2020
Data nast. bad. techn.	12-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania światła drogowych, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dekor Dark Brushed, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z tylnej kanapy, Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, Grill przedni w kolorze chromu, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM), Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne podświetlane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Lakier uni, Lampy przednie LED Top Matrix, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika, Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwosłepieniowe, oś. LED., Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z pamięcią ustawień, Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Ogrzewanie przednich i tylnych foteli, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z tyłu, Parasolka w drzwiach kierowcy, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik Jumbo Box, Pokrowiec na narty, Pulsacyjne działanie światła hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony, Siatki (dwie) na bokach oparcia foteli przednich, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Spryskiwacze lamp przednich, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmigielne z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalizowany Czerń Magic, Pakiet Comfort, Wycieraczka szyby tylnej AERO

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T001	215/55 17 94V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T001	215/55 17 94V	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T001	215/55 17 94V	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T001	215/55 17 94V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki środkowy lewy	do 150
3	Słupki środkowy prawy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Próg prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Słupek przedni lewy	150 - 300
3	Drzwi przednie lewe	150 - 300
4	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 500
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
5	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

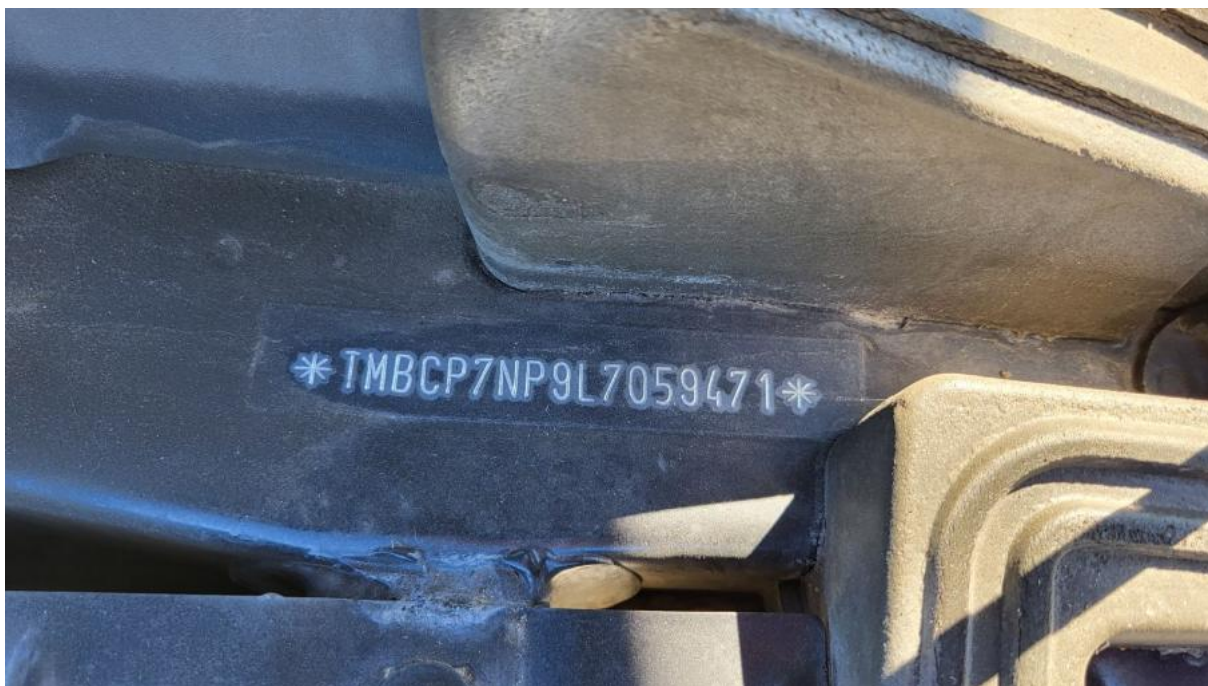

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23


Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

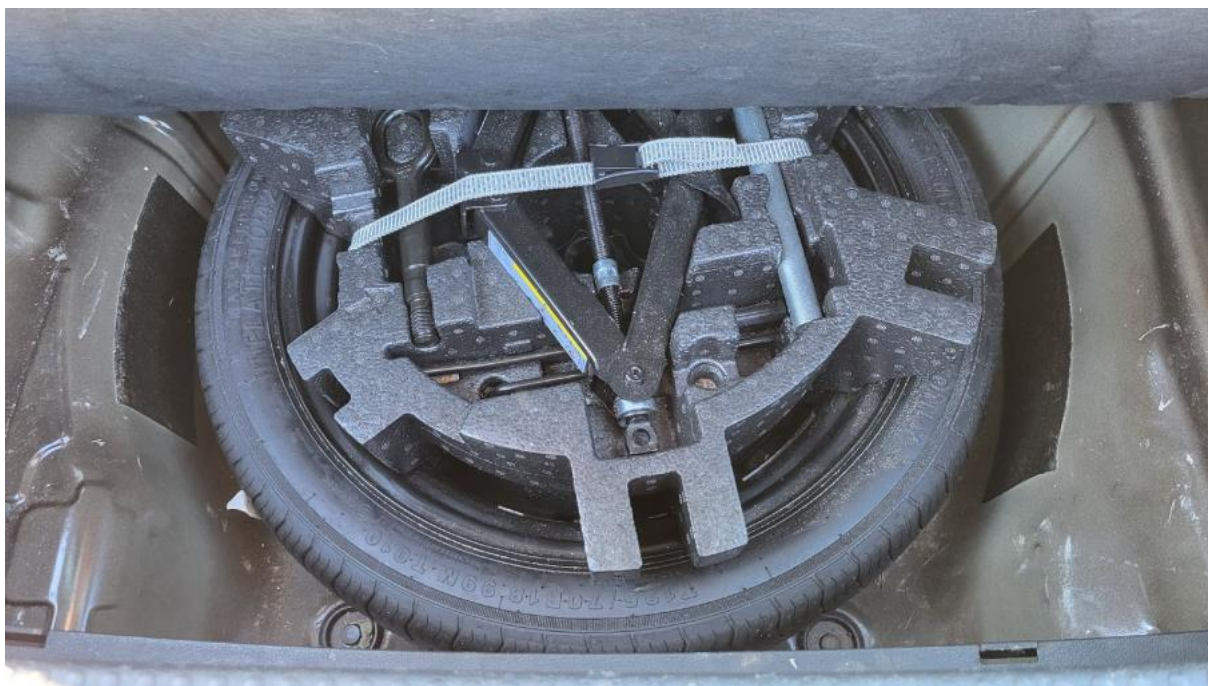

Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

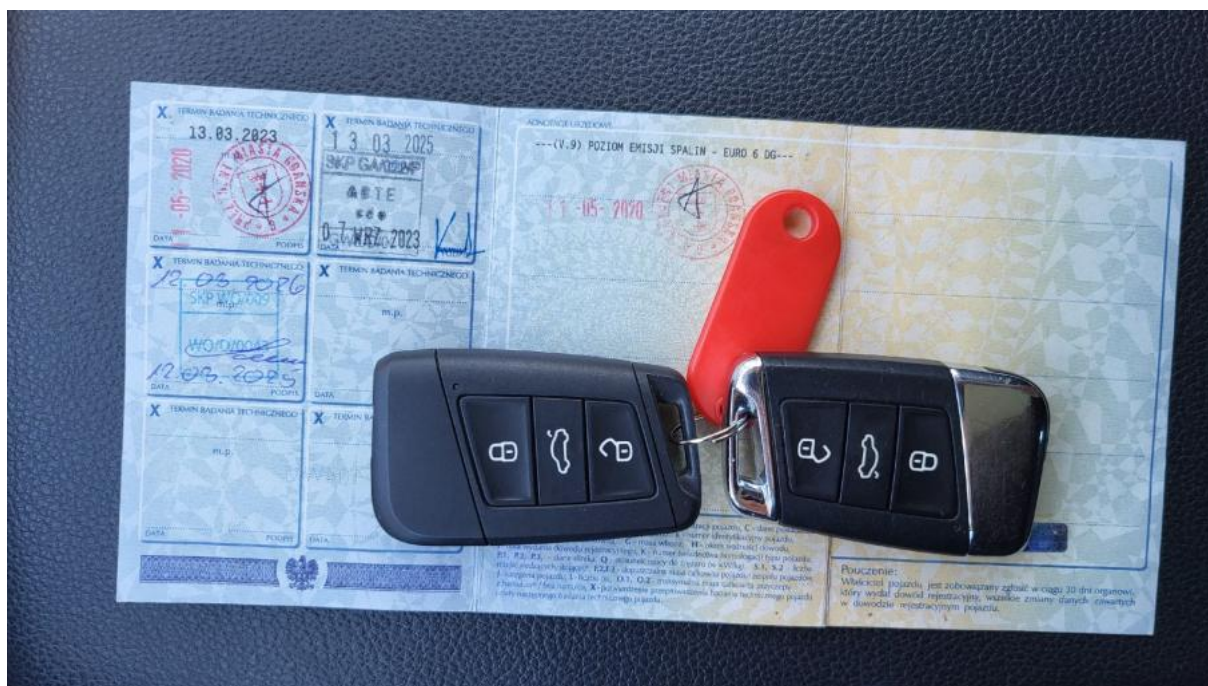

Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

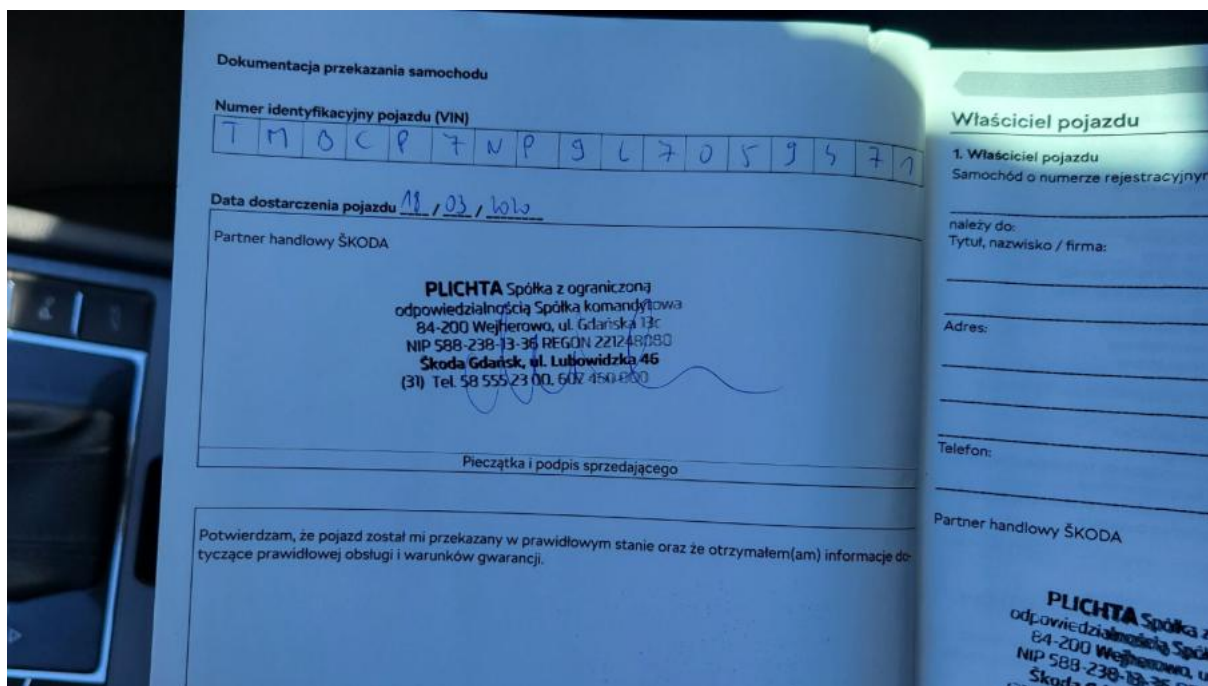

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

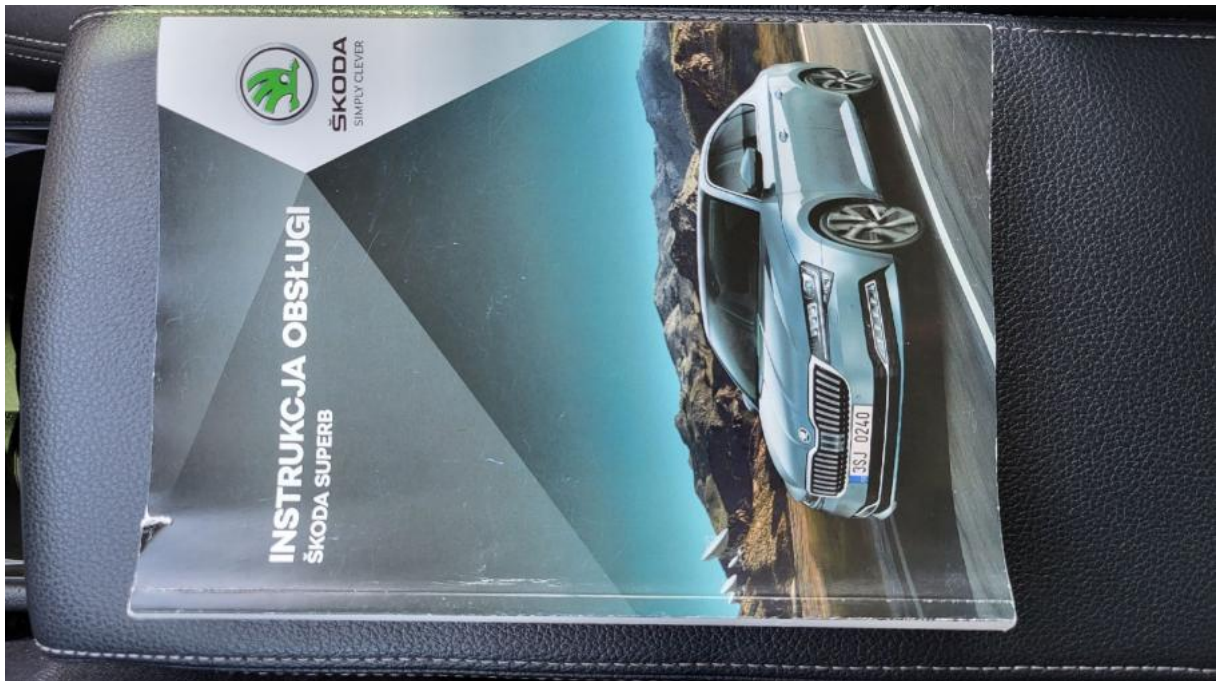

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

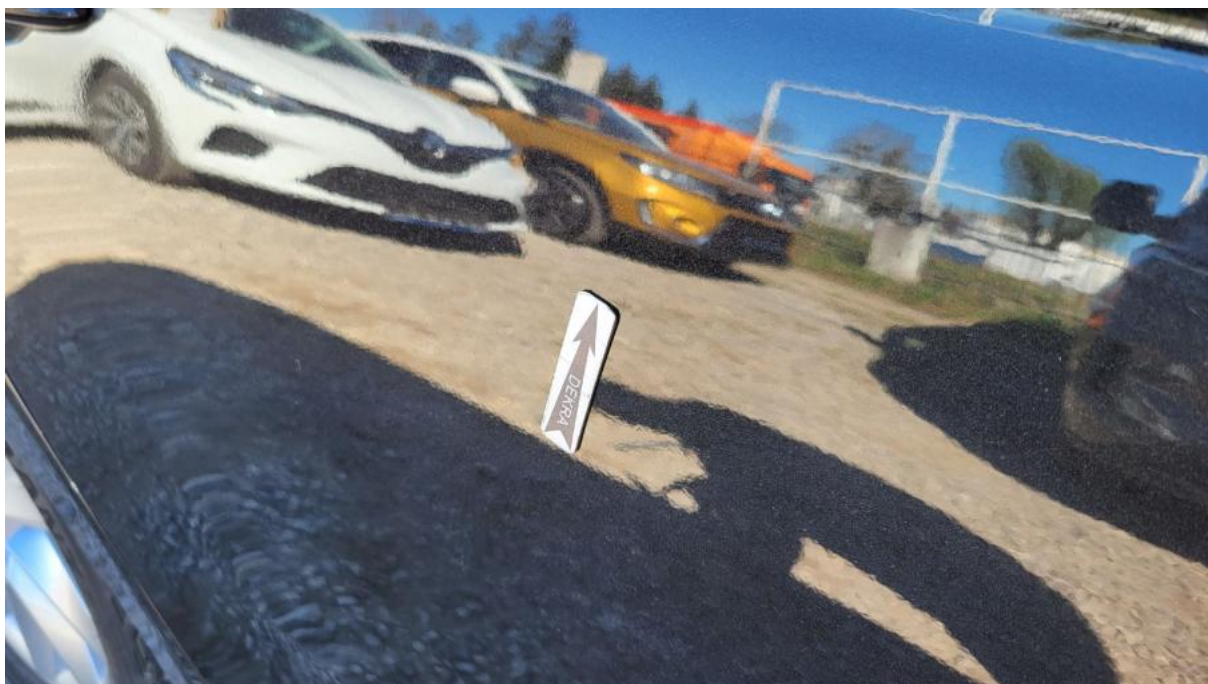

Fot. 36

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Fotel prz. lew. - Inne 1