

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215691/7/25-11401	Data raportu	09-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna	Data oględzin	09-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/46240/25/06/26	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SAJAB4BG0HA966534
Marka, model	JAGUAR XE 15-19
Typ, wersja	XE 2.0 T Portfolio
Numer rejestracyjny	KR2U561
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1999 ccm/177 kW
Stan licznika	181 863 km
Data 1. rej./rok prod.	28-10-2016/2016
Data nast. bad. techn.	28-11-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywny system ochrony pieszych, Asystent ruszania, Czujnik zużycia klocków hamulcowych, Dynamic Stability Control & Traction Control, Dywaniki premium - przód i tył, EBA - wspomaganie hamowania awaryjnego, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny dogrzewacz kabiny, Felgi aluminiowe 18 Arm z ogumieniem, Gniazdo 12V z przodu i z tyłu, JaguarDrive Control, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Lampy bi-ksenonowe ze spryskiwaczami i światłami LED do jazdy dziennej, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Oświetlenie wnętrza LED. rozszerzone, Podsufitka Morzine, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytami na kubki, Podłokietnik z przodu, Port USB, Siedzenia regulowane manualnie 8/8 z elektryczną regulacją oparcia, Siedzenia skórzane Soft Grain z przeszyciami w kolorze siedzeń, z perforacją Herringbone, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS, System nagłośnienia Jaguar 80W, radio, dynamiczna kontrola głośności, 6 głośników, System naprawy opon Jaguar, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, System stop/start, Tempomat z aktywnym ogranicznikiem prędkości, Torque Vectoring by Braking, Uchwyty na kubki z przodu, Uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku start/stop, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne (EPAS), Wykończenie wnętrza Embossed aluminium, Wyświetlacz wielofunkcyjny, dotykowy (8-calowy), Zagłówki przednie z systemem Whiplash Protection, Zestaw Bluetooth 2.0 do podłączenia telefonu (z możliwością przekazywania dźwięku i obrazu), Lakier metalik, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Pakiet Cold Climate, Pakiet Lighting, Pakiet Power Convenience, Pakiet Premium Business, System nagłośnienia Meridian 380W, radio CD/MP3, 11 głośników, Szyby tylne przyciemniane, Uniwersalny pilot do otwierania garażu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/45 18 95V	3,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/45 18 95V	4,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	225/45 18 95V	5,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR SNOWPROOF P	225/45 18 95V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	

3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Czujnik odstępu przedni, boczny wew. R	rysa/odprysk		
8	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	inne		
12	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
13	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
15	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		
16	Podłokietnik konsoli środkowej	ubytki materiału		
17	Tapicerka oparcia 1.rząd L	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa


Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 33**

Książka serwisowa – dane

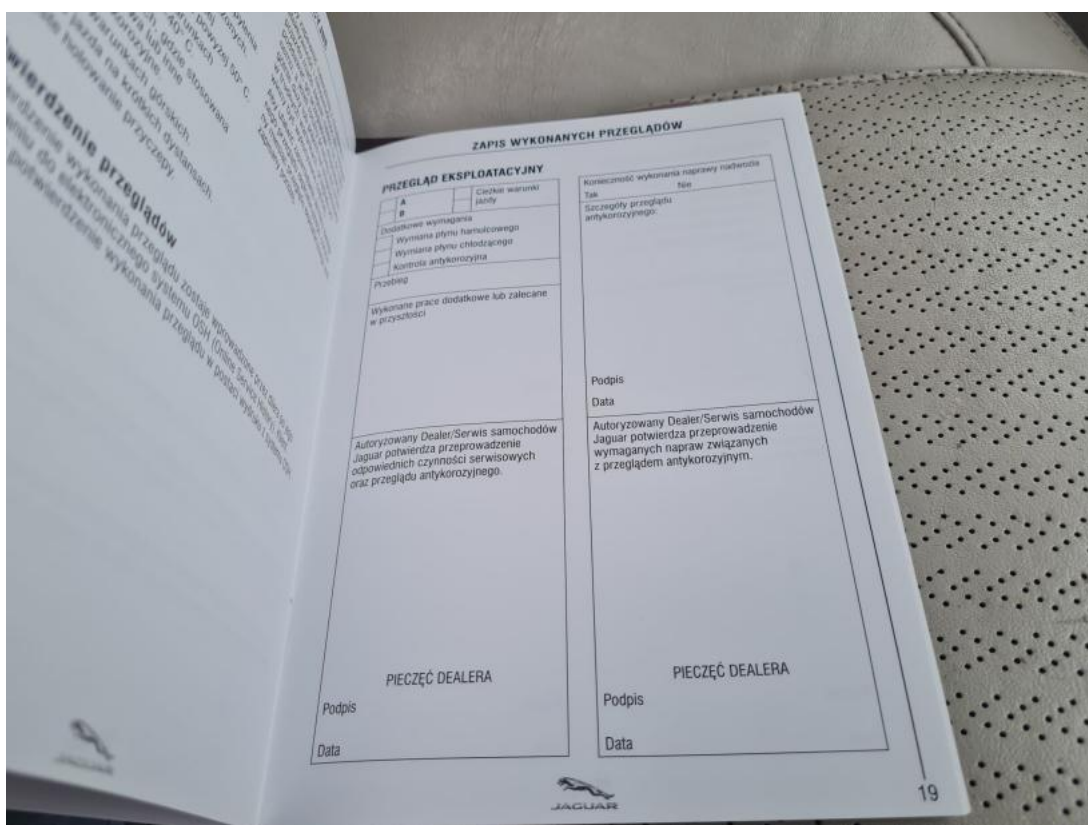**Fot. 34**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Zdjęcie do protokołu

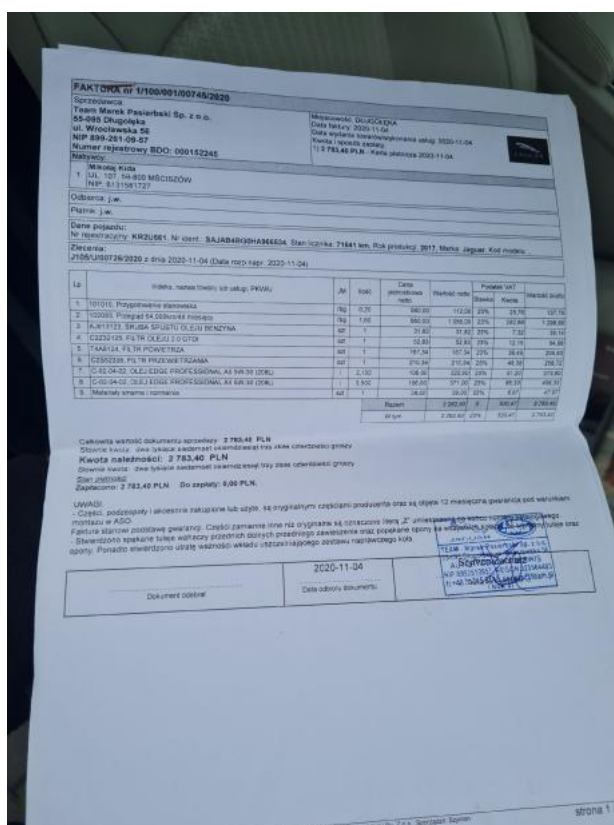

Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

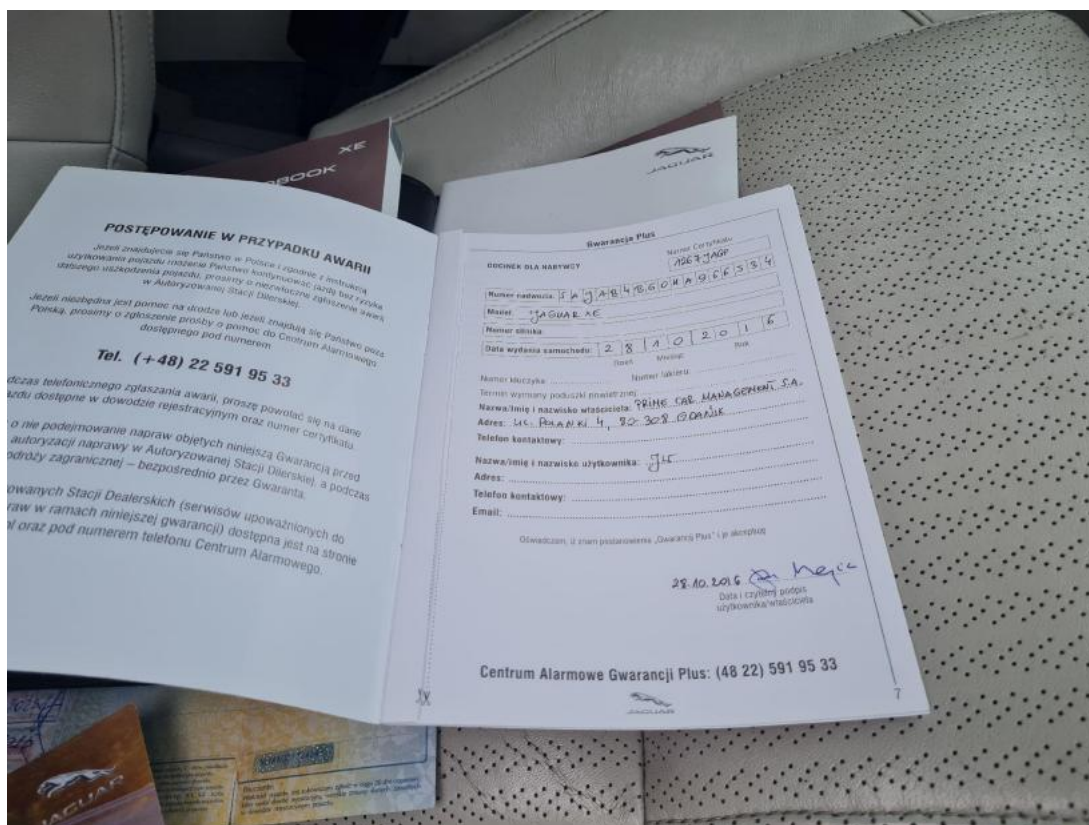

Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu

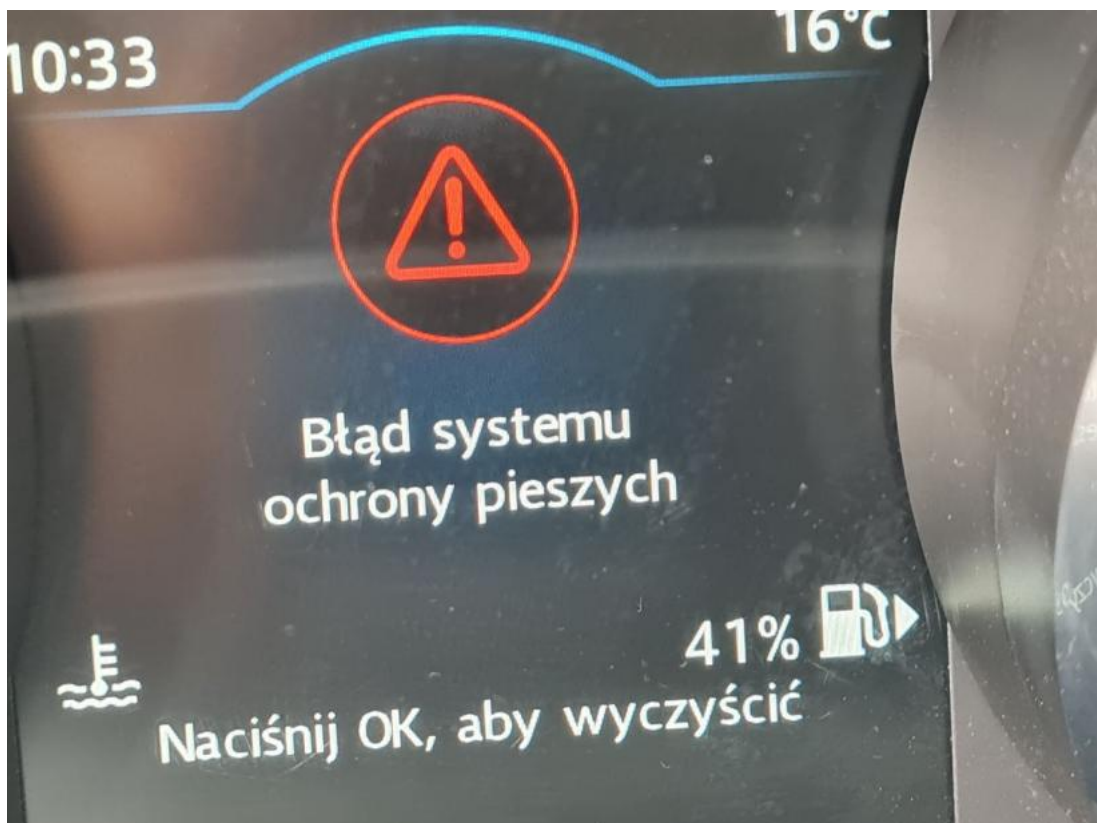

Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Klamka drzwi prz P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Klamka drzwi tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 70

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1