

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215836/7/25-11401	Data raportu	25-07-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/53374/25/07/21	Miejsce oględzin	Al. Katowicka 215, 05-831 Młochów, 05-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1XZ15VDN2776791
Marka, model	VOLVO XC40 17-21
Typ, wersja	XC40 T3 Momentum Pro aut
Numer rejestracyjny	WD7671S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1477 ccm/120 kW
Stan licznika	220 946 km
Data 1. rej./rok prod.	15-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	15-06-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple Carplay, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Dywaniki tekstylne, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem 235/55, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z elektryczną 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2), Gniazdo USB (x2) - tył, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczkowy dostęp do samochodu, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Komputer pokładowy, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Nawigacja Sensus, Oświetlenie wnętrza poziom II, Podsufitka w kolorze jasnym, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - srebrne, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka materiałowa City (Charcoal), Tempomat, Tuner radia cyfrowego DAB, Uchwyty na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Volvo On Call z usługą Car Sharingu dla osób zaufanych, Wykończenie wnętrza - aluminium Urban Grid, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie Dynamic, Zwalnianie pedału hamulca, Łączność Bluetooth, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Park Assist

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, ADVAN FLEVA	235/55 18 100V	6,8 mm
	lewe	YOKOHAMA, ADVAN FLEVA	235/55 18 100V	6,6 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, ADVAN FLEVA	235/55 18 100V	6,7 mm
	lewe	YOKOHAMA, ADVAN FLEVA	235/55 18 100V	6,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wyłumienie (od strony sil.)	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.4
2	Obudowa silnika, góra	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.1
3	Zderzak, róg L	rysa/odprysk	NA	0.8
4	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
5	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
6	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
15	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

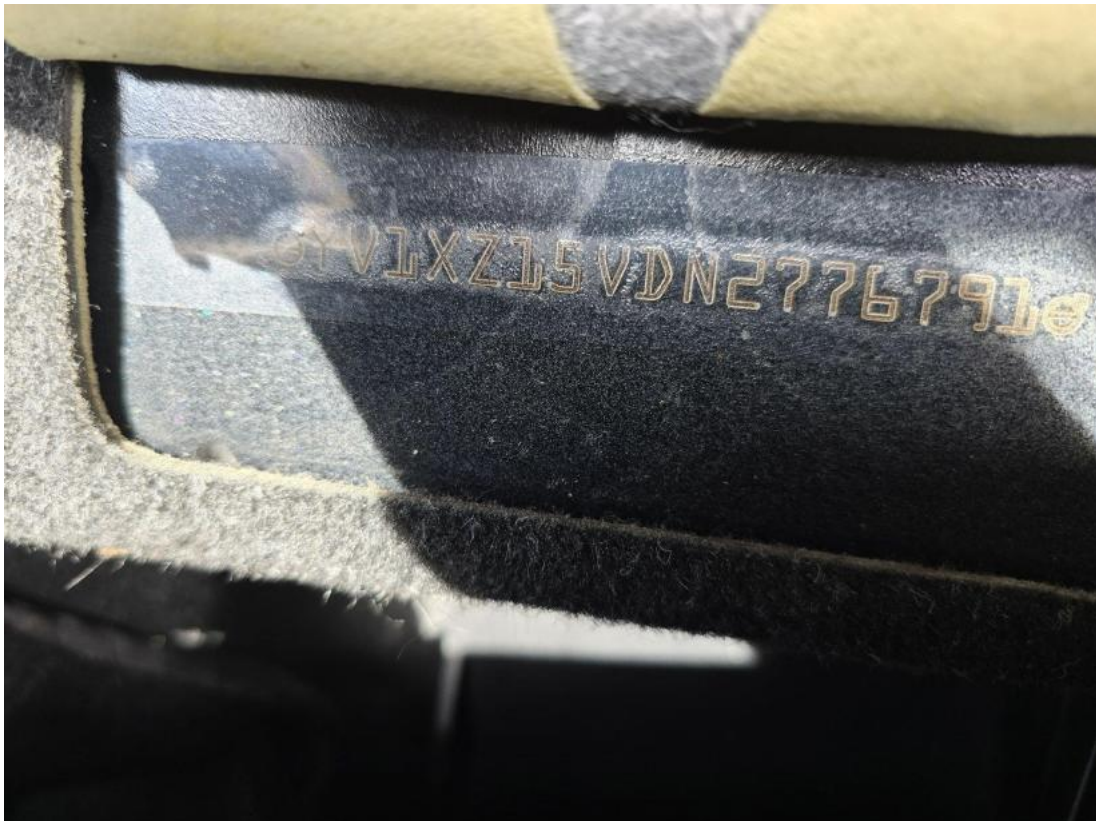

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

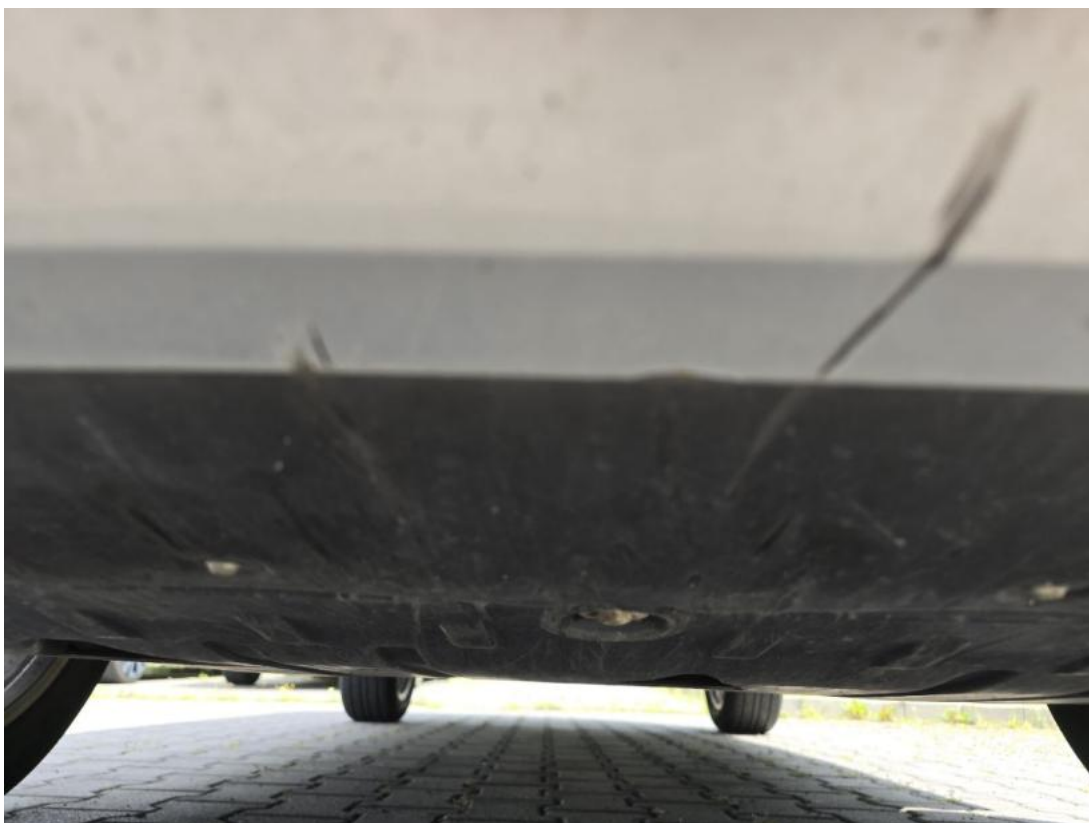

Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
asystent



Fot. 36
nawigacja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
pokrywa



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

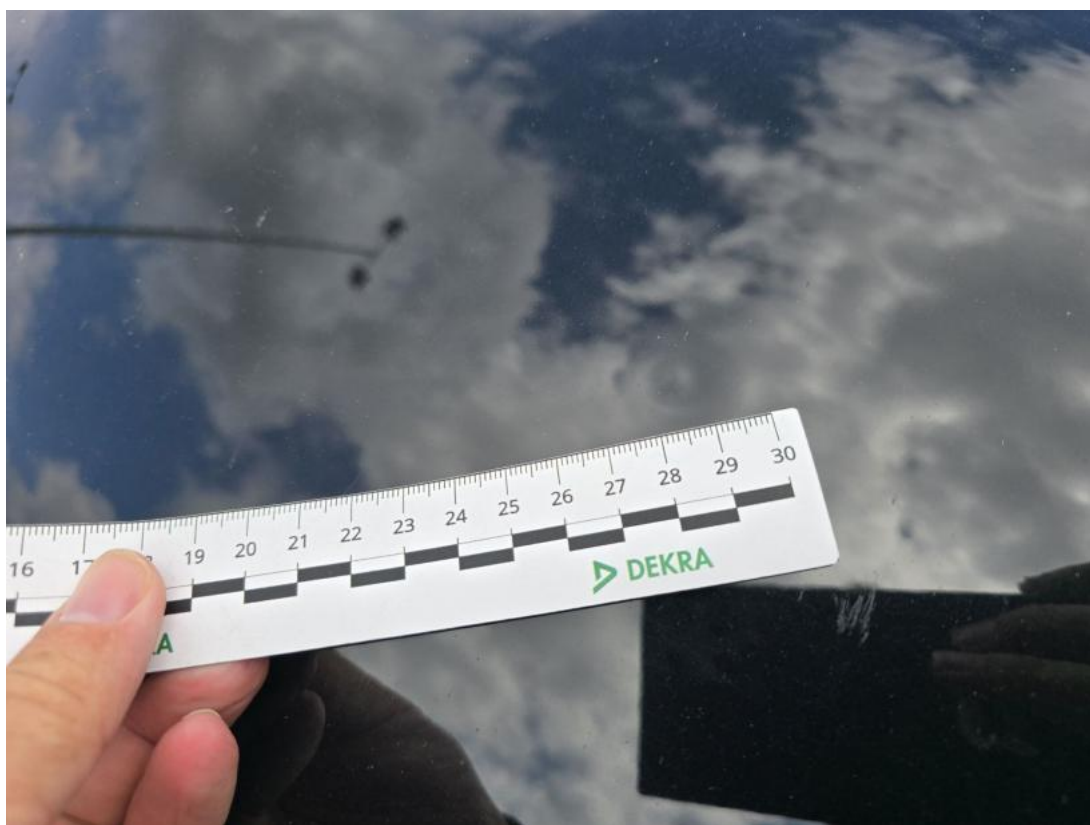

Fot. 42


Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

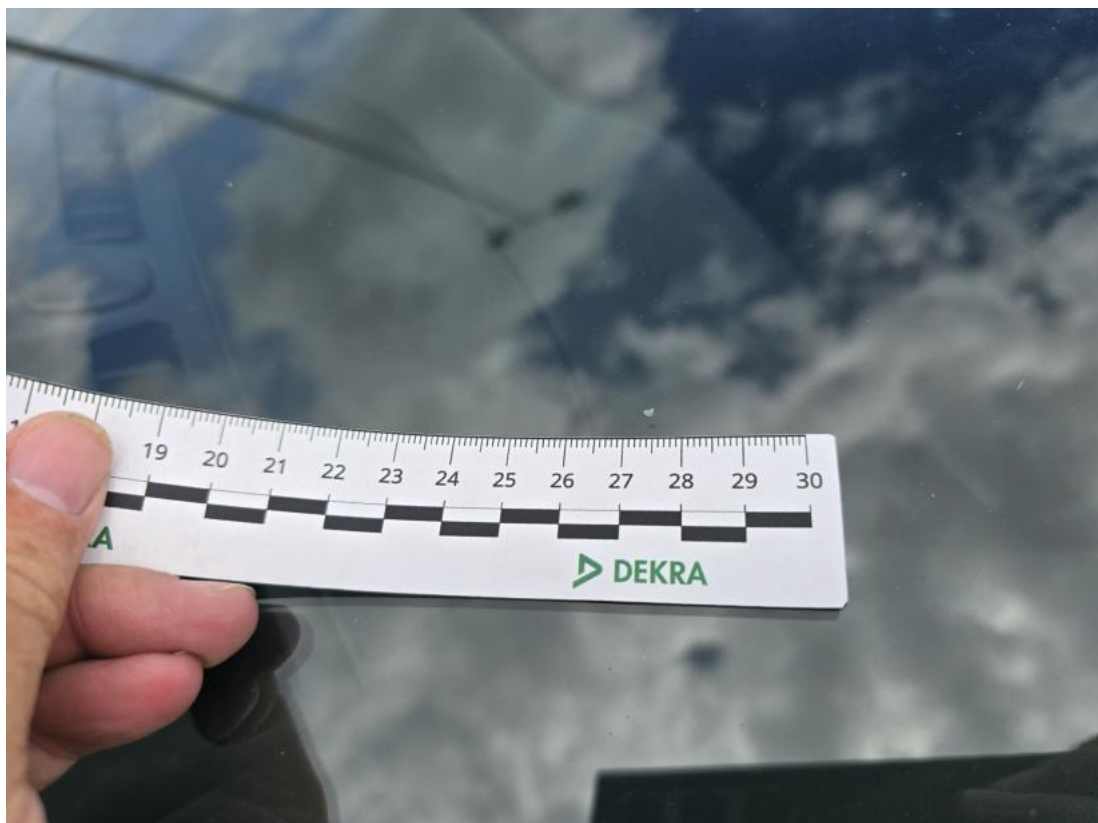

Fot. 44

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

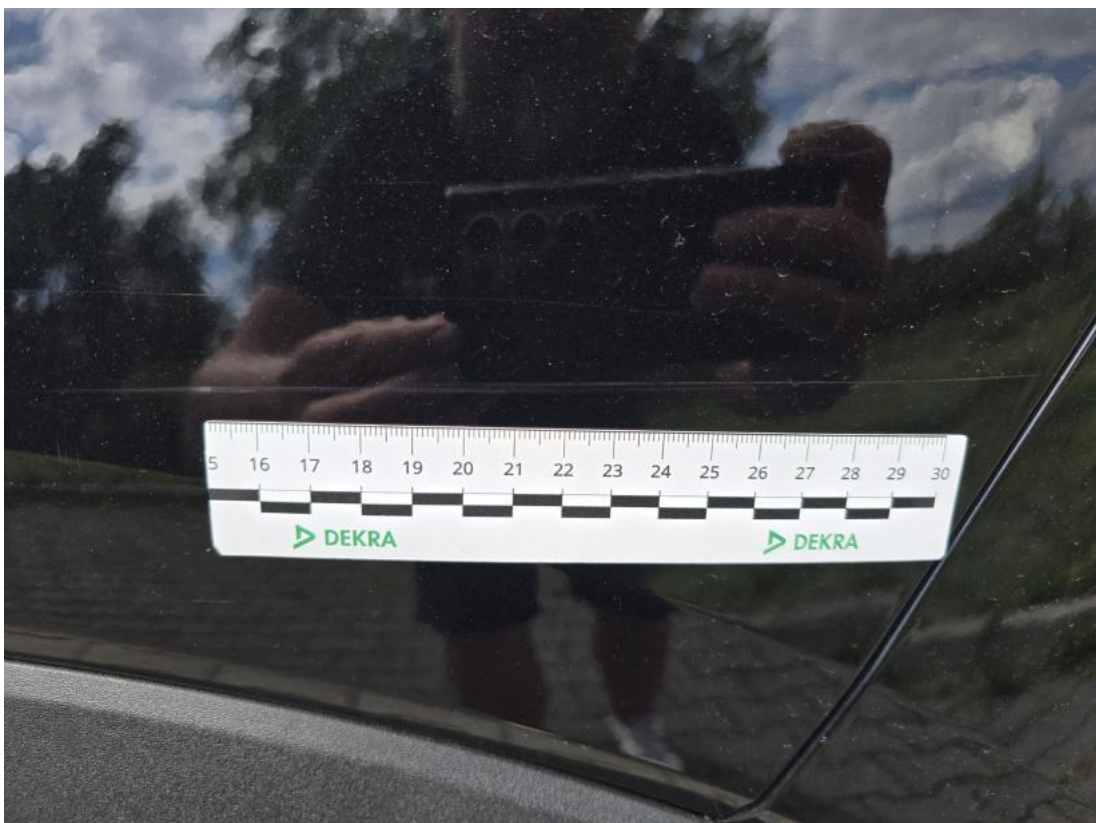

Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Półka/roleta tylna() - Pęknięcie/rozerwanie 3