

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	411699/10/25-9570	Data raportu	30-10-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	30-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/80926/25/10/21	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAH2514AKJ078769
Marka, model	HYUNDAI i30 17-20
Typ, wersja	i30 1.4 Classic +
Numer rejestracyjny	SK267NP
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/74 kW
Stan licznika	77 627 km
Data 1. rej./rok prod.	24-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	24-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany manualna



Wposażenie pojazdu

Alarm, Blokada drzwi tylnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Daszki przeciwsłoneczne, Dwupoziomowa podłoga bagażnika, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze czarnym, HAC - system kontroli podjazdu, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne z satynowym wykończeniem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie projekcyjne (mijania i drogowe), Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelików dziecięcych, Nawiew dla pasażerów tylnych foteli, Poduszki powietrzne boczne z przodu, Poduszki powietrzne kurtynowe, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Przedni podłokietnik, Radio RDS z 5 calowym z ekranem mono, Schowek centralny na okulary nad głową, Spojler dachowy, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System autonomicznego hamowania (Tryb Miejski), System kontroli poziomu uwagi kierowcy (DAA), Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw Zegarów z centralnym wyświetlaczem mono 3,5, Światła automatyczne, Światła drogowe inteligentne, Lakier metalik, Pakiet Business, Pakiet LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO2	195/65 15 91H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO2	195/65 15 91H	5,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY ECO2	195/65 15 91H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY ECO2	195/65 15 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
2	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk, ślady korozji	NA	1
3	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
7	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
8	Kołpak koła tył L	łuszczenie powłoki lakierowej		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

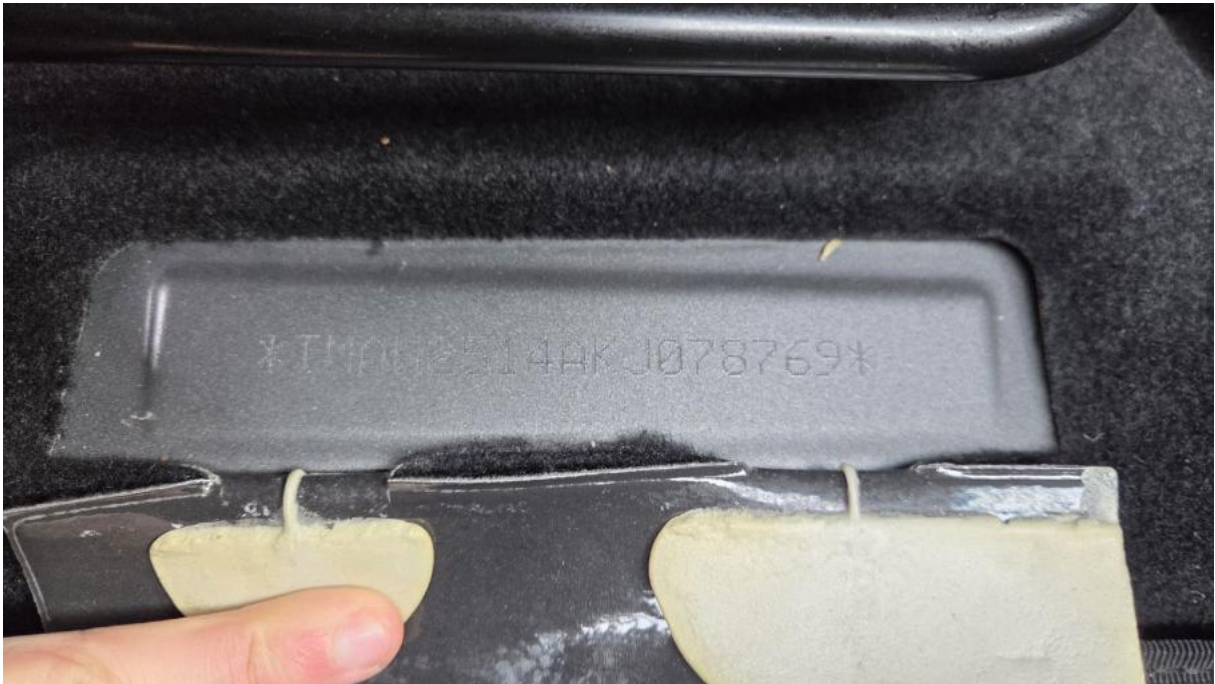

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

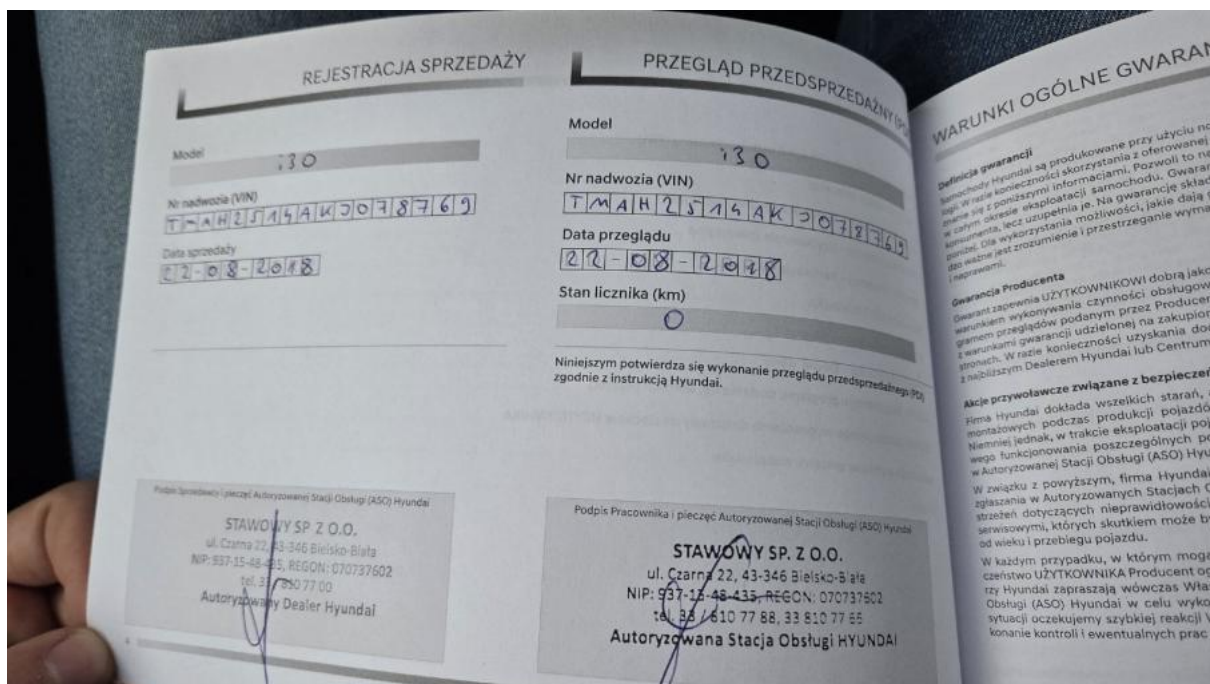

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38


Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

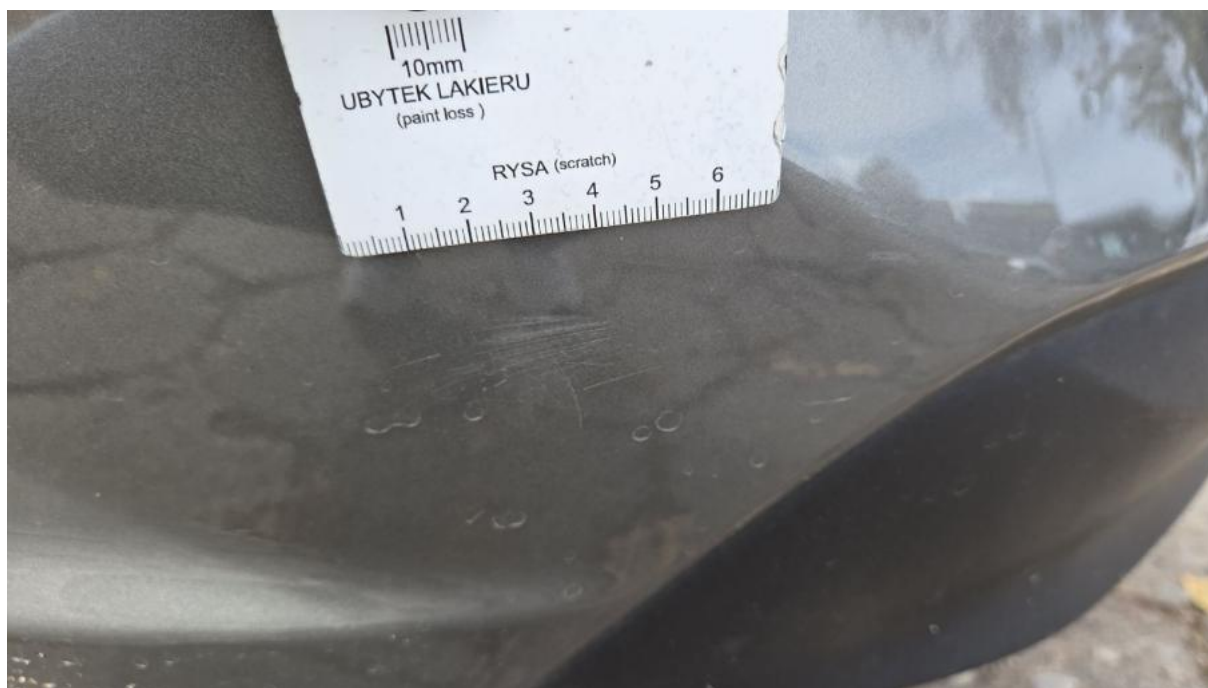

Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

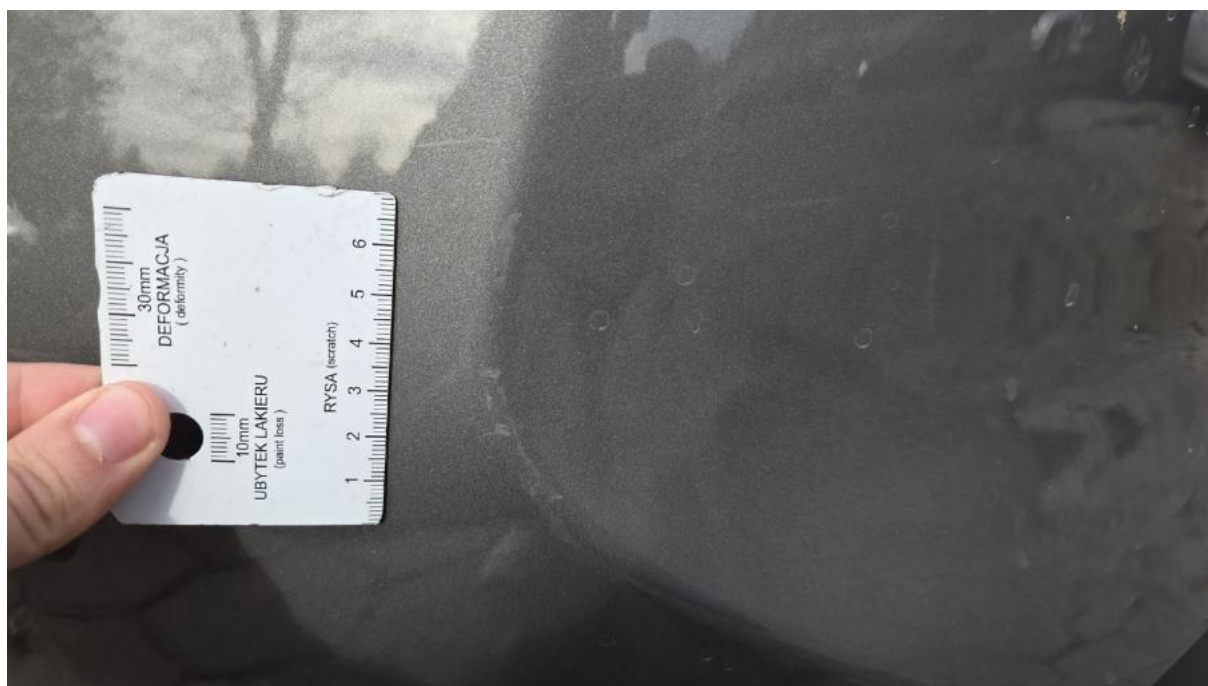

Fot. 40

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1