

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                             |                  |                                 |
|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| Numer raportu | 396085/5/25-9573            | Data raportu     | 09-05-2025                      |
| Rzeczoznawca  | Jan Rybołowik               | Data oględzin    | 08-05-2025                      |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/31597/25/04/30 | Miejsce oględzin | MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES... |

### Dane pojazdu

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>VF1R9800563442516</b>  |
| Marka, model                | RENAULT Clio IV 16-20     |
| Typ, wersja                 | Clio 0.9 Energy TCe Alize |
| Numer rejestracyjny         | WD9952M                   |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./898 ccm/66 kW       |
| Stan licznika               | 116 941 km                |
| Data 1. rej./rok prod.      | 12-11-2019/2019           |
| Data nast. bad. techn.      | 12-11-2024                |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5             |
| Lakier                      | biały/2-warstwowy uni     |
| Skrzynia biegów             | manualna                  |



### Wyposażenie pojazdu

ABS, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), Automatyczne włączanie tylnej wycieraczki podczas cofania, EBV-elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 Paradise z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Instalacja do montażu radioodtwarzacza, Instalacja radiowa, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault, Kierownica skórzana, Kierownica z regulacją wysokości i głębokości, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwa górna ozdobna chłodnicy w kolorze lśniącej czerni z chromowanym logo Renault, Listwy boczne w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obrazowania nawiewów w kolorze lśniącej czerni, Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z zamykanym lusterkim, Radio R&GO DAB ze zintegrowanym wyświetlaczem 4X20W, Bluetooth/USB/jack, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Renault BASS REFLEX, System Renault Bass Reflex, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne spojler dachowy, Uchwyt do smartfona do radioodtwarzacza R&GO, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wycieraczki o zmiennej częstotliwości, Zagłówki przednie regulowane na wysokość, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Koło zapasowe - dojazdowe, System Media Nav Evolution DAB z nawigacją dotykowy ekran /radio 4x20W/Bluetooth/USB/jack, Pakiet Easy, Opony całoroczne R15, Dywaniki gumowe

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ            | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS | 185/65 15 88T | 2,0 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS | 185/65 15 88T | 2,0 mm           |
| tylna    | prawe | GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS | 185/65 15 88T | 5,0 mm           |
|          | lewe  | GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS | 185/65 15 88T | 5,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 3    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 4    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 6    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 7    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 8    | Dach                                    | do 150                                     |
| 9    | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                         | Opis uszkodzeń           | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej | pęknięcie/rozerwanie     | WY        | 0.2           |
| 2    | Szyba przednia barwiona               | pęknięcie/rozerwanie     | WY        | 2             |
| 3    | Kółko koła przód R                    | pęknięcie/rozerwanie     | WY        | 0.2           |
| 4    | Próg R                                | wgniecenie/odkształcenie | NA        | 1             |
| 5    | Okładzina zderzaka przedniego         | rysa/odprysk             |           |               |

|   |                              |             |  |  |
|---|------------------------------|-------------|--|--|
| 6 | Tapicerka siedziska 1.rząd L | zabrudzenie |  |  |
|---|------------------------------|-------------|--|--|

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny

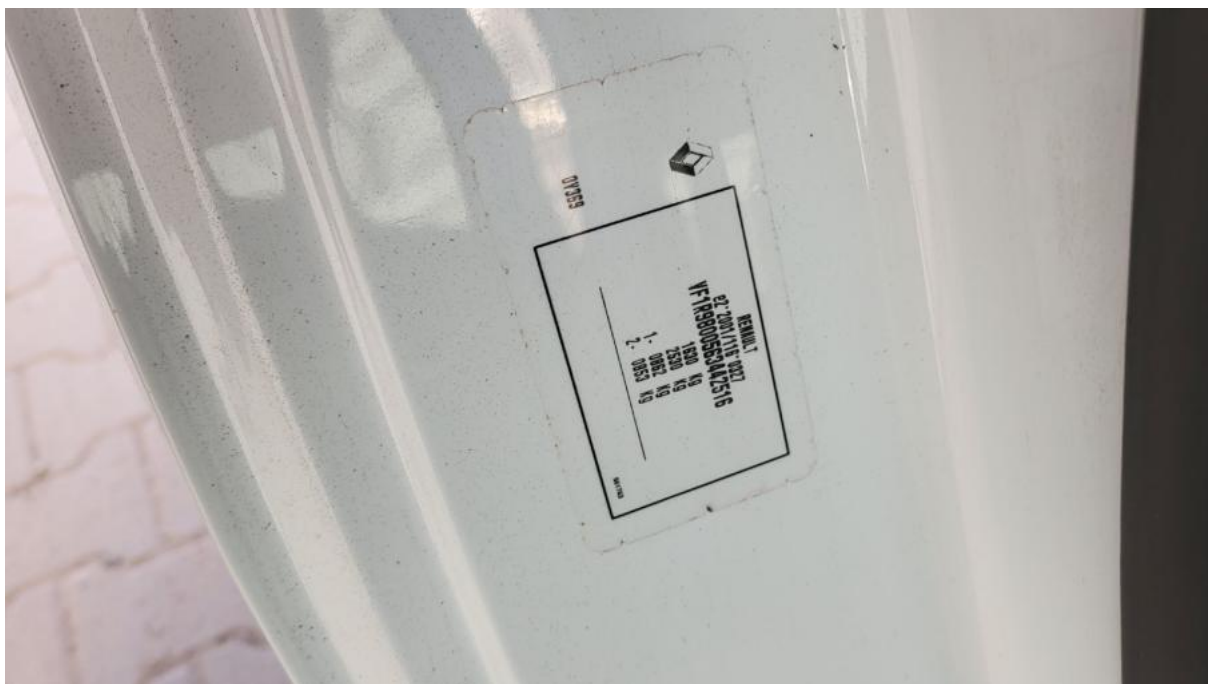

**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa

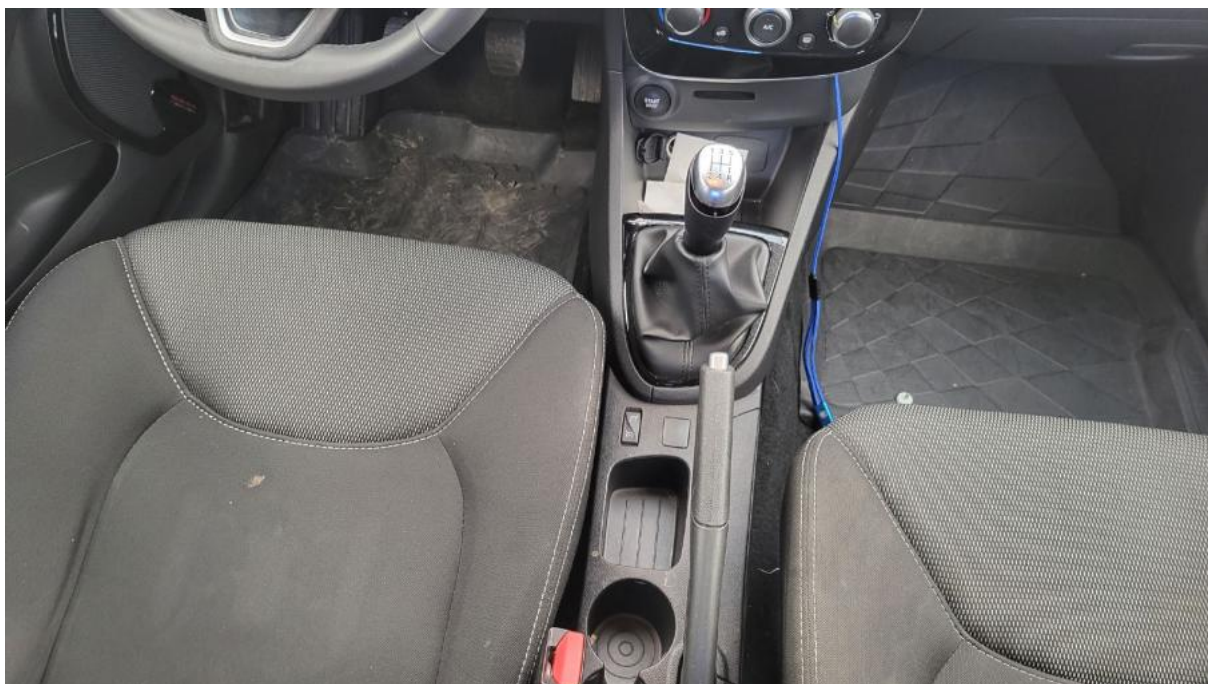

**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27**

Dowód rej. Str. 1




**Fot. 28**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

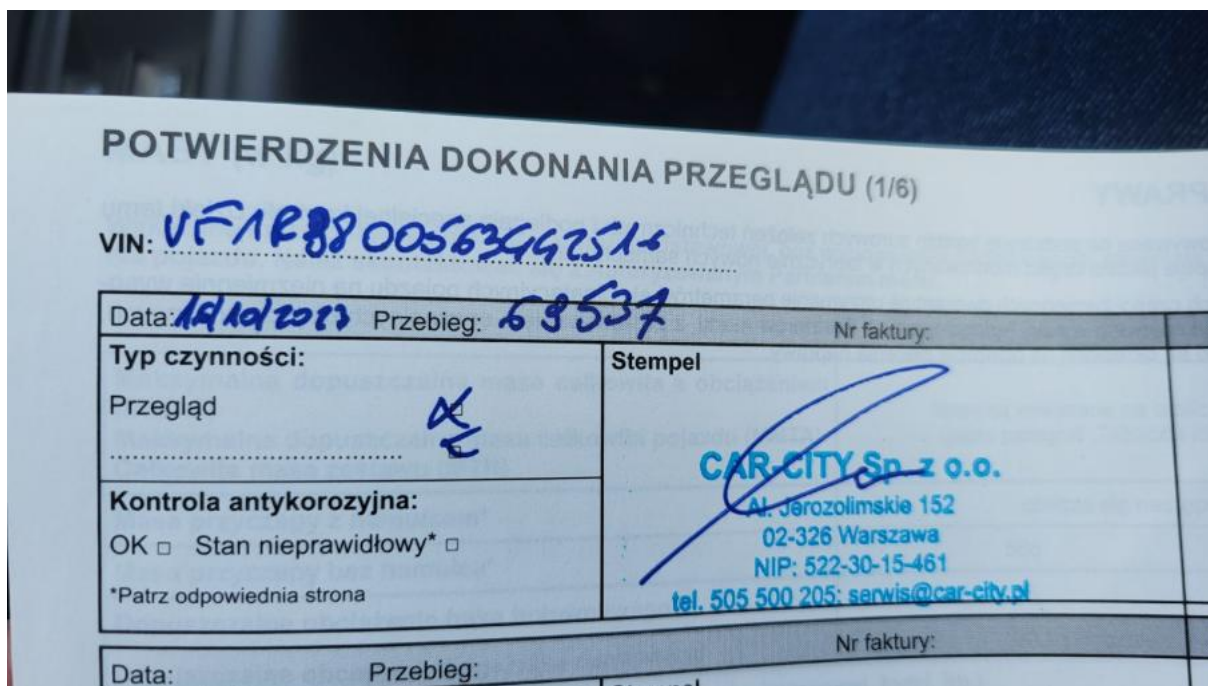

Książka serwisowa – dane

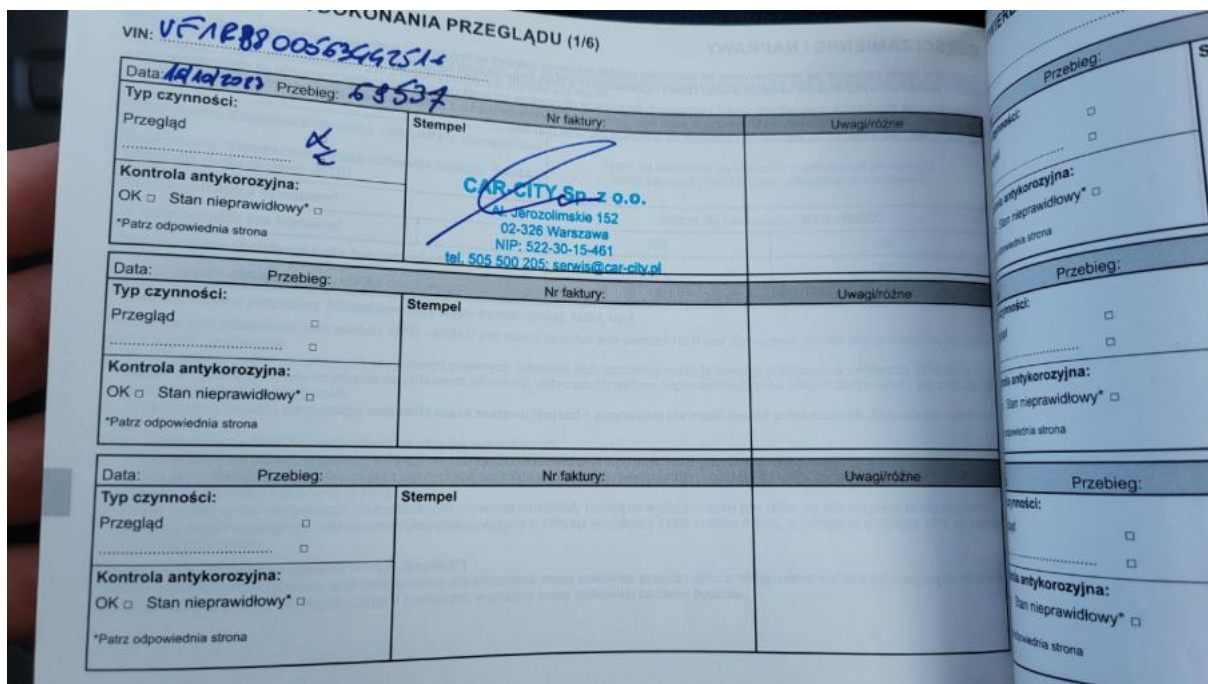

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Instrukcje



**Fot. 32**  
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Kółpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 36**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 38**

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1