

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                    |                  |                                  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Numer raportu | 216772/10/25-11401                                 | Data raportu     | 16-10-2025                       |
| Rzeczoznawcy  | Leszek Bizański (NEW)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 10-10-2025                       |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/76145/25/10/06                        | Miejsce oględzin | MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P... |

### Dane pojazdu

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>TMBER6NH4J4559641</b>    |
| Marka, model                | SKODA Rapid Spaceback 17-19 |
| Typ, wersja                 | Rapid Spb. 1.0 TSI Ambition |
| Numer rejestracyjny         | WD0759R                     |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./999 ccm/81 kW         |
| Stan licznika               | 172 249 km                  |
| Data 1. rej./rok prod.      | 24-07-2018/2018             |
| Data nast. bad. techn.      | 18-07-2026                  |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5               |
| Lakier                      | szary/METALIK               |
| Skrzynia biegów             | manualna                    |



### Wposażenie pojazdu

4 głośniki z przodu, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza w kolorze czarnym, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lampki do czytania - przód, Lampy tylne przyciemniane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Podpowieź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Półka nad częścią bagażową, Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Klimatyzacja automatyczna Climatronic + lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Pakiet Image, Pakiet promocyjny AUDIO, Tempomat z ogranicznikiem prędkości

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ        | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | NEXEN, NBLUE 4 SEASON | 185/60 15 88H | 5,5 mm           |
|          | lewe  | NEXEN, NBLUE 4 SEASON | 185/60 15 88H | 5,5 mm           |
| tylna    | prawe | NEXEN, NBLUE 4 SEASON | 185/60 15 88H | 4,5 mm           |
|          | lewe  | NEXEN, NBLUE 4 SEASON | 185/60 15 88H | 4,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                     | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                    | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 10   | Dach                                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 16   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 17   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji    | Opis uszkodzeń                                        | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Dach             | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji | NA        | 0.3           |
| 2    | Pokrywa przednia | wgniecenie/odkształcenie                              |           |               |

|    |                                     |              |  |  |
|----|-------------------------------------|--------------|--|--|
| 3  | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L     | rysa/odprysk |  |  |
| 4  | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R     | rysa/odprysk |  |  |
| 5  | Klamka zewnętrzna drzwi przednich L | rysa/odprysk |  |  |
| 6  | Klamka zewnętrzna drzwi przednich R | rysa/odprysk |  |  |
| 7  | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R        | rysa/odprysk |  |  |
| 8  | Okładzina zderzaka tylnego          | rysa/odprysk |  |  |
| 9  | Światnik tylny R                    | rysa/odprysk |  |  |
| 10 | Nakładka wew. bagażnika L           | zarysowanie  |  |  |
| 11 | Nakładka wew. bagażnika R           | zarysowanie  |  |  |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu




**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

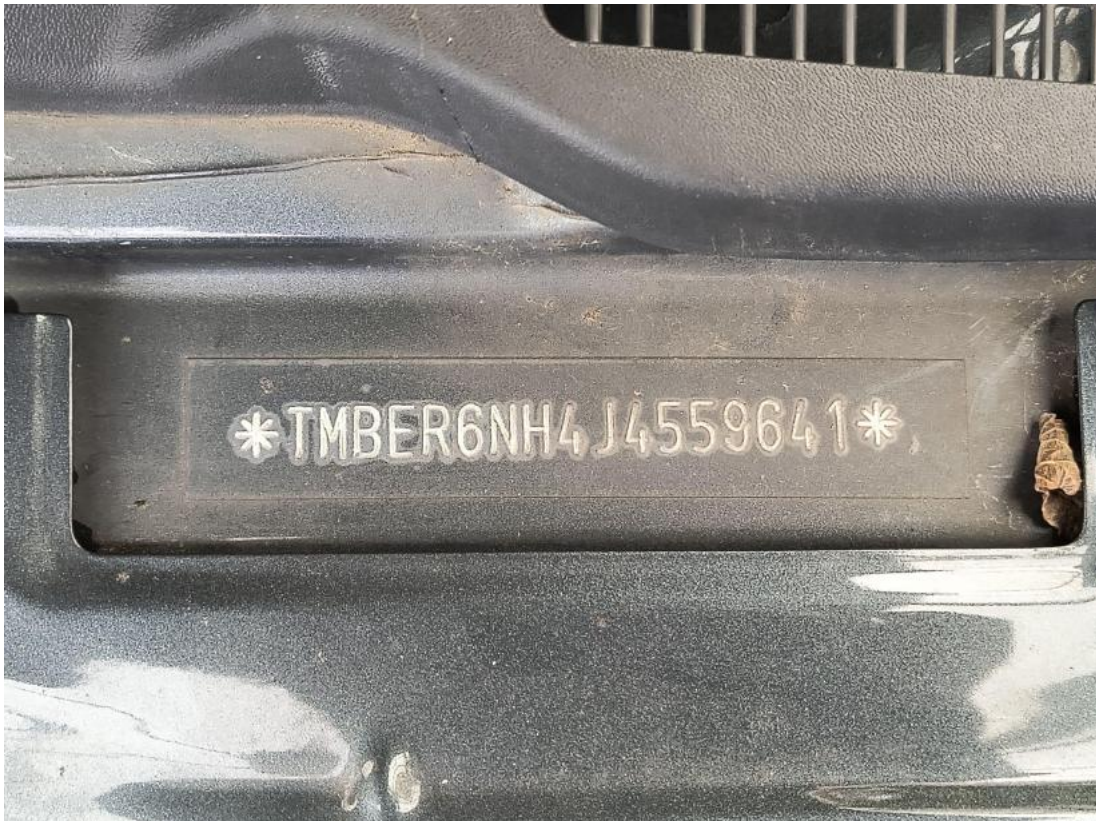

**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Zestaw wskaźników - serwis



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Tunel środkowy



**Fot. 22**

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**

Komora silnika



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**

Tarcza hamulcowa tylna lewa




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1

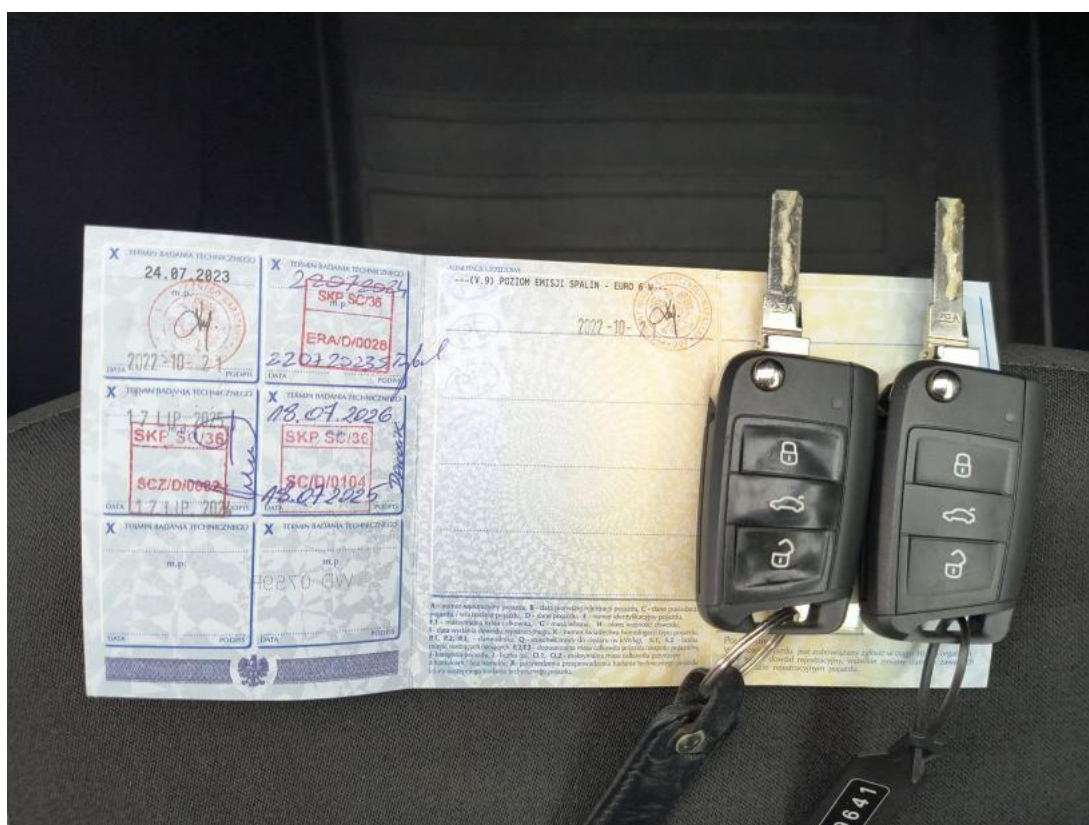

Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 40**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 42**

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 44**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Klamka drzwi prz P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 46**

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 48**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 52**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 54**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Dach - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 56**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Dach - Inne 1



**Fot. 58**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 64**

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Kanapa tyl. - Inne 1



**Fot. 66**

Ostony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Ostony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1




**Fot. 68**

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

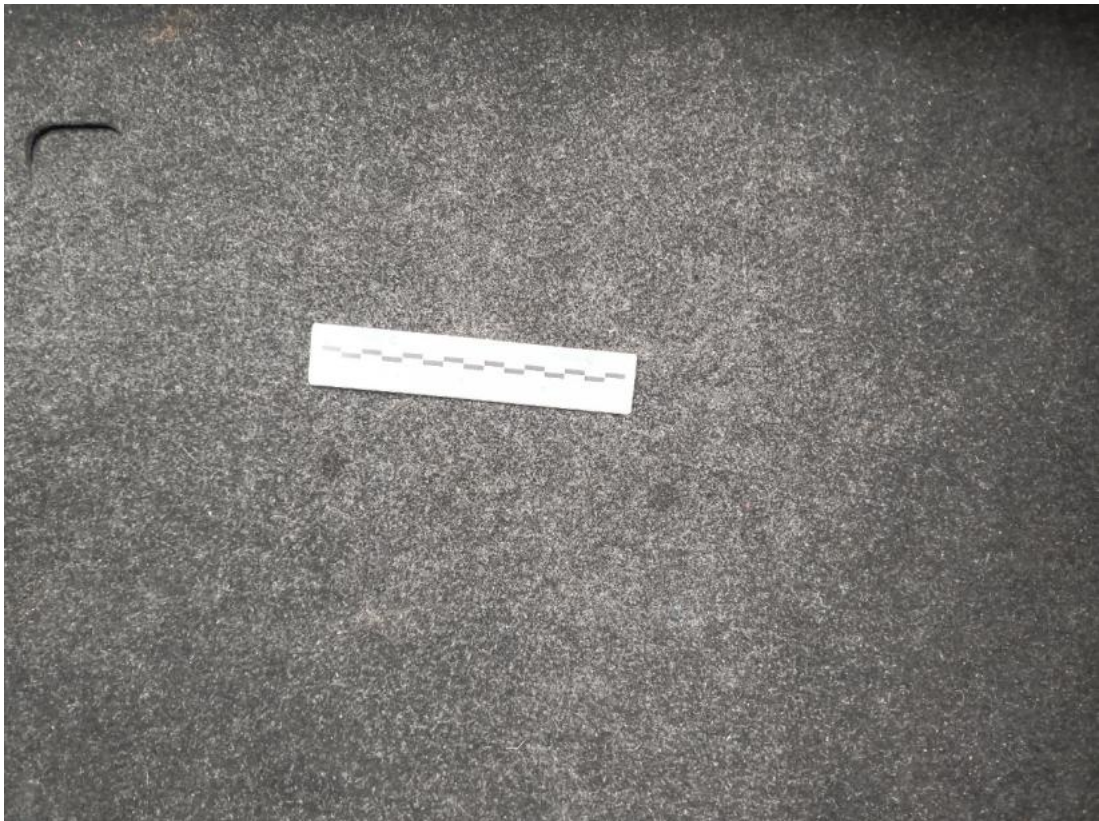

**Fot. 69**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



**Fot. 70**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1