

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217498/12/25-11401	Data raportu	16-12-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/95547/25/12/05	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WV1ZZZSYZN9004385
Marka, model	VOLKSWAGEN Crafter 35 Bit...
Typ, wersja	Crafter 35 BitDI (14,4m3)
Numer rejestracyjny	GD609YL
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/130 kW
Stan licznika	254 047 km
Data 1. rej./rok prod.	09-09-2021/2021
Data nast. bad. techn.	09-09-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Adaptive ESP 9i (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu), Asystent bocznego wiatru, Dach wysoki, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, EBC (zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem), EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości, Gniazdo 12V w kabinie kierowcy, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hill Decent Control (asystent ruszania ze wzniesienia), Immobiliser, Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier podstawowy, uni, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Poduszka powietrzna kierowcy, Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic, Radio Composition Audio, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System start-stop z funkcją odzyskiwania energii hamowania, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej, Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Ściana działowa bez okna, Światła boczne pozycyjne, Światła do jazdy dziennej, Asystent świateł drogowych, Fotel kierowcy ergoActive (funkcja masażu, regulacja pochylecia i elektr. podparcia lędźwiowego), Pakiet Lights&Vision, Park Distance Control (czujniki parkowania przedni i tylny), Reflektory LED z przodu (ze światłami do jazdy dziennej LED), Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania, Tempomat, Stopień tylny Rhio Connect+

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, LINAM VAN01	235/65 16 121119R	6,0 mm
	lewe	FALKEN, LINAM VAN01	235/65 16 121119R	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, VANHAWK 2	235/65 16 115113R	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, VANHAWK 2	235/65 16 115113R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zaślepka haka holowniczego R	brak	WY	0.1

2	Przysłona boczna R	zarysowanie, rozerwanie	WY	0.9
3	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	3.8
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Zderzak, środek	zarysowanie, zabrudzenie	WY	0.3
6	Obudowa oświetl.tabl. rejestr.	zabrudzenie	WY	0.3
7	Światło odbłaskowe R	pęknięcie	WY	0.8
8	Nakładka wew. progu,tył R	pęknięcie, ubytki materiału	WY	0.3
9	Pokrycie	rysa/odprysk	NA	1
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
12	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
13	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
14	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk	NA	0.5
15	Poszycie progu R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
16	Łotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
17	Łotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
18	Narożnik L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
19	Narożnik R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
20	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
21	Listwa ochronna łotnika R	zarysowanie		
22	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
23	Zderzak, róg R	zarysowanie		
24	Listwa ochronna,przed.łotnika tyl. L	zarysowanie		
25	Tapicerka drzwi, przód L	wgniecenie/odkształcenie		
26	Czujniki tył	niesprawność		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

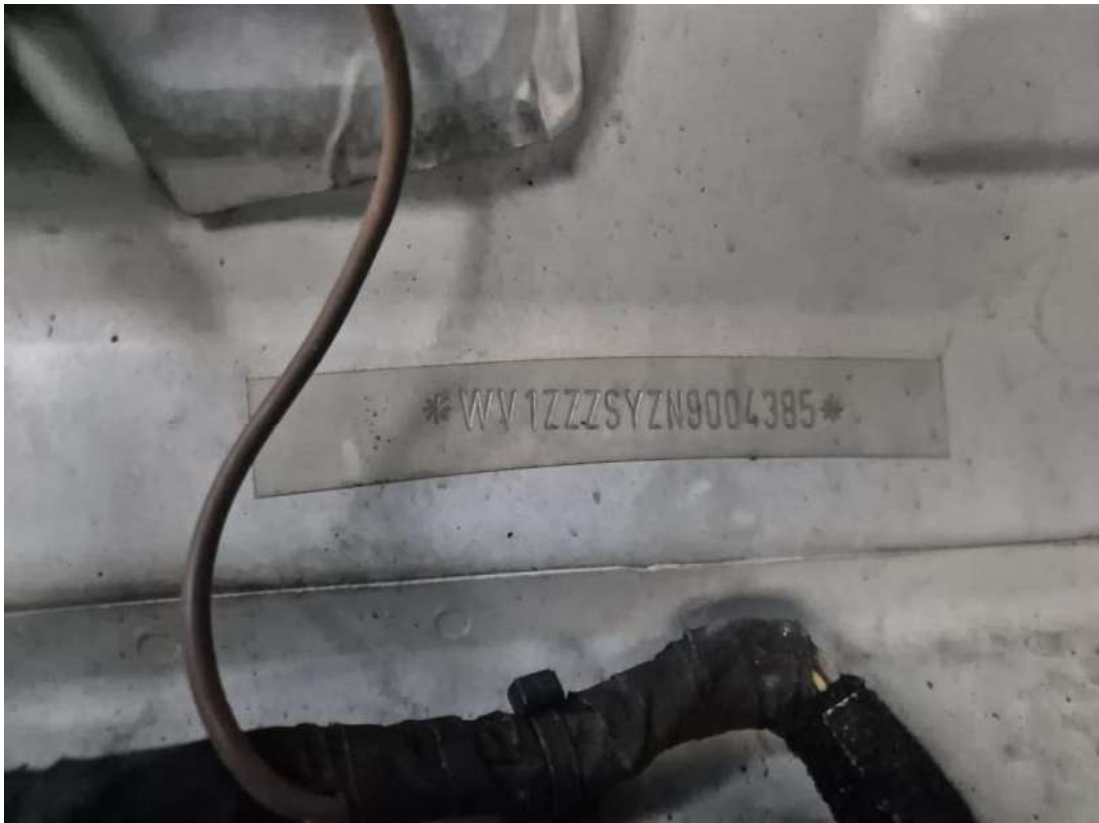

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1



Fot. 36

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Czujniki parkowania tył - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Nakładka pokrywy tylnej - Inne 1



Fot. 66

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Światło odblaskowe tylne - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 78

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 82

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Próg L - Rysa/odprysk 1