

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002094497

Besichtigt am: 12.09.2025 11:57

Berichts-Nr: 9031346

FIN: WVGZZZ5N0RW040428



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	29.01.2024
Laufleistung:	43.888 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Oryxweiß Perlmutteffekt
Farbe Dach:	Oryxweiß Perlmutteffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeulgänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.684 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.970 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergr./Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"	Dachhimmel
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
2 LED-Leselampen vorn und 2 hinten	Dämpfung hinten, Basis 1
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dämpfung vorn
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Dekoreinlagen für Sondermodell
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/65 R 17	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Zürich" 7 J x 17	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	ECO-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegsleisten für Sondermodell
Ablagefächer in der Dachkonsole	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist", ohne "Side Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fahrprofilauswahl
Außenspiegel rechts, konkav	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Äußere Rücksitzplätze beheizbar, zusätzlich zu den beheizbaren Vordersitzen	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausstattungsanpassung	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernlichtassistent "Light Assist"
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschaufnahmend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcknetz
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Cargo-Paket	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Cargo-Paket "Plus"	Innenspiegel automatisch abblendend
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	
Chromleisten an den Seitenfenstern	

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Head-Up Display
Kältemittel R1234yf	Ohne Heckspoiler
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Ladekabel
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Mode3 Ladekabel
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Nebelscheinwerfer
Komfortausstattung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Komfortsitze vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kurzheck	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsaurüstung
LED-Scheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchtweitenregulierung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Mittelarmlehne vorn	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
MOVE	Radio
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Radstand
Multifunktionskamera	Raucherausführung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode "ECE" für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Netztrennwand	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rückfahrkamera "Rear View"
Normal-Lackierung	Rückleuchten
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Schalthebelknau in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Anhängevorrichtung	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Aufkleber und Embleme	Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrre elektronisch

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne links	Deformiert	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
5	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Außenspiegel Gehäuse links	Anhaftung	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 11.024,20
2	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.496,01
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 13.769,27
Summe (ohne MwSt.):				€ 26.289,48

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	236,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	241,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	339,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N0RW040428

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9031346

vom: 12.09.2025



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne links - Deformiert - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




3 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



5 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

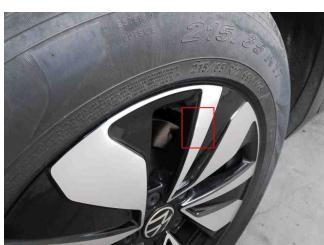

6 - Außenspiegel Gehäuse links - Anhaftung - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

