

Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/03571/26/01/15
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 15-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Tomasz Rokita
SIG Sp.z o.o.
ul. Kamieńskiego 51
30-644 Kraków

Rzecznawcy:
Radosław Wlazło (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Tryficyza
mgr Patryk Salzer
DEKRA Polska - współpraca O/Lębork

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0105683
Producent	PEUGEOT
Model	308 SW 14-17
Typ/wersja	308 SW 1.6 HDi Active
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1180
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1850
Rozstaw osi 1/2	2730
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Norma czystości spalin	EURO 5
Pojemność silnika [ccm]	1560
Moc silnika [KM/kW]	92/68
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	KR5C468
VIN	VF3LC9HPAES288355
Data 1. rejestracji	18-12-2014
Data nast. bad. techn.	19-01-2027
Rok produkcji	2014
Stan licznika [km]	223 038 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalik
Data oględzin	2026-01-22

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	195/65 15 91H	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	195/65 15 91H	7,0 mm

tylna	prawe	FALKEN, EUROWINTER HS02	195/65 15 91H	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EUROWINTER HS02	195/65 15 91H	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 30. Lampki do czytania w konsoli sufitowej z przodu |
| 2. AFU - system wspomagania hamowania | 31. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane |
| 3. ASR - system kontroli trakcji | 32. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie |
| 4. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 33. Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami |
| 5. Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu) | 34. Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia |
| 6. Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania | 35. Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe |
| 7. Czujnik ciśnienia w oponach | 36. Przedni podłokietnik ze schowkiem |
| 8. Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki) | 37. REF - system rozdziału sił hamowania |
| 9. Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą | 38. Radio CD/MP3 z funkcją Streaming Audio i kolor. dotykowym ekranem LCD 9,7 cala (wyświetlacz 7 cali) |
| 10. ESP - system stabilizacji toru jazdy | 39. Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany |
| 11. Elektryczna blokada otwarcia drzwi tylnych i szyb | 40. Sterowanie radiem z kierownicy |
| 12. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia) | 41. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - przód i tył |
| 13. Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości | 42. System domykania szyb podczas zamykania samochodu |
| 14. Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego | 43. Szyba przednia akustyczna |
| 15. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości | 44. Szyby barwione |
| 16. Gniazda AUX i USB | 45. Tapicerka materiałowa |
| 17. Gniazdo 12V | 46. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 18. Hamulec postojowy manualny z funkcją Hill Assist | 47. Tylne kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3 |
| 19. Immobilizer | 48. Tylne podłokietnik ze schowkiem |
| 20. Instalacja radiowa + 6 głośników | 49. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył |
| 21. Kierownica skórzana, 3-ramienna | 50. Uchwyty na kubki w konsoli środkowej |
| 22. Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych | 51. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 23. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 52. Wycieraczka + ogrzewanie tylnej szyby |
| 24. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 53. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci |
| 25. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa | 54. Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości |
| 26. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | 55. Zamek centralny z pilotem |
| 27. Komputer pokładowy | 56. Zestaw głośnomówiący Bluetooth |
| 28. Koło zapasowe dojazdowe | 57. Światła LED do jazdy dziennej |
| 29. Lakier uni | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | - |
| 2. Lakier metalik | - |
| 3. Odtwarzacz CD | - |

Wypożyczenie dodatkowe

1. Felgi stalowe z ogumieniem -

Wartość bazowa pojazduWartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹ -**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd -

Wcześniejsze naprawy -

Stwierdzone braki/uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 23-01-2026

Rzecznik DEKRA:
Radosław Wlazło (NEW)
mgr Patryk Salzer**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

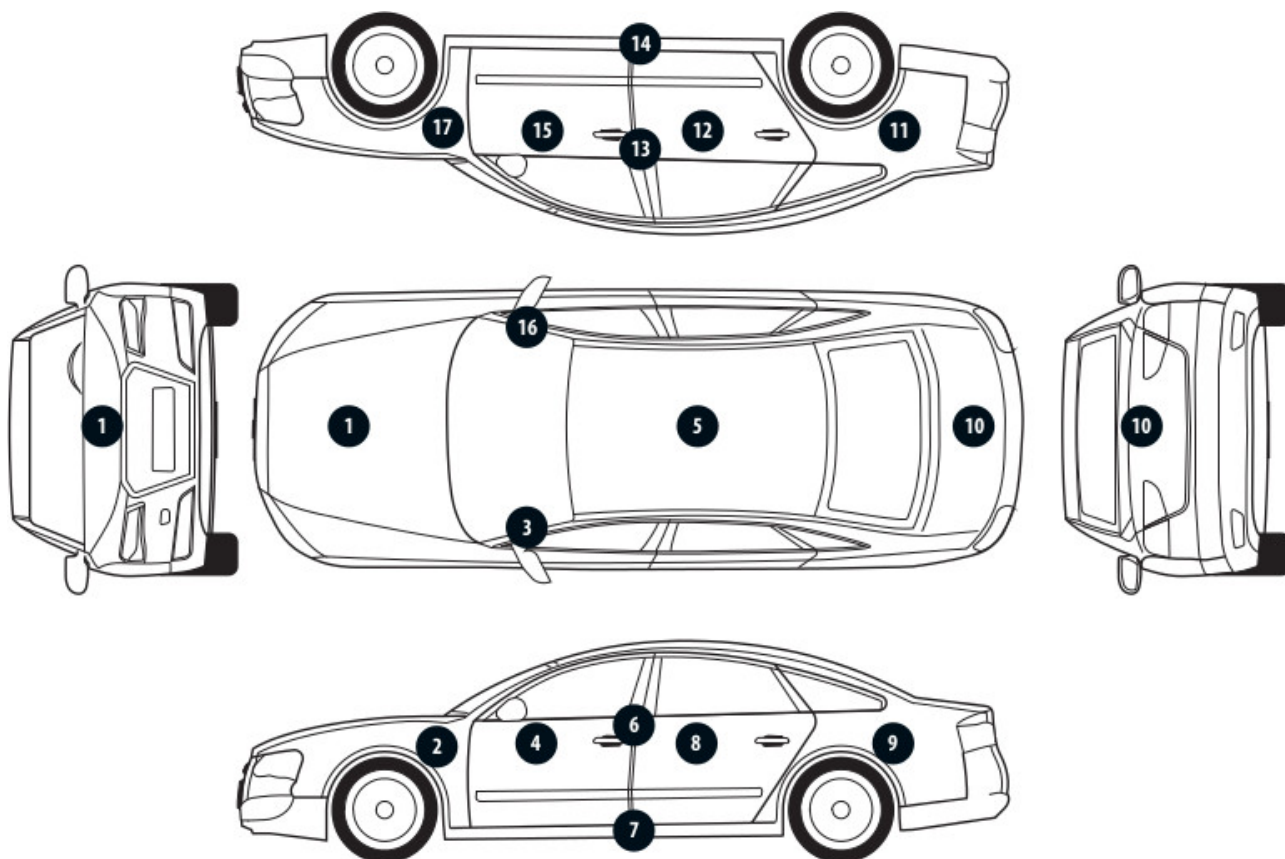

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 2000
8	Drzwi tylne lewe	150 - 500
9	Błotnik tylny lewy	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego**Rama / Korpus / Osprzęt**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Kabina / Przedział operatora

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Nadwozie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Błotnik tworzywo PP	odpryski lakieru	Przód strona prawa
Błotnik tworzywo TP	ślady nieprofesjonalnej naprawy, zarysowanie, wgniecenie	Tył strona prawa
Błotnik metal PL	odpryski lakieru	Przód strona lewa
Drzwi P P	odpryski lakieru	Bok prawy
Drzwi P L	odpryski lakieru	Bok lewy
Drzwi T P	zarysowanie	Bok prawy
Drzwi T L	zarysowanie, odpryski lakieru	Bok lewy
Listwa progu lakier. P	inne	Bok prawy
Pokrywa	odpryski lakieru	Przód
Pokrywa	zarysowanie	Tył
Mata wygłuszająca pokrywy	pęknięcie	Przód
Zderzak lakier. PRZ	odpryski lakieru	Przód
Zderzak lakier. TYŁ	zarysowanie	Tył
Dach stały	korozja	Środek

Kabina

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Wnętrze

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Kierownica skóra regulow. mech.	nadmierne zużycie	Przód (w)
Oslona p/słoneczna L	zabrudzenie	Dach/Tapicerka
Oslona p/słoneczna P	zabrudzenie	Dach/Tapicerka
Pokrywa schowka deski rozd.	zarysowanie	Przód (w)
Tapicerka drzwi PL standard.	zabrudzenie	Drzwi
Tapicerka drzwi PP standard.	zabrudzenie	Drzwi
Tapicerka drzwi TL standard.	zabrudzenie	Drzwi
Tapicerka drzwi TP standard.	zabrudzenie, zarysowanie	Drzwi
Podsufitka standard.	zabrudzenie	Dach/Tapicerka
Fotel PL tekstyl. standard.	zabrudzenie	Fotele/Kanapa
Fotel PP tekstyl. standard.	zabrudzenie	Fotele/Kanapa
Kanapa standard.	zabrudzenie	Fotele/Kanapa

Wnętrze kabiny

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Przedział ładunkowy

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Wykładzina pokrywy T	zarysowanie	Bagażnik
Wykładzina przestrzeni bagażowej	pęknięcie	Bagażnik

Rama/Podwozie

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak możliwości dokładnej oceny stanu technicznego i powłoki lakierniczej.
Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.
Nie dokonywano demontażu osłon i innych.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.
- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Koło zapasowe




Fot. 14.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

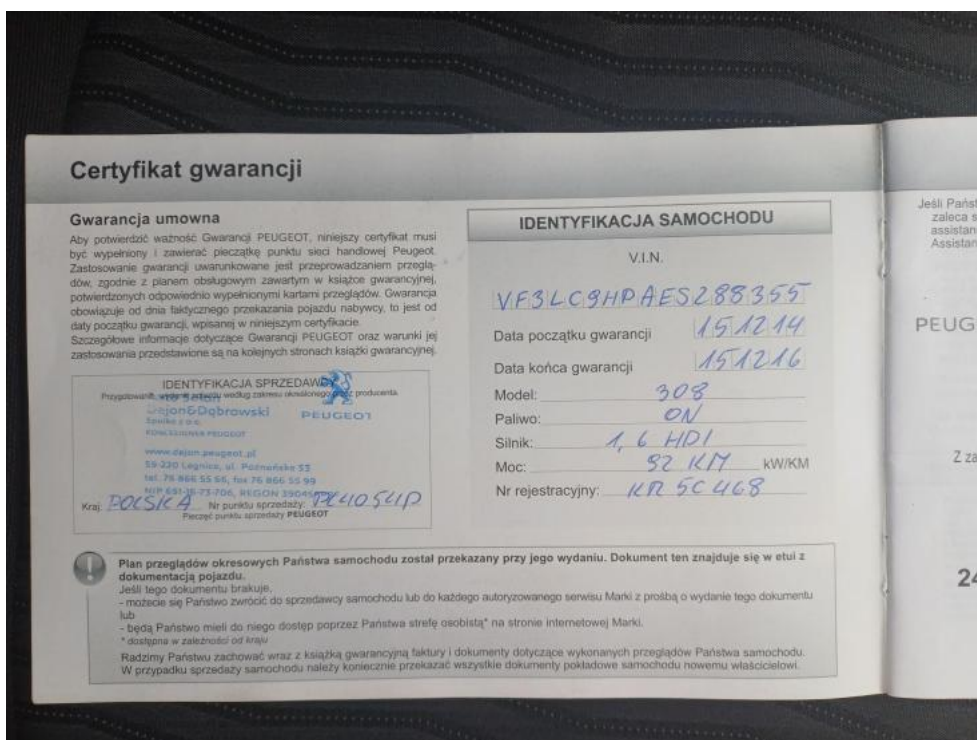

Fot. 16.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 18.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Zestaw wskaźników




Fot. 20.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

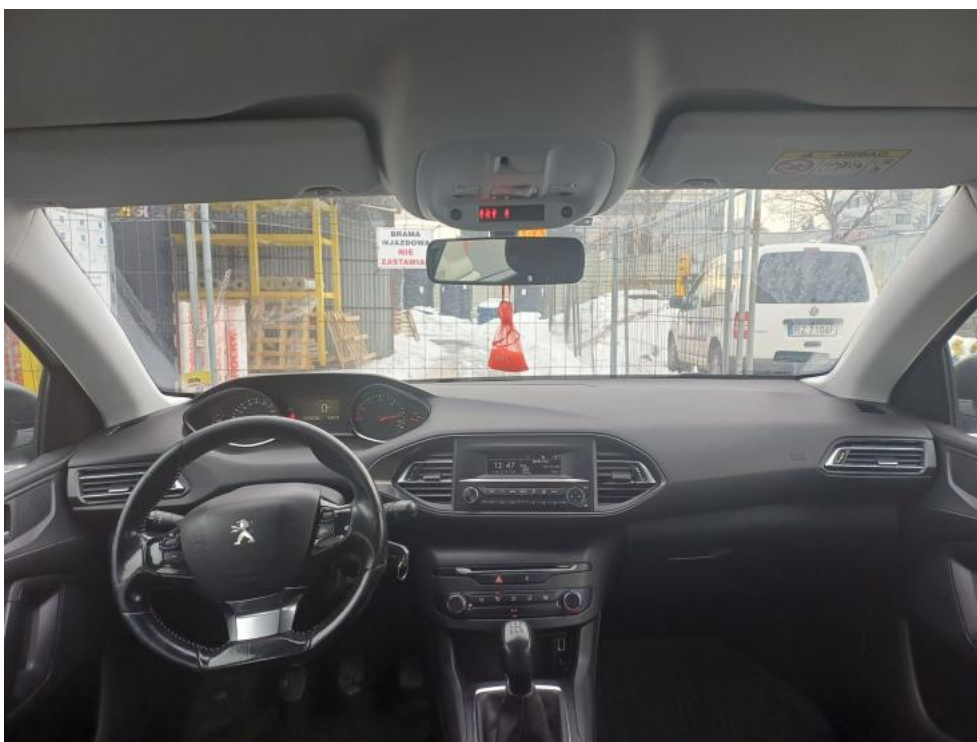

Fot. 22.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Konsola środkowa



Fot. 24.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Kierownica (na wprost)



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 30.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 32.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu

Przebieg obsługi pojazdu

Data: 15.03.2018 km: 47566 Warunki Normalne ☐ Warunki Szczególne ☐ Auto Solenna Okresowa Dejon & Dąbrowski Spółka z o.o. KIEROWNICZKA PEUGEOT www.dejon.peugeot.pl 59-220 Legnica, ul. Piotrkowska 53 tel. 76 856 55 55, fax 76 856 55 99 NIP: 631-16-73-706, REGON: 330458886	Data: 22.03.19 km: 67340 Warunki Normalne ☐ Warunki Szczególne ☐ Auto Solenna Okresowa Dejon & Dąbrowski Spółka z o.o. KIEROWNICZKA PEUGEOT www.dejon.peugeot.pl 59-220 Legnica, ul. Piotrkowska 53 tel. 76 856 55 55, fax 76 856 55 99 NIP: 631-16-73-706, REGON: 330458886
Następny przegląd do 72 566 km lub do dnia 15.03.2018 Data: 25.06.2020 km: 81200 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ KIM AUTOKONWALSER PEUGEOT www.kim.peugeot.pl ul. Łagiewnicka 15, 50-050 Wrocław tel. +48 71 336 000 - Fax +48 71 336 72 72 NIP: 899 20 04 292	Następny przegląd do 92340 km lub do dnia 22.03.20 Data: 26.03.2021 km: 108436 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ Auto Solenna Okresowa Dejon & Dąbrowski Spółka z o.o. KIEROWNICZKA PEUGEOT www.dejon.peugeot.pl 59-220 Legnica, ul. Piotrkowska 53 tel. 76 856 55 55, fax 76 856 55 99 NIP: 631-16-73-706, REGON: 330458886
Następny przegląd do 116000 km lub do dnia 1.1.21 Data: 26.03.2022 km: 135436 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ Auto Solenna Okresowa Dejon & Dąbrowski Spółka z o.o. KIEROWNICZKA PEUGEOT www.dejon.peugeot.pl 59-220 Legnica, ul. Piotrkowska 53 tel. 76 856 55 55, fax 76 856 55 99 NIP: 631-16-73-706, REGON: 330458886	Następny przegląd do 135436 km lub do dnia 26.03.2022 Data: 26.03.2022 km: 135436 Warunki Normalne ☒ Warunki Szczególne ☐ Auto Solenna Okresowa Dejon & Dąbrowski Spółka z o.o. KIEROWNICZKA PEUGEOT www.dejon.peugeot.pl 59-220 Legnica, ul. Piotrkowska 53 tel. 76 856 55 55, fax 76 856 55 99 NIP: 631-16-73-706, REGON: 330458886

Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

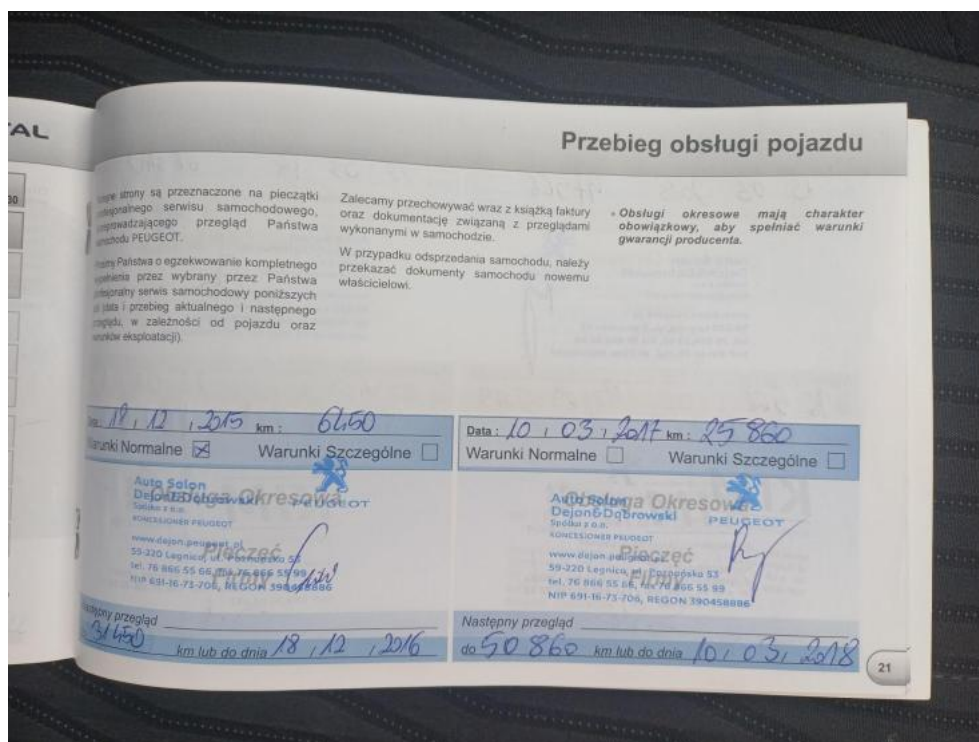

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.


Błotnik tworzywo PP - zdjęcie poglądowe 1

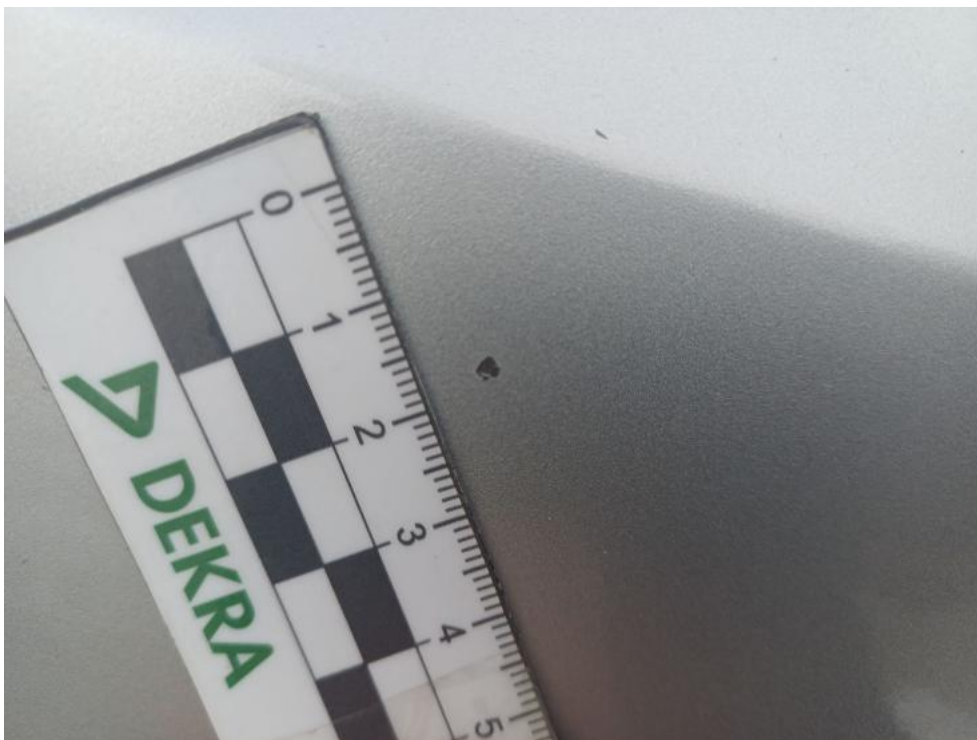

Fot. 44.

Błotnik tworzywo PP - odpryski lakieru 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

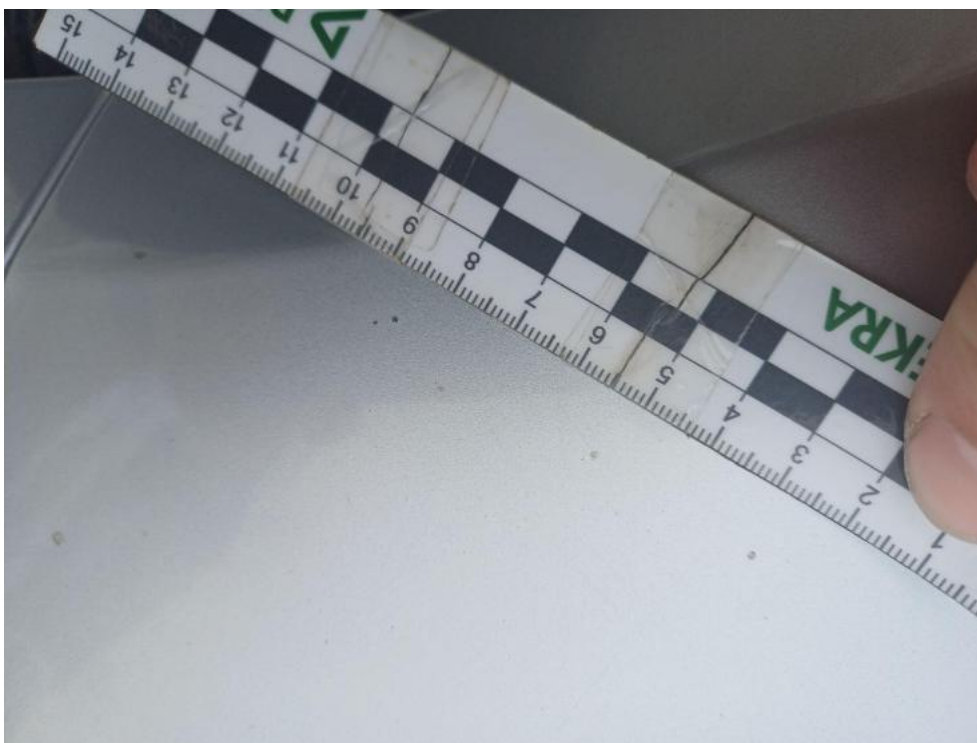

Fot. 45.

Błotnik tworzywo PP - odpryski lakieru 2



Fot. 46.

Błotnik tworzywo TP - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tworzywo TP - wgniecenie 1



Fot. 48.

Błotnik tworzywo TP() - wgniecenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tworzywo TP - zarysowanie 1



Fot. 50.

Błotnik tworzywo TP - ślady nieprofesjonalnej naprawy 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik tworzywo TP - ślady nieprofesjonalnej naprawy 2



Fot. 52.

Błotnik metal PL - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik metal PL - odpryski lakieru 1



Fot. 54.

Błotnik metal PL - odpryski lakieru 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Blotnik metal PL() - odpryski lakieru 3



Fot. 56.


Dach stały - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Dach stały - zdjęcie poglądowe 2

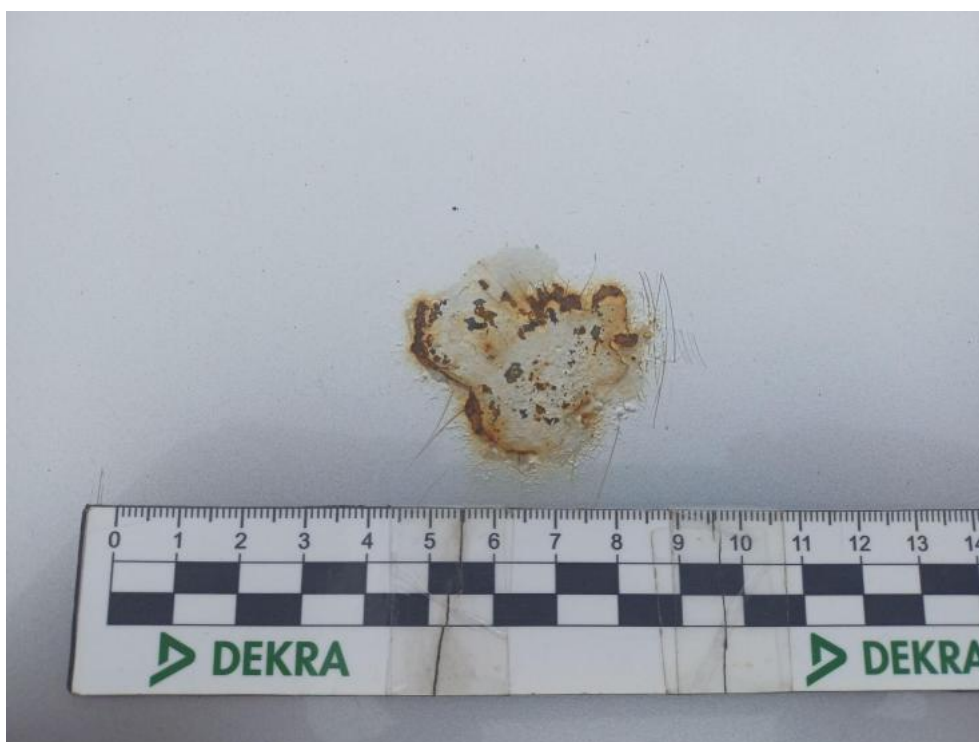

Fot. 58.

Dach stały - korozja 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Dach stały - korozja 2




Fot. 60.

Dach stały() - korozja 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Pokrywa - zdjęcie poglądowe 1

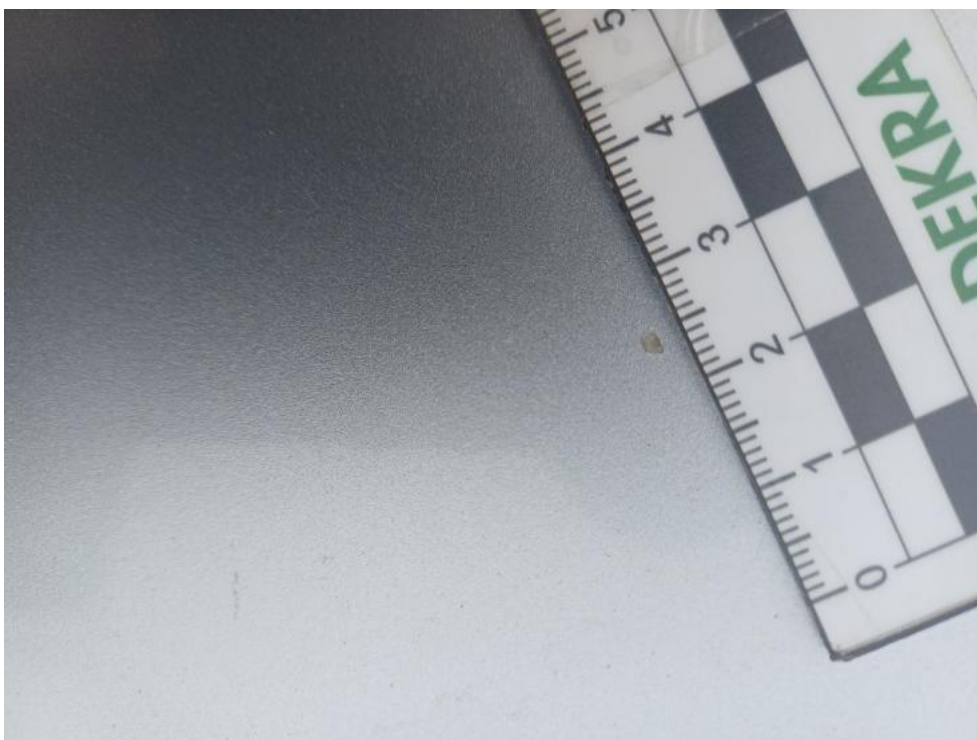

Fot. 62.
Pokrywa - odpryski lakieru 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Pokrywa - odpryski lakieru 2



Fot. 64.

Pokrywa() - odpryski lakieru 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Mata wygłuszająca pokrywę - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66.

Mata wygłuszająca pokrywę - pęknięcie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak lakier. PRZ - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68.

Zderzak lakier. PRZ - odpryski lakieru 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Zderzak lakier. PRZ - odpryski lakieru 2



Fot. 70.

Zderzak lakier. PRZ() - odpryski lakieru 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi P P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72.

Drzwi P P - odpryski lakieru 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Drzwi T P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74.

Drzwi T P - zarysowanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Drzwi T P - zarysowanie 2



Fot. 76.

Listwa progu lakier. P - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Listwa progu lakier. P - inne 1



Fot. 78.

Drzwi P L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Drzwi P L - odpryski lakieru 1



Fot. 80.

Drzwi P L - odpryski lakieru 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Drzwi T L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 82.

Drzwi T L - odpryski lakieru 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Drzwi T L - zarysowanie 1



Fot. 84.

Pokrywa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Pokrywa - zarysowanie 1



Fot. 86.
Zderzak lakier. TYŁ - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Zderzak lakier. TYŁ - zarysowanie 1



Fot. 88.

Zderzak lakier. TYŁ - zarysowanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Kierownica skóra regulow. mech. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90.

Kierownica skóra regulow. mech. - nadmierne zużycie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.
Pokrywa schowka deski rozdź - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 92.
Pokrywa schowka deski rozdź - zarysowanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Fotel PL tekstyl. standard. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 94.

Fotel PL tekstyl. standard. - zabrudzenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.


Fotel PP tekstyl. standard. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96.

Fotel PP tekstyl. standard. - zabrudzenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

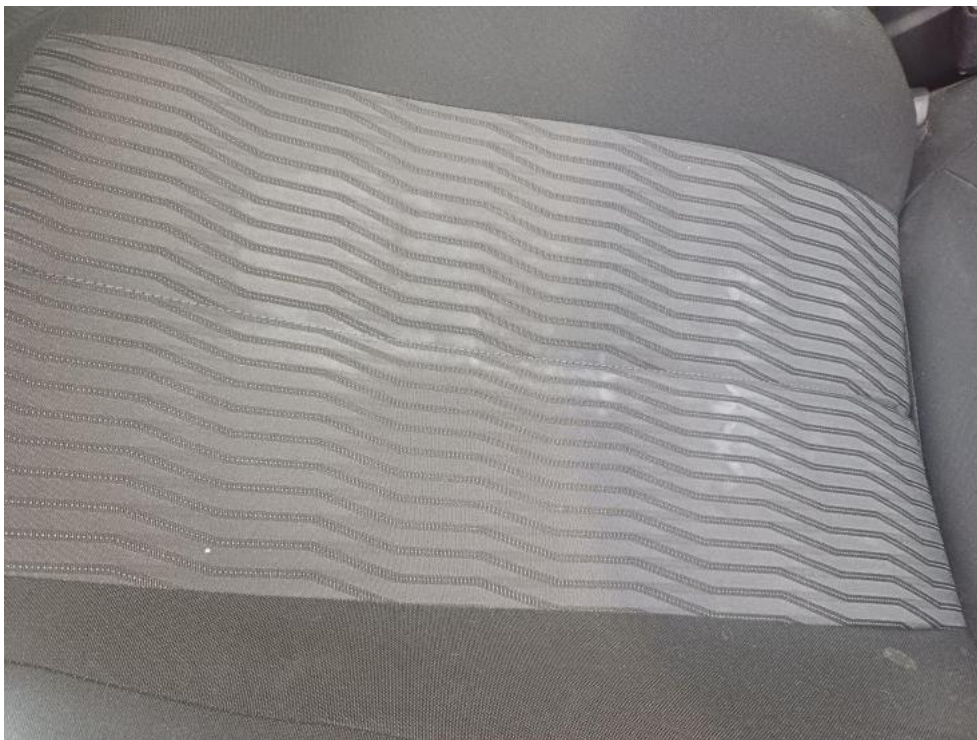

Fot. 97.

Fotel PP tekstyl. standard. - zabrudzenie 2



Fot. 98.

Kanapa standard. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Kanapa standard. - zabrudzenie 1



Fot. 100.

Kanapa standard.(.) - zabrudzenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Tapicerka drzwi PL standard. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 102.

Tapicerka drzwi PL standard. - zabrudzenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Tapicerka drzwi PP standard. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 104.

Tapicerka drzwi PP standard. - zabrudzenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105.

Tapicerka drzwi TL standard. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 106.

Tapicerka drzwi TL standard. - zabrudzenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107.

Tapicerka drzwi TP standard. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 108.

Tapicerka drzwi TP standard. - zabrudzenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109.

Tapicerka drzwi TP standard. - zarysowanie 1



Fot. 110.

Osłona p/słoneczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111.

Ośłona p/słoneczna L - zabrudzenie 1



Fot. 112.


Ośłona p/słoneczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113.


Osłona p/słoneczna P - zabrudzenie 1

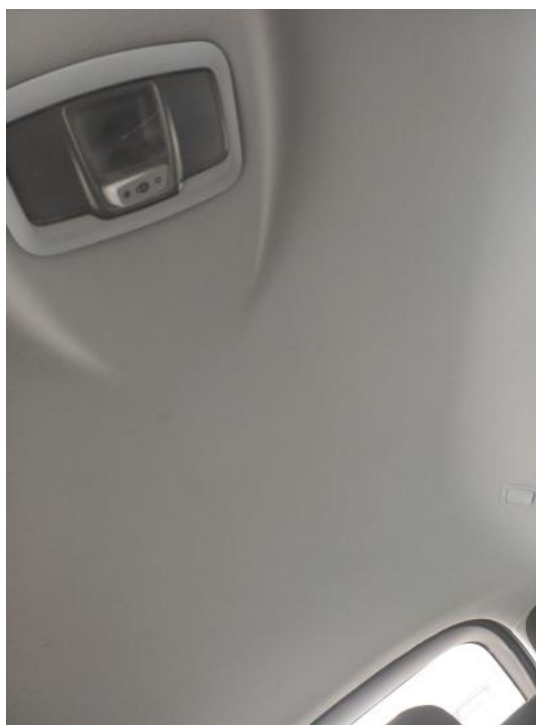

Fot. 114.

Podsufitka standard. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

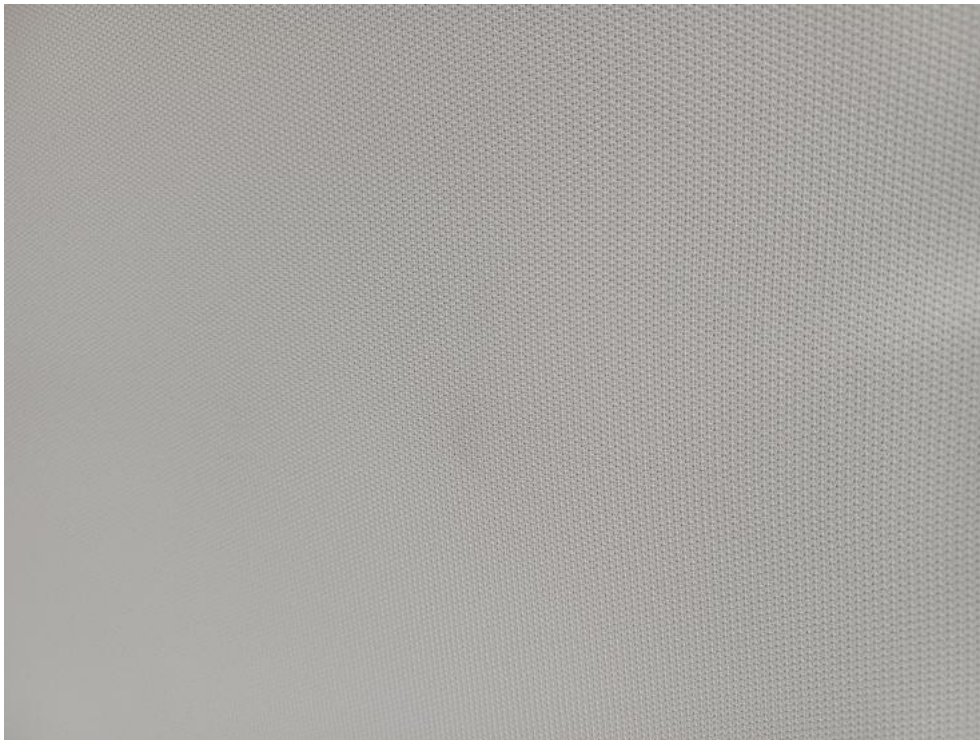

Fot. 115.

Podsufitka standard. - zabrudzenie 1



Fot. 116.

Wykładzina pokrywy T - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117.

Wykładzina pokrywy T - zarysowanie 1



Fot. 118.

Wykładzina pokrywy T() - zarysowanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 120.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - pęknięcie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - pęknięcie 2