

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt

Glinicke Bristish Cars Frankfurt am Main
GmbH &Co.KG
Hanauer Landstraße 295
60314 Frankfurt

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Frankfurt
Borsigallee 24B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Daniel Koch
Tel. direkt 069 42083-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten


Kennzeichen
OF EL1502
FIN
SALZA2BX4PH194370
Vorgang

Auftraggeber Glinicke Bristish Cars Frankfurt am Main GmbH &Co.KG, Hanauer Landstraße 295, 60314 Frankfurt
Ihr Auftrag vom 01.09.2025, elektronisch durch Herr Schekelmann.
Besichtigung 01.09.2025, 10:00 Uhr, durch Herrn Daniel Koch bei Glinicke , Hanauer Landstraße 295, 60314 Frankfurt ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 01.09.2025

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.856,00 EUR -1.559,66 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.443,00 EUR -1.212,60 EUR

Duplikat
Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 118 µm bis 131 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.08.2022	Letzte Zulassung	30.08.2022
Hersteller	LAND ROVER	Marke	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Range Rover Evoque P200	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALZA2BX4PH194370	HSN / TSN	1590 / AIJ
Schlüssel-Nr.	40359604	Km-Stand abgelesen	23768
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik / Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	Felgen	Leichtmetall

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	A /O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	A /O	7 mm
2 links	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	A /O	7 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 W	Pirelli / Scorpion Zero All Season J LR FSL	A /O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung, Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe, Alarmanlage perimetrisch, All Terrain Progress Control (ATPC), Allradantrieb (permanent), Ambiente Innenraumbeleuchtung, Analoge Rundinstrumente mit TFT-Display, Anfahrhilfe (Low Traction Launch), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Antiblockiersystem (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Autonomer Notfall-Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Bergabfahrhilfe (HDC), Berganfahrhilfe, Bremskraftverteilung elektronisch (EBD), Dach in Wagenfarbe, Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Light Oyster, Dekorelemente in Cosmic Grey, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten und vorne, Einstiegsleisten mit Range Rover Schriftzug, Elektrische Servolenkung (EPAS), Elektronische Traktionskontrolle (ETC), Fensterheber elektrisch, Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 9-Gang-Automatikgetriebe, Getränkehalter 2 vorne, Heckklappe, manuell, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond, Innenrückspiegel, manuell abblendbar,


Duplikat

Kindersicherung, elektrisch, Klimaautomatik (2-Zonen), Kopfstützen hinten, Kopfstützen, vorn, Kurvenbremskontrolle (CBC), LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lenksäule manuell verstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Notfall-Bremsassistent (EBA), Ottopartikelfilter, Paket: Anschlusspaket 1, Parkbremse, elektrisch (EPB), Pivi, Polster: Stoff, Radio: Digitales Radio (DAB+), Radiozubehör: 10" Touchscreen, Radiozubehör: Android Auto, Radiozubehör: Apple CarPlay, Radiozubehör: Land Rover Soundsystem, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Remote, Räder: 17"-Leichtmetallfelgen, Style 1005 Satin Dark Grey All Terrain Sommerreifen, Rückfahrkamera, Secure Tracker, Sitze: Vordersitze, 8-fach manuell verstellbar, Sprachsteuerung, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors, Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem, Terrain Response 2 Automatik, Verzurrösen im Laderaum, Wankneigungskontrolle (RSC), Zentralverriegelung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

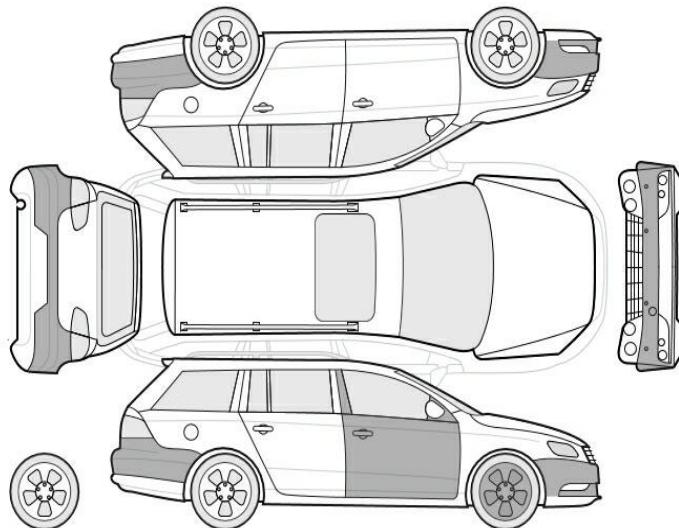Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen


Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung voll	Minderwert in EUR brutto	netto
1. HU/AU, erneuern	160	voll	-160	-134,45
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13, 14, 15)	1.030	anteilig	-617	-518,49
3. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8)	216	voll	-216	-181,51
4. Lackvorbereitung	200	voll	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.606		-1.193	-1.002,52

Duplikat**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur
(Bild 11)

Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 9, 10)

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung voll	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Notschlüssel	250		-250	-210,08
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	250		-250	-210,08

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige

Daniel Koch

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Laufleistung

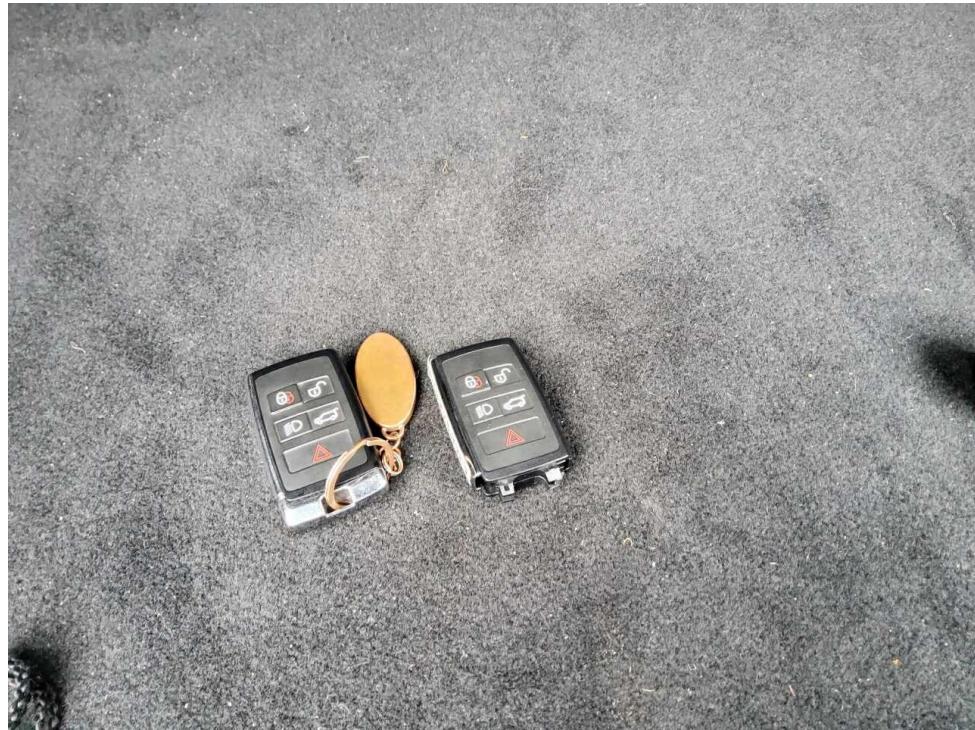


Bild 6 : Notschlüssel

Duplikat



Bild 7 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

Duplikat



Bild 9 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 10 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Duplikat



Bild 11 : Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau