

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                              |                  |                                |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 419034/1/26-9570             | Data raportu     | 14-01-2026                     |
| Rzeczoznawca  | Maciej Gruszczyński          | Data oględzin    | 13-01-2026                     |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/102012/25/12/23 | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | JSAAZCA3S00528795              |
| Marka, model                | SUZUKI Swift 20-24             |
| Typ, wersja                 | Swift 1.2 Dualjet SHVS Premium |
| Numer rejestracyjny         | WD7681P                        |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1197 ccm/61 kW           |
| Stan licznika               | 85 247 km                      |
| Data 1. rej./rok prod.      | 14-07-2021/2021                |
| Data nast. bad. techn.      | 10-07-2026                     |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                  |
| Lakier                      | szary/2-warstwowy              |
|                             | metalizowany                   |
| Skrzynia biegów             | manualna                       |



### Wposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - asystent układu hamulcowego, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujnik zapiecia pasów bezpieczeństwa, Deska rozdzielcza z elementem w kolorze białym, Drzwi przednie z elementami bocznych w kolorze białym, ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC, Engine Auto Start Stop System - System Start/Stop, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Funkcja Guide me light, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Głośniki szerokopasmowe x4, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, skórzana ze sterowaniem radia i tempomatu, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klimatyzacja manualna, Lakier uni, Lampy LED Hi/Low (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Obrotomierz, Osłony chłodnicy czarna + elementy w kolorze chromu, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla kierowcy z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla pasażera z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, przód i tył, Poduszki powietrzne boczne przednie oraz kurtyny powietrzne przednie i tylne, Poduszki powietrzne czołowe, Półka bagażnika, Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z czujnikiem radarowym), Radio CD, MP3 z 4 głośnikami, Regulacja kolumny kierownicy pionowa, Schowki w drzwiach przednich, System Hill Hold Control - wspomaganie podjazdu na wzniesienie, System bezpiecznego pedału hamulca i sprzęgła (zapada się w przypadku kolizji czołowej), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX, System podpowiedzi zmiany biegów GSI, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło stop, Tylne oparcie składane, dzielone asymetrycznie 60:40, Zagłówki 3 szt, Uchwyty na kubki, przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metalik, Czujniki parkowania - tył, Koło zapasowe dojazdowe

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ  | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|-----------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | DEBICA, FRIGO 2 | 175/65 15 84T | 6,5 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO 2 | 175/65 15 84T | 6,5 mm           |
| tylna    | prawe | DEBICA, FRIGO 2 | 175/65 15 84T | 6,5 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO 2 | 175/65 15 84T | 6,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 3    | Słupki przedni lewy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki przedni prawy                  | do 150                                     |
| 5    | Słupki środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 6    | Słupki środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 7    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 8    | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 9    | Dach                                  | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie lewe                   | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie prawe                  | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne lewe                      | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne prawe                     | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                     | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik przedni prawy                   | 150 - 300                                  |
| 2    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń           | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Pokrywa przednia                | rysa/odprysk             | NA        |               |
| 2    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L    | wgniecenie/odkształcenie | NA        | 0.5           |
| 3    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R    | wgniecenie/odkształcenie | NA        | 0.5           |
| 4    | Pokrywa przednia                | wgniecenie/odkształcenie |           |               |
| 5    | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | rysa/odprysk             |           |               |
| 6    | Okladzina zderzaka tylnego      | rysa/odprysk             |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**


Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

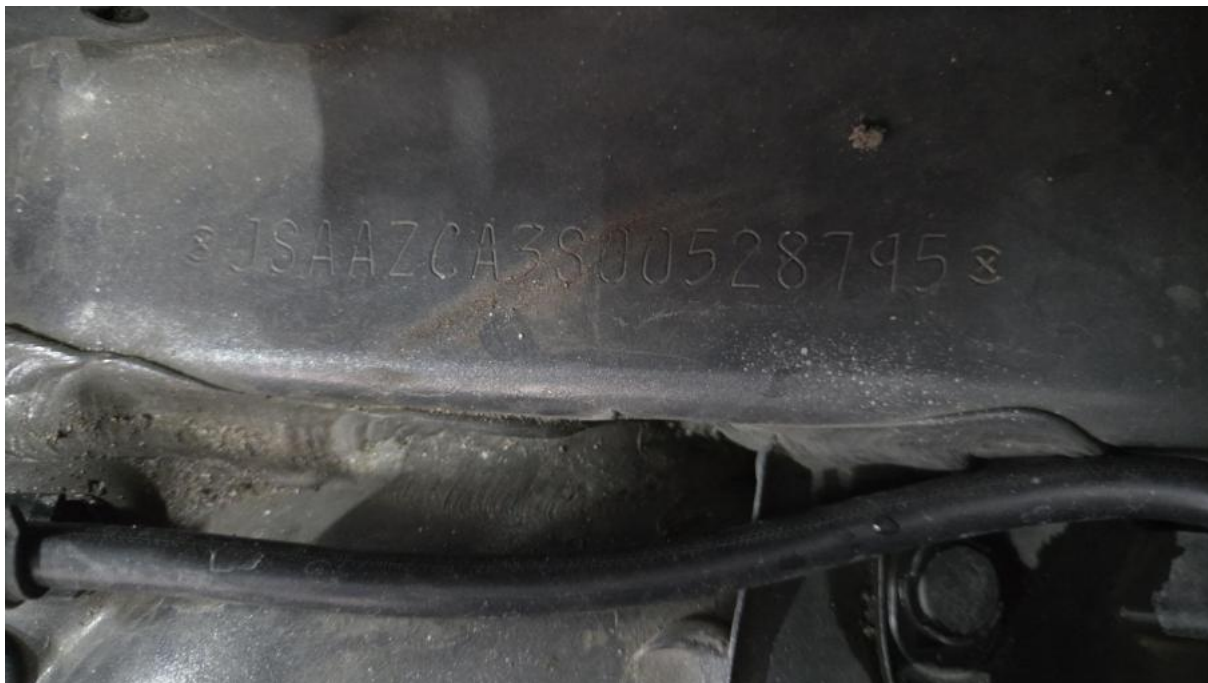

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**


Dow. Rej. Str.2 i klucze

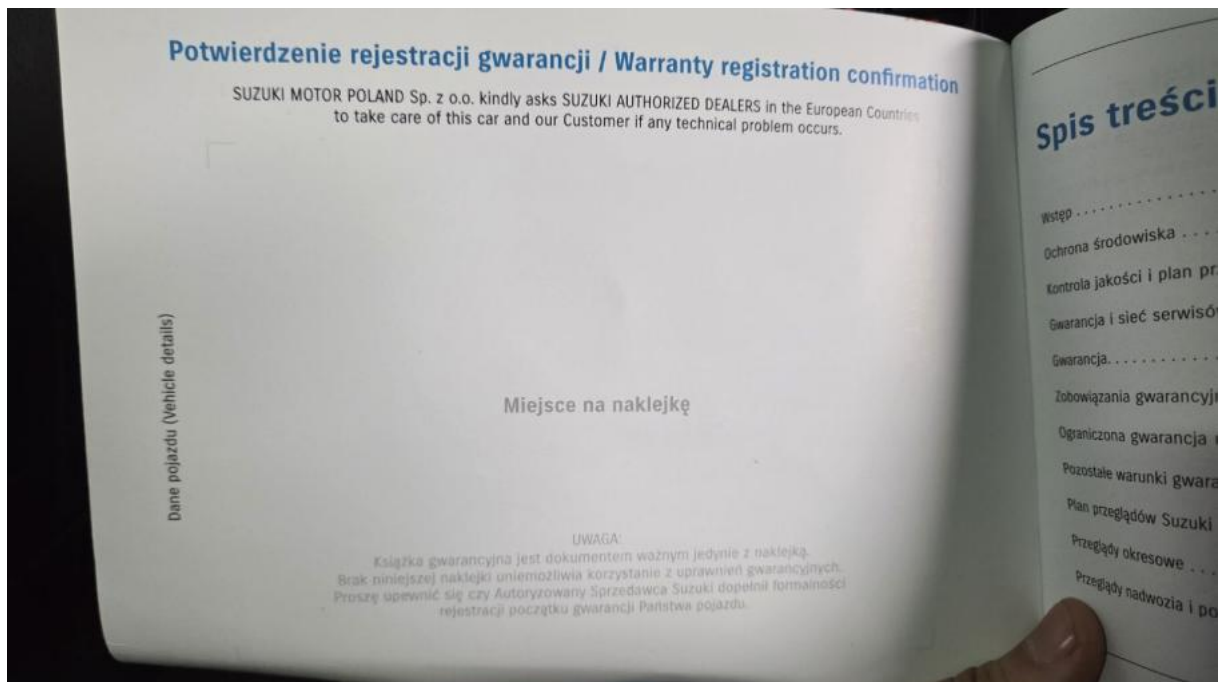

**Fot. 30**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

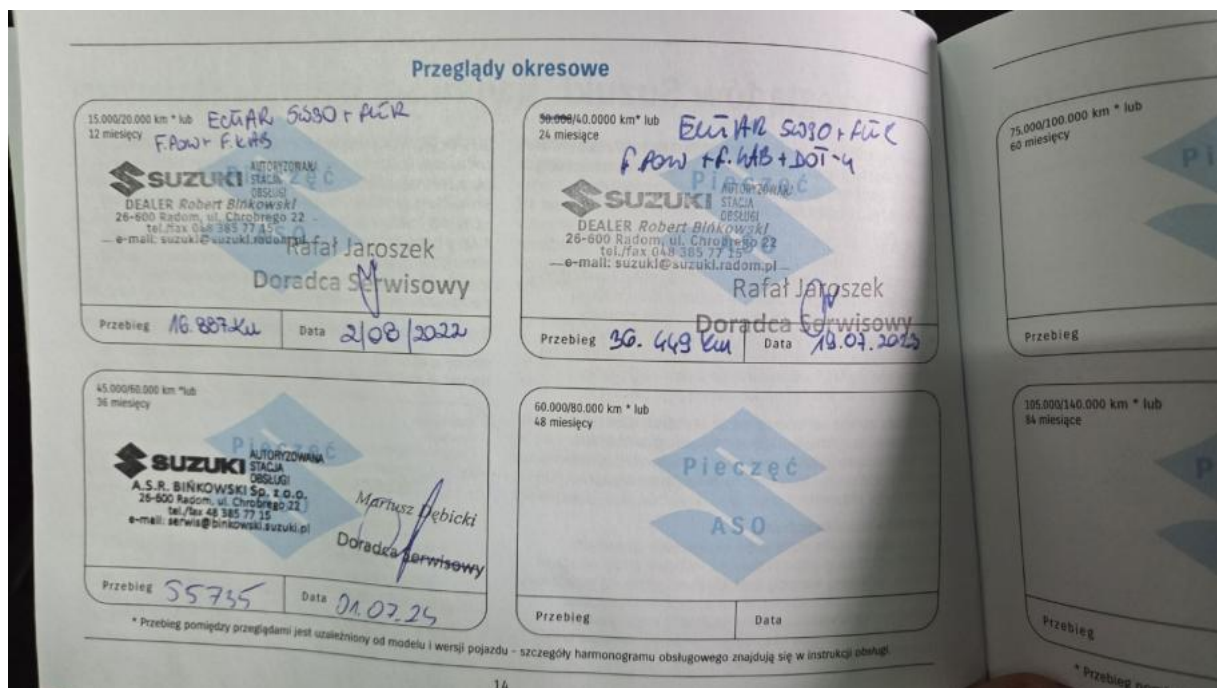

**Fot. 31**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

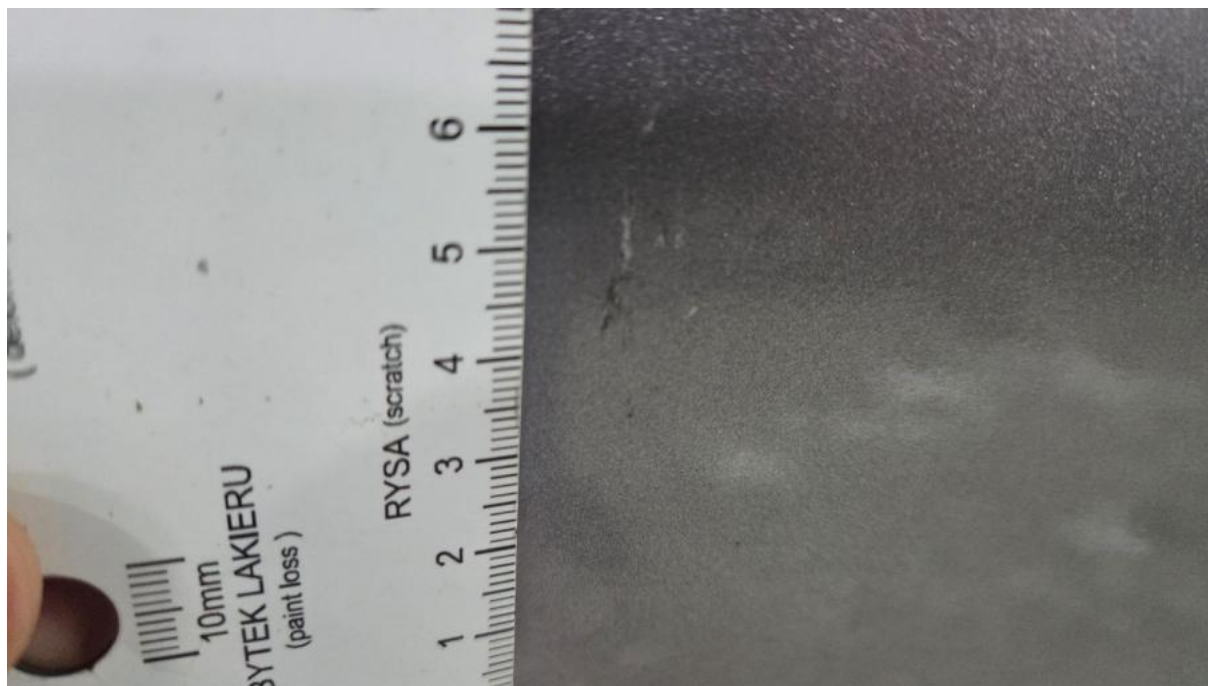

**Fot. 35**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1