

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217734/1/26-11401	Data raportu	13-01-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/101323/25/12/19	Miejsce oględzin	katarzyna.jankowska@grupamakurat.pl8...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0L0ZCF3581027391
Marka, model	OPEL Vectra C Kombi 05-08
Typ, wersja	Vectra 1.9 CDTI Elegance
Numer rejestracyjny	WD83208
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1910 ccm/110 kW
Stan licznika	256 150 km
Data 1. rej./rok prod.	03-09-2008/2007
Data nast. bad. techn.	05-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4/5 zagłówki, ABS, Airbag 6 sztuk, Aktywne zagłówki w fotelach przednich, Czujnik deszczu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Funkcja oświetlenia Door-to-door, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica ze sterowaniem radia, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lampki do czytania - przód/tył, Obrotomierz, Popielniczka + zapalniczka, Przedni podłokietnik, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Relingi dachowe - srebrne, System kontroli trakcji, Szyby barwione, Tempomat, Tylny podłokietnik, Uchwyt na okulary, Uchwyty do mocowania fotelika dziecięcego na tylnym fotelu, Uchwyty na kubki - przód/tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka szyby tylnej, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła przeciwmgielne, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 215/55, Lakier metalik, Lampy ksenonowe ze spryskiwaczami, Pakiet Attractive, Pakiet Vectra OPC, Radio CD30 z MP3, Czujniki parkowania - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECO CONTROL HP	215/55 16 93V	3,0 mm
	lewe	FULDA, ECO CONTROL HP	215/55 16 93V	3,5 mm
tylna	prawe	FULDA, ECO CONTROL HP	215/55 16 93V	4,0 mm
	lewe	FULDA, ECO CONTROL HP	215/55 16 93V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Spoiler czołowy	pęknięcie	WY	0.1
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.7
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Spoiler zderzaka tylnego	pęknięcie	WY	0.3
5	Wspornik pokrycia przestrzeni bagażowej L	pęknięcie	WY	0.1
6	Wspornik pokrycia przestrzeni bagażowej R	pęknięcie	WY	0.1
7	Okładzina zderzaka przedniego	niewłaściwe pasowanie	NA	0.3
8	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
9	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
10	Reling boczny L	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.3
11	Reling boczny R	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.3

12	Listwa boczna ochronna drzwi przednich L	rysa/odprysk	NA	0.3
13	Listwa boczna ochronna drzwi przednich R	rysa/odprysk	NA	0.3
14	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	ślady korozji	NA	0.5
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	ślady korozji	NA	0.5
16	Listwa ochronna drzwi tylnych L	rysa/odprysk	NA	0.3
17	Listwa ochronna drzwi tylnych R	rysa/odprysk	NA	0.3
18	Łotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
19	Łotnik tylny R	ślady korozji	NA	0.5
20	Pokrywa tylna	ślady korozji	NA	0.5
21	Reflektor ksenonowy z kier. L	zmatowienie		
22	Reflektor ksenonowy z kier. R	zmatowienie		
23	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
24	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
25	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
26	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
27	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
28	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
29	Oświetlenie wewnętrzne	zarysowanie		
30	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie		
31	Tapicerka siedziska 1.rząd L	pęknięcie		
32	Gałka dźwigni zm. biegów	pęknięcie		
33	Silnik	zapocenia		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył

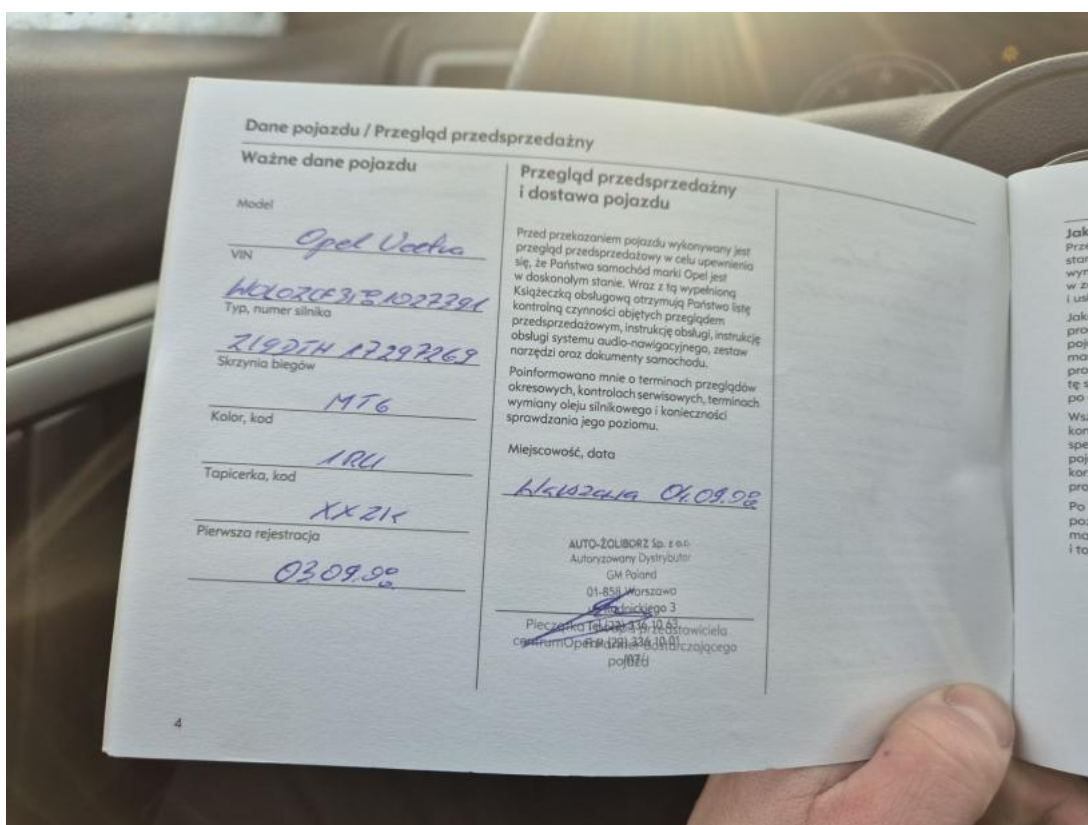

Fot. 28

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

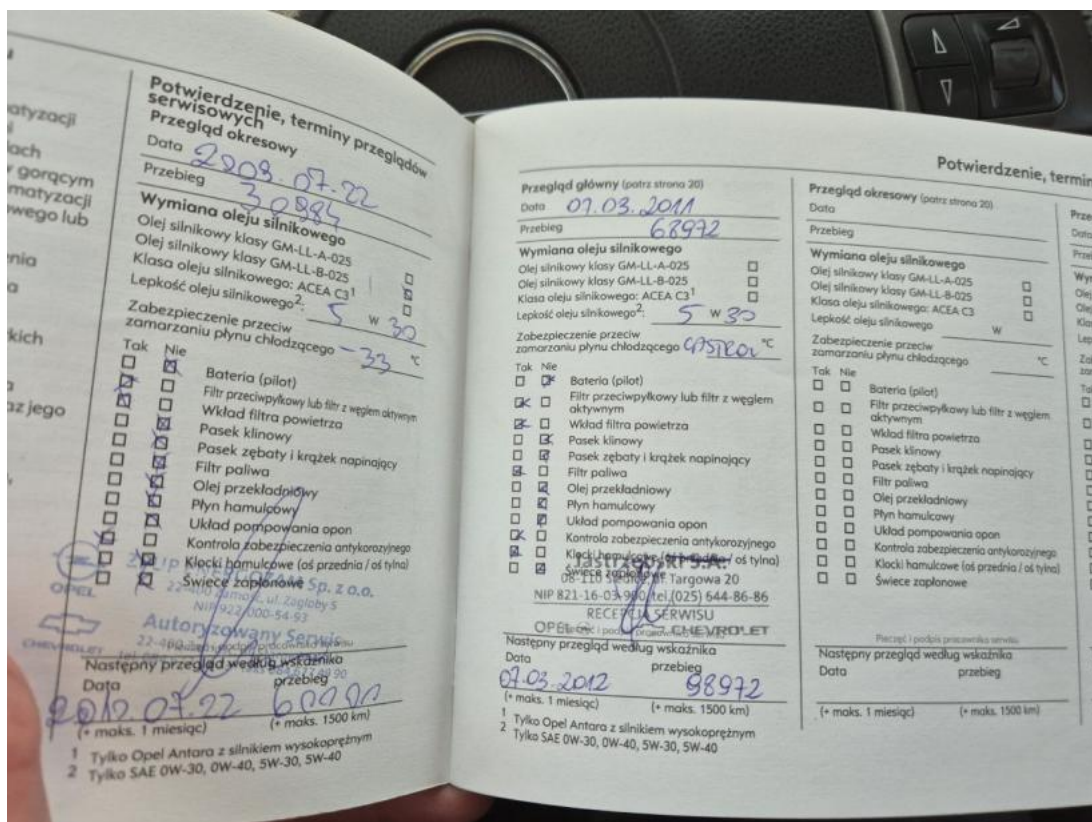

Fot. 29

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Reflektor P ksenonowy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 40

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Reling L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Reling P - Inne 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Reflektor L ksenonowy - Inne 1



Fot. 60

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Klamka wew drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Lampy oświetlenia wnętrza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 2