

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09167/1/26-15201	Data raportu	09-01-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	29-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/99643/25/12/16	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JSAAZCA3S00528650
Marka, model	SUZUKI Swift 20-24
Typ, wersja	Swift 1.2 Dualjet SHVS Premium
Numer rejestracyjny	WD7676P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1197 ccm/61 kW
Stan licznika	68 201 km
Data 1. rej./rok prod.	14-07-2021/2021
Data nast. bad. techn.	08-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	grafit/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - asystent układu hamulcowego, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, Deska rozdzielcza z elementem w kolorze białym, Drzwi przednie z elementami bocznych w kolorze białym, ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC, Engine Auto Start Stop System - System Start/Stop, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65, Filtrowanie powietrza, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Funkcja Guide me light, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Głośniki szerokopasmowe x4, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, skórzana ze sterowaniem radia i tempomatu, Kieszka w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klimatyzacja manualna, Lakier uni, Lampy LED Hi/Low (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Obrotomierz, Osłony chłodnicy czarna + elementy w kolorze chromu, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla kierowcy z lusterkami plus uchwyt na bilet parkingowy, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla pasażera z lusterkami plus uchwyt na bilet parkingowy, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, przód i tył, Poduszki powietrzne boczne przednie oraz kurtyny powietrzne przednie i tylne, Poduszki powietrzne czołowe, Półka bagażnika, Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z czujnikiem radarowym), Radio CD, MP3 z 4 głośnikami, Regulacja kolumny kierownicy pionowa, Schowki w drzwiach przednich, System Hill Hold Control - wspomaganie podjazdu na wzniesienie, System bezpiecznego pedału hamulca i sprzęgła (zapada się w przypadku kolizji czołowej), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX, System podpowiedzi zmiany biegów GSI, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło stop, Tylne oparcie składane, dzielone asymetrycznie 60:40, Zagłówki 3 szt, Uchwyty na kubki, przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metalik, Czujniki parkowania - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 R15 84T	5,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 R15 84T	5,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	175/65 R15 84T	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	175/65 R15 84T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowe lewy	do 150
5	Słupki środkowe prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300
2	Słupek przedni prawy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza	pęknięcie	WY	0.5
2	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.5
3	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	
4	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
5	Dach	wgniecenie, ślady korozji	NA	1.2
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1.2
7	Okładzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	NA	
8	Błotnik przedni L	zarysowanie		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie		
10	Próg R	zarysowanie		
11	Błotnik tylny L	odpryski lakieru		
12	Błotnik tylny R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

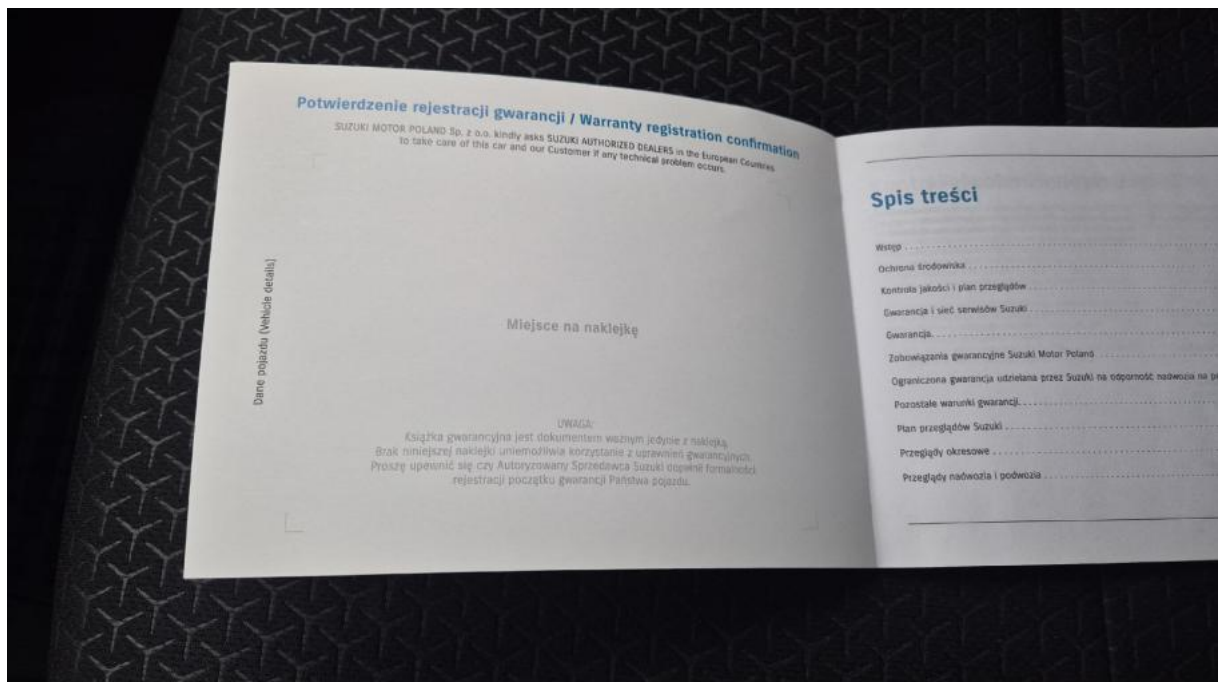

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

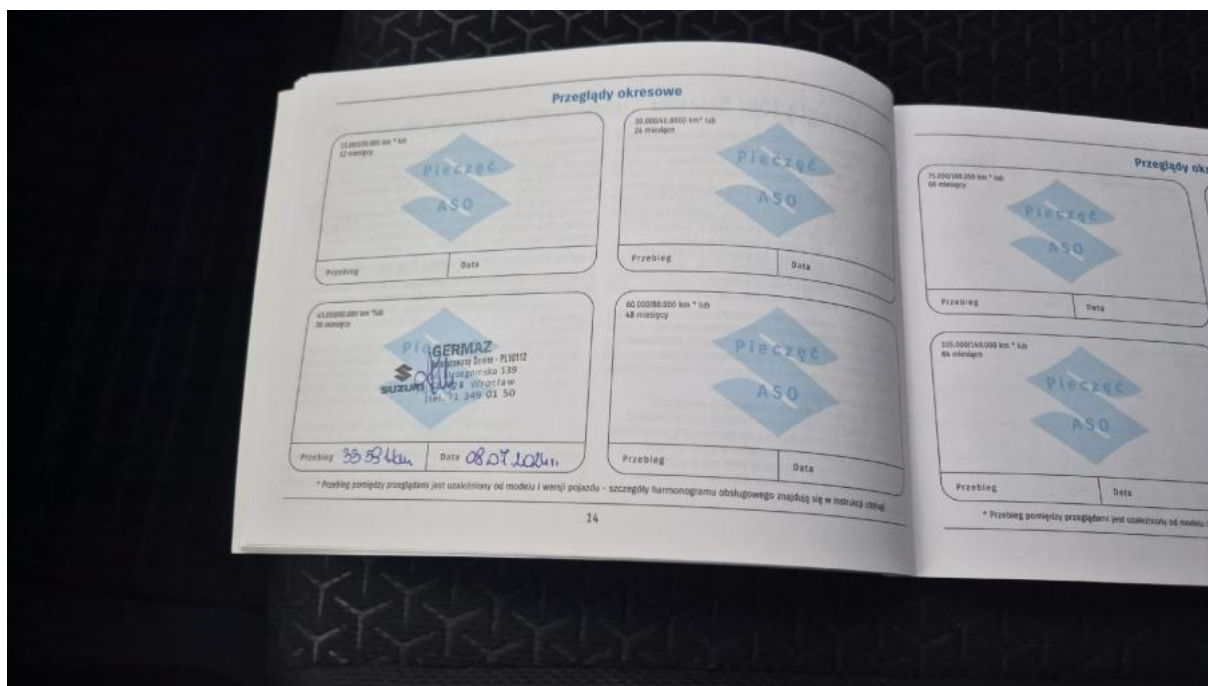

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 34

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 38


Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

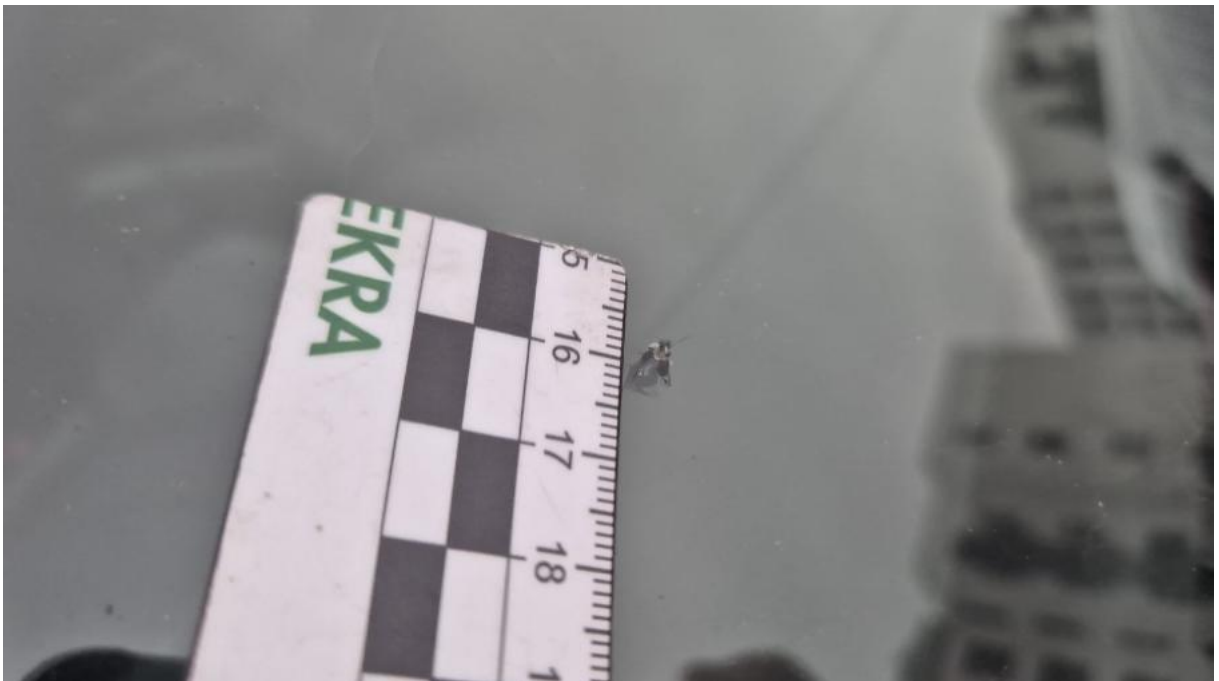

Fot. 40

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

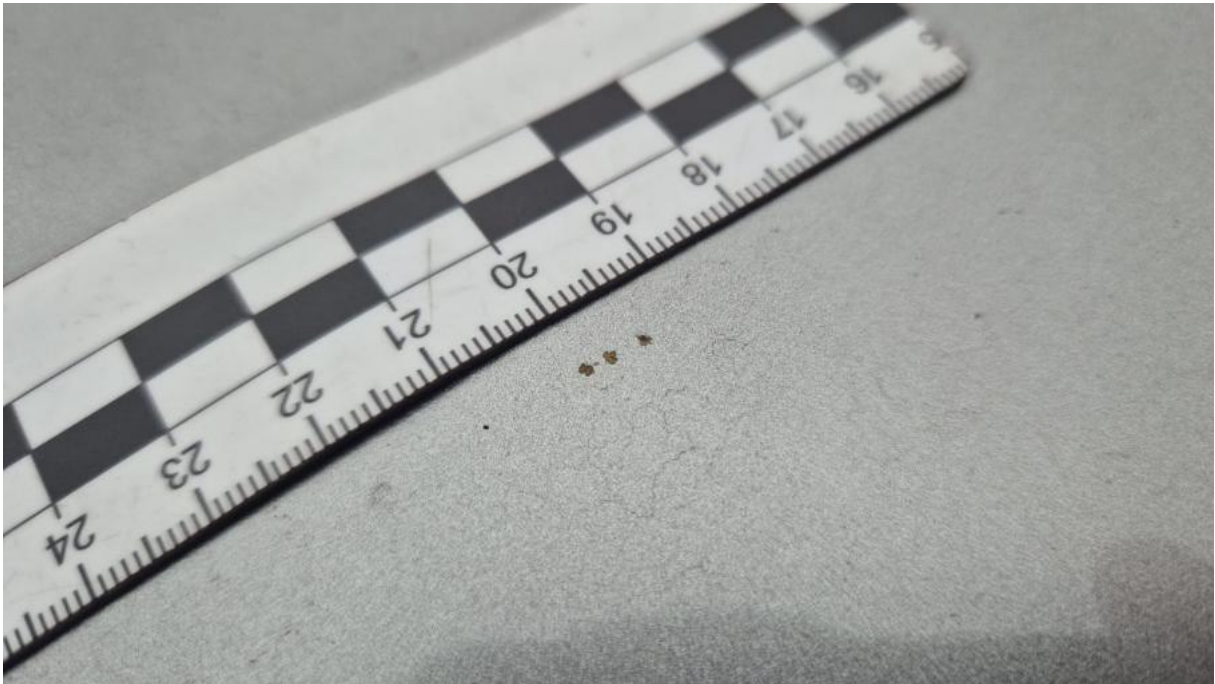

Fot. 49

Dach - Inne 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1