

Nr zlecenia: 04/27/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/01/27

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VF1HJD40562190083
Marka:	DACIA	Nr rejestracyjny:	WL2789M
Model pojazdu:	Duster MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	009-00610
Wersja:	Comfort 4WD	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	343530 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/02/07		
Data ważności badania technicznego	2026/01/24		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	1809 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 84kW (114KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Relingi dachowe czarne
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29	Siedzenia tylne składane
3	Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1	30	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń x1	31	Sygnalizacja otwartych drzwi
5	Kieszenie w drzwiach przednich	32	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	33	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Klimatyzacja	34	System wspomagania nagłego hamowania AFU
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	35	System wspomagania ruszania pod górę HSA

9	Komputer pokładowy	36	System wspomagania zjazdu ze wzniesienia HDC
10	Końcówka układu wydechowego chromowana	37	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
11	Kurtyny powietrzne boczne	38	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	39	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	40	Światła p/mgielne przednie
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	41	Światła włączane automatycznie
15	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	42	Światło dodatkowe STOP
16	Napinacze pasów bezpieczeństwa	43	Tapicerka tekstylna czarna
17	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	44	Tarcze kół stalowe 16"
18	Obrotomierz	45	Tryb jazdy Eco
19	Ogranicznik prędkości	46	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	47	Wskaźnik zmiany biegu
21	Oslony podwozia w kolorze w kolorze czarnym (przód i tył)	48	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
22	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	49	Wycieraczka szyby tylnej
23	Oświetlenie schowka	50	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości
24	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	51	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
25	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Poduszka powietrzna pasażera	53	Zderzaki górna część w kolorze nadwozia, dolna czarna
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	54	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną
Kierownica pokryta skórą ekologiczną
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą ekologiczną
- Radio MP3, DAB + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner DAB
Radio MP3
Sterowanie radiem pilotem pod kierownicą
- Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 215/65 R16 102H XL KRISALP HP3 TL	4,0
Przednie prawe:	KLEBER 215/65 R16 102H XL KRISALP HP3 TL	4,0
Tylne lewe:	KLEBER 215/65 R16 102H XL KRISALP HP3 TL	4,5
Tylne prawe:	KLEBER 215/65 R16 102H XL KRISALP HP3 TL	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)

Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Z uwagi na obecną porę roku oraz brak możliwości umówienia oględzin w innym terminie, oględziny zostały przeprowadzone podczas opadów sniegu. W związku z tym wykonana dokumentacja fotograficzna może cechować się obniżoną jakością i ograniczoną czytelnością niektórych detali oraz występuje możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK : brak informacji o ważnym badaniu technicznym

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Pozostałości kleju		
2	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione		
3	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy	
4	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Drzwi tyłu nadwozia		Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	Pęknięty lakier	

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, pokryty śniegiem możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Brak możliwości otwarcia z zewnątrz drzwi przednich lewych - konieczna weryfikacja serwisowa

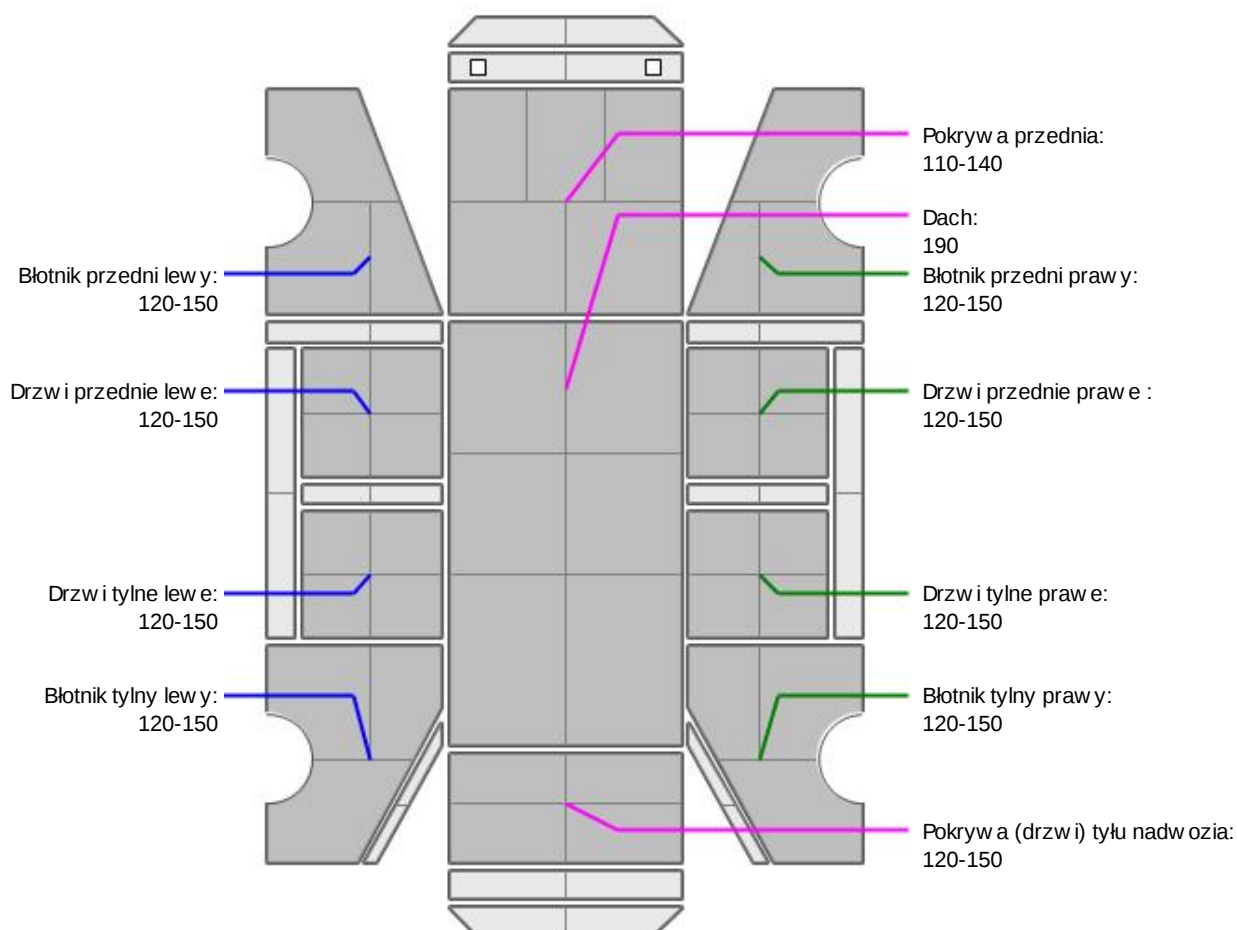
NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-140	
2	Dach		190	
3	Błotnik przedni	L	120-150	
4	Drzwi przednie	L	120-150	
5	Drzwi tylne	L	120-150	
6	Błotnik tylny	L	120-150	
7	Błotnik przedni	P	120-150	
8	Drzwi przednie	P	120-150	
9	Drzwi tylne	P	120-150	
10	Błotnik tylny	P	120-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Niedopasowany, zarysowania		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Lampa zespolona tylna	P	Pęknięty klosz		
4	Zderzak tylny - róg	P	Pęknięty lakier, zarysowania		
5	Odblask tylny	P	Pęknięty		
6	Zaślepka haka tylnego		Brak		
7	Oznaczenie marki przód		Brak		
8	Ośłona chłodnicy - grill		Nieoryginalny otwór		
9	Zaślepka haka przedniego		Brak		
10	Zderzak przedni - część góra		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozerwany poważnie, poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony, rozerwany		
3	Fotel tylny oparcie		Rozerwany, poplamiony		
4	Kanapa tylna		Poplamiona, ślady zużycia		
5	Poszycie tablicy rozdzielczej		Pozostałości kleju		
6	Zestaw wskaźników		Aktywny komunikat : serwis		
7	Schówek		Uszkodzony		
8	Wykładzina dachu (podsufitka)		Przepalone miejscowo poszycie, zabrudzenia		
9	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
10	Gałka zmiany biegów		Rozerwana		
11	Mieszek zmiany biegów		Niedopasowany		
12	Uszczelka drzwi przednich	L	Rozerwana		
13	Nakładka słupka C	L	Zarysowania		
14	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzenia, zarysowania		
15	Uszczelka drzwi przednich	P	Rozerwana		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Pokrowiec na fotelu kierowcy - brak możliwości dokładnej weryfikacji.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Według informacji przekazanych przez zleceniodawcę - uszkodzona klimatyzacja. Ogniska korozji na elementach układu wydechowego.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Ogniska korozji		

3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Ogniska korozji		

Miejscowe ogniska korozji na elementach zawieszenia

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

- 1
- Głośność pracy silnika
- BEZ UWAG
- Brak możliwości wykonania jazdy testowej ze względu na warunki pogodowe.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1
- Pochodzenie pojazdu
- Krajowy
- 2
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
- Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- 3
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
- Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü
- Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü
- Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü
- Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu
- ü
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zlecałodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zlecniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4

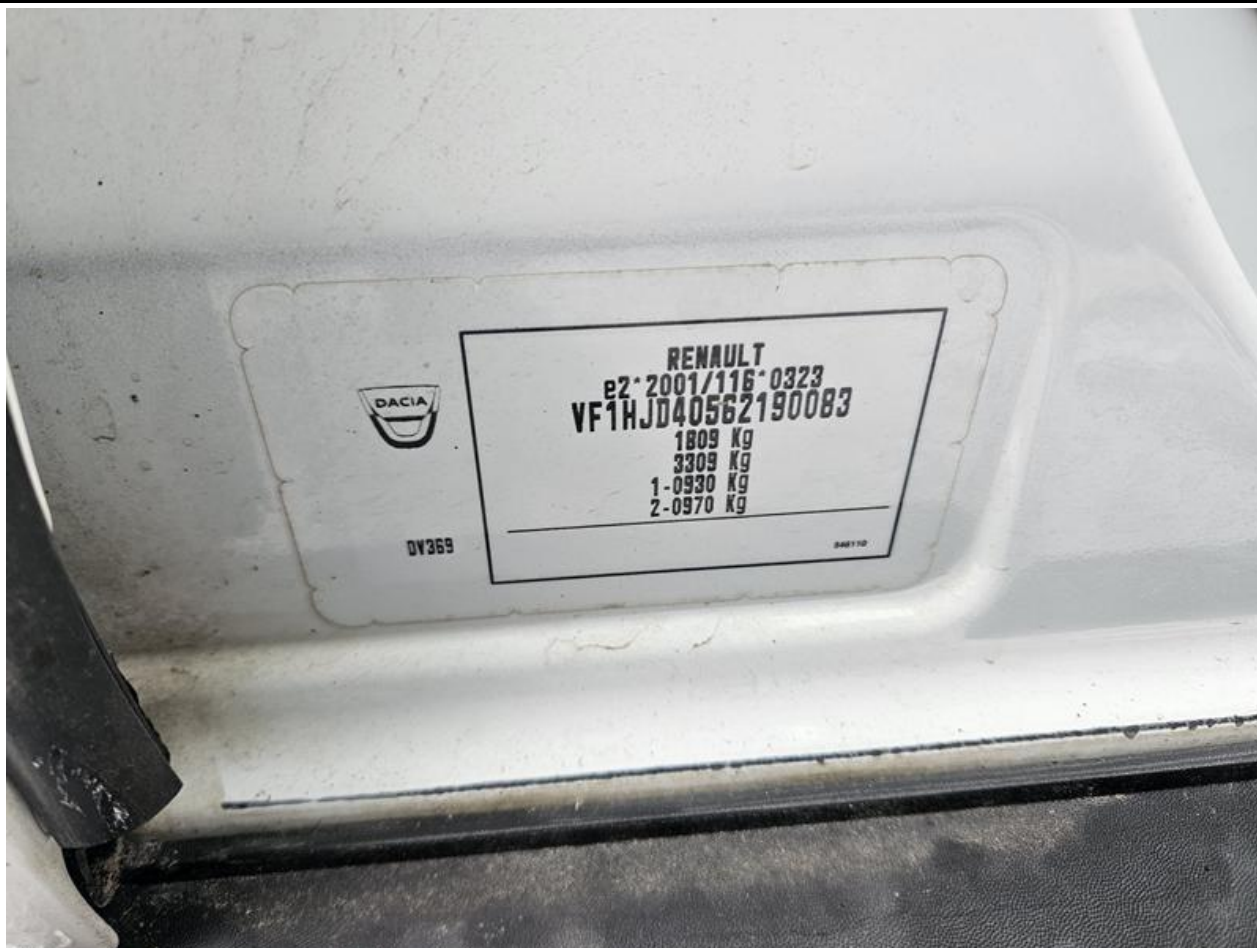

Fot. nr 5

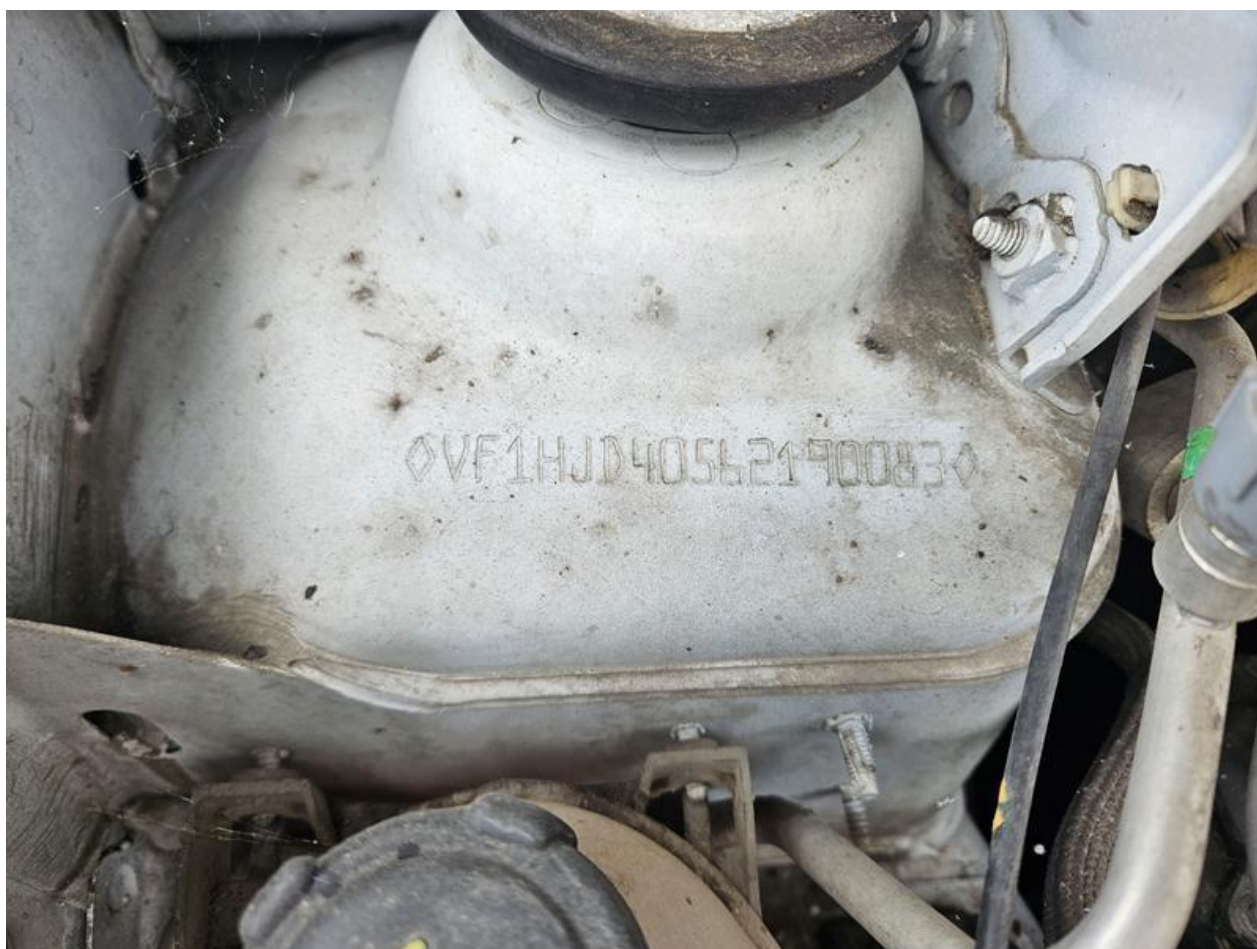

Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31

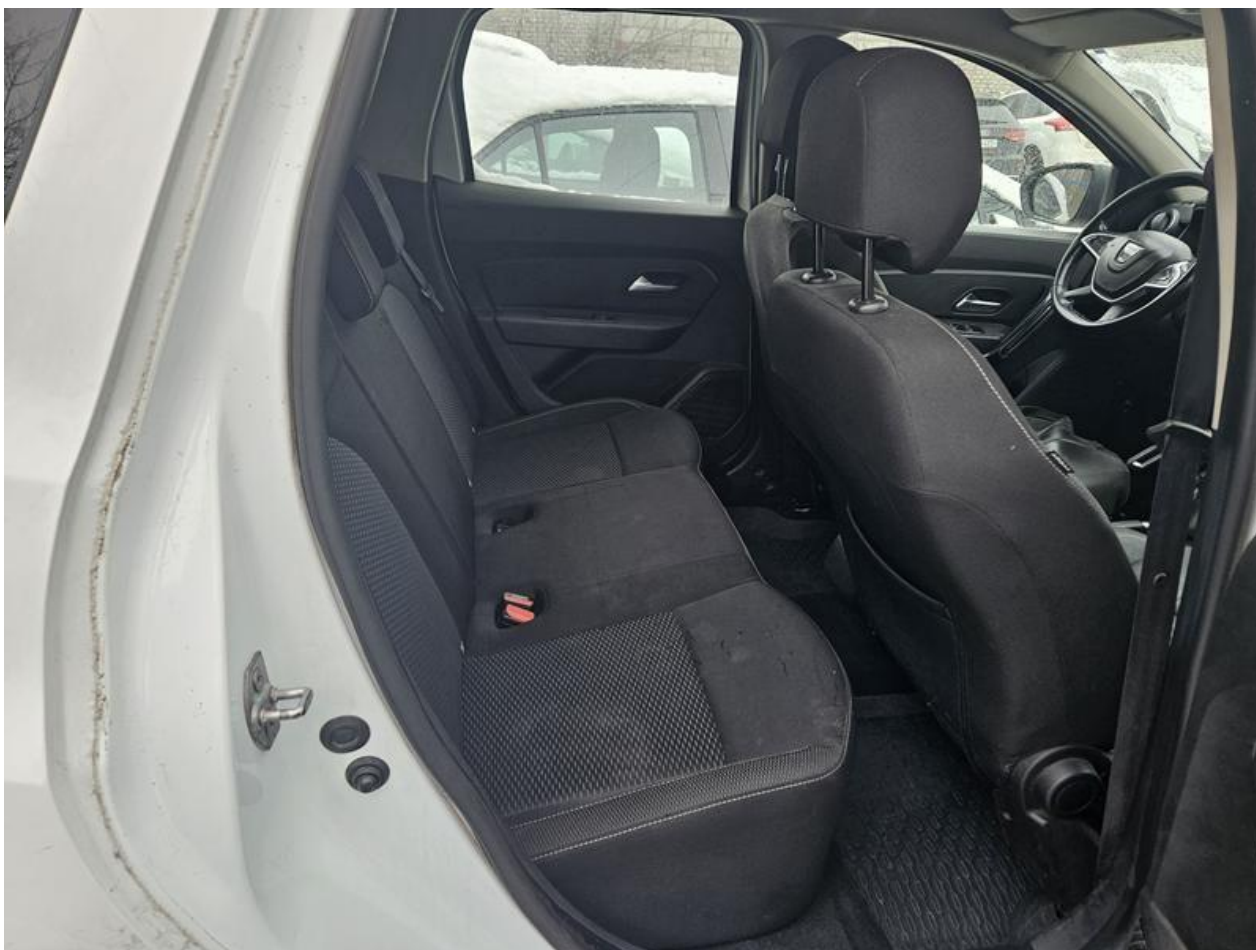

Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

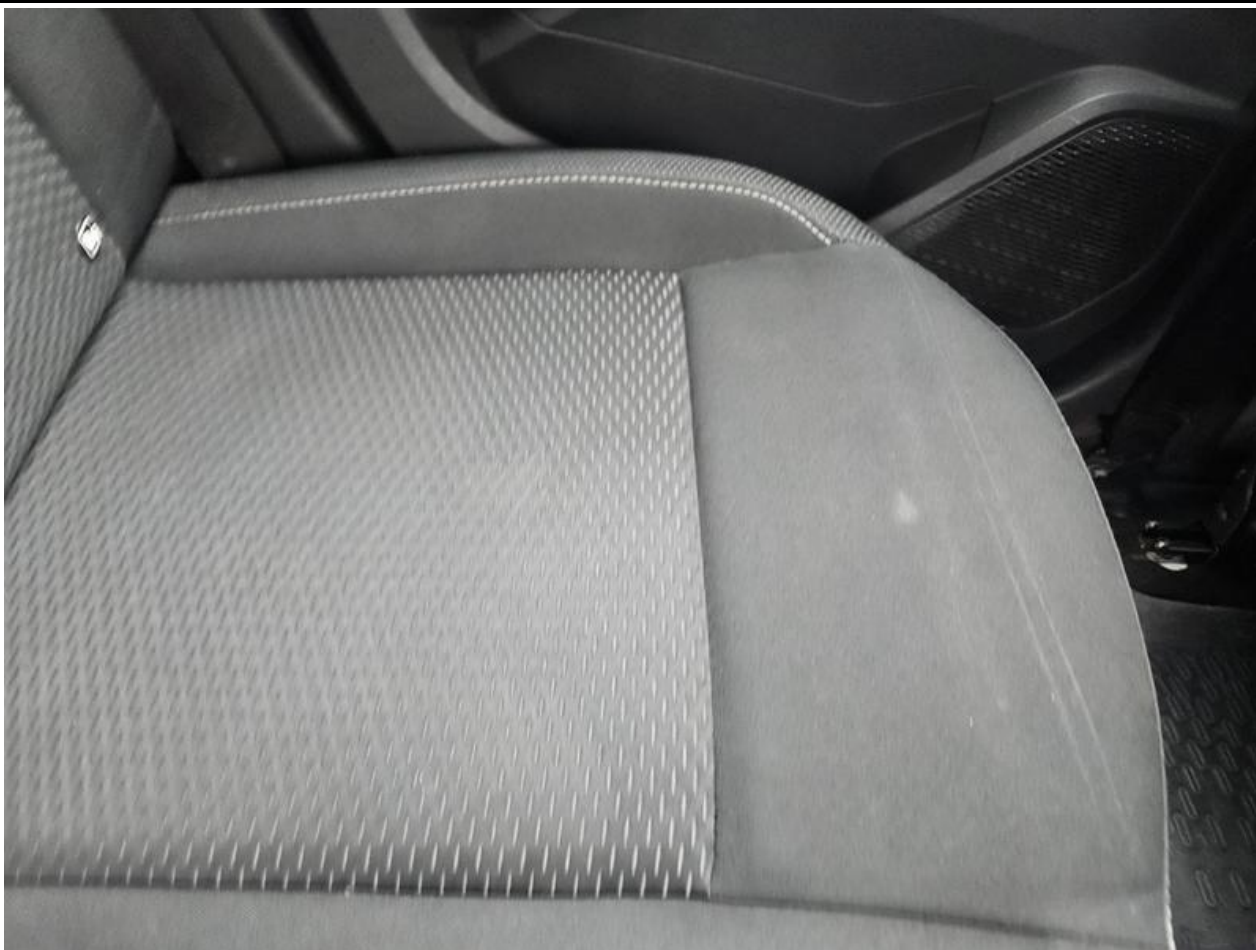

Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41

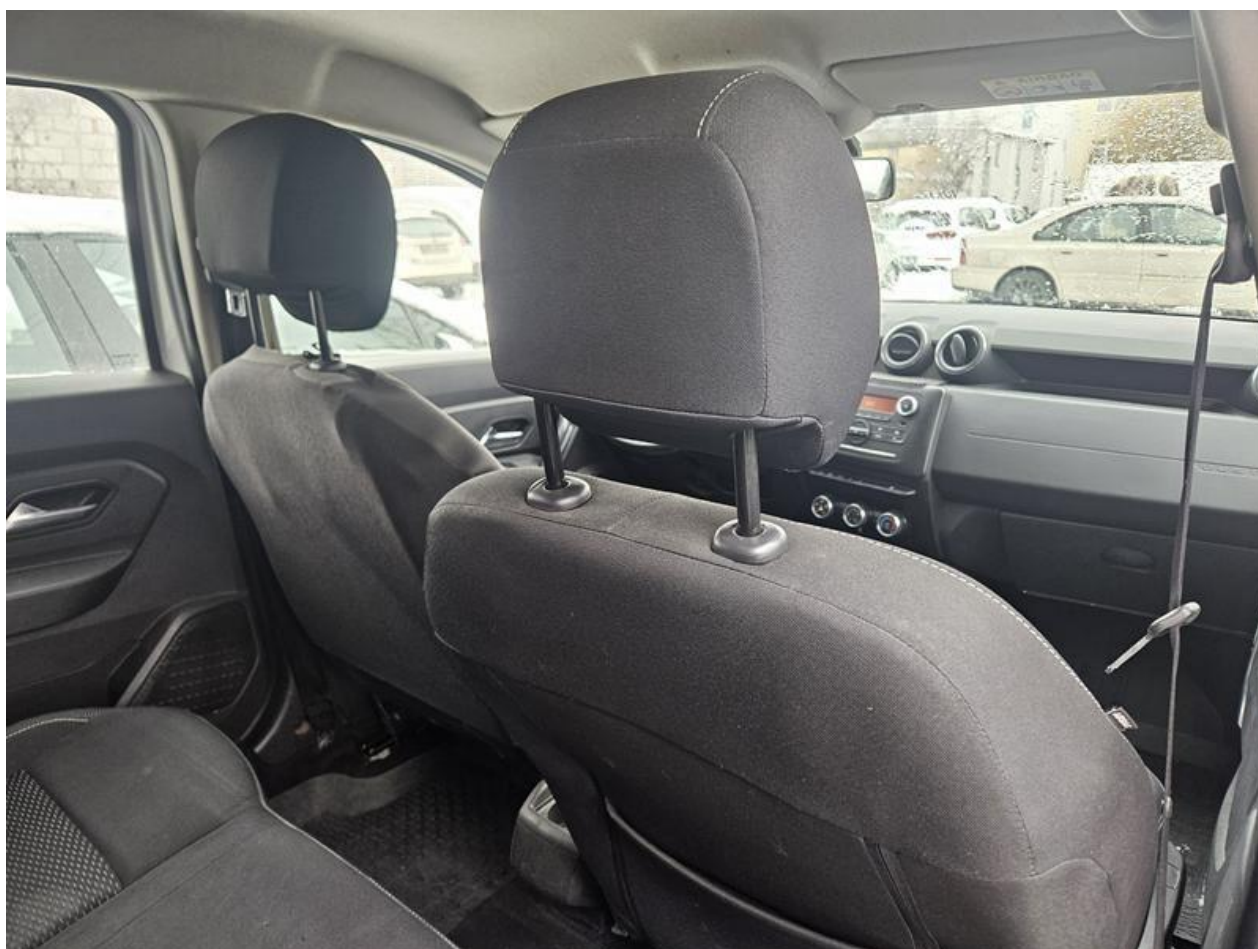

Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

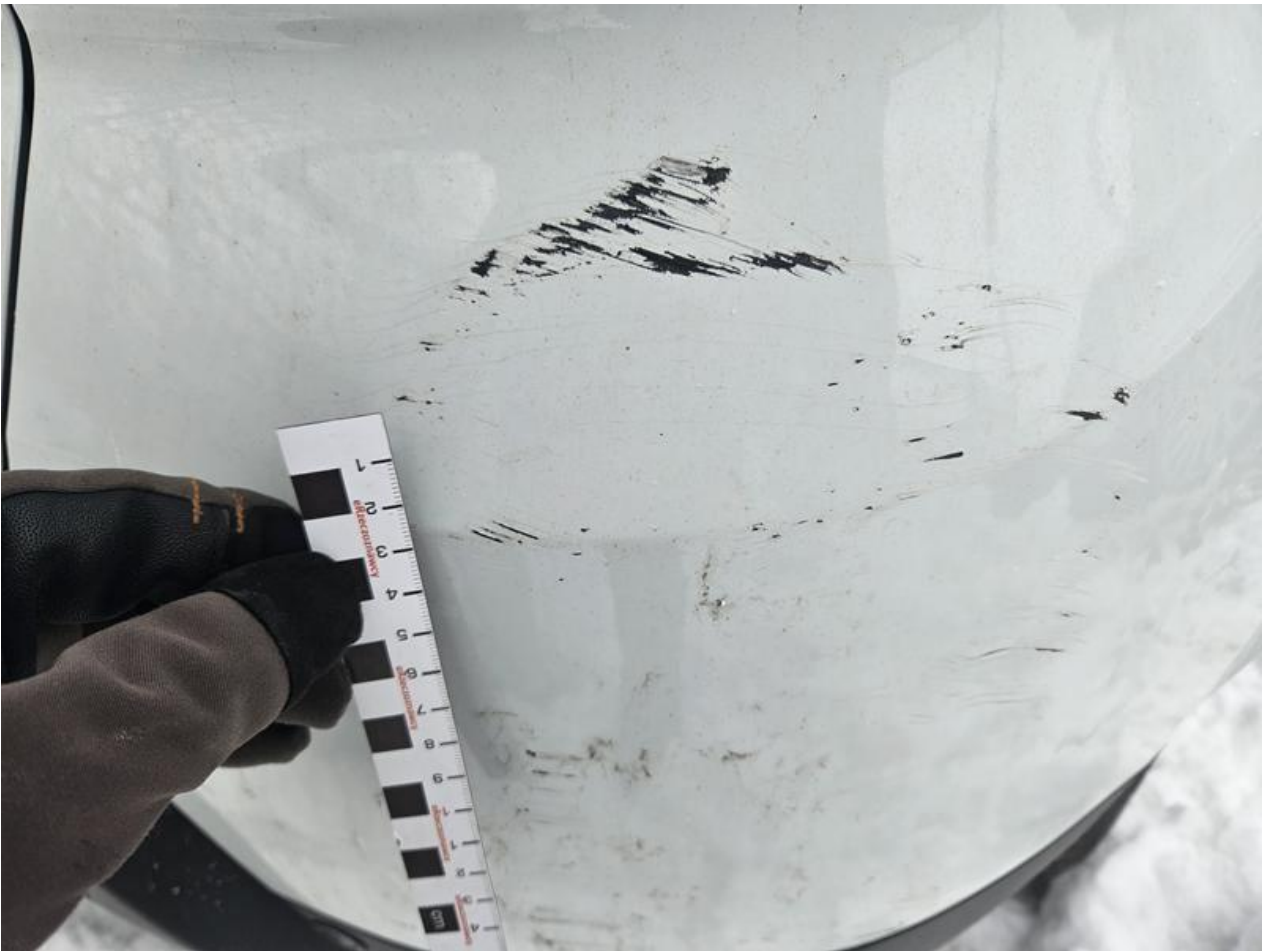

Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67

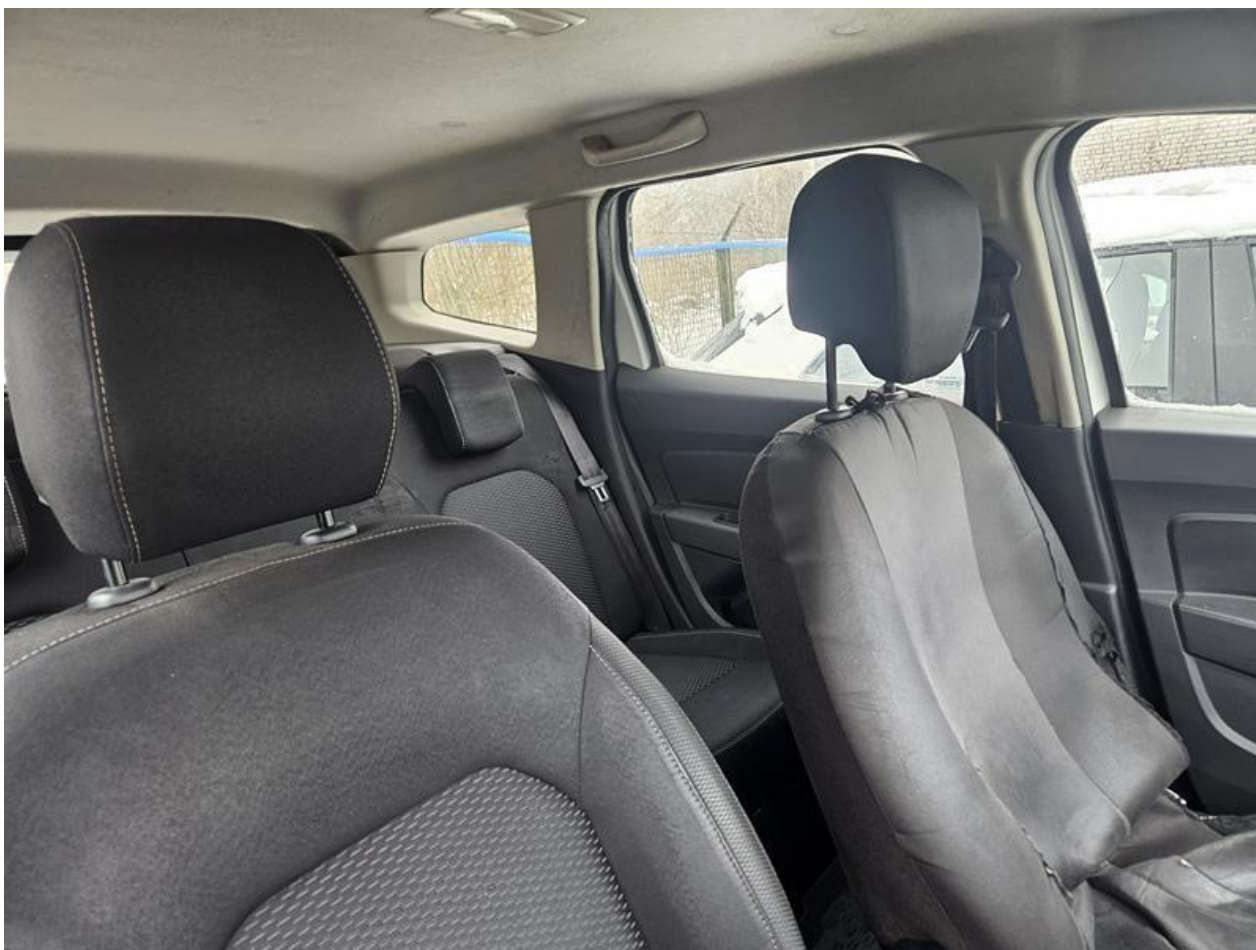

Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

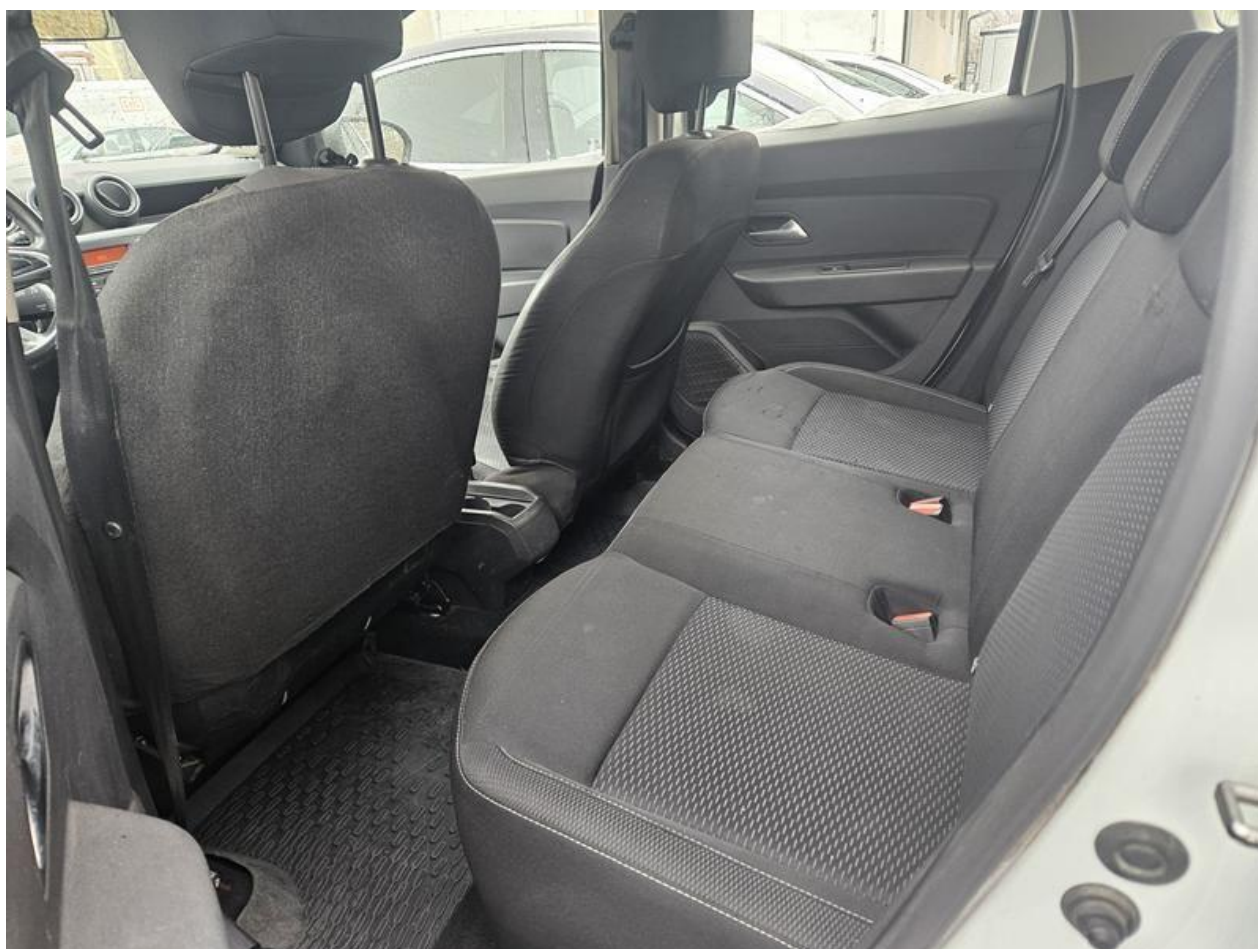

Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114




Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117

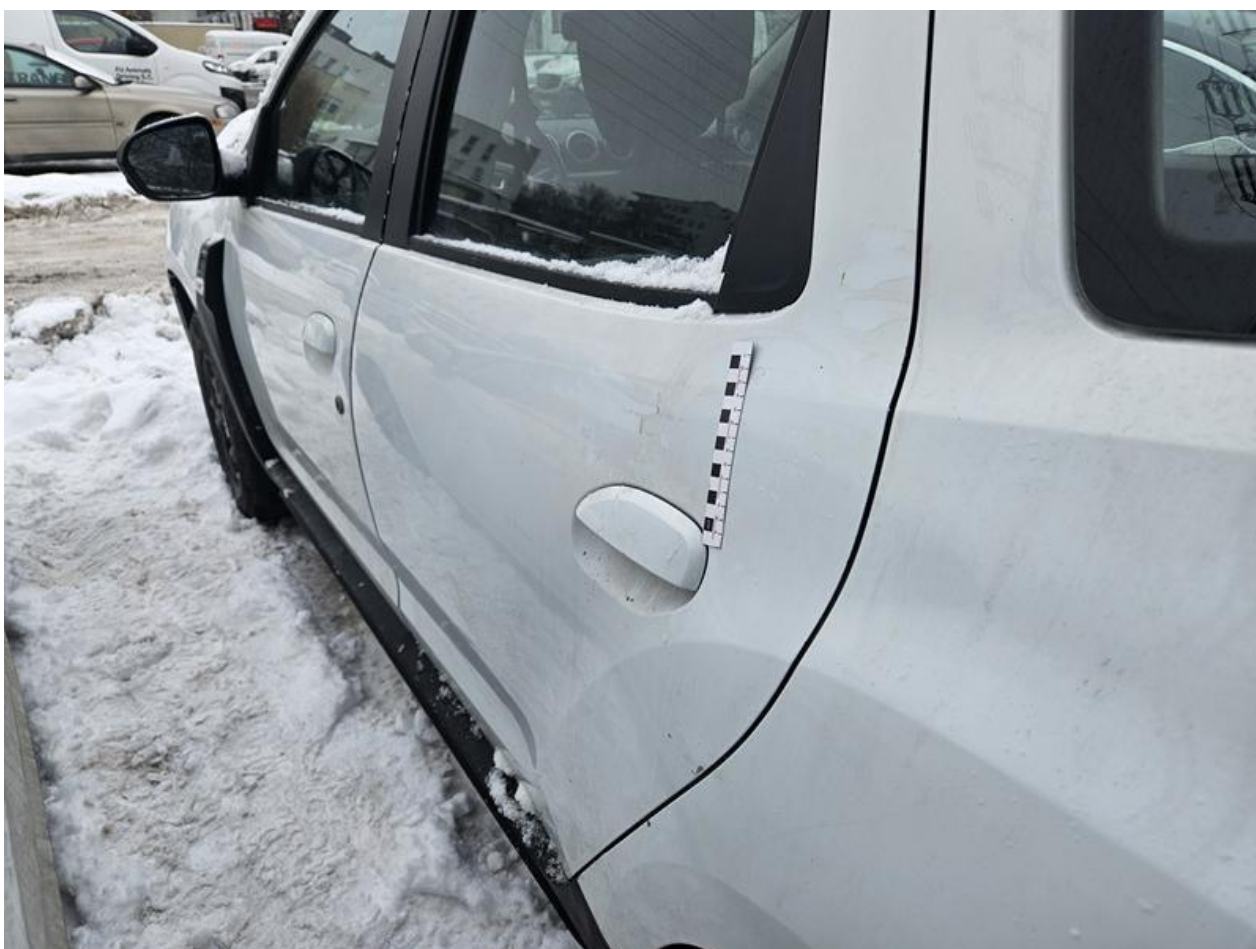

Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu