

Nr zlecenia: 34/20/01/2026/PORR S.A.


z dnia: 2026/01/20

**Zleceniodawca:**

PORR S.A.  
ul. Hołubcowa 123  
02-854 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

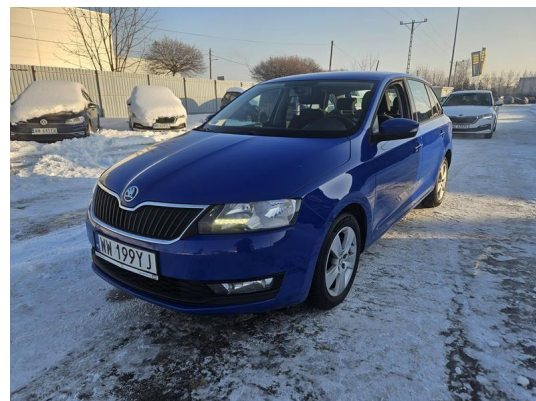

## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                     | Dane: [O] I-2026  |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                    | VIN:              | T M B E E 6 N H 0 J 4 5 7 3 3 2 3 |
| Marka:                                              | SKODA                               | Nr rejestracyjny: | WW199YJ                           |
| Model pojazdu:                                      | Rapid Spaceback 1.6 TDI-CR MR`18 E6 | Nr Info-Ekspert:  | 034-03866                         |
| Wersja:                                             | Ambition                            | Rok produkcji:    | 2018                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 245199 km                           |                   |                                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/06/26                          |                   |                                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/07/28                          |                   |                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy                |                   |                                   |
| Dop. masa całk.                                     | 1750 kg*                            |                   |                                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym              |                   |                                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1598 ccm / 85kW (116KM)             |                   |                                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza        |                   |                                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                    |                   |                                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                            |                   |                                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                       |                   |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Niebieski 2-warstwowy typu uni      |                   |                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Czujniki parkowania - tył
- 4 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 5 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 6 Głośniki 4 szt.
- 7 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 19 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
- 20 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 21 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
- 22 System p/poślizgowy MSR
- 23 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 24 System pokolizyjny ACS
- 25 System Start/Stop

|    |                                                       |    |                                         |
|----|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 8  | Klimatyzacja manualna Climatic                        | 26 | Szyba tylna ogrzewana                   |
| 9  | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 27 | Szyby przednie regulowane elektrycznie  |
| 10 | Komputer pokładowy                                    | 28 | Szyby przyciemniane                     |
| 11 | Kurtyny powietrzne boczne                             | 29 | Szyby tylne regulowane elektrycznie     |
| 12 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 30 | Światła do jazdy dziennej LED           |
| 13 | Pakiet Chrom                                          | 31 | Tarcze kół stalowe 15" opony 185/60     |
| 14 | Podłokietnik centralny przedni                        | 32 | Układ wspomagania nagłego hamowania HBA |
| 15 | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 33 | Wyświetlacz Maxi-DOT                    |
| 16 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 34 | Zamek centralny zdalnie sterowany       |
| 17 | Poduszki powietrzne boczne                            | 35 | Zderzaki w kolorze nadwozia             |
| 18 | Radioodtwarzacz Skoda Auto Blues CD + MP3             |    |                                         |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą  
Kierownica wielofunkcyjna  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą  
Kierownica 3-ramienna  
Kierownica pokryta skórą
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Tarcze kół aluminiowe 15" "Mato" srebrne

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                             | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *HANKOOK 185/60 R15 88T WIN.I*CEPT RS3 | 8,5          |
| Przednie prawe: | *HANKOOK 185/60 R15 88T WIN.I*CEPT RS3 | 8,5          |
| Tylne lewe:     | *HANKOOK 185/60 R15 88T WIN.I*CEPT RS3 | 8,0          |
| Tylne prawe:    | *HANKOOK 185/60 R15 88T WIN.I*CEPT RS3 | 8,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |
| 3    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania      |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |
| 5    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 7    | Drzwi boczne tylne    | P     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 8    | Próg                  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 9    | Błotnik tylny         | L     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 10   | Błotnik tylny         | P     | Wgnieciony                                    |      |         |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

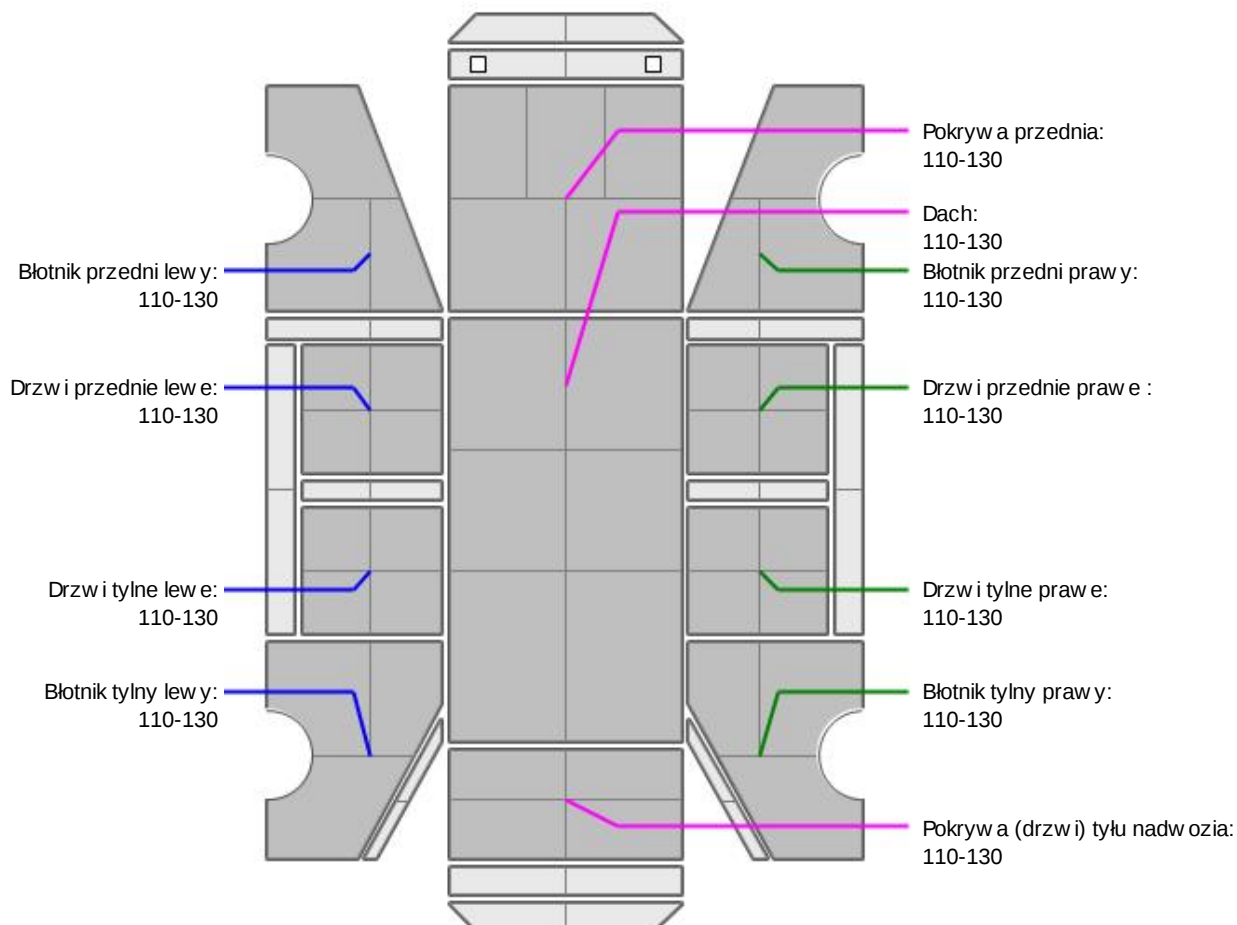

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 110-130              |      |
| 2    | Dach                          |       | 110-130              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 110-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 110-130              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 110-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110-130              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 110-130              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 110-130              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 110-130              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110-130              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110-130              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                 | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Zarysowany                         |      |         |
| 2    | Reflektor                                  | L     | Zmatowiała powierzchnia odblaskowa |      |         |
| 3    | Reflektor                                  | P     | Zmatowiała powierzchnia odblaskowa |      |         |
| 4    | Obudowa lusterka bocznego                  | P     | Zarysowana                         |      |         |
| 5    | Zderzak tylny                              |       | Zarysowany                         |      |         |
| 6    | Lampa zespolona tylna                      | L     | Zarysowania                        |      |         |
| 7    | Szyba przednia                             |       | Odpryski warstwy zewnętrznej       |      |         |
| 8    | Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich | P     | Zarysowana                         |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                                | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.                            | L     | Przepalone miejscowo poszycie, poplamiony |      |         |
| 2    | Fotel przedni kpl.                            | P     | Poplamiony                                |      |         |
| 3    | Kanapa tylna                                  |       | Poplamiona                                |      |         |
| 4    | Wykładzina dachu (podsufitka)                 |       | Poplamiona                                |      |         |
| 5    | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | L     | Zarysowania                               |      |         |
| 6    | Gałka zmiany biegów                           |       | Ślady zużycia                             |      |         |
| 7    | Nakładka przestrzeni bagażowej                |       | Brak sznurka mocującego                   |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|------------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |            |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |            |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |            |
| 4    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |            |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |
| 3 | Gaśnica                | TAK           |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK           |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza końcem umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*


## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2

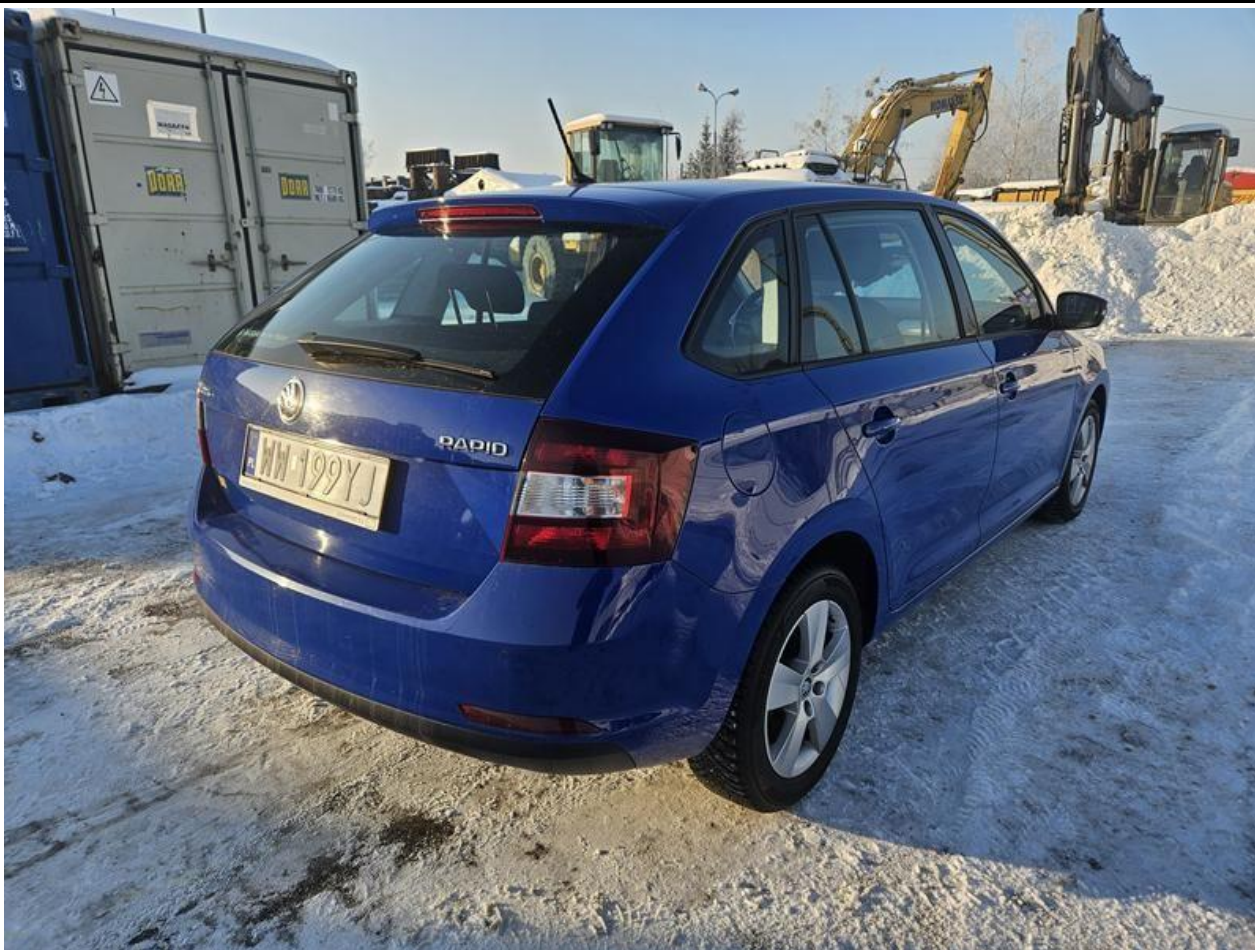

Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7

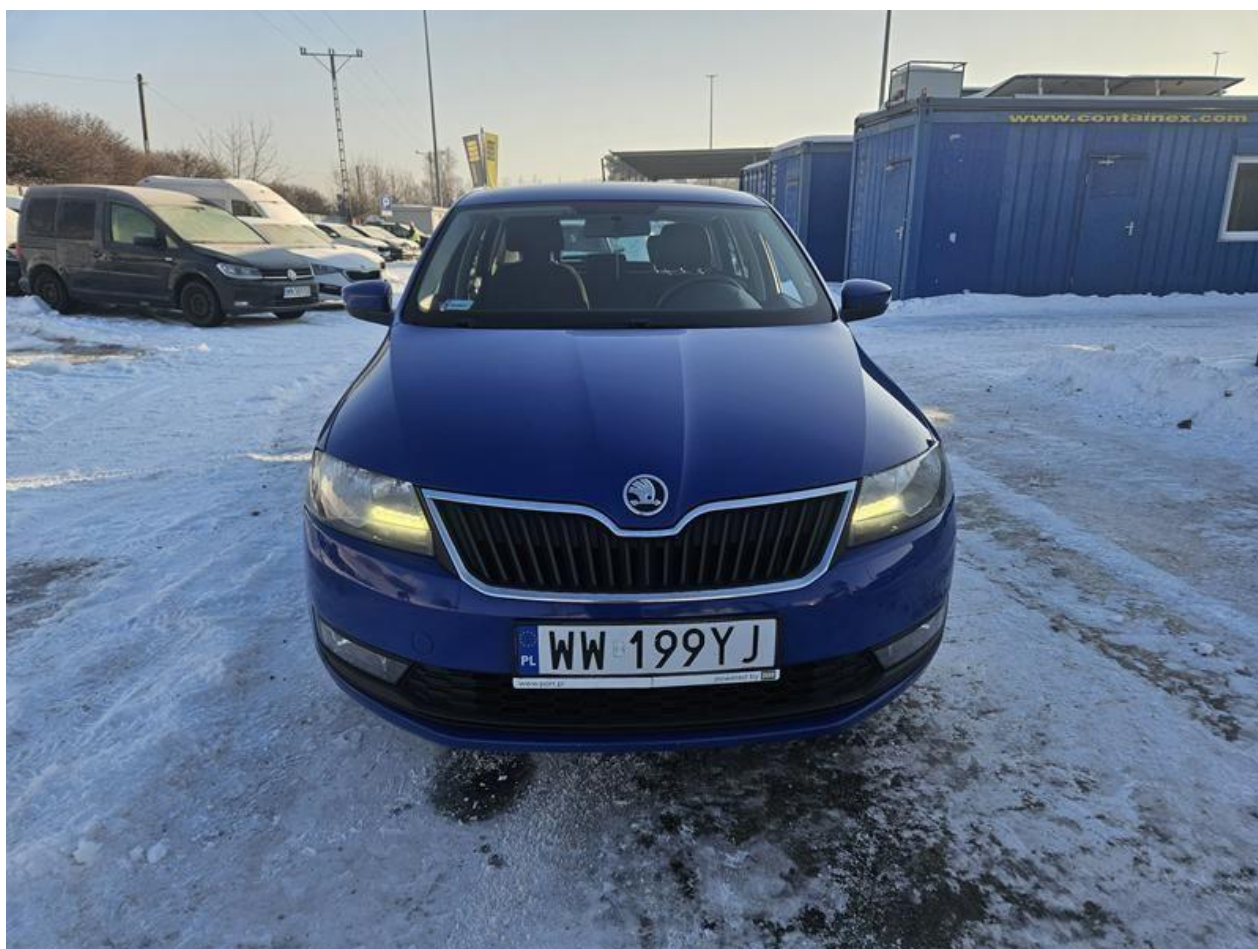


Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10

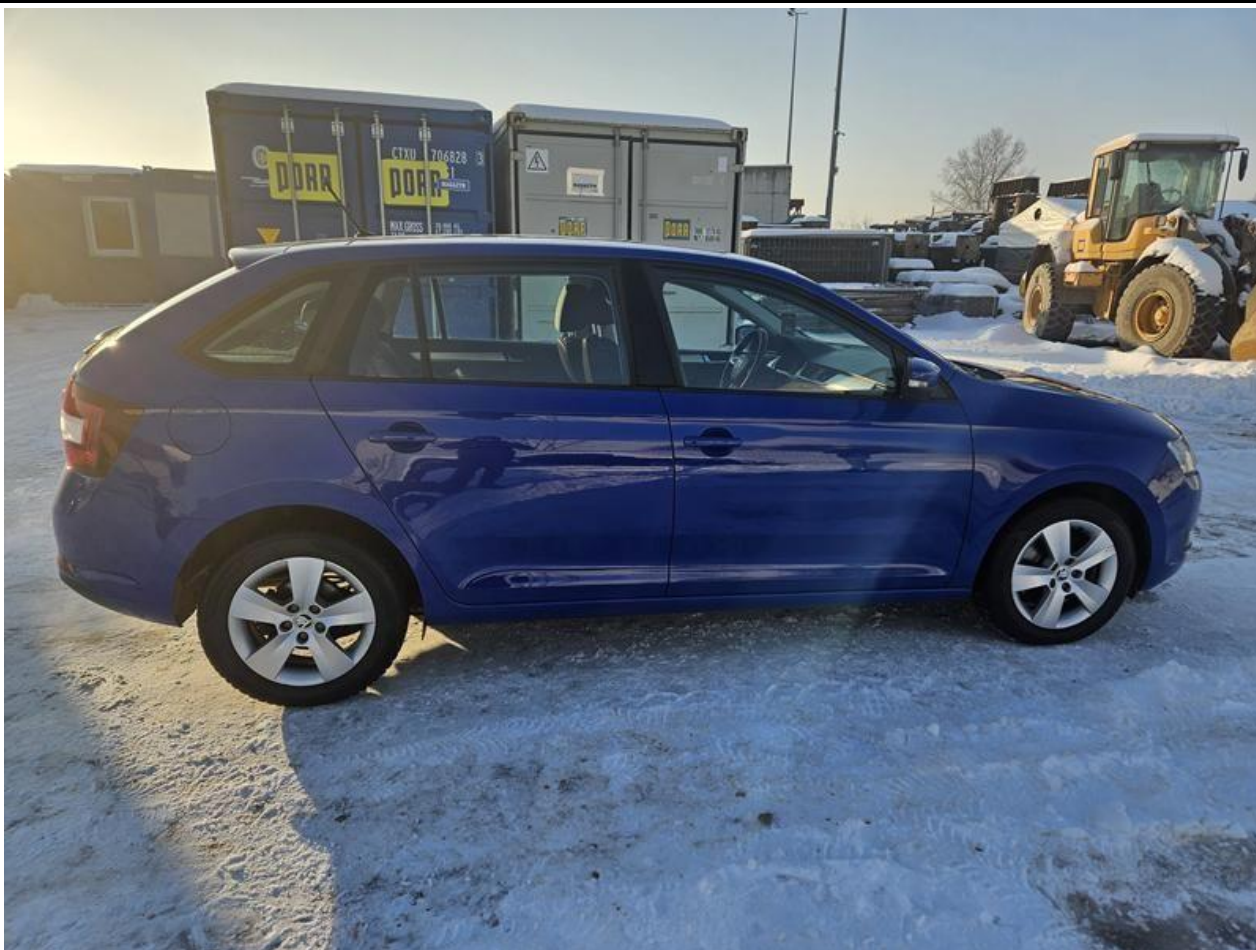

Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

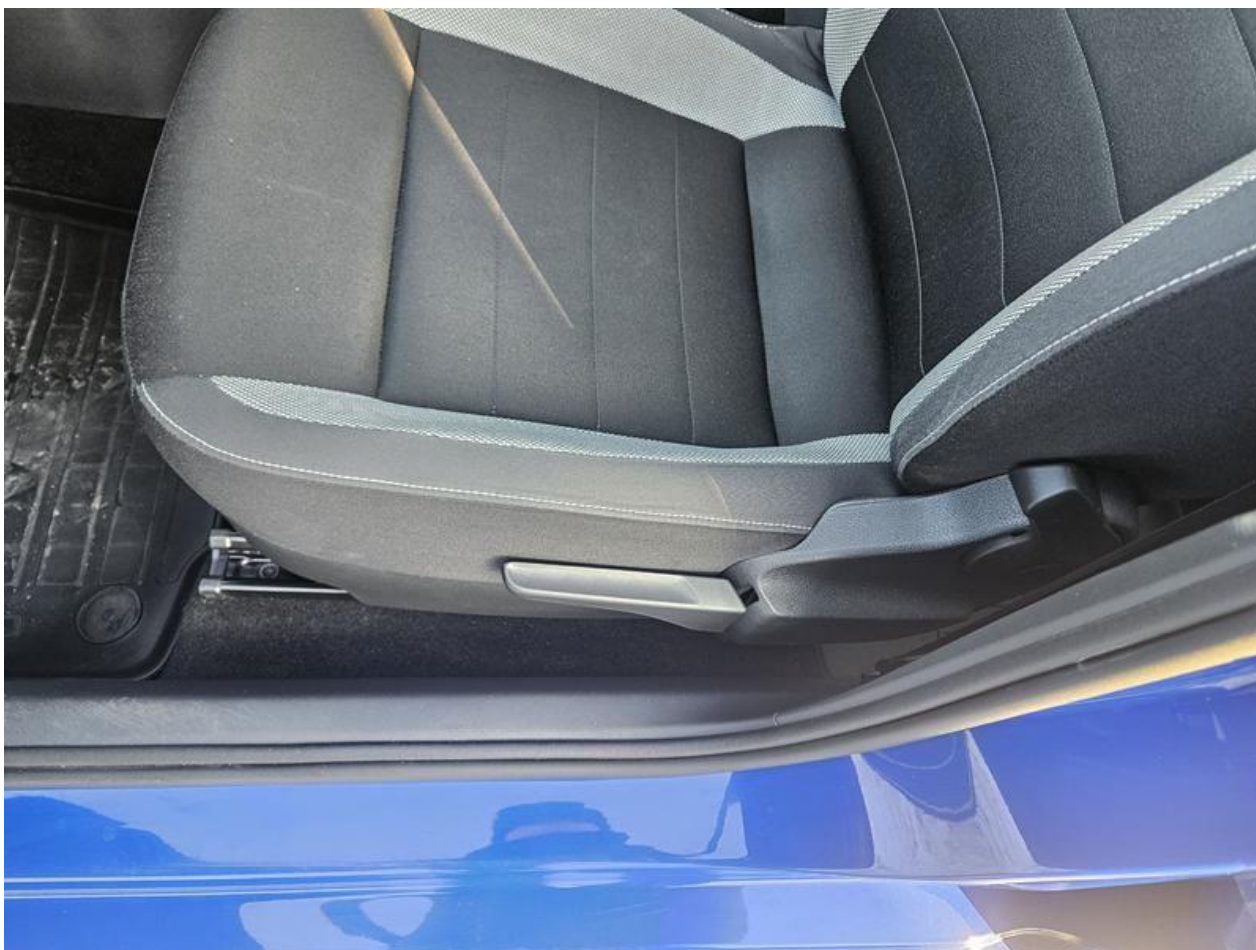

Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30

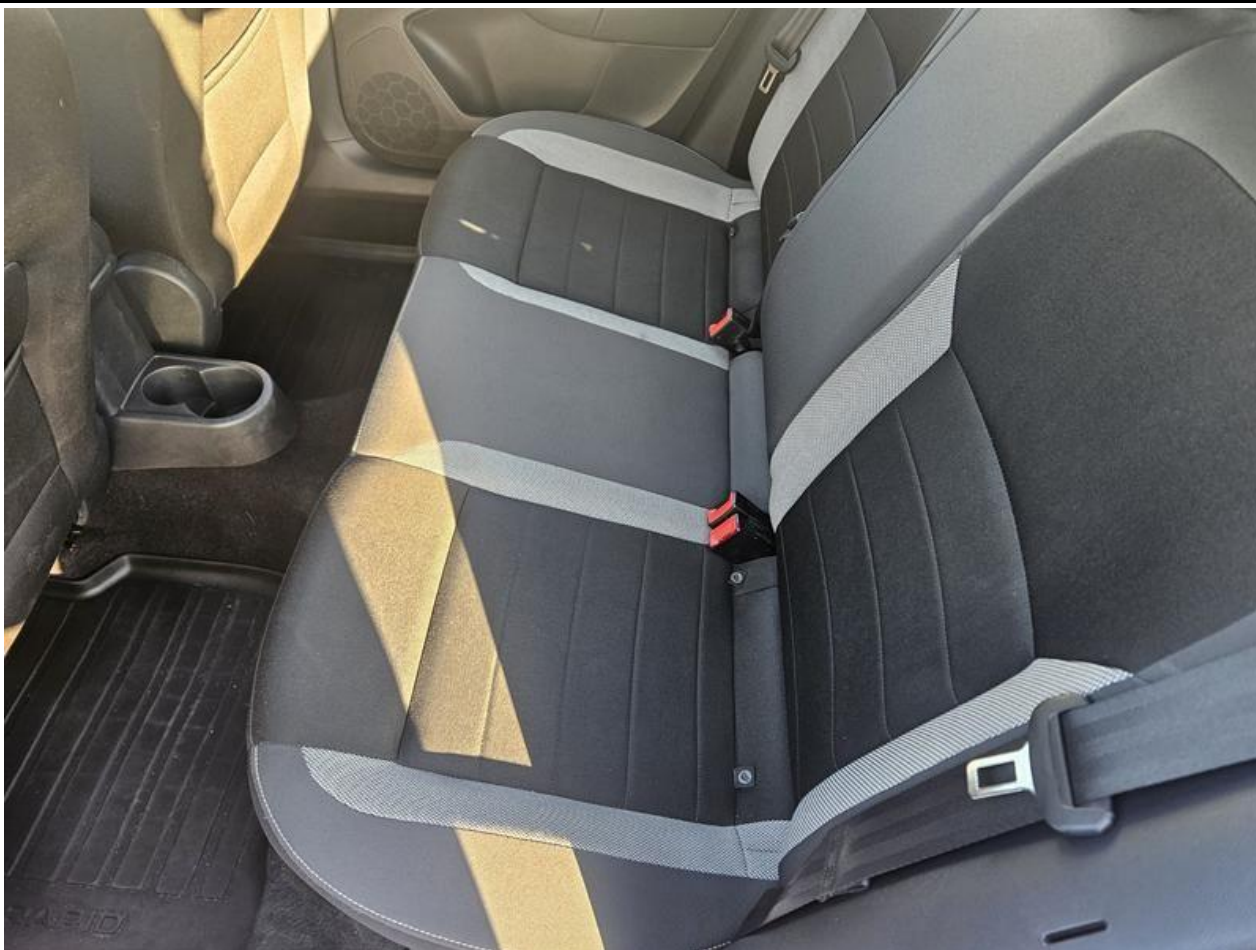

Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53

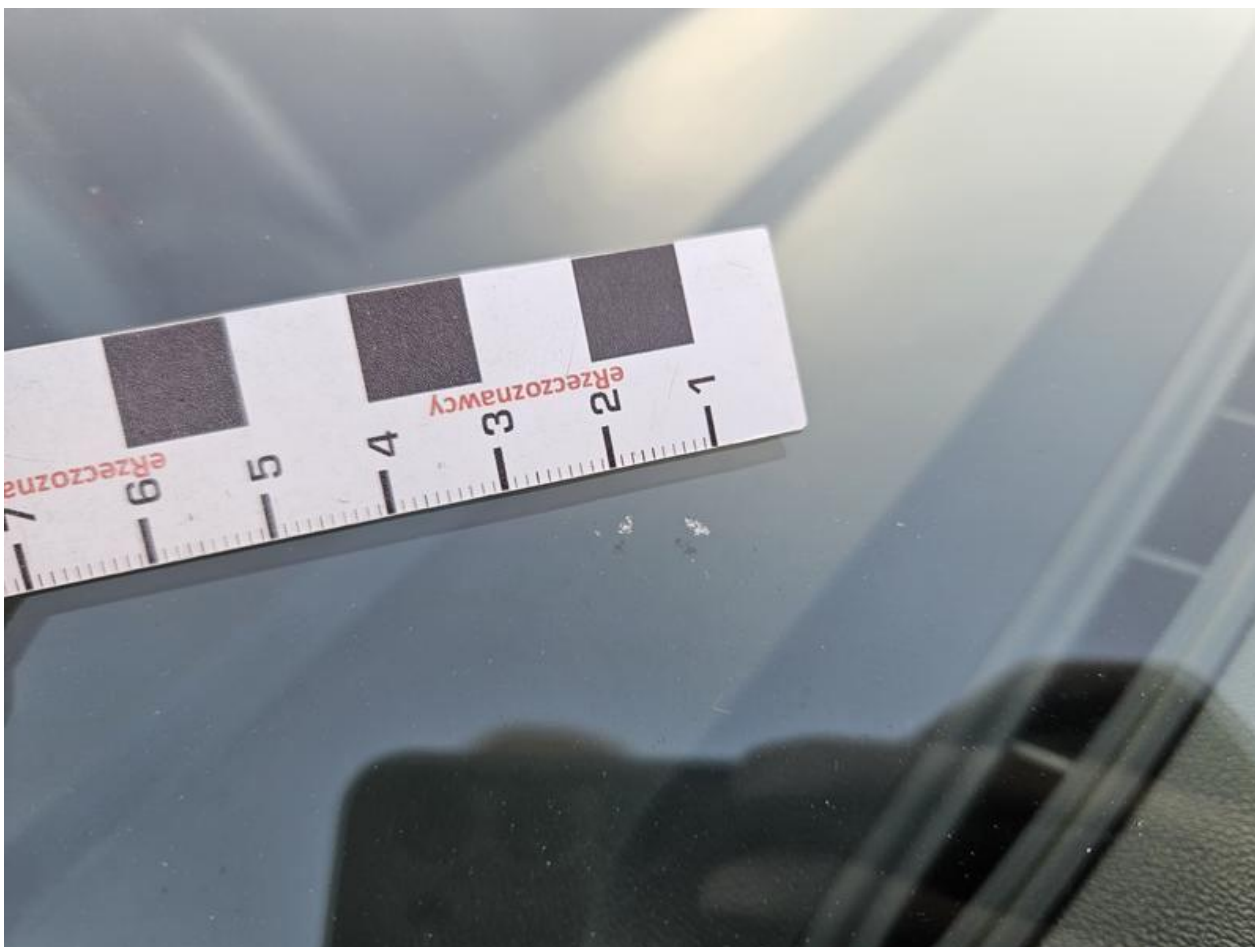

Fot. nr 54

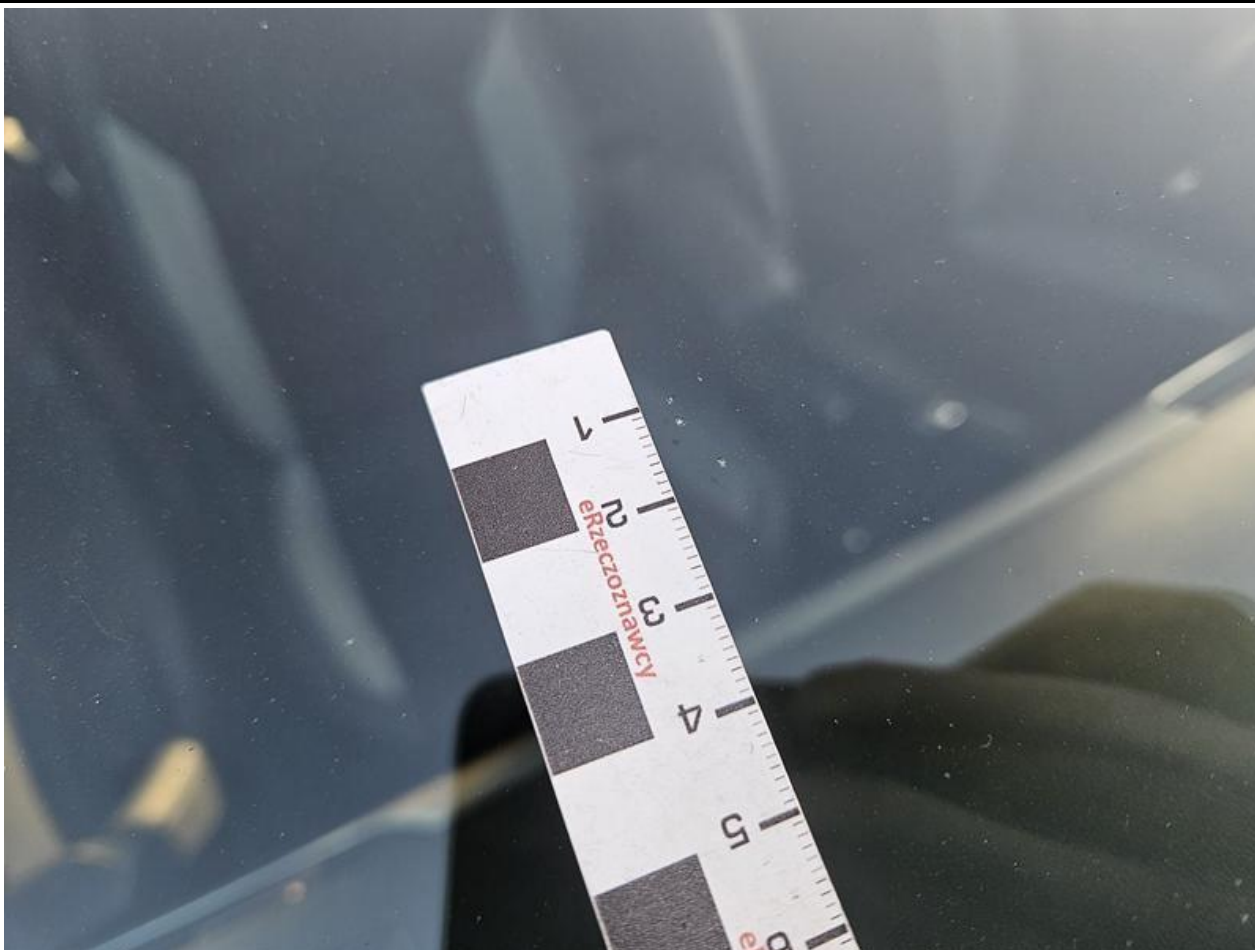

Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

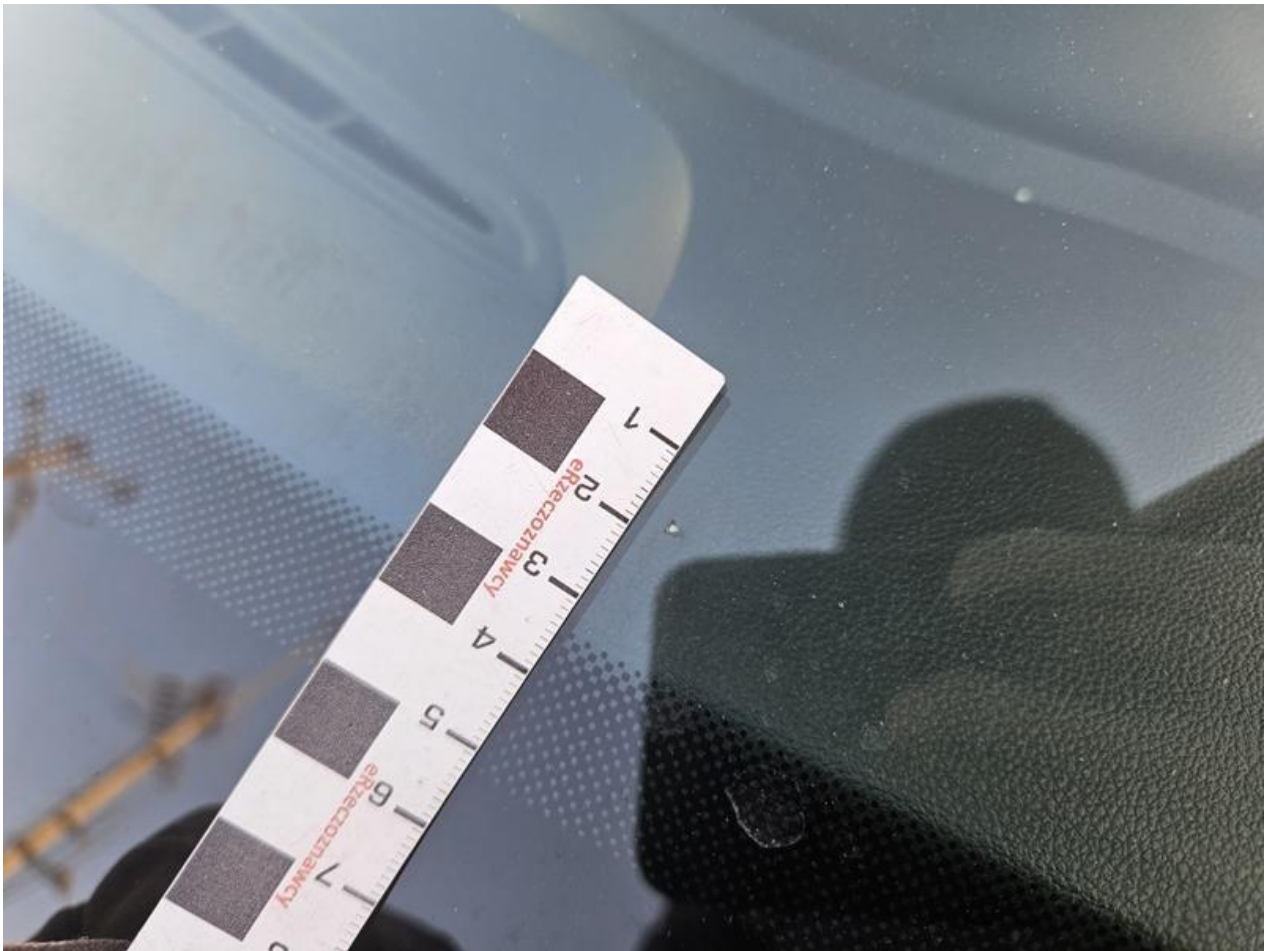

Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74

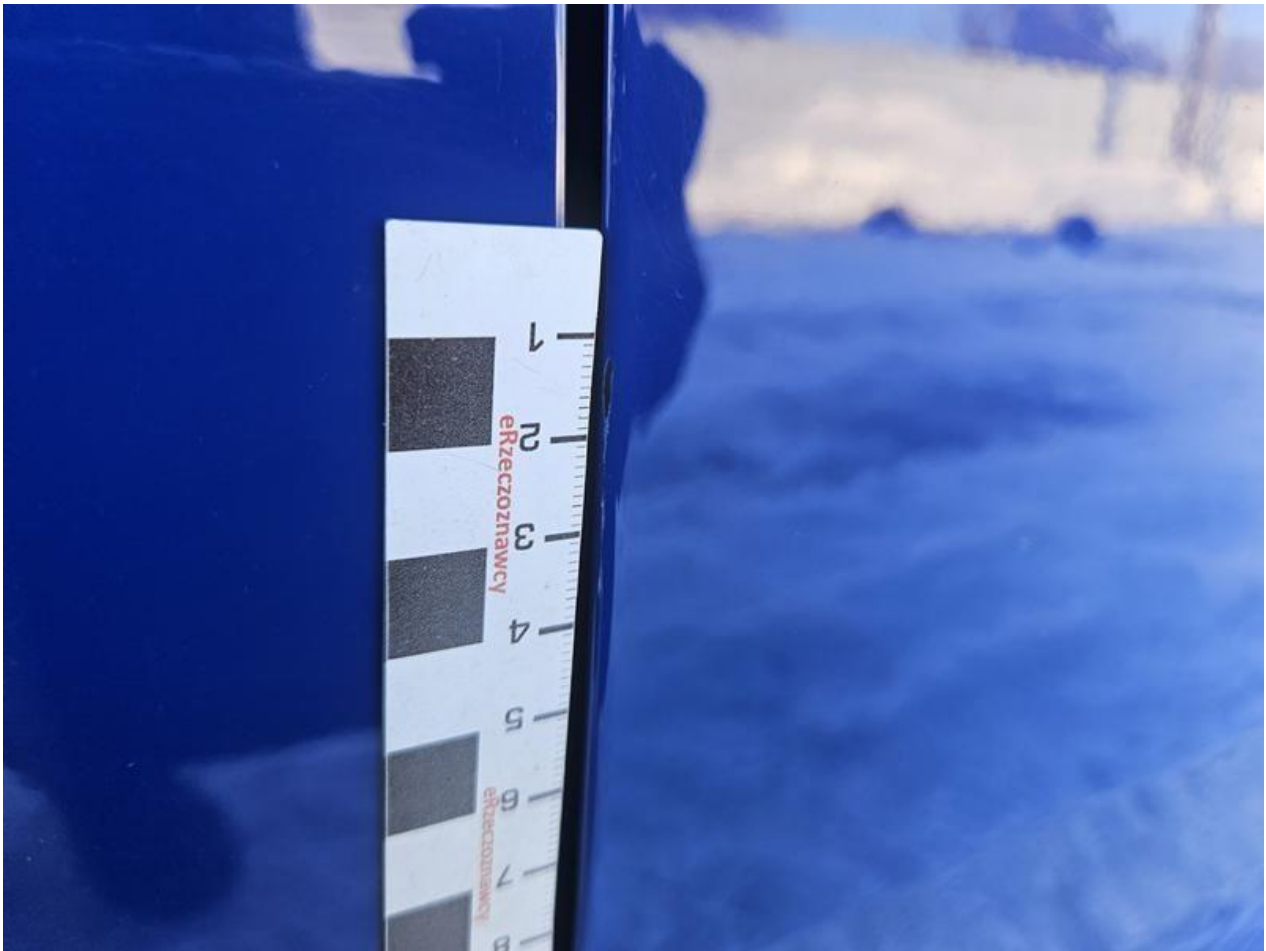

Fot. nr 75



Fot. nr 76

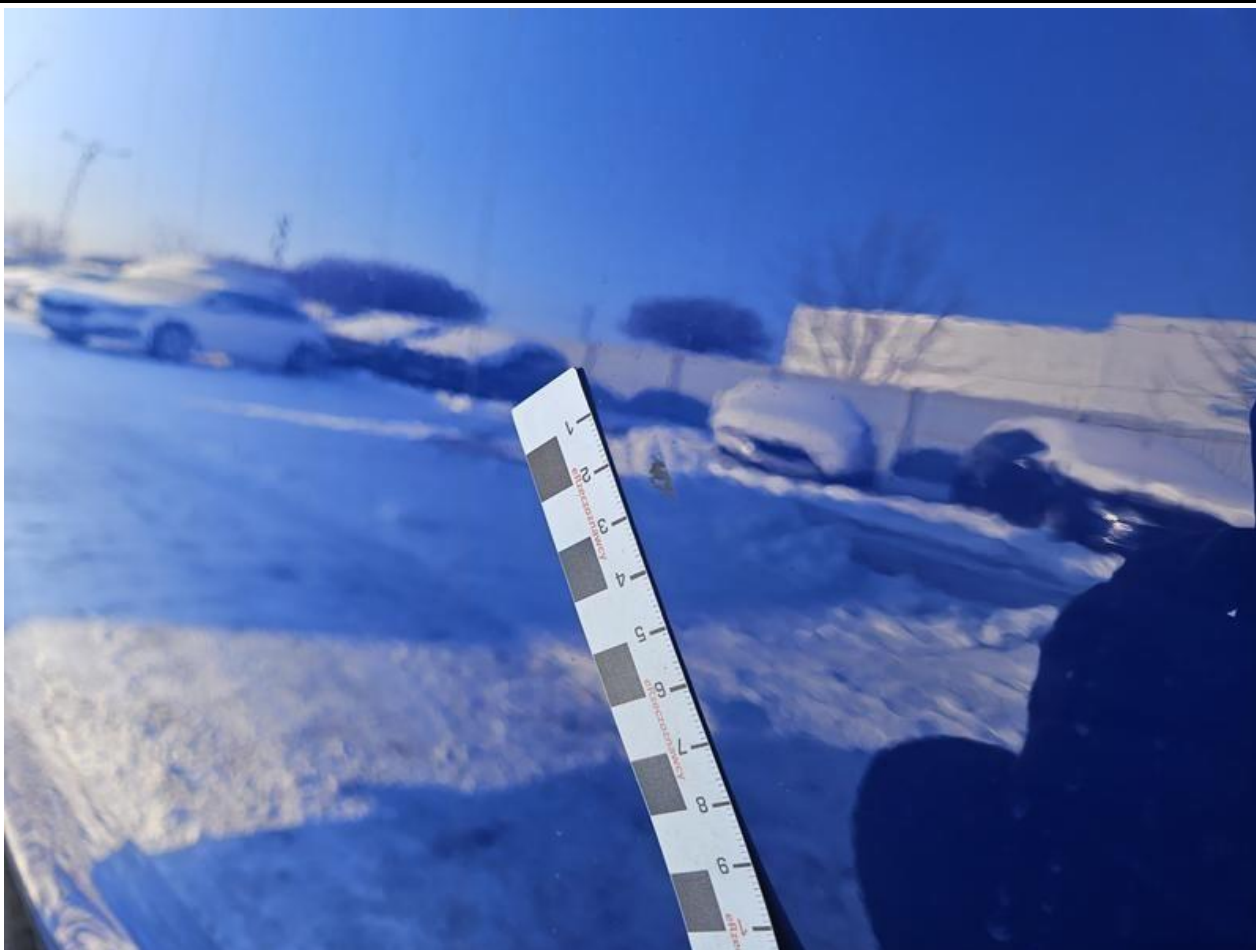


Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

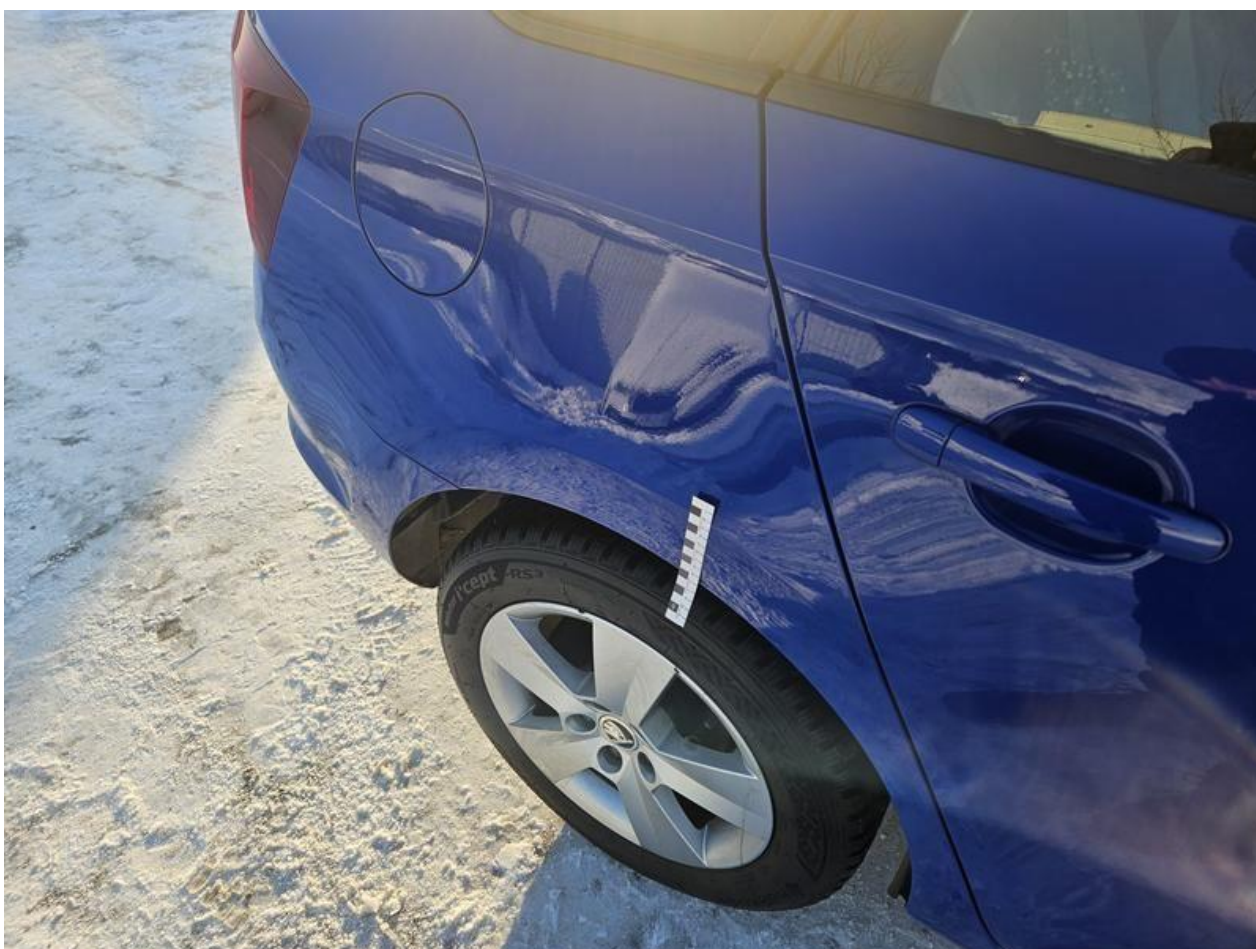

Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92

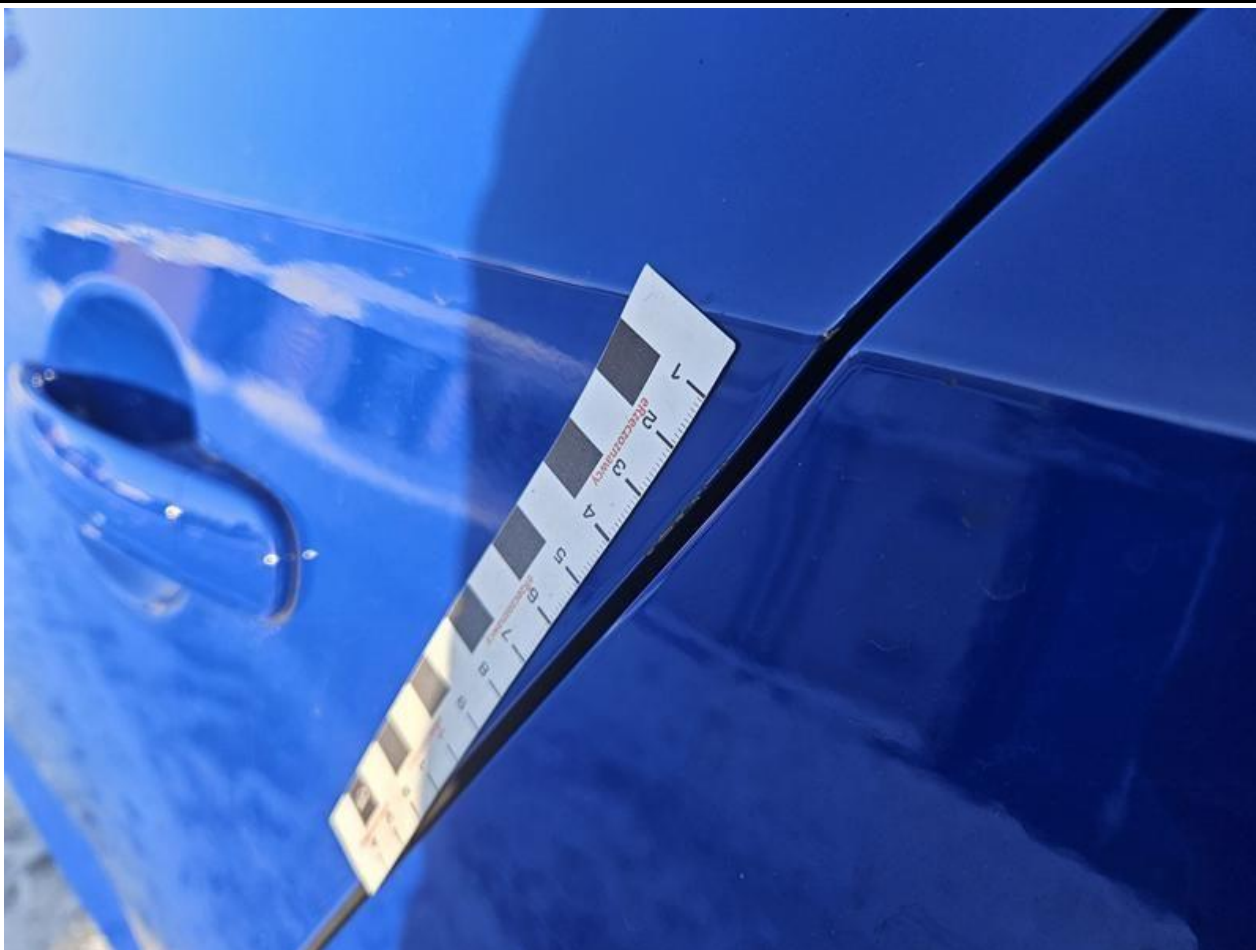

Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100

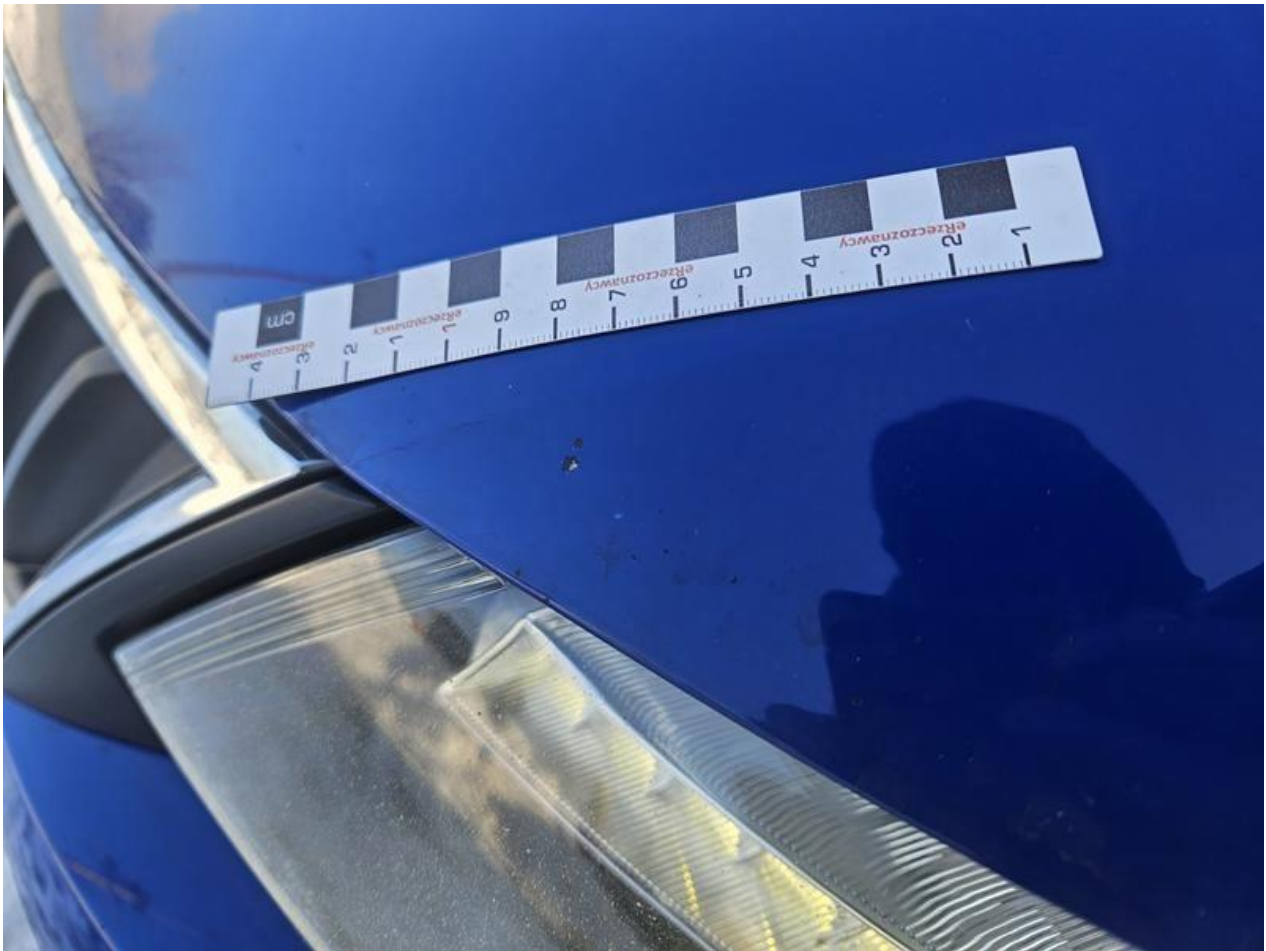

Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113




Fot. nr 114




Fot. nr 115



Fot. nr 116

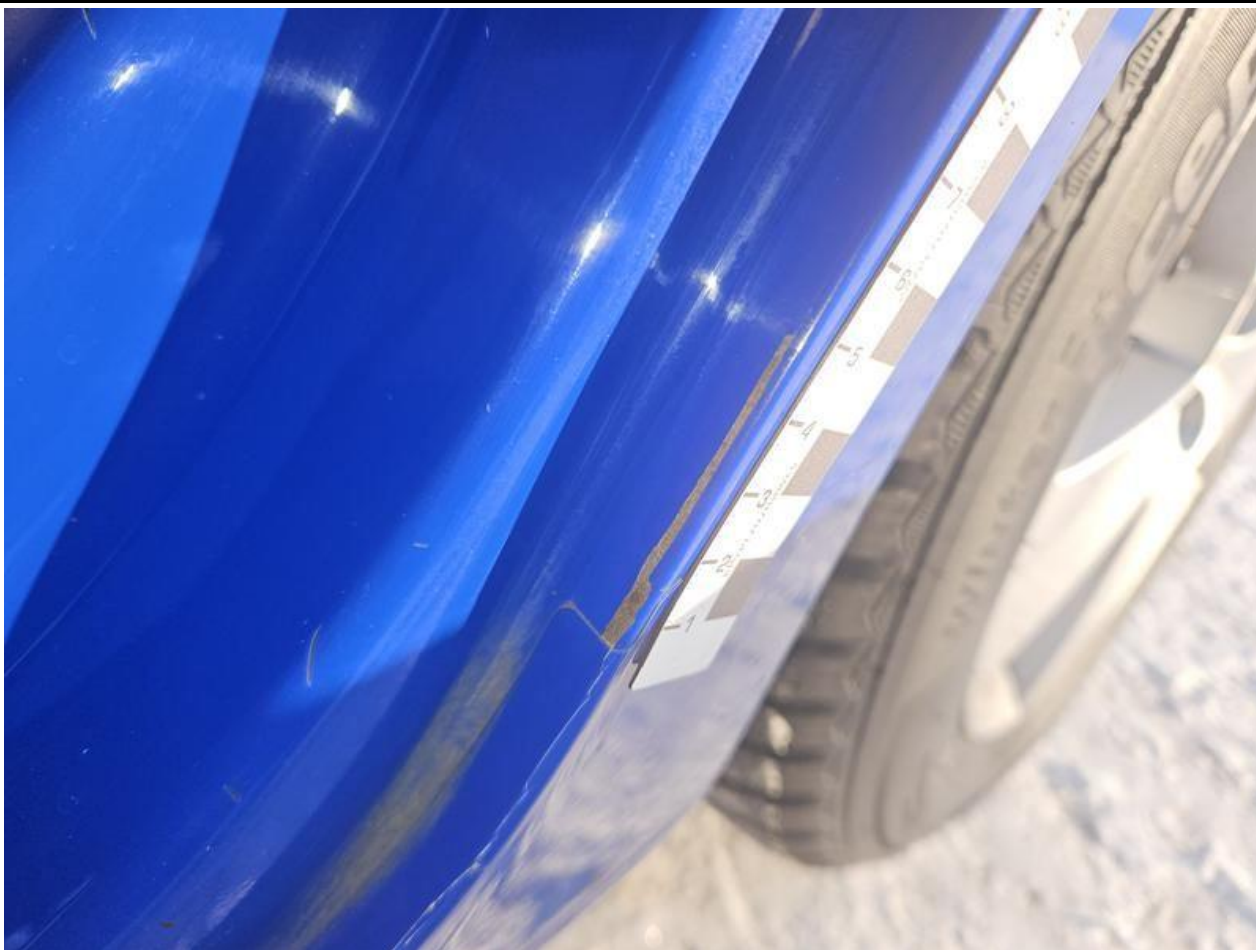

Fot. nr 117

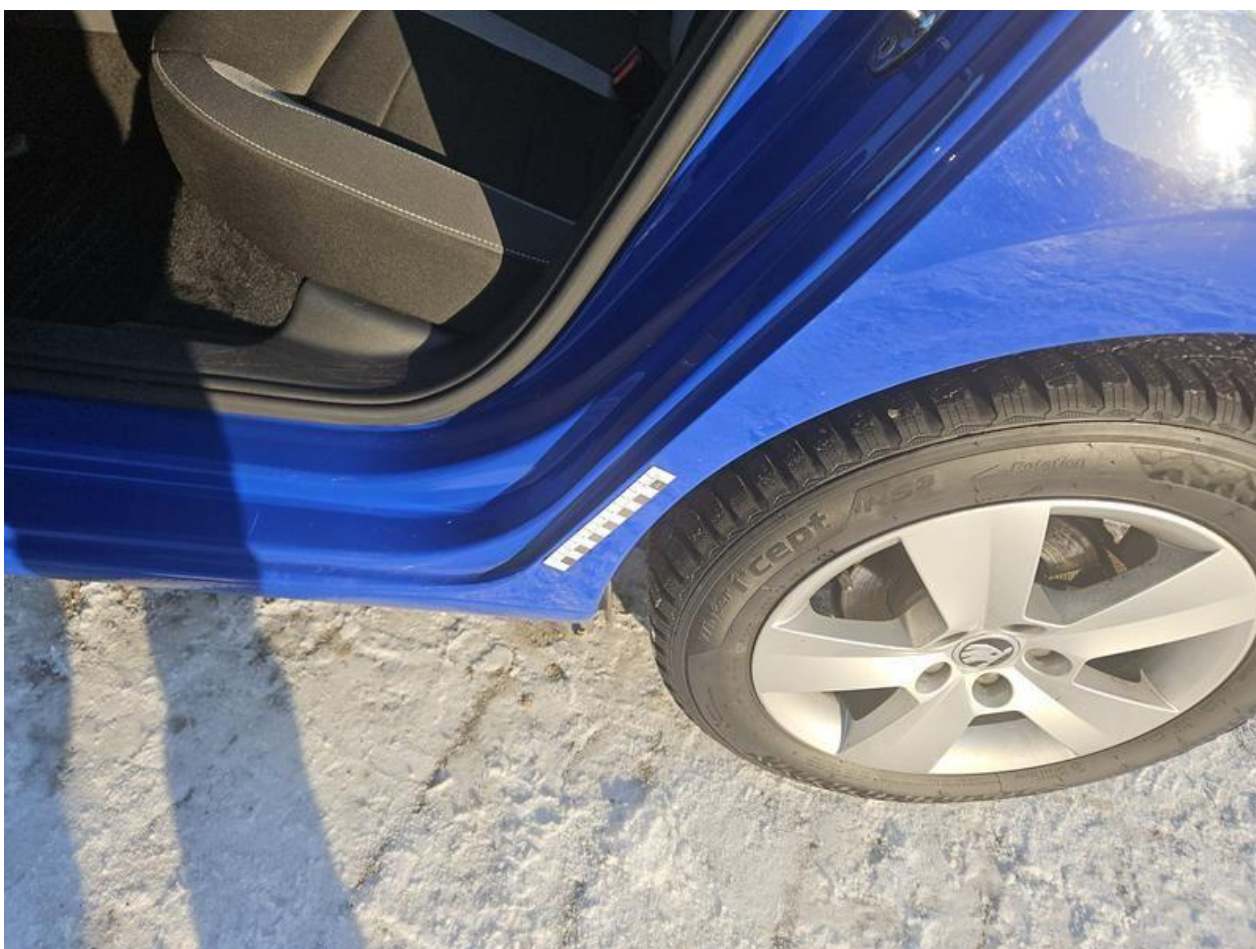


Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120

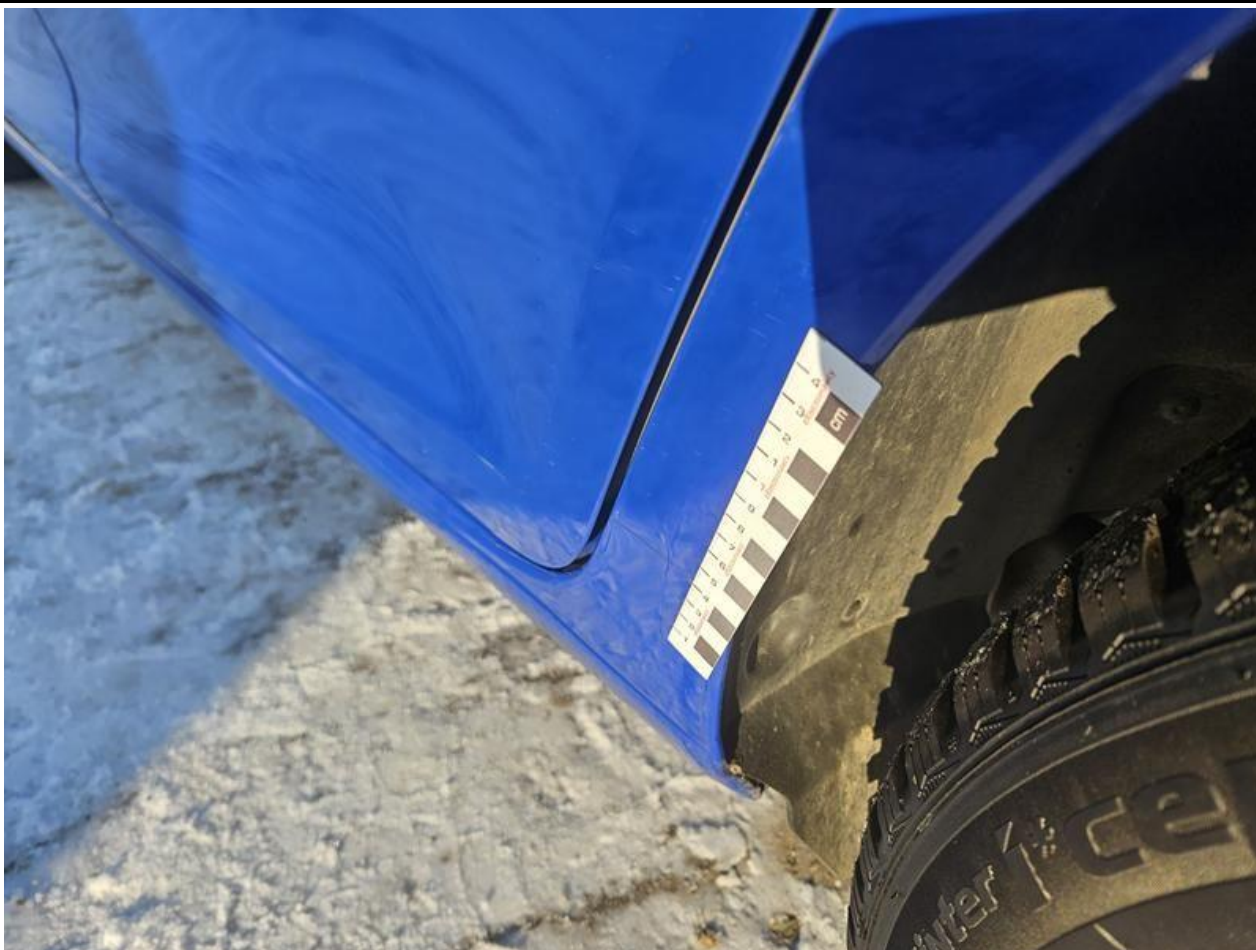

Fot. nr 121



Fot. nr 122

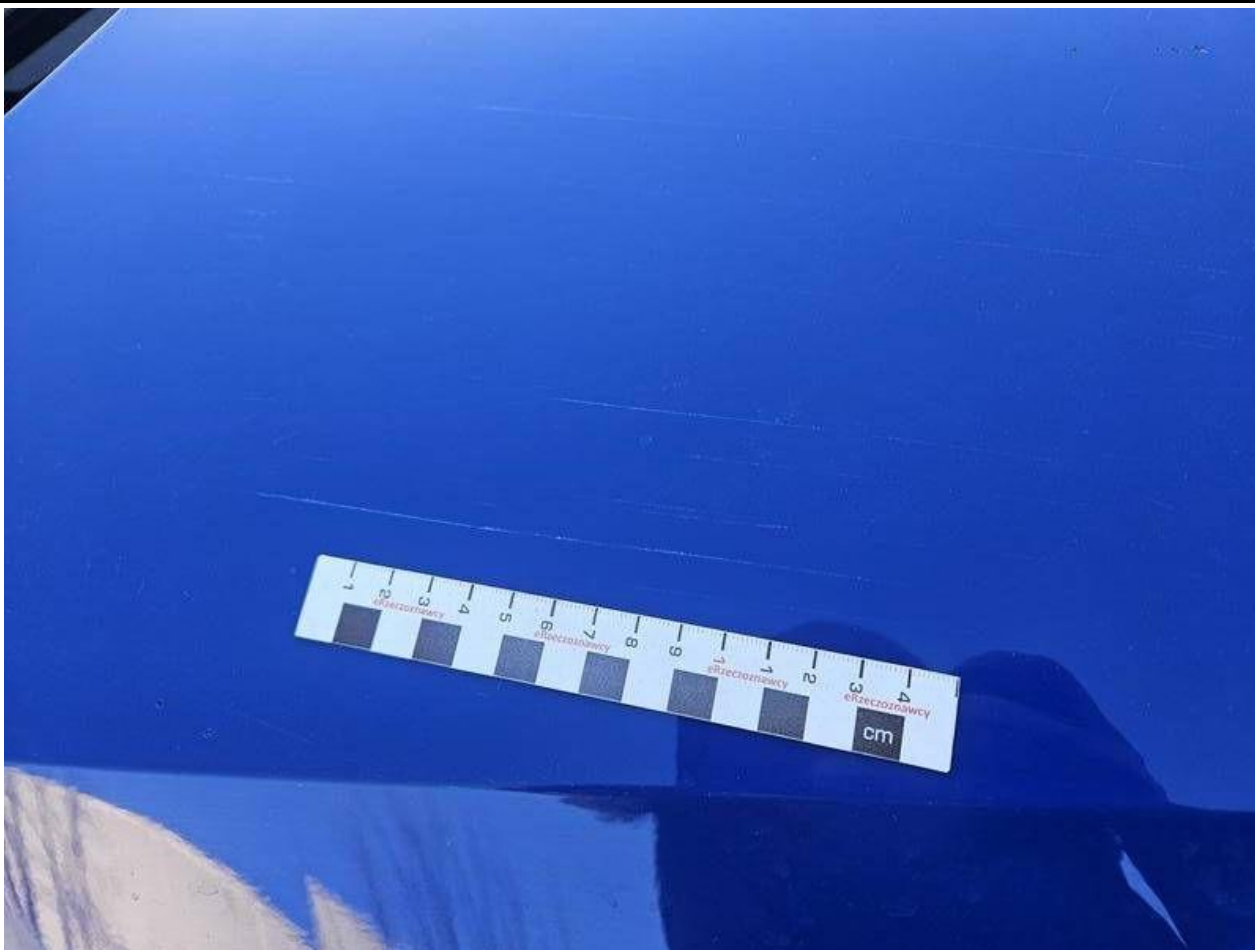

Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*