

ZUSTANDSBERICHT

Auftragsnummer: 26A0177950

Besichtigungsdatum: 30.01.2026



ALLGEMEINE FAHRZEUGDATEN

Hersteller: Ford

Typ: Fiesta 1.5 TDCi Cool&Connect

Fahrgestellnummer: WF0JXXGAHJKL67454

Laufleistung abgelesen: 171.433 km

Erstzulassung: 29.05.2019

Farbe: Race-Rot

Anzahl Schlüssel: 2

Antrieb: Diesel

Getriebe / Gänge: Manuell / 6

Nennleistung (kW / PS): 63 / 86

Schadstoffklasse: Euro 6d-TEMP

Hubraum: 1.499 ccm

Halteranzahl: 0

Die allgemeinen Fahrzeugdaten wurden über eine VIN-Abfrage ermittelt und am Fahrzeug gegengeprüft

SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG:

1. Cool & Sound-Paket 2
2. Easy-Driver-Paket
3. Lackierung Blazer-Blau uni
4. Kühlergrill schwarz
5. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
6. Außenspiegel Wagenfarbe
7. Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
8. Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
9. Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
10. Tagfahrlicht
11. Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
12. Dachspoiler Wagenfarbe
13. Stoßfänger Wagenfarbe
14. Verglasung getönt
15. Bord-/Verbrauchscomputer
16. Reifendruck-Kontrollsystem
17. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
18. Airbag Beifahrerseite abschaltbar
19. Mittelkonsole
20. Mittellarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
21. Fußmatten Velours - vorn
22. Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
23. Sitz vorn links höhenverstellbar
24. Rücksitz geteilt
25. Rücksitzlehne klappbar
26. Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
27. Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
28. Zentralverriegelung mit Fernbedienung
29. My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
30. Türgriffe außen Wagenfarbe
31. Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
32. Intelligent Protection System (IPS)
33. Sonnenblende links mit Spiegel
34. Sonnenblende rechts mit Spiegel
35. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
36. Anti-Blockier-System (ABS)

- 37. Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- 38. Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- 39. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- 40. Stahlfelgen 6x15
- 41. Reifen-Reparaturkit
- 42. Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- 43. Servolenkung elektrisch
- 44. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- 45. Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- 46. Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- 47. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- 48. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- 49. Start/Stop-Anlage
- 50. Rußpartikelfilter
- 51. Karosserie: 5-türig
- 52. Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- 53. Motor 1,5 Ltr. - 63 kW TDCi KAT

SONDERAUSSTATTUNG:

- 1. Multimedia-System Ausrüstung 6
- 2. Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- 3. Race-Rot
- 4. Mit schwach/stark getönten Scheiben

WICHTIGE HINWEISE:

Besichtigungszustand: nass und verschmutzt

ALLGEMEINER FAHRZEUGZUSTAND

Service nachweis vorhanden: ja ☐ nein ☐

Service nachweis

Fahrgestellnummer: WF0JXXGAHJKL67454
Fahrzeugtyp: Fiesta 1.5 TDCi Cool&Connect

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung
1	Durchgeführte Wartungen	18.09.2024	148.045
2	Restlauf bis Service - Service fehlt		0

HU vorhanden bis 07.2026

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig ☐ nicht rollfähig
☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Motorprobelauf ☒ CoC-Papiere ☒ Durchführung einer Lackschichtdickenmessung ☒

ALLGEMEINE FUNKTIONSFÄHIGKEIT

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig

✗ = nicht funktionsfähig

— = nicht vorhanden

VORSCHÄDEN UND INSTANDSETZUNGEN

vorhanden* ja ☐ nein ☒

Nr.	Bauteil / Baugruppe	Instandsetzungsmethode
-----	---------------------	------------------------

FAHRZEUGSCHÄDEN UND FEHLTEILE

Nr.	Bauteil / Fotodokumentation	Schaden
1	Sitzkissenbezug Beifahrewrsitz	Brandloch - erneuern
2	Stoßfänger vorne	gebrochen - erneuern
3	Kühlgrill vorne	gebrochen - erneuern
4	Motorhaube	Steinschlag - lackieren
5	Seitenwand rechts	Dellen mit Lackbeschädigungen - instandsetzen
6	Stoßfänger hinten	verschrammt - lackieren
7	Stoßfänger spoiler hinten	Spaltmaß - Nebenarbeit
8	Tür hinten links	Delle mit Lackbeschädigung - instandsetzen
9	Tür vorne links	verschrammt - Smartrepair
10	Seitenwand links	Kratzer - lackieren
11	Tür vorne rechts	Kratzer - lackieren
12	Tür hinten links	Kratzer - lackieren
13	Radkappe x2	fehlt - erneuern
14	Fahrzeug außen	Beschriftung - entfernen

BEREIFUNG RÄDER-REIFEN

MONTIERTE BEREIFUNG

Achse	Reifen- (SR/WR) und Felgeninformation	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
Vorderachse links	Allwetterreifen auf Stahl	195/60 R15 88V	Goodride	5
Vorderachse rechts	Allwetterreifen auf Stahl	195/60 R15 88V	Goodride	5
Hinterachse links	Allwetterreifen auf Stahl	195/60 R15 88V	Goodride	5
Hinterachse rechts	Allwetterreifen auf Stahl	195/60 R15 88V	Goodride	5

FOTODOKUMENTATION FAHRZEUG

Fahrzeug



Seitenprofil des Fahrzeugs von vorne links



Seitenprofil des Fahrzeugs von vorne rechts



Seitenprofil des Fahrzeugs von hinten rechts



Seitenprofil des Fahrzeugs von hinten links



Motorraum



Fahrgestellnummer

Fahrzeuginnenraum



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Cockpit gesamt (Perspektive von der Rückbank)



Innenraum hinten / Rückbank



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Technische Ausstattung und Zubehör



Funktionierendes Entertainment-/Audiosystem




Funktionierendes Navigationssystem



Instrumententafel bei laufendem Motor / km-Stand



Zubehörteile (Fahrzeugschlüssel, Betriebsanleitung, Serviceheft, Navi CD)

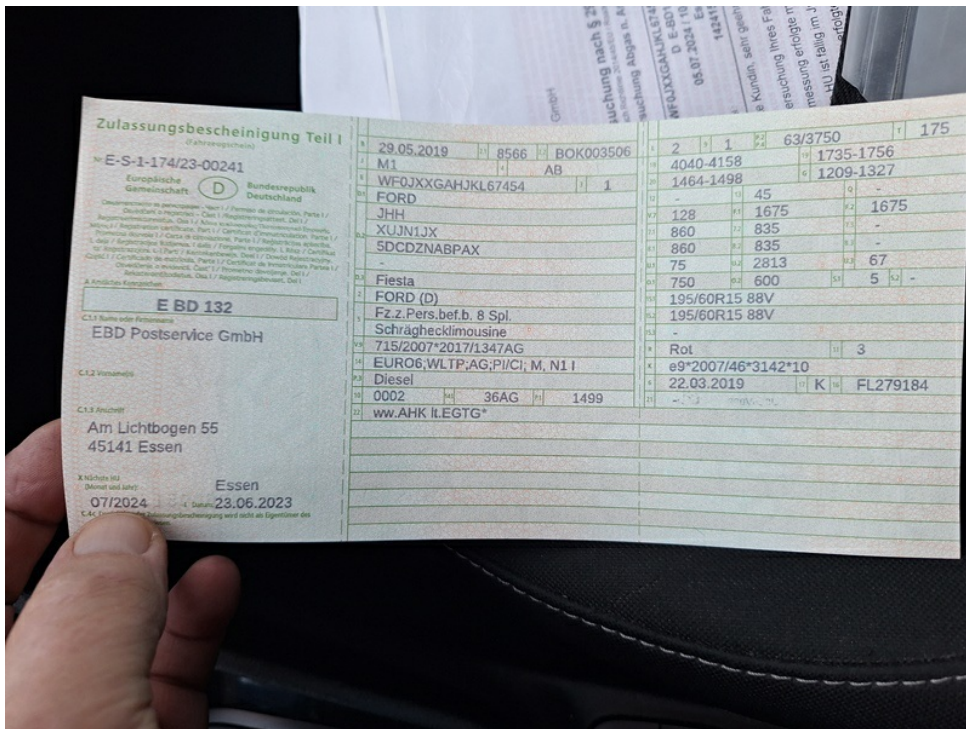

Zulassungsbescheinigung Teil I

FOTODOKUMENTATION FAHRZEUGSCHÄDEN



Sitzkissenbezug Beifahrersitz: Brandloch - erneuern
(Foto 1)



Sitzkissenbezug Beifahrersitz: Brandloch - erneuern
(Foto 2)



Stoßfänger vorne: gebrochen - erneuern (Foto 3)



Stoßfänger vorne: gebrochen - erneuern (Foto 4)



Kühlgrill vorne: gebrochen - erneuern (Foto 5)



Kühlgrill vorne: gebrochen - erneuern (Foto 6)



Motorhaube: Steinschlag - lackieren (Foto 7)



Motorhaube: Steinschlag - lackieren (Foto 8)



Seitenwand rechts: Dellen mit Lackbeschädigungen -
instandsetzen (Foto 9)



Seitenwand rechts: Dellen mit Lackbeschädigungen -
instandsetzen (Foto 10)



Stoßfänger hinten: verschrammt - lackieren (Foto 11)



Stoßfänger hinten: verschrammt - lackieren (Foto 12)



Stoßfänger spoiler hinten: Spaltmaß - Nebenarbeit (Foto 13)



Stoßfänger spoiler hinten: Spaltmaß - Nebenarbeit (Foto 14)



Tür hinten links: Delle mit Lackbeschädigung -
instandsetzen (Foto 15)



Tür hinten links: Delle mit Lackbeschädigung -
instandsetzen (Foto 16)



Tür vorne links: verschrammt - Smartrepair (Foto 17)



Tür vorne links: verschrammt - Smartrepair (Foto 18)



Seitenwand links: Kratzer - lackieren (Foto 19)



Seitenwand links: Kratzer - lackieren (Foto 20)



Tür vorne rechts: Kratzer - lackieren (Foto 21)



Tür vorne rechts: Kratzer - lackieren (Foto 22)



Tür hinten links: Kratzer - lackieren (Foto 23)



Tür hinten links: Kratzer - lackieren (Foto 24)



Radkappe x2: fehlt - erneuern (Foto 25)



Radkappe x2: fehlt - erneuern (Foto 26)



Fahrzeug außen: Beschriftung - entfernen (Foto 27)



Fahrzeug außen: Beschriftung - entfernen (Foto 28)

SONSTIGE BILDER



Manuel Getriebe



Klima Anlage



Multimedia

Besichtigt durch:

Michael Schelske

Besichtigungsort:

EBD Postservice GmbH, Am Lichtbogen 53, 45141 Essen

Fahrzeugkennzeichen:

E-BD 132

Wertbeeinflussende Faktoren, Schäden und fehlteile mit Angabe von Minderwerten

Nr.	Bauteil	Foto	Schaden
1	Sitzkissenbezug Beifahrewrsitz	1,2	Brandloch - erneuern
2	Stoßfänger vorne	3,4	gebrochen - erneuern
3	Kühlgrill vorne	5,6	gebrochen - erneuern
4	Motorhaube	7,8	Steinschlag - lackieren
5	Seitenwand rechts	9,10	Dellen mit Lackbeschädigungen - instandsetzen
6	Stoßfänger hinten	11,12	verschrammt - lackieren
7	Stoßfänger spoiler hinten	13,14	Spaltmaß - Nebenarbeit
8	Tür hinten links	15,16	Delle mit Lackbeschädigung - instandsetzen
9	Tür vorne links	17,18	verschrammt - Smartrepair
10	Seitenwand links	19,20	Kratzer - lackieren
11	Tür vorne rechts	21,22	Kratzer - lackieren
12	Tür hinten links	23,24	Kratzer - lackieren
13	Radkappe x2	25,26	fehlt - erneuern
14	Fahrzeug außen	27,28	Beschriftung - entfernen