


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002175913
Besichtigt am: 14.11.2025 08:36
Berichts-Nr: 9442929
FIN: WAUZZZF29NN062949



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

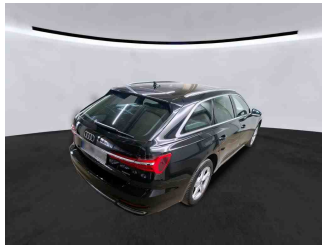

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BVY
Erstzulassungsdatum:	06.12.2022
Laufleistung:	61.504 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythoschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	4.939 mm
Fahrzeughöhe:	1.467 mm
Fahrzeugbreite:	1.886 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.330 kg
Radstand:	2.924 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.400 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Ablagepaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abwicklung Serie	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Erhöhd. der Serienkraftstoffstbefüllung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Federung Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Fernlichtassistent
Assistenzpaket Tour	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußhebelwerk "Standard"
Audi music interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi phone box	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense rear	Gewichtsbereich 22 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Smartphone Interface	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Audi virtual cockpit plus	Head-up-Display
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegel links, asphärisch	Heckspoiler
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 380A (68Ah)	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Businesspaket	Kennzeichenträger vorn
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersicherheits-Paket
Dachreling in Aluminium	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Datenmodul Europa	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
	Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne Luftqualität-Paket
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kopfstützen vorn	Ohne Nachtsichtsystem
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ladeboden	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ländergruppe A	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leder Valcona	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Heckleuchten	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
LED-Scheinwerfer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Trennwand
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Manuell betätigte Türen	Ohne Vorkonditionierung
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Wandhalterung
Mild-Hybrid	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne zus.Warnleuchten
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne AdBlue-Tank	Ottomotor
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Panorama-Glasdach
Ohne Allradlenkung	PKW-Ausführung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Progressivlenkung
Ohne Belederung	quattro
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne Car2X	Räder der Serie
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Radschrauben Standard
Ohne Feuerlöscher	Rechtsverkehr
Ohne Frontspoiler	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Garagentoröffner	Reifen 245/45 R 19
Ohne Geräuschkompensation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne integriertes Mautsystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Reifenreparaturset
Ohne Ladedose	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Rückfahrkamera
Ohne Lederteilumfang	Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)

S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
 spezielles Typschild EU
 sport
 Sportsitze vorn
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger sport line
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winterrädeverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Alufelge hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Alufelge vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Motorhaube	Anhaftung	Polieren
10	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren
11	Tür hinten links	Chemische Verunreinigung	Polieren
12	Seitenwand hinten links	Anhaftung	Polieren
13	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren
14	Heckklappenverkleidung	Verschmutzt	Reinigen
15	Kotflügel vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
16	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
17	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Sitzbezug vorne links	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Außenspiegel rechts vollständig	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Blende/Abdeckung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF29NN062949

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

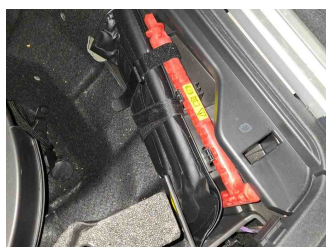

Equipment - Bordwerkzeug

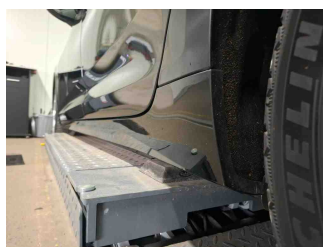


Seitenansicht - Schweller links

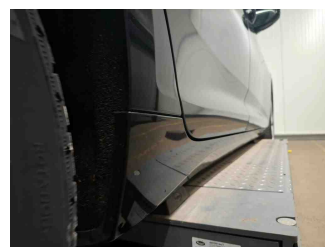


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

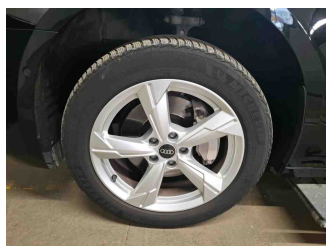


Räder - Rad montiert vorne links

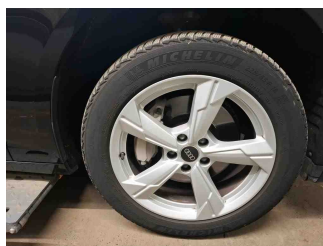

Räder - Rad montiert vorne rechts

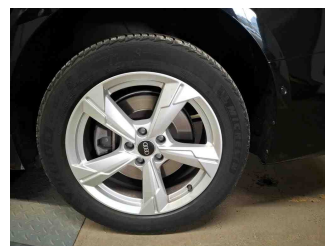

Räder - Rad montiert hinten links

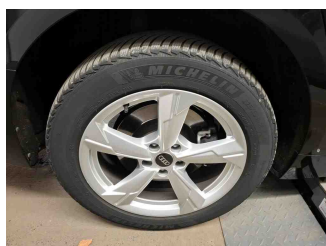

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole

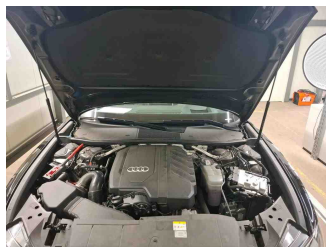


Fahrzeug - Motorraum offen

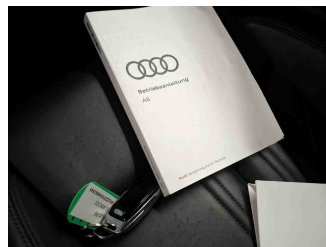

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

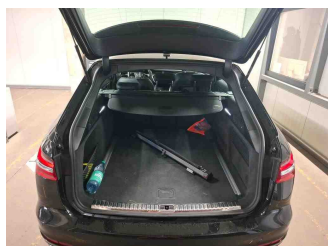

Innenraum - Kofferraum

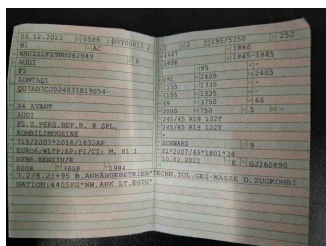


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

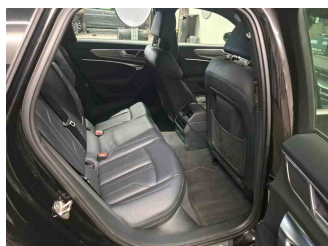

Innenraum - hinten

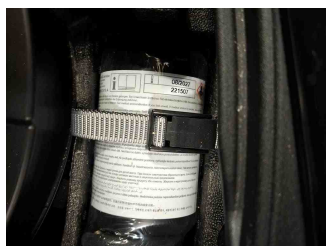

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

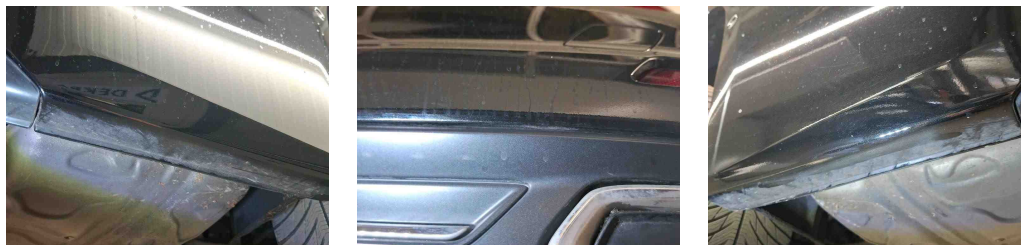


2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Alufelge hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung

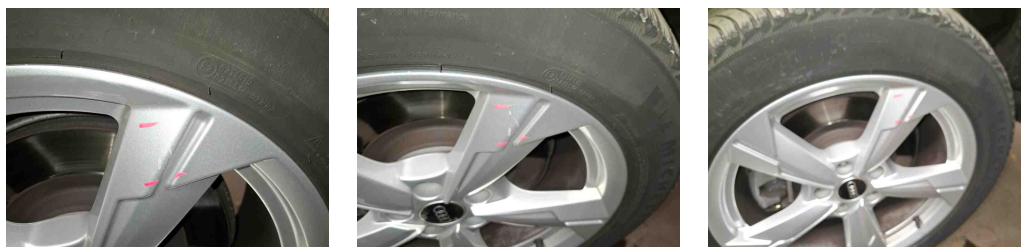

4 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

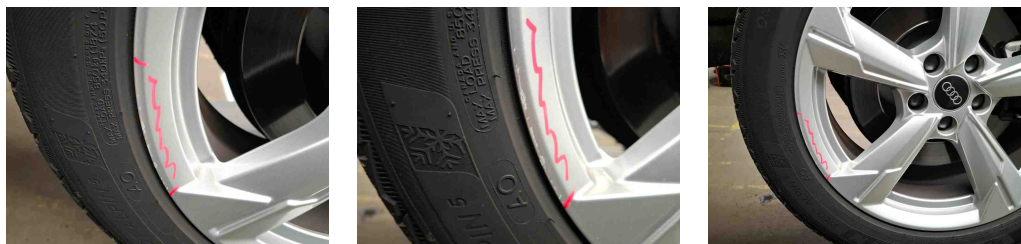

5 - Alufelge vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung




6 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




8 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

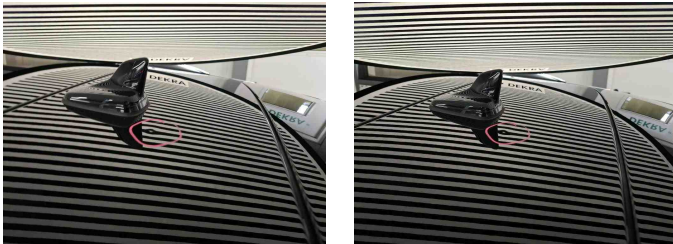


9 - Motorhaube - Anhaftung - Polieren

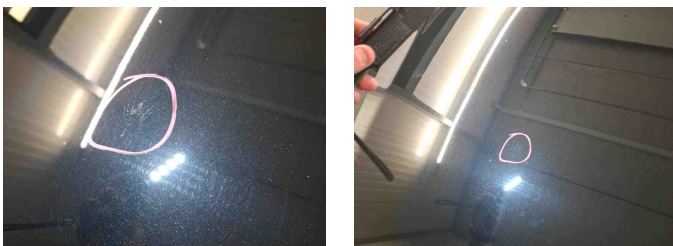


10 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren

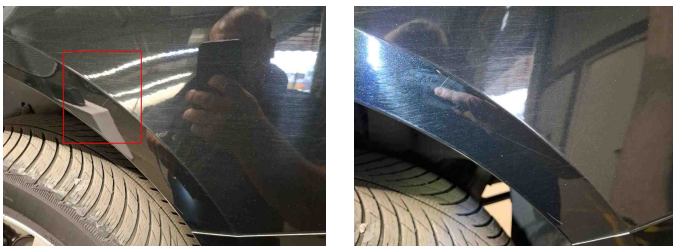


11 - Tür hinten links - Chemische Verunreinigung - Polieren

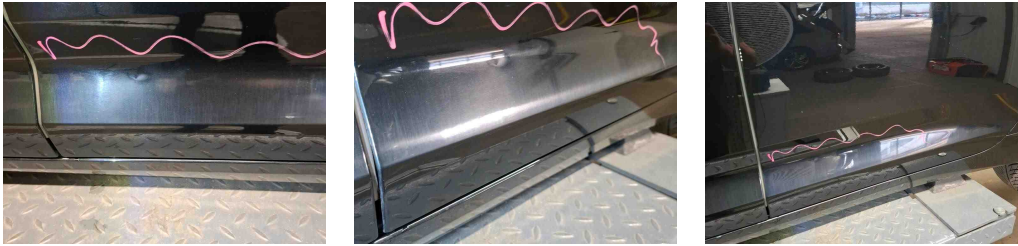

12 - Seitenwand hinten links - Anhaftung - Polieren

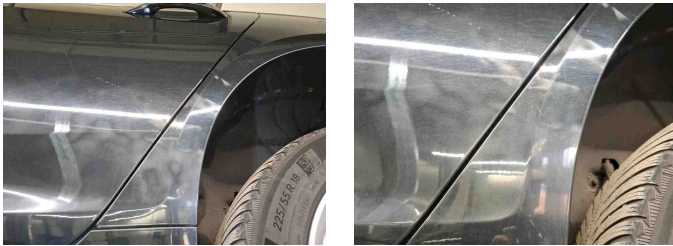


13 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren

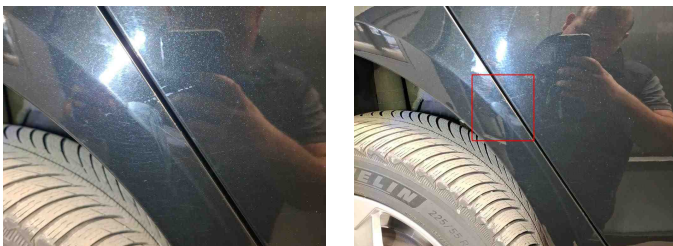

14 - Heckklappenverkleidung - Verschmutzt - Reinigen



15 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

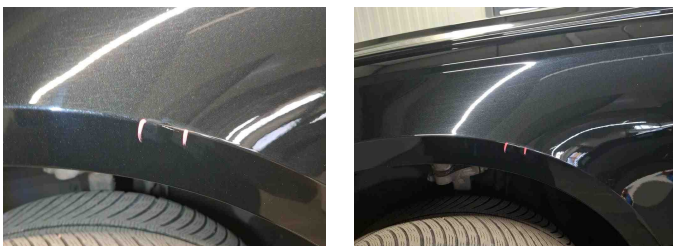

16 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren




17 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

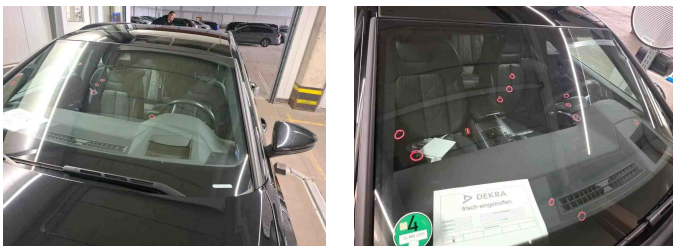



2 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

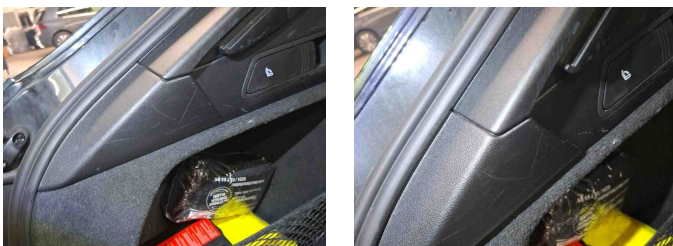

3 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

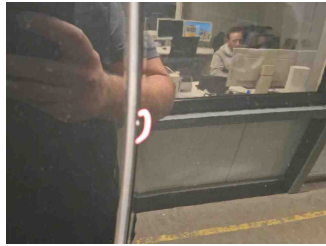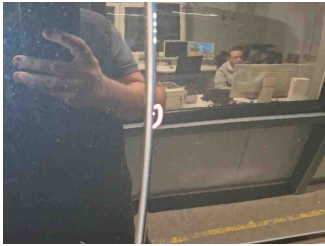

5 - Sitzbezug vorne links - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




6 - Außenspiegel rechts vollständig - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

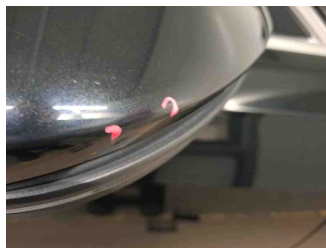

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

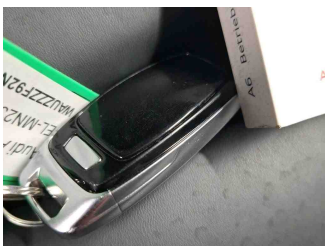

2 - Blende/Abdeckung - Fehlt - Ersetzen

