

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002266667
Besichtigt am: 13.01.2026 07:38
Berichts-Nr: 9840480
FIN: WVGZZZ1TZNW016513

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWR
Erstzulassungsdatum:	12.07.2022
Laufleistung:	75.553 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dämpfung hinten,Basis 1
"Easy Open" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und elektrischer Schließung	Dämpfung vorn
"Easy Open"-Paket mit Safe-Sicherung	Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Diebstahlwarnanlage
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs-und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Karlstad" 6,5 J x 16	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Drehstromgenerator 180 A
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
8 Lautsprecher	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr seitlich, hinten	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ablagefächer in der Dachkonsole	Fahrerassistenzzpaket "Plus"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Allergenfilter	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent"Park Assist" und Einparkhilfe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontantrieb
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Außenspiegel elektrisch anklappbar,auf Fahrerseite abblendend,Umfeldbeleuchtungund Beifahrerspiegelabsenkung	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter mit Chromeinfassung	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumboden höheneinstellbar, mit Fixierelement
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbodenbelag Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Storm Grey	
Dachreling schwarz	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne ECO-Funktion
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Erkennungsleuchten
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung	Ohne Head-Up Display
Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar	Ohne Individualeinbau
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Kindersitz
Komfortausstattung	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffbehälter	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Überführungs-ausrüstung
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
MPV	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionsanzeige "Plus"	Radschlüssel und Wagenheber
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Radstand
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Regionscode "ECE" für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen 205/60 R 16
Netztrennwand	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rückfahrkamera "Rear View" für "Trailer Assist"
Normal-Lackierung	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schalthebelknauf in Leder
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelverkleidung f. Automat-schaltung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Dynamic Drive Control	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
	Schublade unter dem rechten Vordersitz
	Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spiegelpaket

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl.

Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfstand Deutschland

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhenstellbar, ergoActive-Sitz auf der
Fahrerseite

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,

Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-

Winterreifen 205/60 R 16 H

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-

Winterreifen 205/60 R 16 H

Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	1,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	0,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rechte Seite	Unfallschaden	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Motorhaube	Korrosion	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
13	Karosserie	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.303,28
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.303,28

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1TZNW016513

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

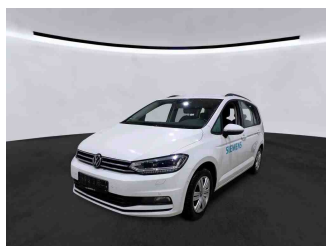

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug

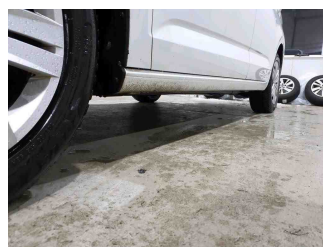

Seitenansicht - Schweller links

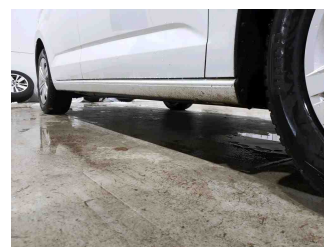

Seitenansicht - Schweller rechts

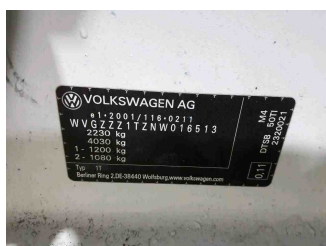

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

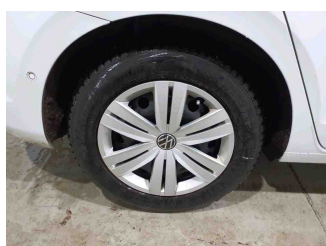

Räder - Rad montiert hinten
rechts

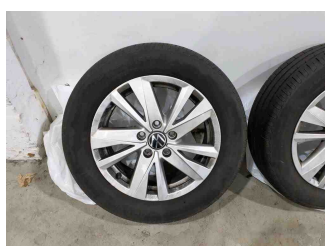

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

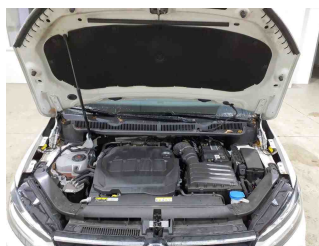

Fahrzeug - Motorraum offen

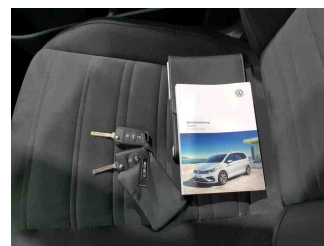


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit








Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Rechte Seite - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren

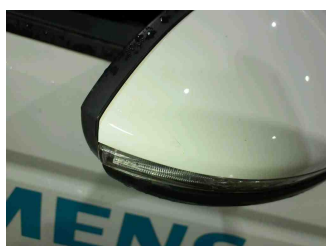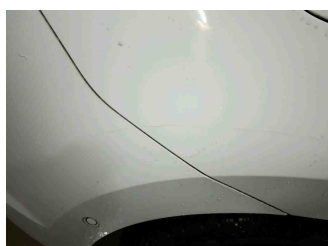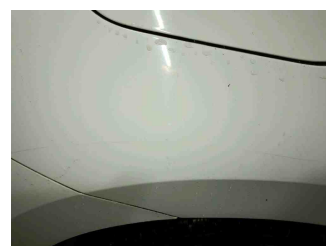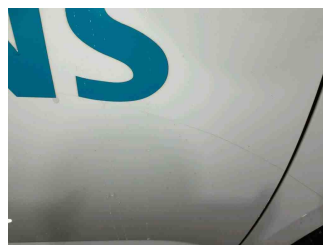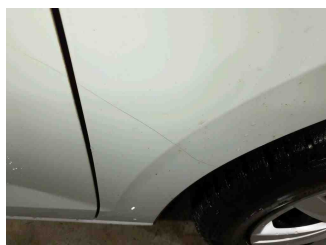

2 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



3 - Motorhaube - Korrosion - Instandsetzen + lackieren

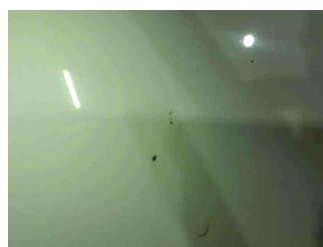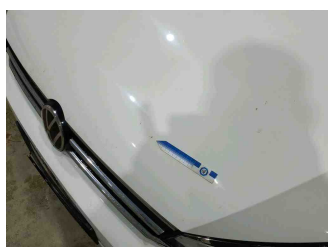



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren






5 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen


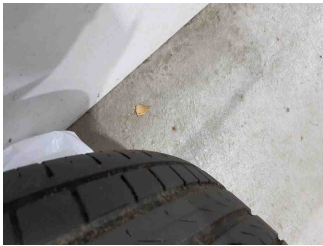


6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

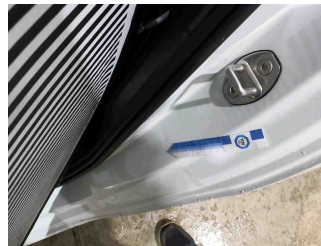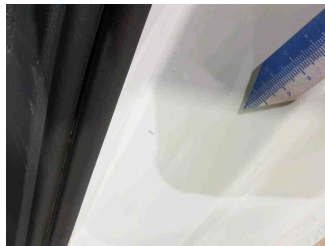
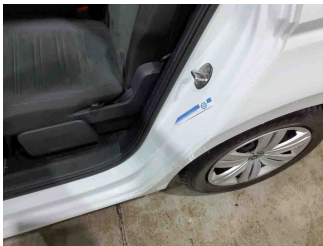


8 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung

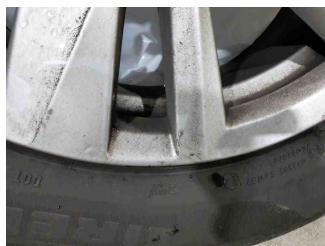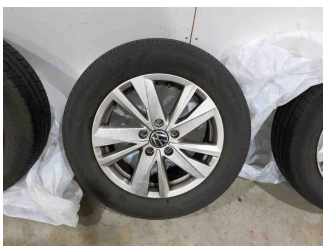

9 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar	Und polieren
-----------	--------------

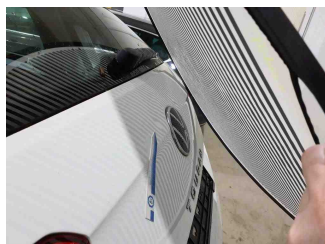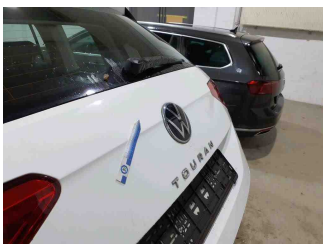





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9840480
vom: 14.01.2026

10 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

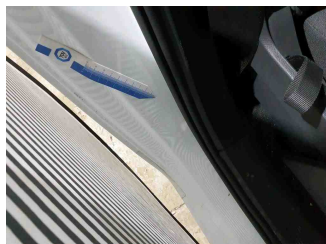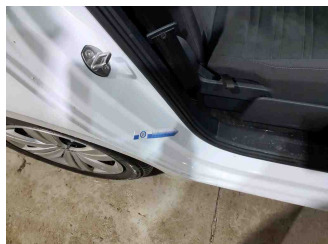

11 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

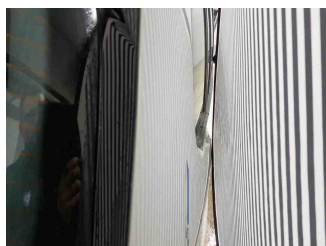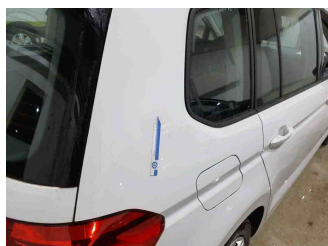

12 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



13 - Karosserie - Kratzer - Polieren

