

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217380/12/25-11401	Data raportu	08-12-2025
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/94283/25/12/02	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0WXXTACWJU11382
Marka, model	FORD Transit Courier 1.0 Eco...
Typ, wersja	Transit Courier 1.0 EcoBoost T...
Numer rejestracyjny	PY17854
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	164 977 km
Data 1. rej./rok prod.	25-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	19-07-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Gniazdo 12V, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Poduszka powietrzna kierowcy, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, USB, iPod, 2 głośniki, Schowek podręczny, Stacja dokująca MyFord Dock- zawiera gniazdo USB, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Trzecie światło stop, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne nieoszlone, Drzwi tylne - przeszklone z wycieraczkami, Kłapa tylna unoszona - z szybą i wycieraczką, Lakier metalik, Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, Pakiet foteli 8, Przegroda stalowa z oknem, Szyba przednia ogrzewana, Czujniki parkowania - tył, Hak holowniczy stały

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ALPIN	185/65 15 88T	5,2 mm
	lewe	MICHELIN, ALPIN	185/65 15 88T	5,2 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ALPIN	185/65 15 88T	4,9 mm
	lewe	MICHELIN, ALPIN	185/65 15 88T	4,9 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.8
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.6
4	Kołpak koła przód L	połamana(y)	WY	0.1
5	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
7	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
9	Kołpak koła tył L	rysa/odprysk		
10	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk		
11	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zarysowanie		
12	Tapicerka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

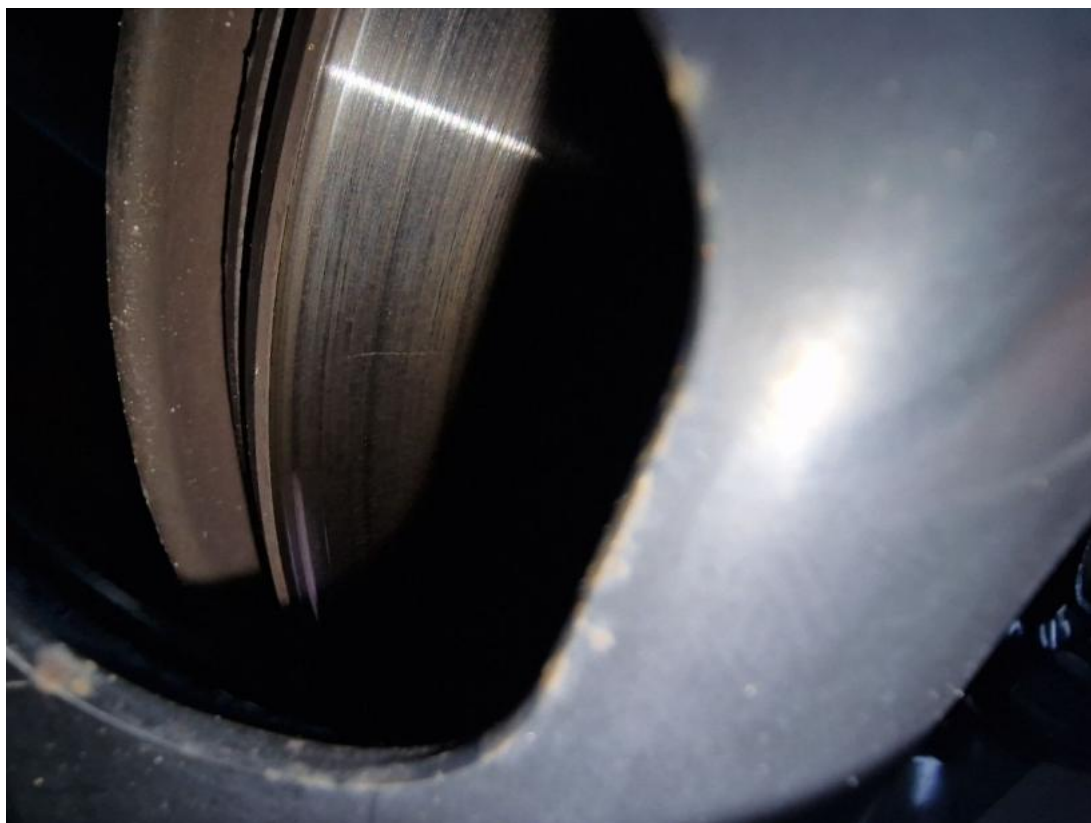

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

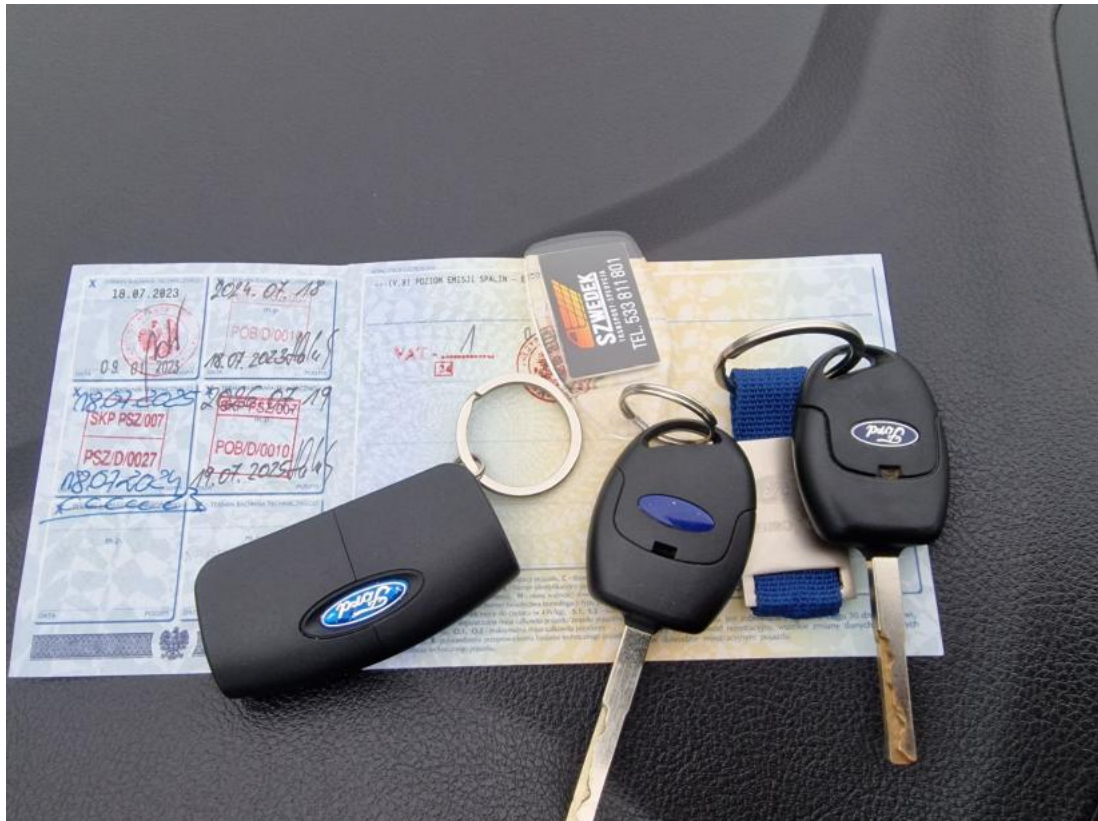

Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

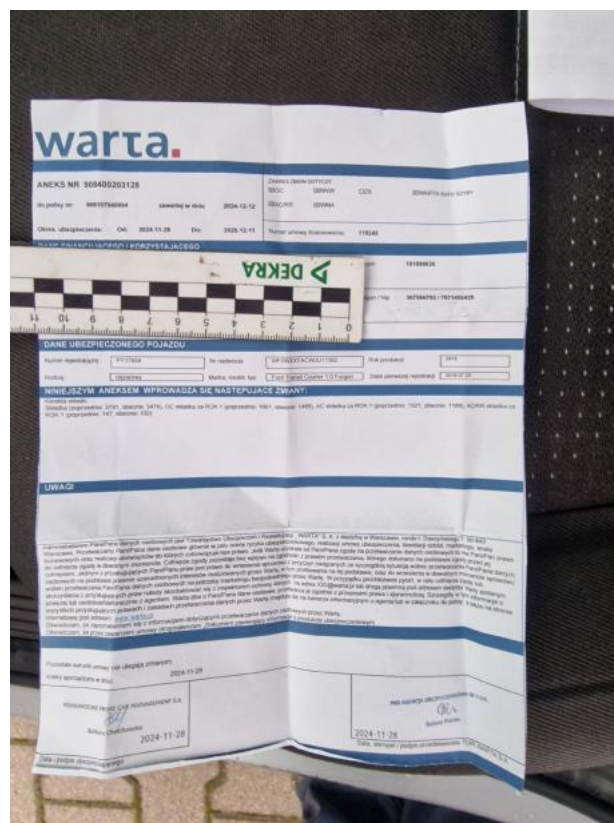

Fot. 34

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Kołpak tylny P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Kołpak przedni L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 62

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kołpak przedni L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68

Fotel prz. lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1