

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217750/1/26-11401	Data raportu	13-01-2026
Rzeczoznawcy	Łukasz Nitecki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/99599/25/12/16	Miejsce oględzin	Chemików 7, 09-400 Płock, 09-400 Brwiłno

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEVFEHTMN7030880
Marka, model	OPEL Vivaro 2.0 CDTi Euro 6 ...
Typ, wersja	Vivaro 2.0 CDTi Extra Long 3,...
Numer rejestracyjny	WD2255R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	203 961 km
Data 1. rej./rok prod.	14-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	14-12-2027
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi, Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł, Drzwi prawe boczne przesuwane, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone, Felgi stalowe 16", z ogumieniem letnim 215/65, Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia), z podłokietnikiem, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Klimatyzacja sterowana manualnie, Koło zapasowe, z podnośnikiem, Lakier uni, Listwy boczne, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, lusterka zewnętrzne lakierowane w kolor czarny, Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane, Mocowanie ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej - 8 punktów, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, Przegroda kabiny pełna stalowa, bez okna, Radio z łączami Bluetooth, USB, 4 głośniki, Reflektory przeciwmgielne, Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa, Szyby przednie sterowane elektrycznie (jednoimpulsowo), Tapicerka Curitiba, materiałowa, szara, kokpit dwubarwny czarno-szary, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem i dwoma składanymi kluczykami, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Zderzak tylny częściowo w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej w technologii LED, Blokada skrzyni biegów, Zabudowa izotermiczna z agregatem chłodniczym

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EURO WINTER VAN01	215/65 16 109107T	6,0 mm
	lewe	FALKEN, EURO WINTER VAN01	215/65 16 109107T	6,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, EURO WINTER VAN01	215/65 16 109107T	7,0 mm
	lewe	FALKEN, EURO WINTER VAN01	215/65 16 109107T	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak, środek	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

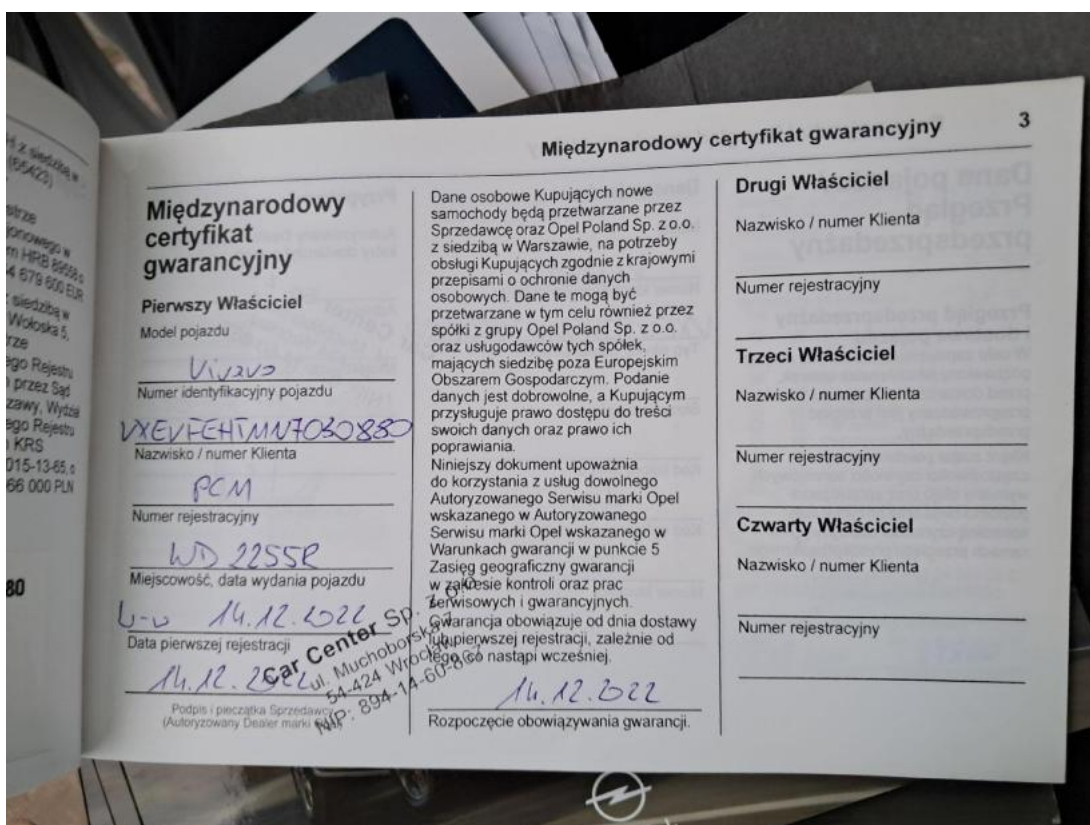

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

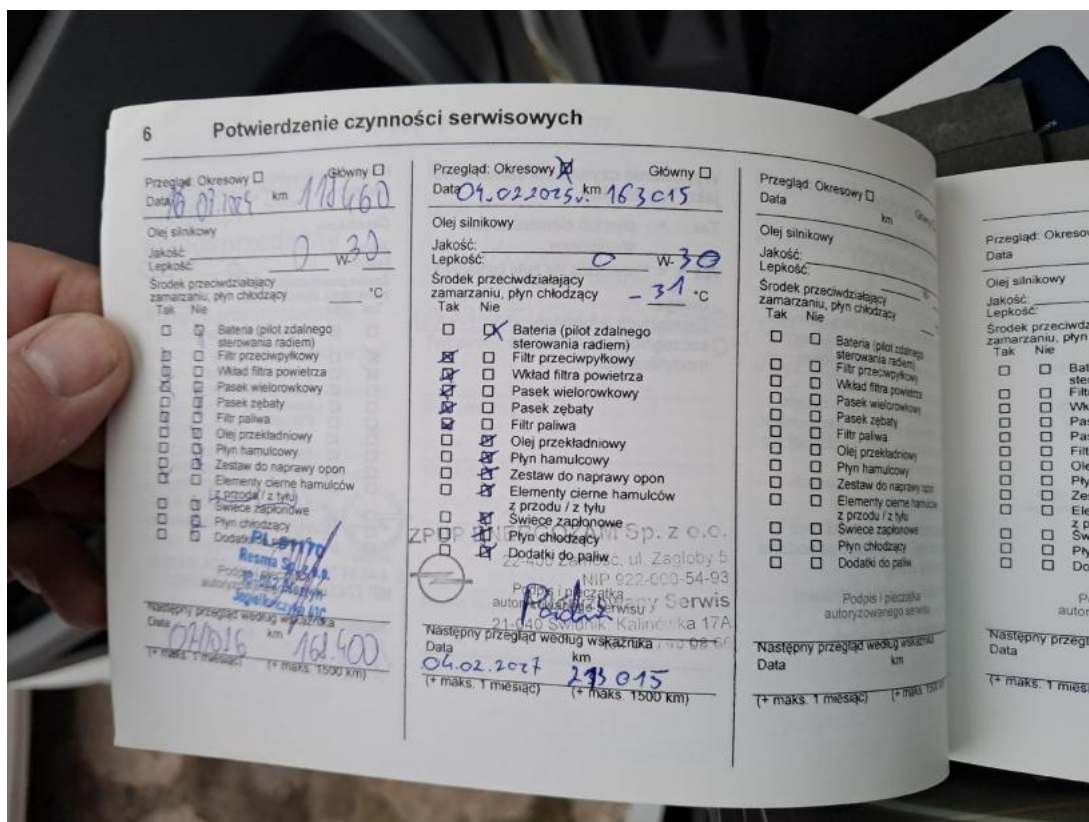

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Agregat



Fot. 34
Tabliczka agregatu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Czujniki parkowania przód - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 36

Czujniki parkowania przód - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Czujniki parkowania przód - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Czujniki parkowania przód - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Czujniki parkowania przód() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2