

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217264/11/25-11401	Data raportu	28-11-2025
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/90482/25/11/21	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VWVZZZAUZLP539095
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VII Varia...
Typ, wersja	Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline
Numer rejestracyjny	PY76741
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/85 kW
Stan licznika	201 928 km
Data 1. rej./rok prod.	14-01-2020/2019
Data nast. bad. techn.	11-01-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Asystent podjazdu i zjazdu, Czujnik ciśnienia w oponach, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Elementy dekoracyjne wnętrza - New Brushed Dark Metal, Felgi aluminiowe 16 Toronto z ogumieniem 205/55, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja półautomatyczna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Konsola środkowa Polar Night Black, Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne, Odblokowywanie oparcia kanapy tylnej z bagażnika, Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio CD/MP3 Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym + 4 głośniki/SD/AUX, Relingi dachowe - czarne, Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany, System Start/Stop, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Zoom/Merlin, Tempomat, Tylnie oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Koło zapasowe - dojazdowe 16, Lakier metalik, Pakiet business

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, WINGUARD	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	NEXEN, WINGUARD	205/55 16 91H	6,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	5,0 mm
	lewe	KLEBER, KRISALP HP3	205/55 16 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.6
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	NA	1
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
6	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
8	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
9	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

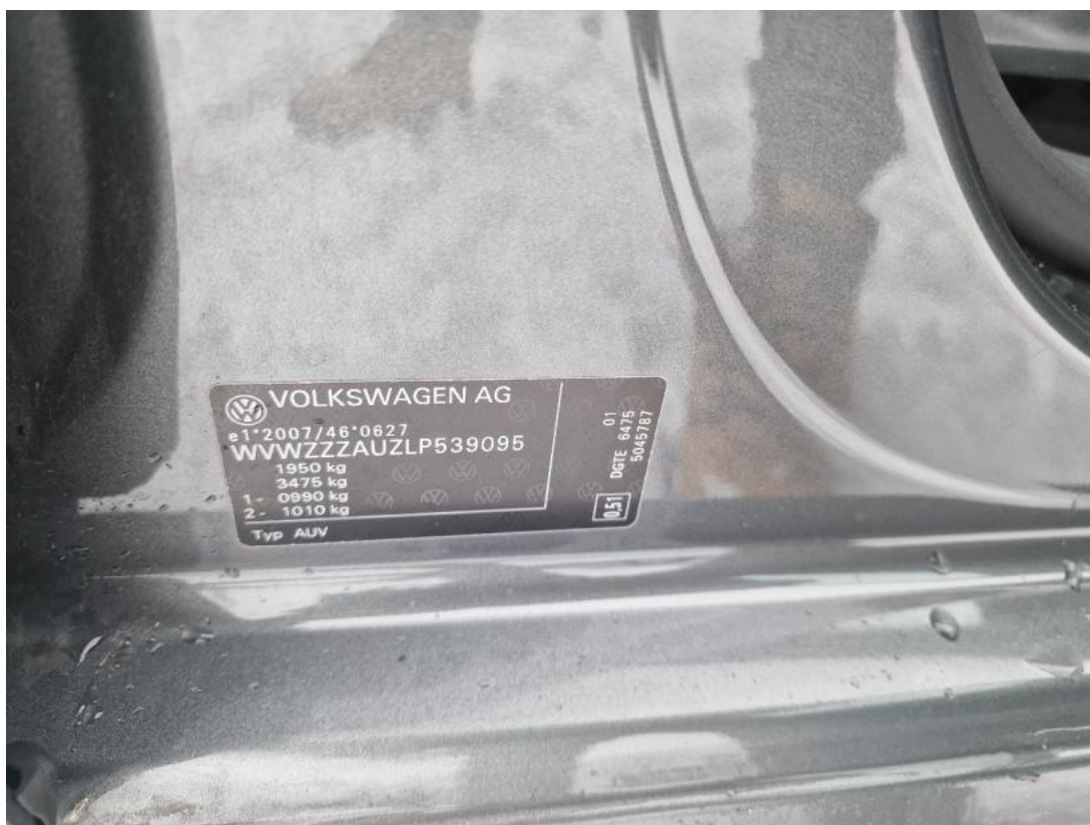

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa

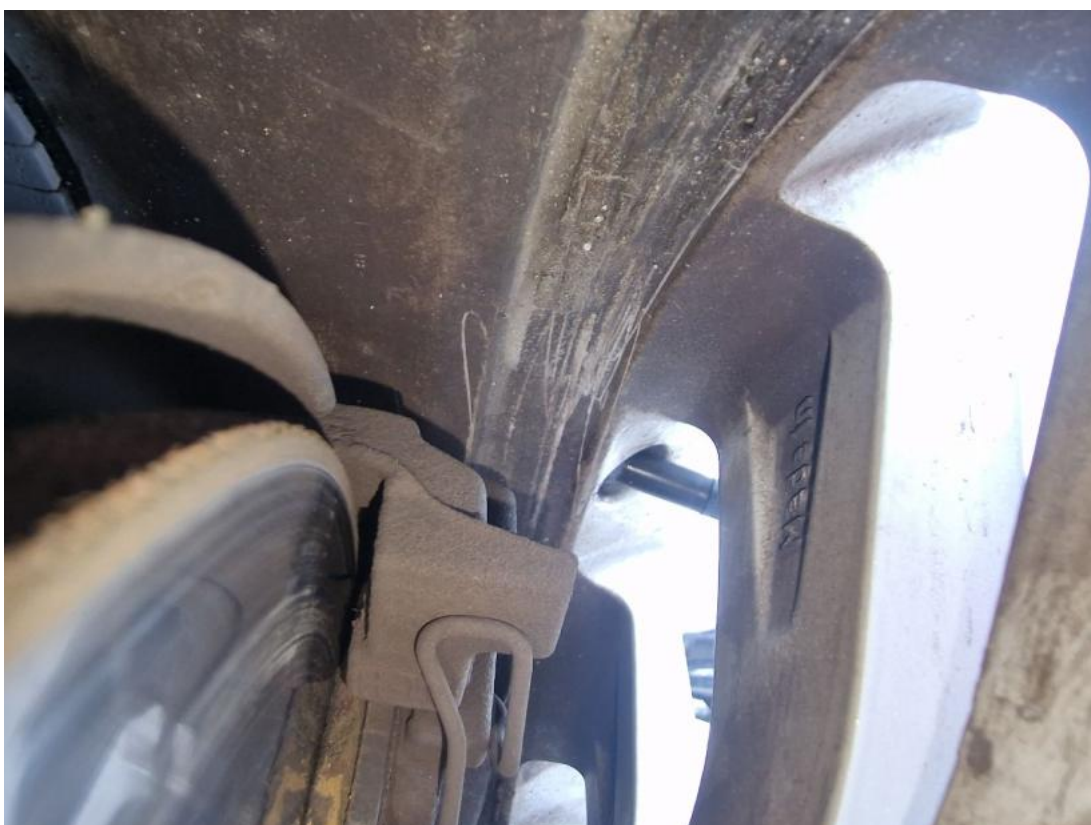

Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa


A close-up photograph of a mechanical component, possibly a valve or actuator. The main body is made of dark, weathered metal. A curved metal handle or lever is attached to the side. A yellow label with some text is visible on the handle. The component is mounted on a larger, light-colored metal structure. The background is blurred, showing other parts of the machinery.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

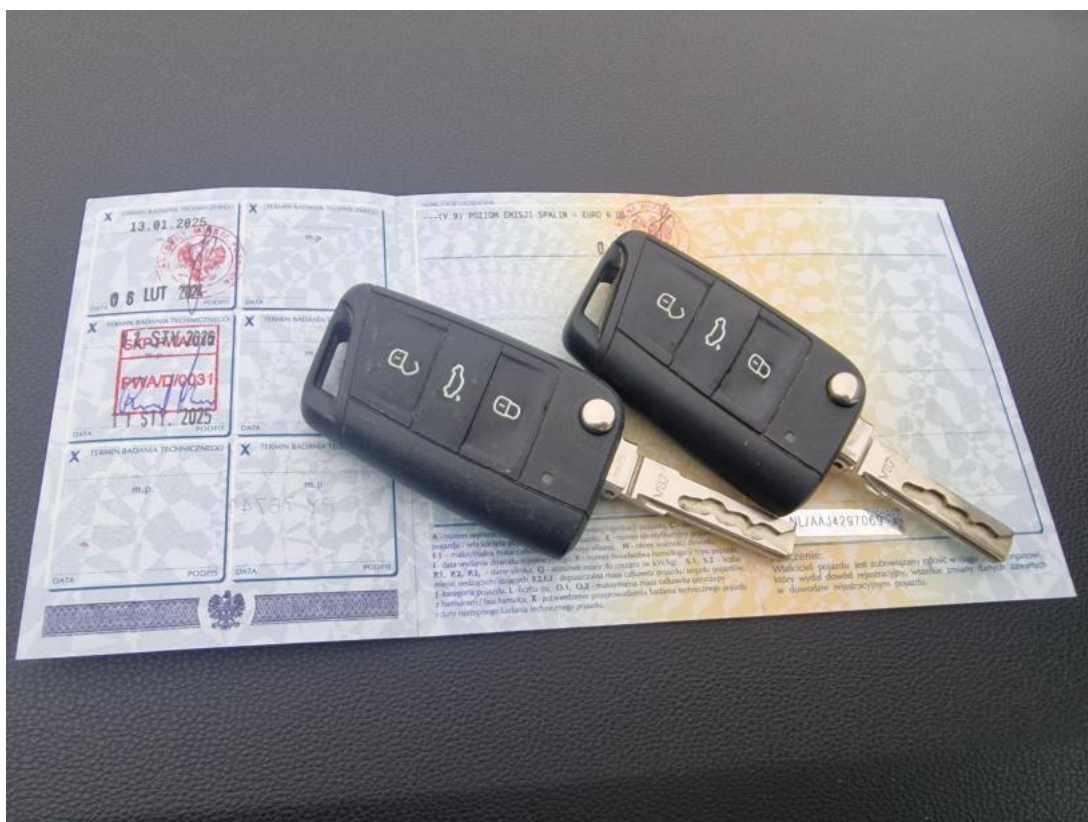

Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

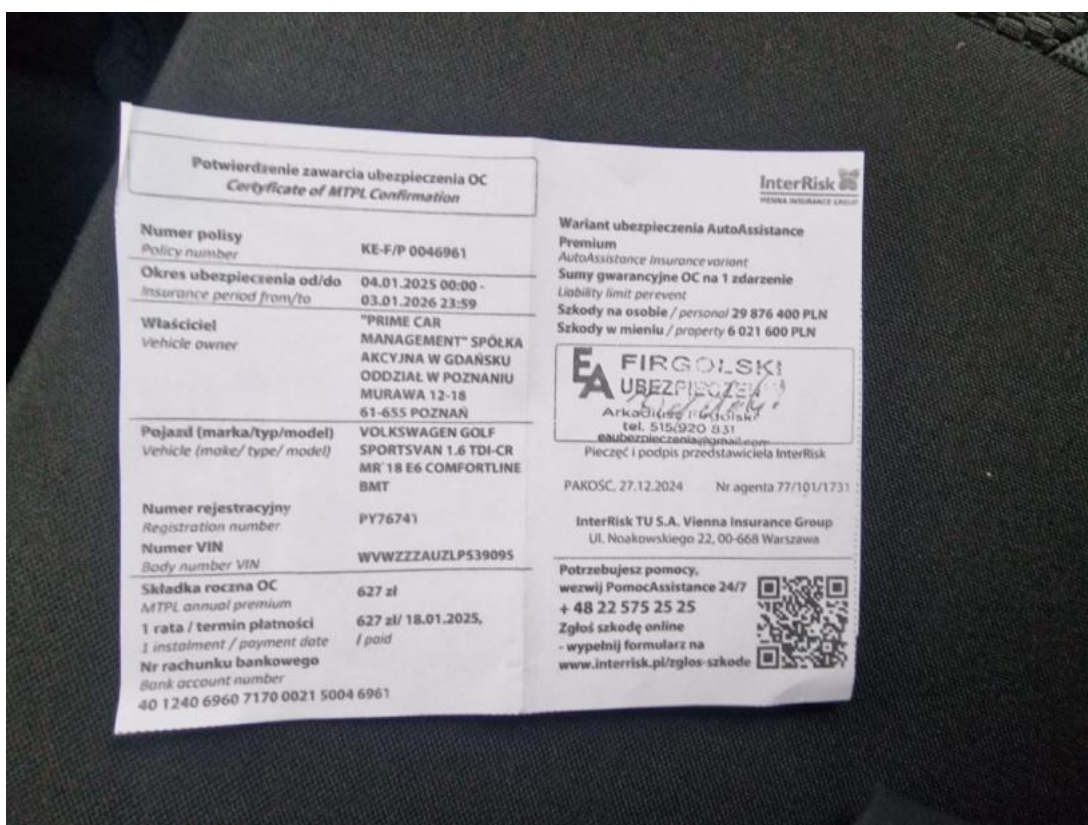

Fot. 34

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

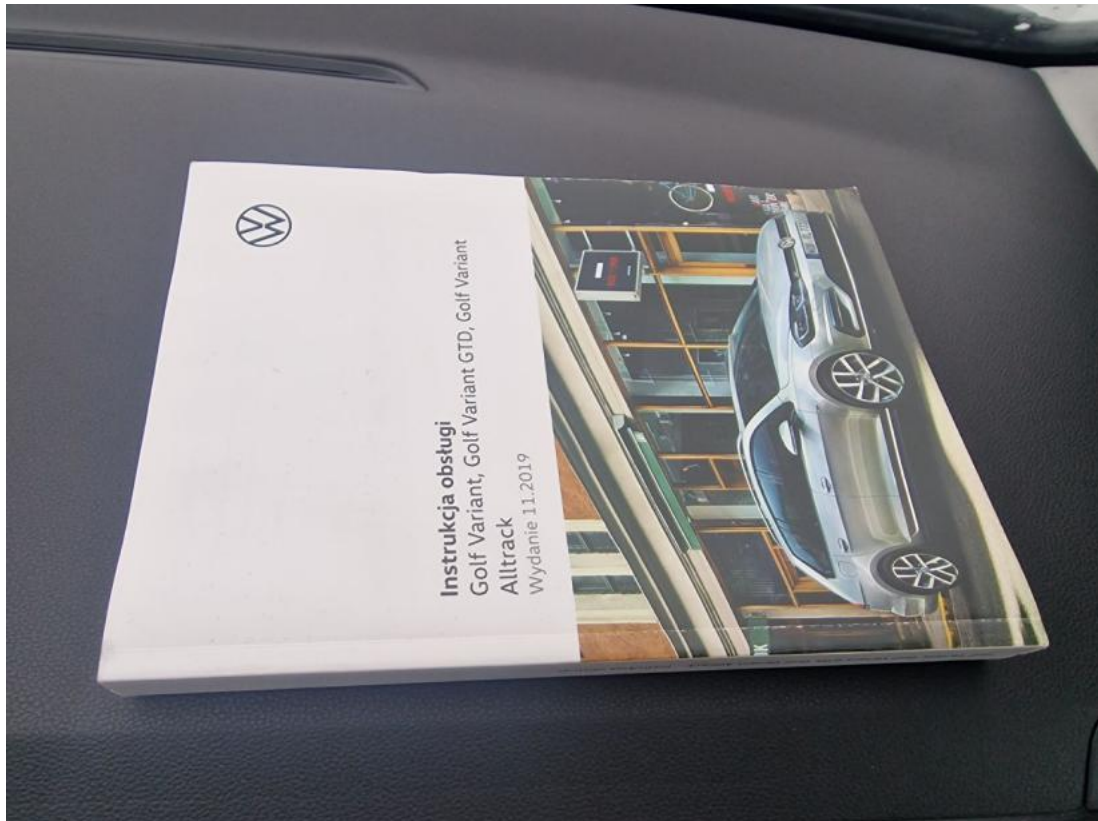

Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Koło kierownicy - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1