

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	420045/1/26-9570	Data raportu	22-01-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	21-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02745/26/01/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAR6NH4J4566653
Marka, model	SKODA Rapid Liftback 17-19
Typ, wersja	Rapid 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WD6250H
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/81 kW
Stan licznika	211 966 km
Data 1. rej./rok prod.	15-05-2018/2018
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

4 głośniki z przodu, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza w kolorze czarnym, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym, Kieszonka w oparciach foteli przednich, Kieszonka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania - przód, Lampy tylne przyciemniane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Podpowieź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Półka nad częścią bagażową, Radio Blues (SD, USB, AUX-in), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Easy Light Assistant - czujnik zmierzchu, Felgi aluminiowe 15 MATONE czarne z ogumieniem 185/60, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier perłowy, System nawigacji Amundsen (ekran 6,5, Bluetooth, USB, SD, AUX, Skoda Surround, 2 dodatkowe głośniki)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL	188/60 15 84T	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL	188/60 15 84T	5,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL	188/60 15 84T	5,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL	188/60 15 84T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa ozdobna koła tył L	brak	WY	0.1
2	Pokrywa przednia	zarysowanie	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Ślotnik przedni R	rysa/odprysk		
9	Próg L	wgniecenie/odkształcenie		
10	Ślotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

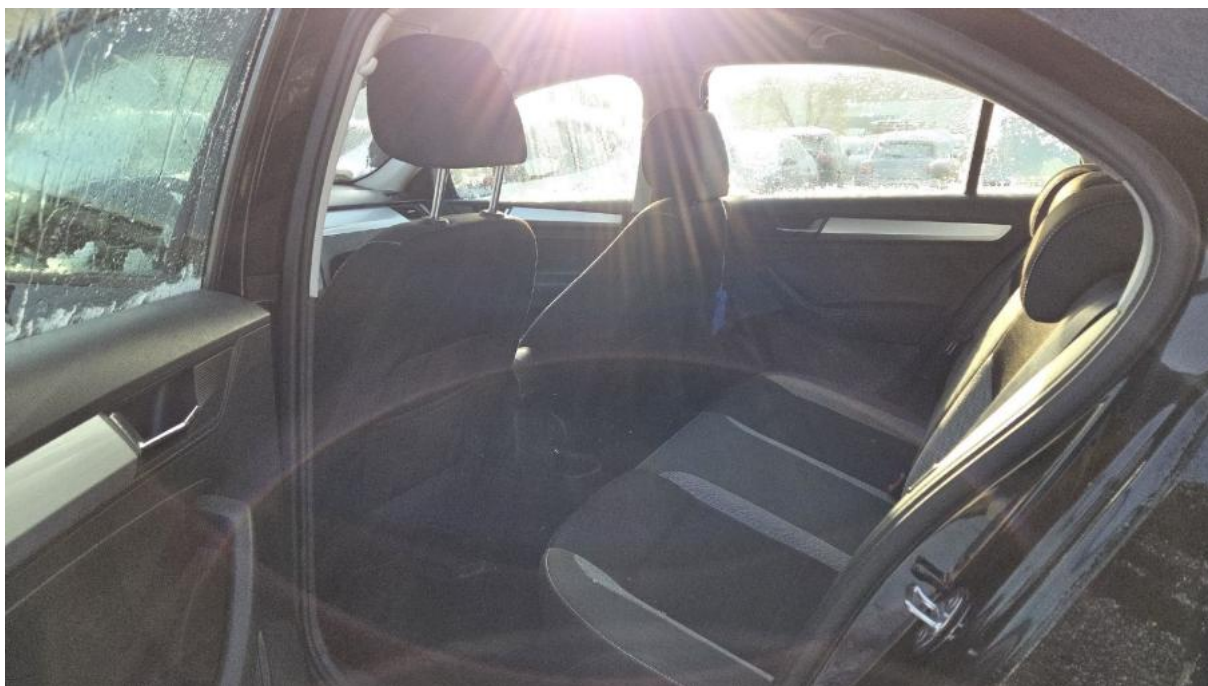

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył

A photograph of a car service book (Książka serwisowa) open to the 'Dokumentacja przekazania samochodu' (Vehicle Handover Documentation) page. The page contains the following information:
Data przekazania samochodu: 30 / 05 / 2018
Partner handlowy SKODA:
CARSED
Autoryzowany Dealer Skoda
05-300 Stojądła, ul. Warszawska 84
tel. 25 758 03 31, NIP: 821-16-41-473
-13-
Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie, oraz że otrzymałem informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.
Podpis klienta:
Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję? Tak ☐ Nie ☐
Ograniczenie przedłużonej gwarancji SKODA®
lat: _____ lub km: _____
lub mil: _____
On the right page, under '1. Właściciel pojazdu', the following information is visible:
Samochód o nr (wypełnia sprzedawca):
Tytuł, nazwisko:
Adres: PO
80-3
Telefon:

Fot. 28

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Kołpak tylny L - Inne 1



Fot. 38

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

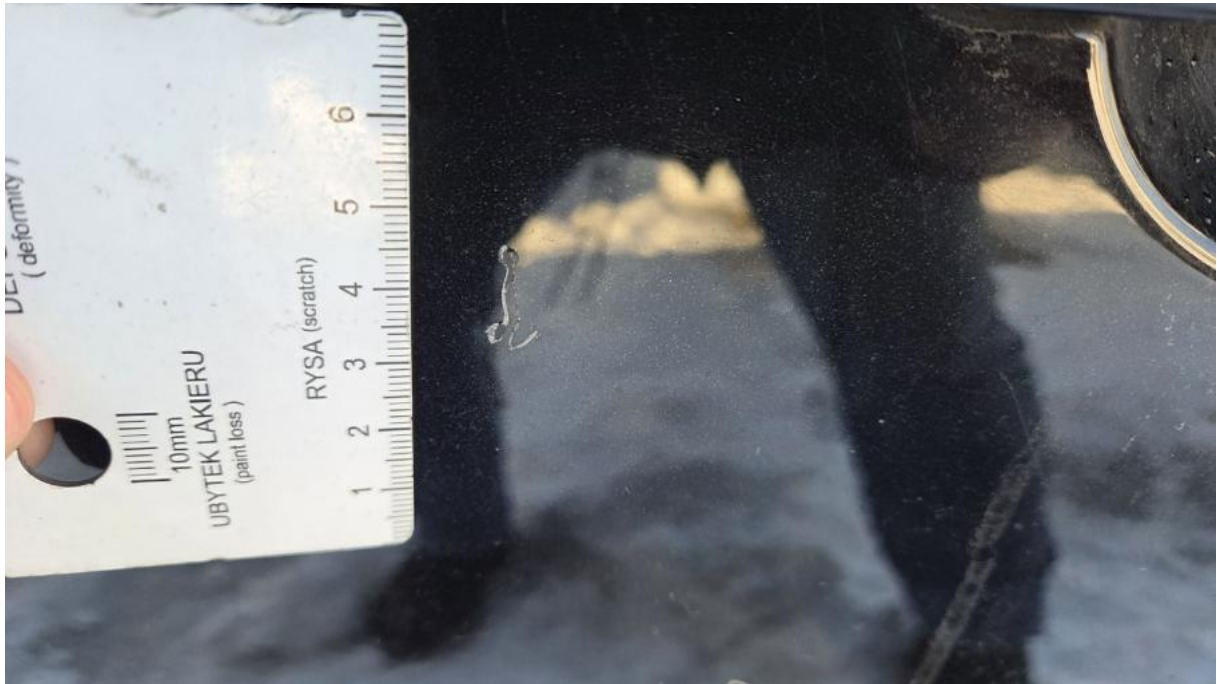

Fot. 39

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Fotel prz. lew. - Inne 1