



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002221911

Besichtigt am: 09.12.2025 15:22

Berichts-Nr: 9631653

FIN: TMBGR7NW2P3018261



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kamiq
HSN / TSN:	8004 / AVS
Erstzulassungsdatum:	01.12.2022
Laufleistung:	89.855 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeulgänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grau Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive	Dekor-Einlagen
"Virtual Cockpit"	Drehstromgenerator 140 A
2 USB Typ-C vorne	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondensitz
4 Türen	Ebener Ladeboden hinten
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorne + hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
AM TOUR DE	Embleme
Ambientebeleuchtung Weiß	Erweiterte Innengeräuschdämpfung
Ambition	Fahrerknieairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschalt Sicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Basis LED SBBR Leuchte	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußmatten vorn und hinten
Black Piano	Gepäckraumabdeckung
Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)	Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Brillen-Ablage/Halter	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Business für SoMo	Heckklappe Standard
Care Connect + Infotainment Online	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Care connect + Infotainment online 3 Jahre	Hinterachse "Standard"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Crossover	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
DAB - Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel grau	Interieurleisten und Ausstrahlerrahmen Chrom
Dachreling, schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

Kofferraumnetz	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen für Vordersitze, höheneinstellbar	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Müdigkeitserkennung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Nebelscheinwerfer
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED Hauptscheinwerfer (ohne Kurvenfahrlicht, ohne NSW)	Ohne Seitenschutzleiste
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Überführungsaurüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzzheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit Blende	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Pannen-Set
Mit Rückfahrkamerasystem	Radschrauben Standard
Mit Regenschirm	Radstand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelkonsole	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Modul Boden hinten Ausführung 1	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navi Amundsen 9,2"	Reifendruckkontrolle
Netztrennwand	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Nicht Heissland	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Notrufsystem eCall+	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne "drive select"	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor
Ohne 2. Batterie	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Abfalleimer	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Adapter	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Servolenkung
Ohne ECO-Funktion	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne elektrische Bedienung der Heckklappe	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sondermodell 2022
Ohne Feuerlöscher	Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Ohne Halter	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Sprachsteuerung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

Spurhalte assist
Stabilisator vorn
Standard Sitze
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Sunset
T}verkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Version Standard plus
Vorbereitung für Anhängevorrichtung
Vorbereitung für eine Anhängerkupplung
Wartungsintervallverlängerung
Web Radio
Wegfahrsperre elektronisch
Wired & Wireless Smart Link+
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung/Innenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	195/60 R 16 89 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGR7NW2P3018261

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

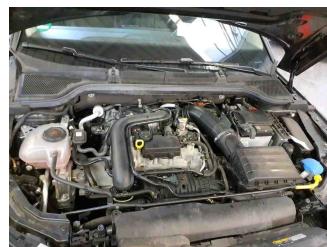


Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

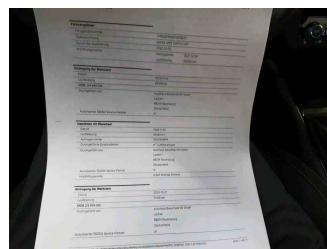Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9631653
vom: 09.12.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

