

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217882/1/26-11401	Data raportu	23-01-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/02546/26/01/13	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EBXK1068899
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 1.5 T GPF Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	DW6WM52
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1490 ccm/121 kW
Stan licznika	129 997 km
Data 1. rej./rok prod.	18-06-2019/2019
Data nast. bad. techn.	27-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdka USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Lampy tylne LED, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterko wsteczne światłoczułe, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System multimedialny R4.0 (wyśw 7 cal, Bluetooth, audio-streaming, wyświe zdj i vid, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, pakiet, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami, Światła do jazdy dziennej LED, Felgi aluminiowe 17, 5 podównych ramion, Opony 215/55, Kierownica ogrzewana, Koło zapasowe dojazdowe 16, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAVA, ESKIMO	225/55 17 101V	3,0 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO	225/55 17 101V	3,0 mm
tylna	prawe	SAVA, ESKIMO	225/55 17 101V	5,0 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO	225/55 17 101V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Ośłona chłodnicy	pęknięcie	WY	0.7
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
3	Opona przód R	rozerwanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Słupki przed A z progiem wym.czes R	rysa/odprysk		
10	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
12	Dywaniki podłogi przód R	przypalenie		
13	Opona przód L	niskie ciśnienie pow.		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

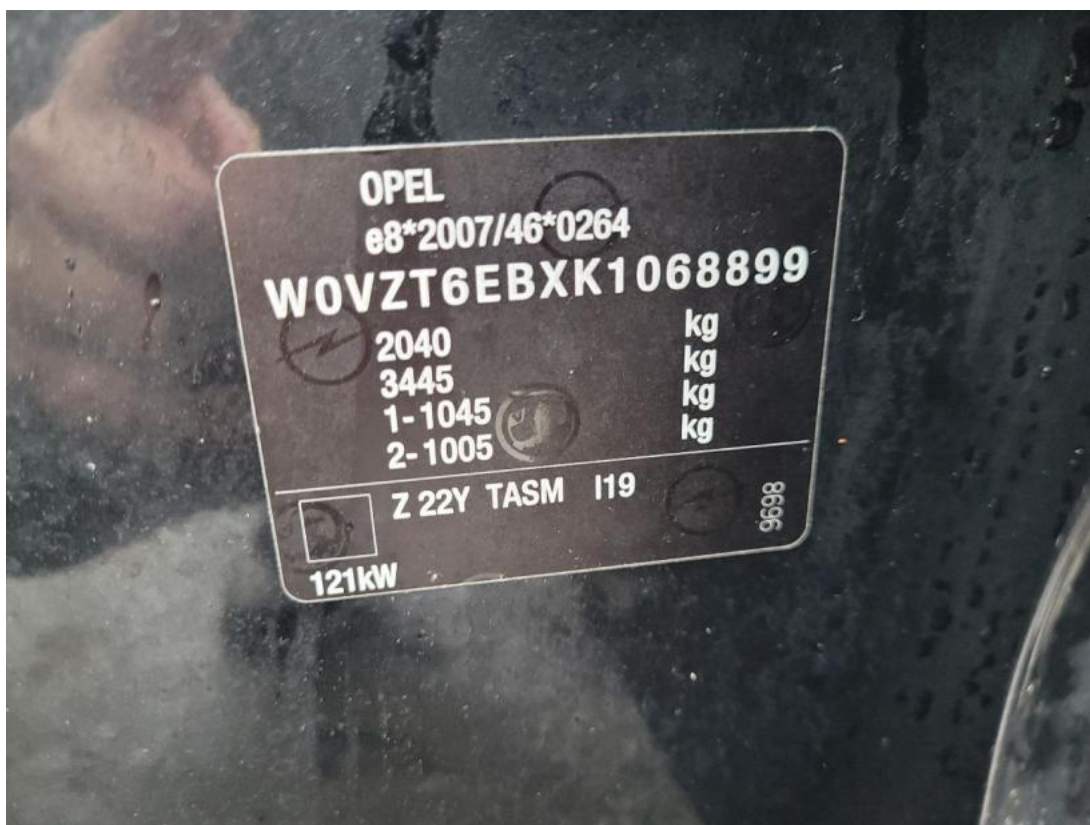

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

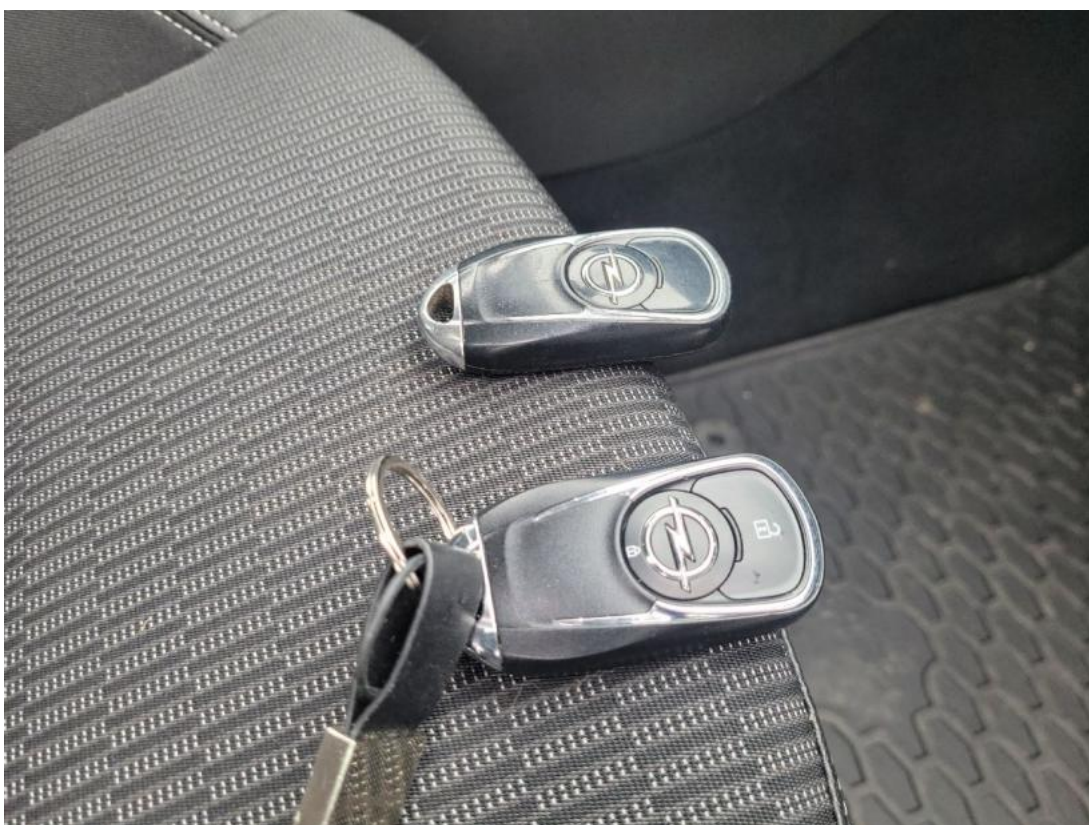

Fot. 32

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Atrapa przednia - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38


Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

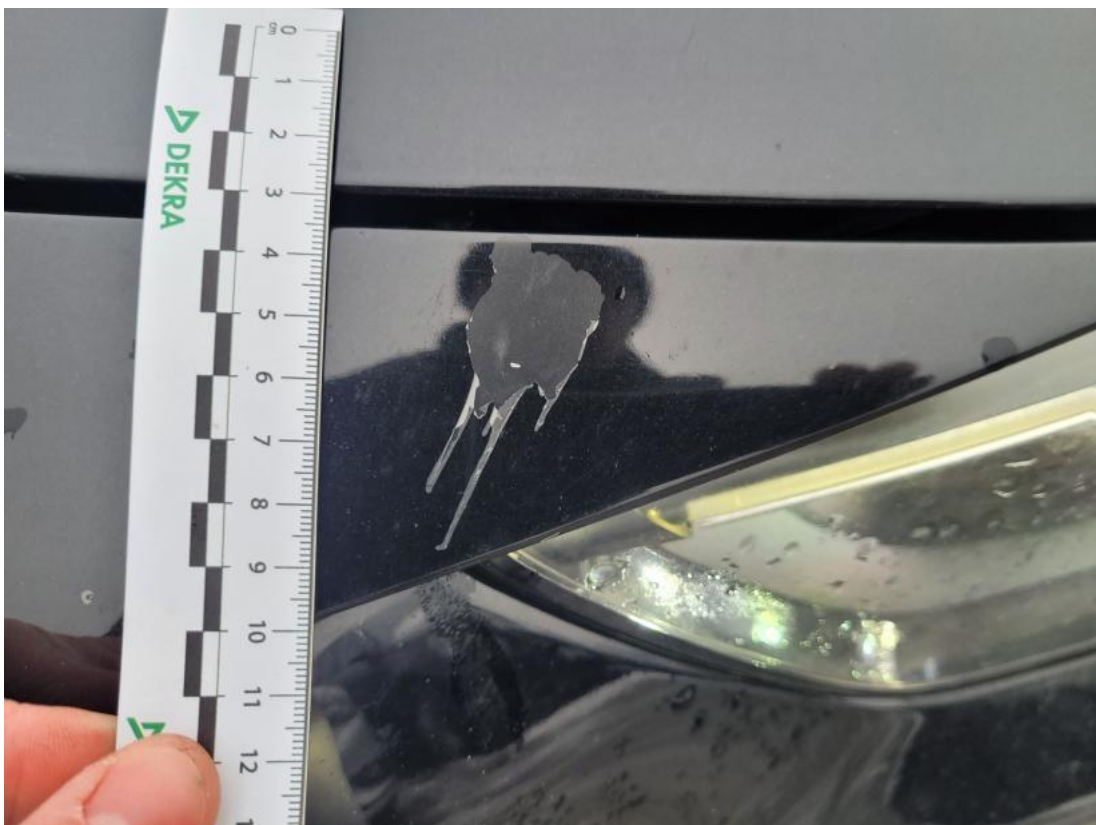

Fot. 40

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Inne 2



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Opona przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 50

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Słupek przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

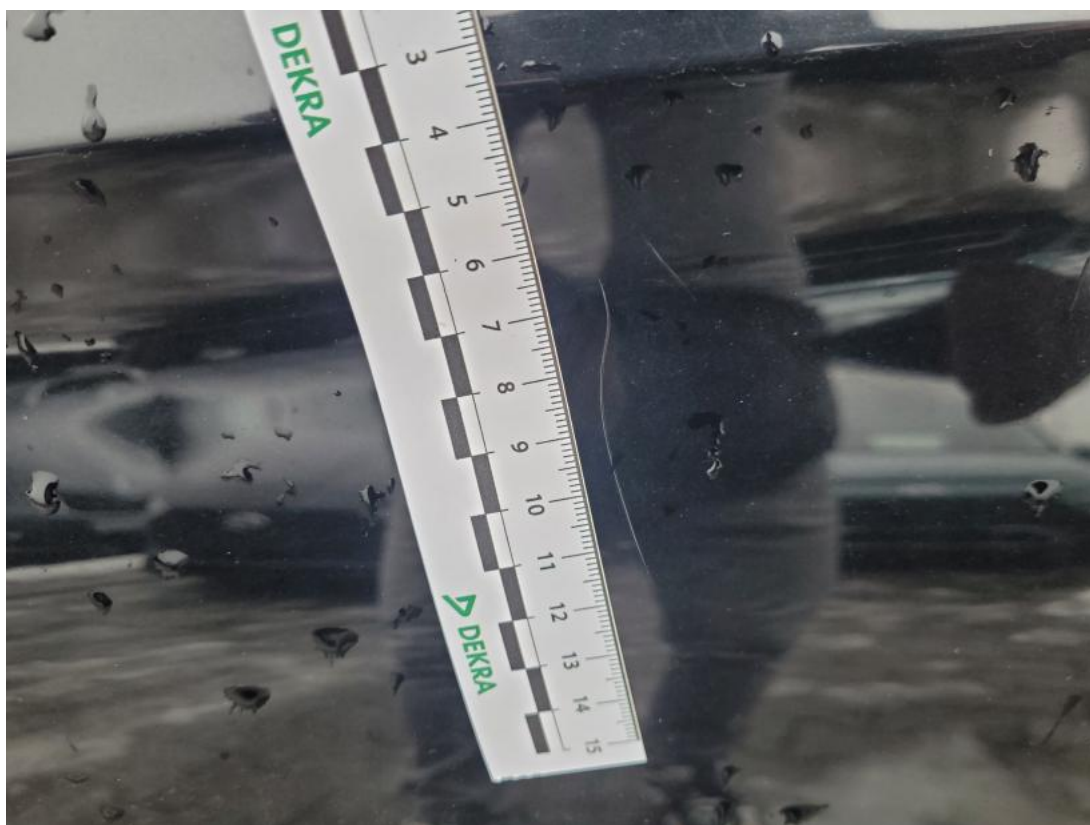

Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

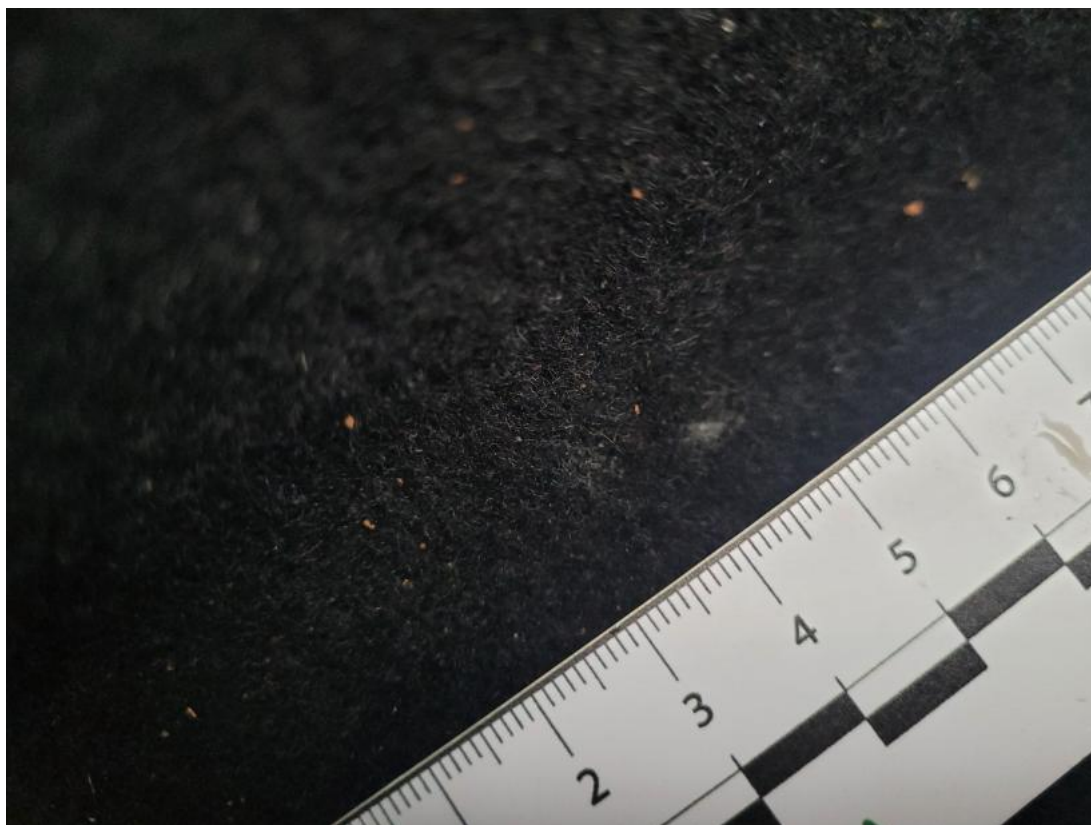

Fot. 61

Wykładzina podłogi - Inne 1