

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217647/1/26-11401	Data raportu	07-01-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Łotocki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	19-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/99438/25/12/16	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RJA00468760760
Marka, model	RENAULT Clio V 19-23
Typ, wersja	Clio 1.0 TCe Intens
Numer rejestracyjny	GD2C977
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/67 kW
Stan licznika	206 403 km
Data 1. rej./rok prod.	30-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	28-03-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu, Chromowane elementy grilla przedniego, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 Philia, srebrne z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Karta Renault Handsfree, Kierownica pokryta skórą ekologiczną, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne drzwi przednich w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Obrazowania nawiewów w desce rozdzielczej chromowane, Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera i kierowcy z oświetleniem, Oświetlenie wewnętrzne sufitowe LED z tyłu, Oświetlenie wnętrza LED, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył, System Easy Link z ekranem 7-cali, radio DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP, System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli pasa ruchu (LDW), System rozpoznawania znaków drogowych, System utrzymania pasa ruchu (LKA), Szyby przednie elektryczne z impulsowym włącznikiem dla kierowcy, Szyby tylne elektryczne, Tapicerka materiałowa z grafitowymi elementami skóry ekologicznej, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód i tył, Wnętrze - tonacja ciemna z czarną podsufitką, Wycieraczki o zmiennej częstotliwości, Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera z przodu, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zespół wskaźników z kolorowym, 7-calowym wyświetlaczem TFT, Światła do jazdy dziennej LED (diodowe), Koło zapasowe, Lakier metalik, Pakiet Bezpieczeństwo Standard, Pakiet City Plus 21

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO	195/55 16 87H	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	195/55 16 87H	6,8 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	195/55 16 87H	7,2 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	195/55 16 87H	9,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.2
3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
5	Dach	rysa/odprysk		
6	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
7	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

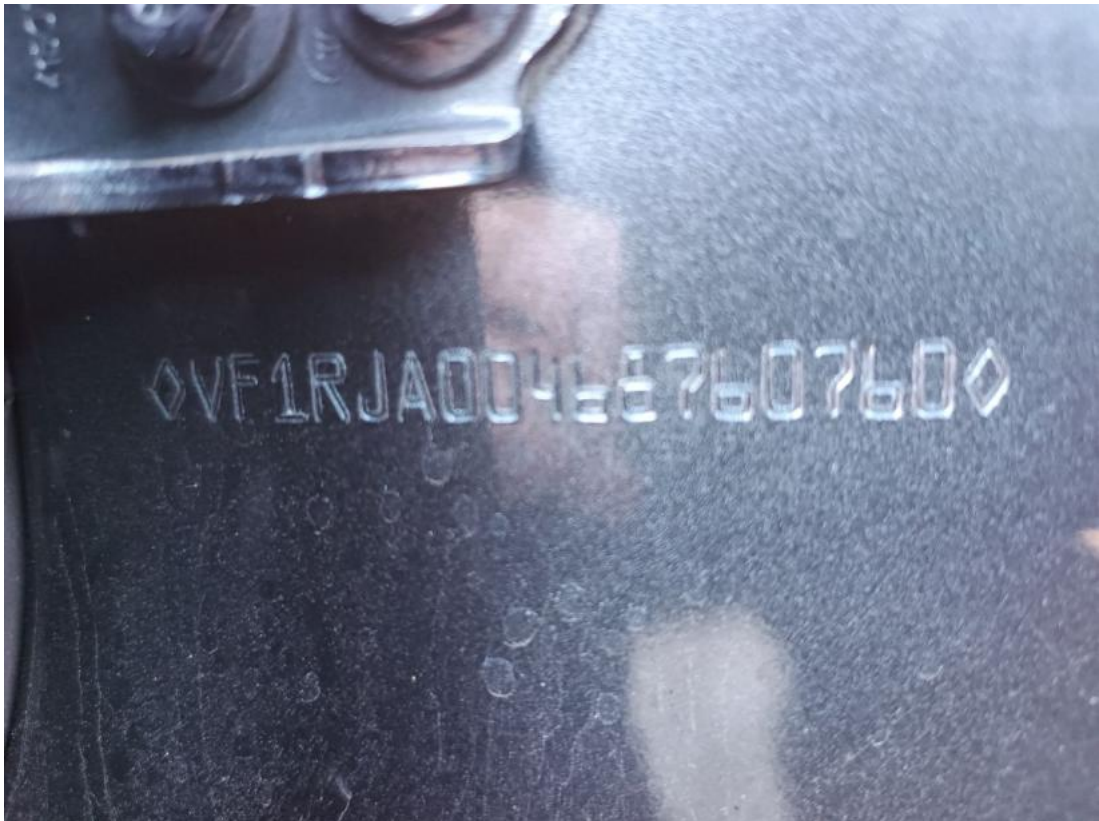

Fot. 13

Numer identyfikacyjny

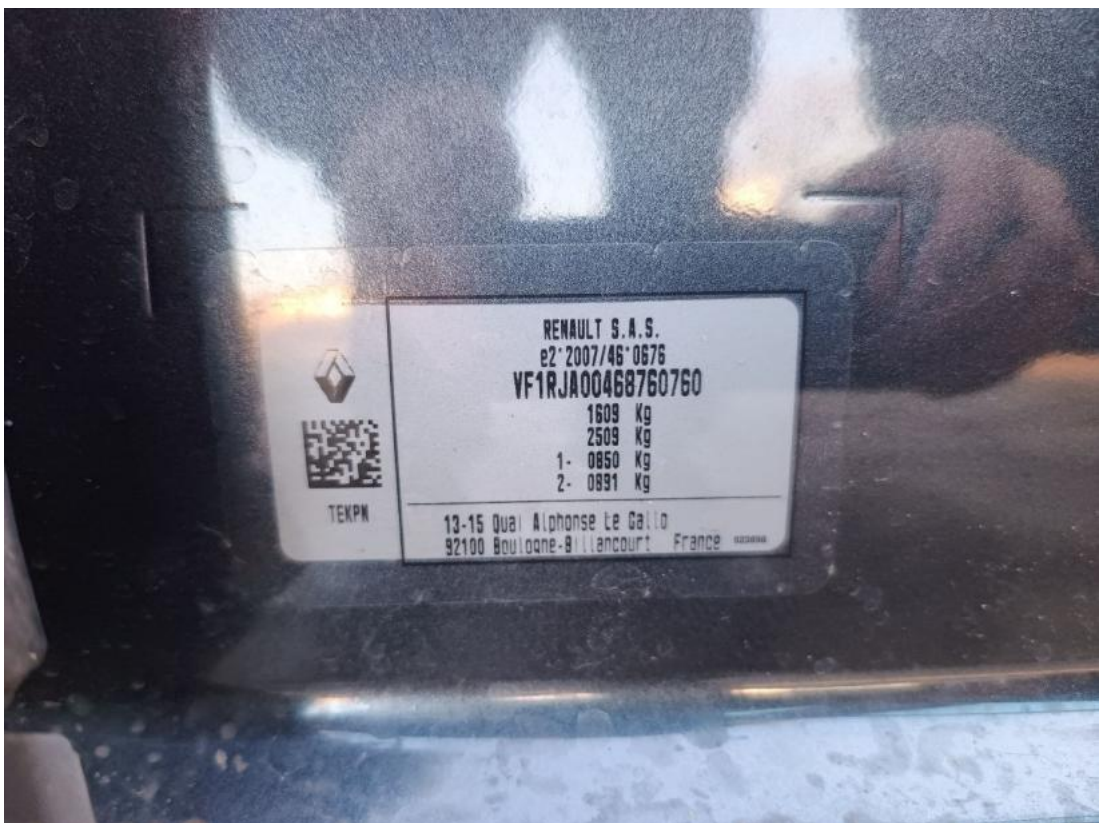

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

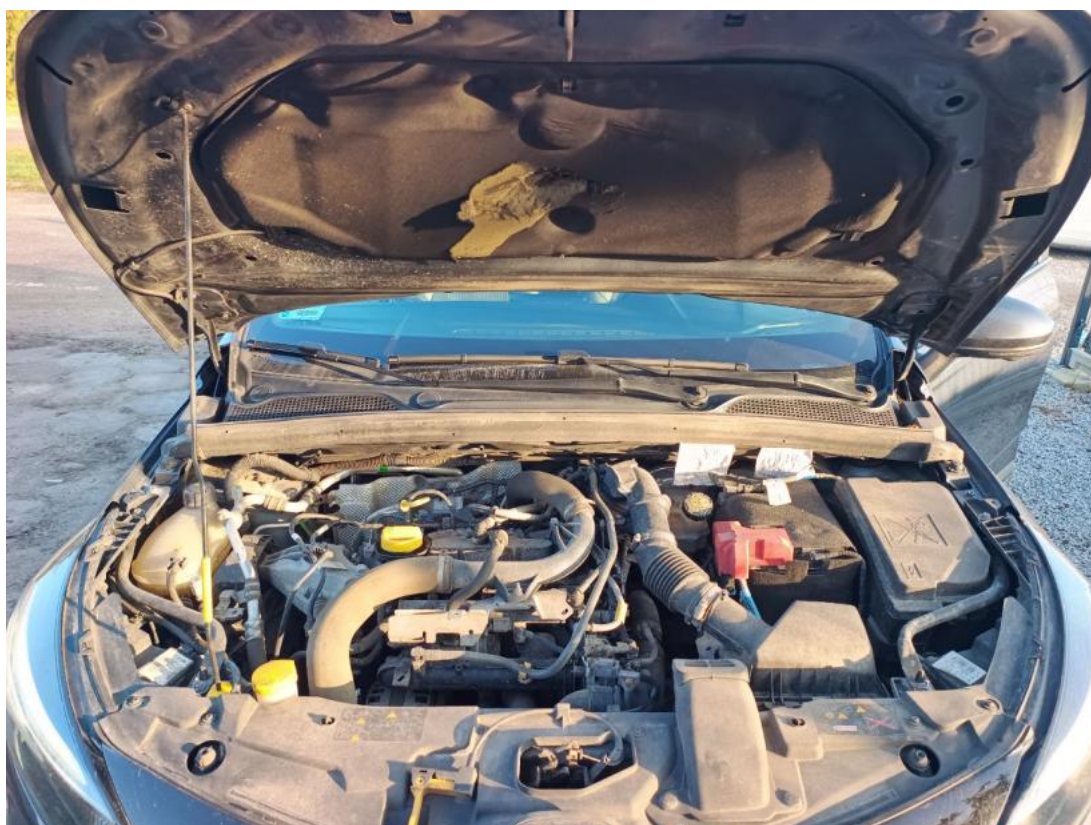

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

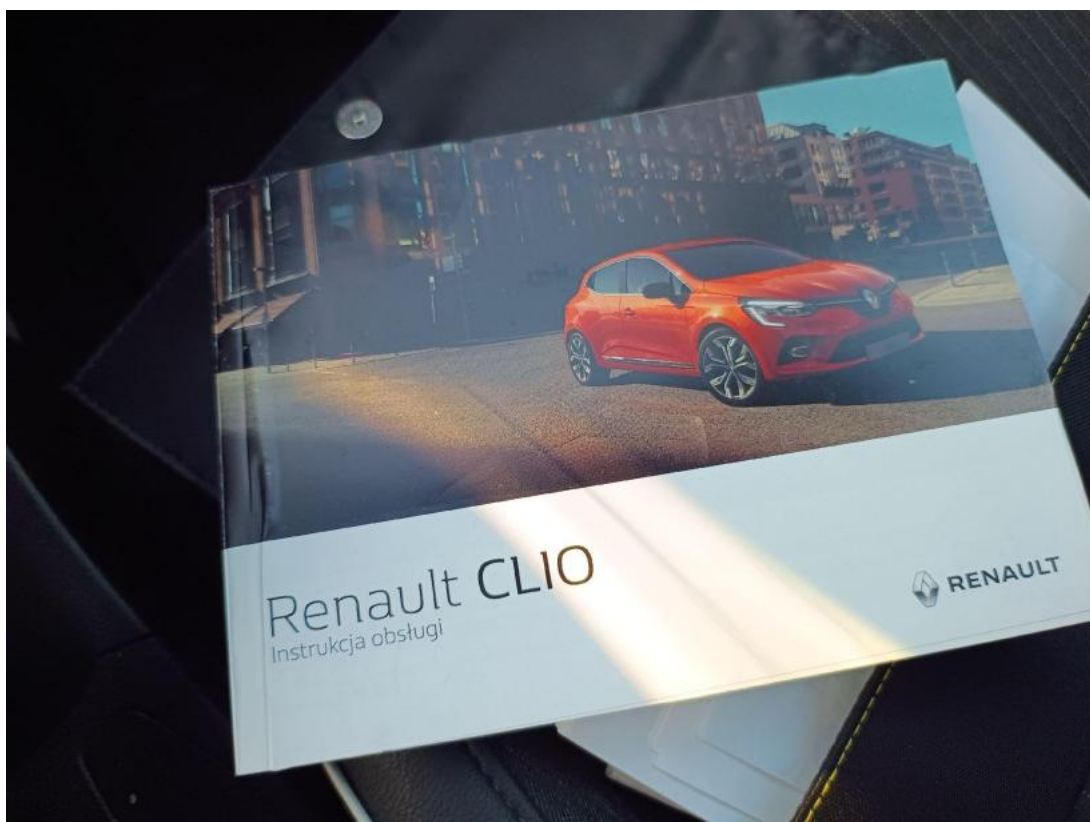

Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Błotnik przedni P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Klamka drzwi prz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Klamka drzwi prz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Klamka drzwi prz P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Klamka drzwi prz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Błotnik przedni L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik przedni L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 60

Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 62

Fotel prz. praw. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. praw.() - Inne 3



Fot. 64

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 66

Kanapa tyl. - Inne 1