

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217683/1/26-11401	Data raportu	09-01-2026
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/101853/25/12/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA8A51000K377747
Marka, model	BMW Seria 3 [F30/F80] 15-18
Typ, wersja	320i xDrive Advantage aut
Numer rejestracyjny	WZ8057W
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/135 kW
Stan licznika	225 218 km
Data 1. rej./rok prod.	22-05-2018/2018
Data nast. bad. techn.	14-05-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą światła mijania, Czujnik kolizji, Dodatkowe gniazda 12V, Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 16", V-Spoke 390, z ogumieniem, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Servotronic, Składane zagłówki tylne, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, Tapicerka tkaninowa Move, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Asystent świateł drogowych, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Diodowe reflektory przednie (LED), Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Ogrzewanie przednich foteli, Polska wersja językowa, Regulacja podparcia lędźwiowego w fotelach przednich, System nawigacji satelitarnej Business, Systemy asystujące kierowcę z ostrzeganiem przed kolizją i przekraczaniem ograniczenia prędkości, Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 92W	4,5 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 92W	4,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 92W	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER	205/60 16 92W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa ozdobna koła przód L	niekompletna	WY	0.2
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	1
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
8	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
9	Kierunkowskaz boczny R	odbarwienie		
10	Nakładka progu zewn. L	zabrudzenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
12	Zaślepka klamki R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

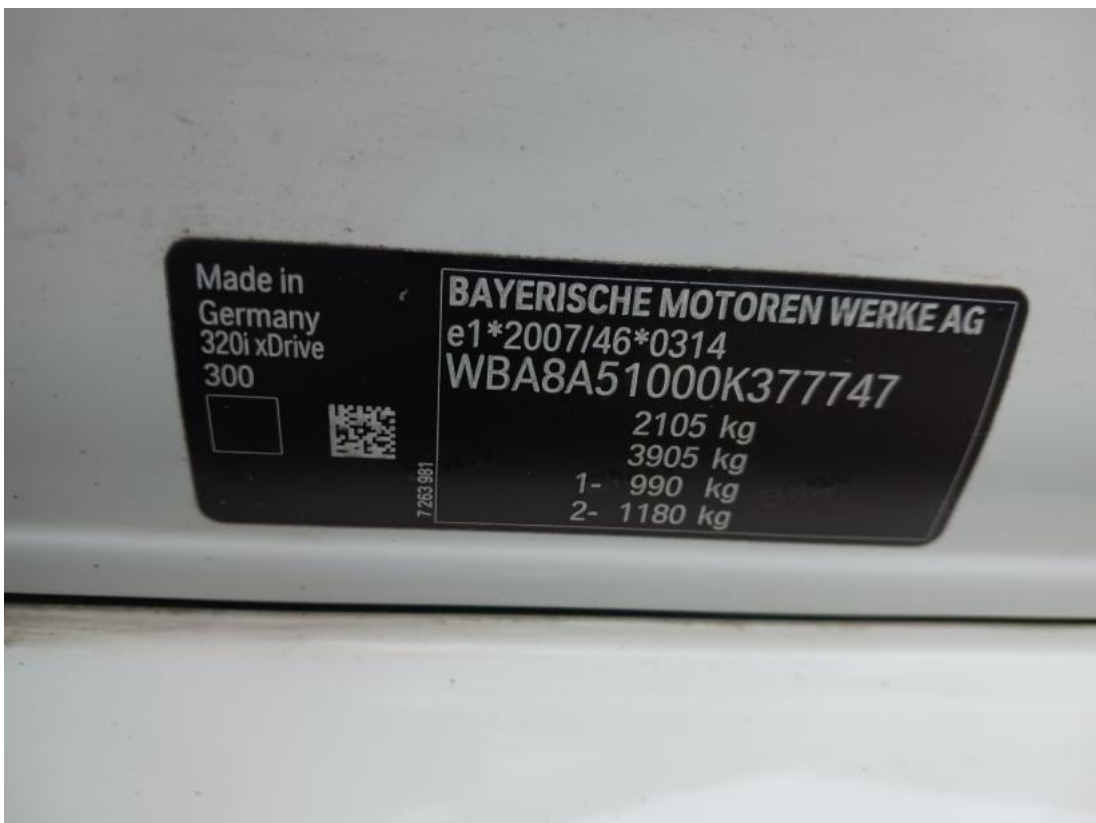

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a BMW wheel. The wheel features a silver multi-spoke alloy rim with a central BMW logo. The tire is black and has 'ENERGY Saver' and 'OUTSIDE' markings. The wheel is mounted on a dark, textured surface, possibly a curb or a patch of ground.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

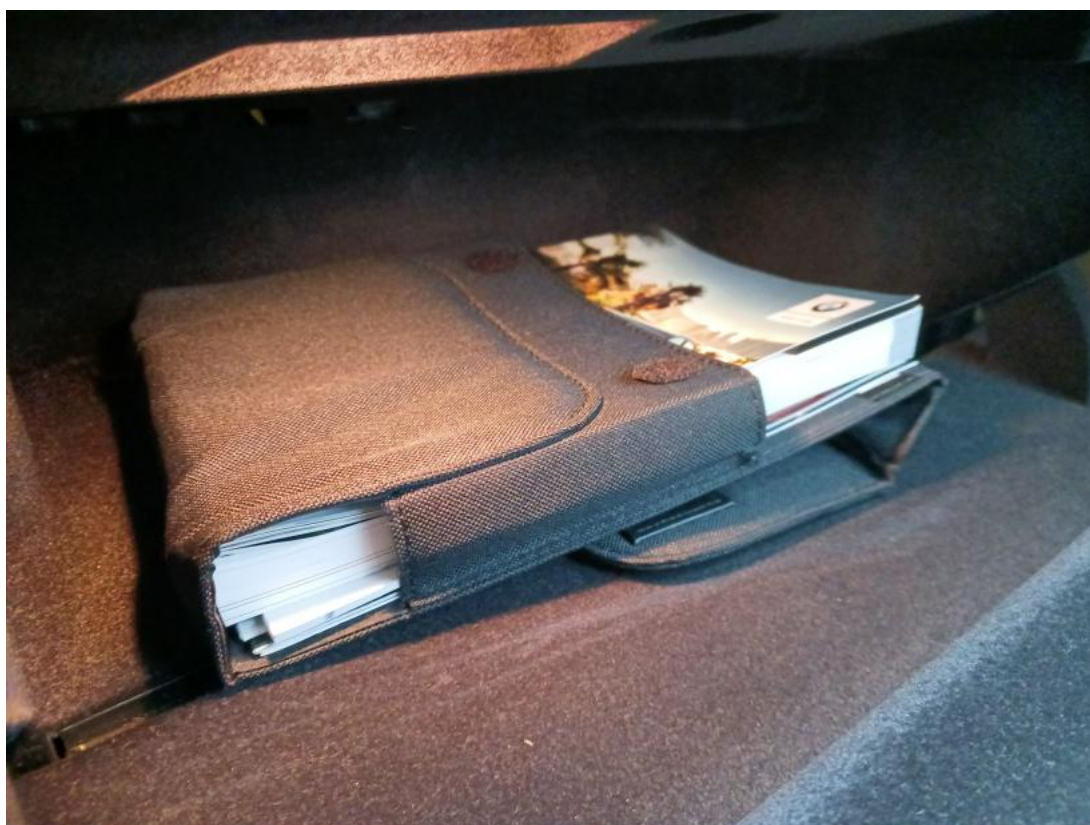

Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42


Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

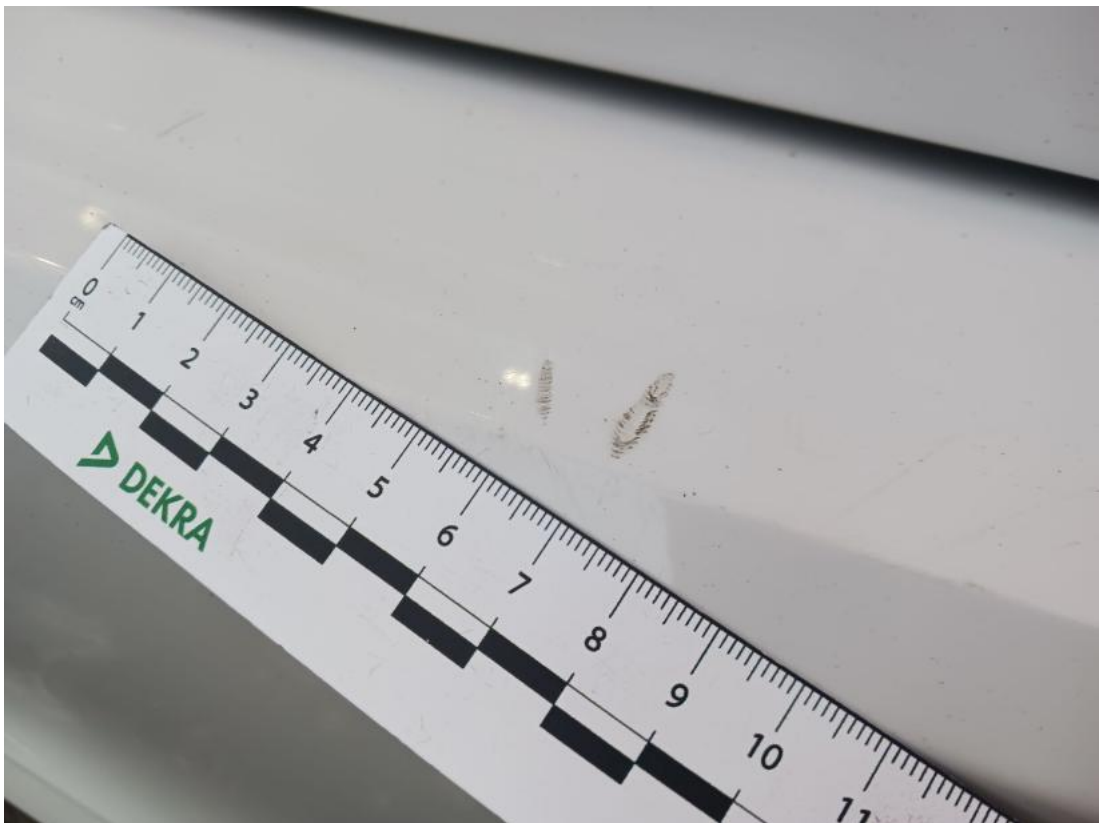

Fot. 44

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

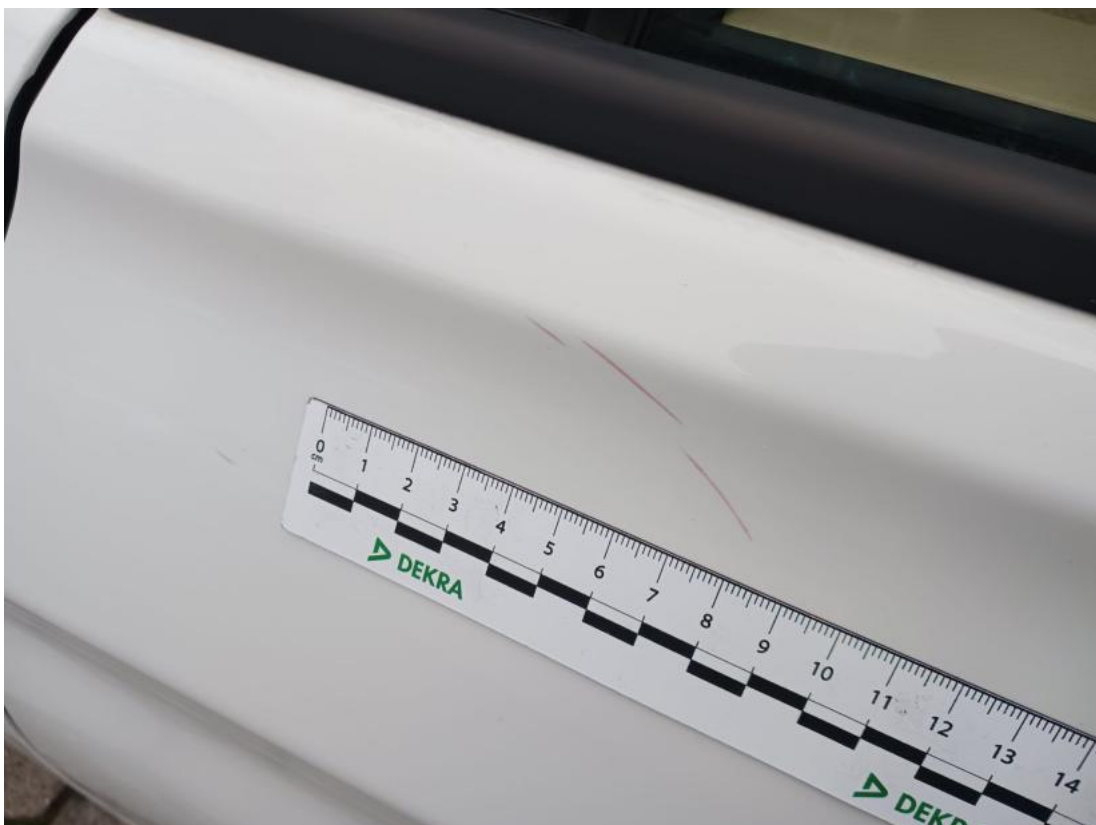

Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Kołpak przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1