

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217730/1/26-11401	Data raportu	12-01-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/102481/25/12/29	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBCJ7NP1K7031924
Marka, model	SKODA Superb III 15-19
Typ, wersja	Superb 2.0 TDI 4x4 Sportline ...
Numer rejestracyjny	WD4606T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/140 kW
Stan licznika	179 192 km
Data 1. rej./rok prod.	18-01-2019/2018
Data nast. bad. techn.	17-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall - wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czarny tylny dyfuzor i ozdobna atrapa układu wydechowego, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dekor Carbon w kolorze czarnym, Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED, Dywaniki z przeszyciami w kolorze srebrnym, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektryczne sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 19 VEGA antracyt z ogumieniem, Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Fotele sportowe - przód z przeszyciami w kolorze srebrnym, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja rekuperacji energii, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, HMI Sport - podgląd temperatury oleju i płynu chłodzącego oraz wskaźnik siły odśrodkowej, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica wielo. 3 ram. skórzana z łopatkami zmiany biegów (obsługa: radio i GSM) z pak. skórzany, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki wewnętrzne z podświetleniem LED, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Lakier uni, Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lampy tylne w technologii LED, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwy boczne, ozdobny element w kolorze czarnym, Listwy progowe przednie - ozdobne, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane, Lusterka boczne z funkcją p/ślepieniową i pamięcią ustawień, Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z funkcją p/ślepieniową, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Nakładki na pedały w kolorze srebrnym, Obicie wewnętrzne drzwi z elementami Alcantary, Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich i tylnych, Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej, Oświetlenie bagażnika, Podsufitka w kolorze czarnym, Podłokietnik Jumbo Box, Podświetlenie LED dekoru, lampek do czytania z przodu i z tyłu, oświetlenie miejsca na nogi, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Radio Bolero (MP3, SD, USB, Aux-in, obsługa głosowa, ICC), Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Spoiler tylny w kolorze czarnym, Spryskiwacze lamp przednich, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka łączona - skóra/skóra ekologiczna/Alcantara, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylnie oparcie składane, dzielone, Tylny podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, Wybór profilu jazdy - Driving mode selection, Wykończenie wnętrza w kolorze chromu, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie sportowe, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z czarnym wnętrzem, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Blind Spot Detection z Rear Traffic Allert - monit. martwego pola ze wspom. wyjazdu z miej. parking., Kamera ułatwiająca parkowanie, Ogrzewanie przednich foteli, Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W, System nawigacji Amundsen z mapą Europy i usługą Map Care (SD, USB, Aux-in, MP3, obsł. głos., ICC), Tempomat adaptacyjny do 160 km/h (adaptive cruise assist)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, V906	215/55 17 98V	7,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, V906	215/55 17 98V	7,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, V906	215/55 17 98V	7,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, V906	215/55 17 98V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150

7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, pęknięcia powłoki lakierowej, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
4	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.8
5	Próg R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Słupek środkowy (B) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
8	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
9	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
10	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Zestaw naprawczy koła



Fot. 30
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 32

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 34
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

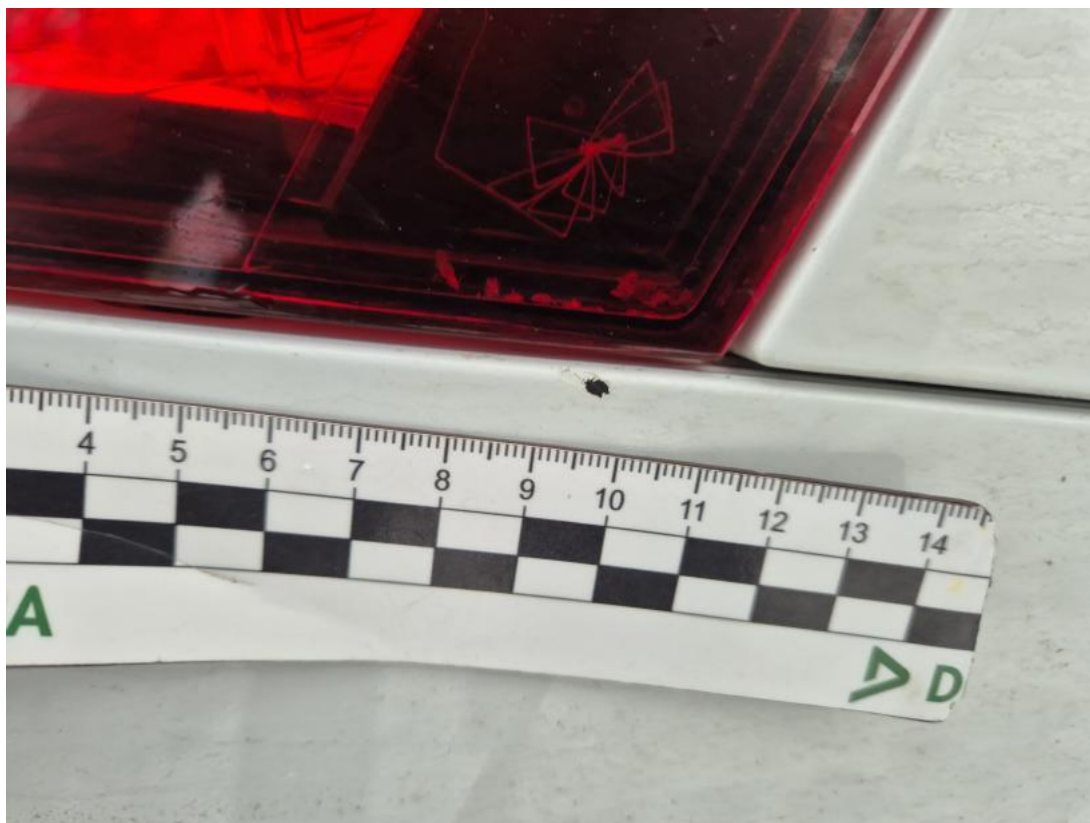

Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

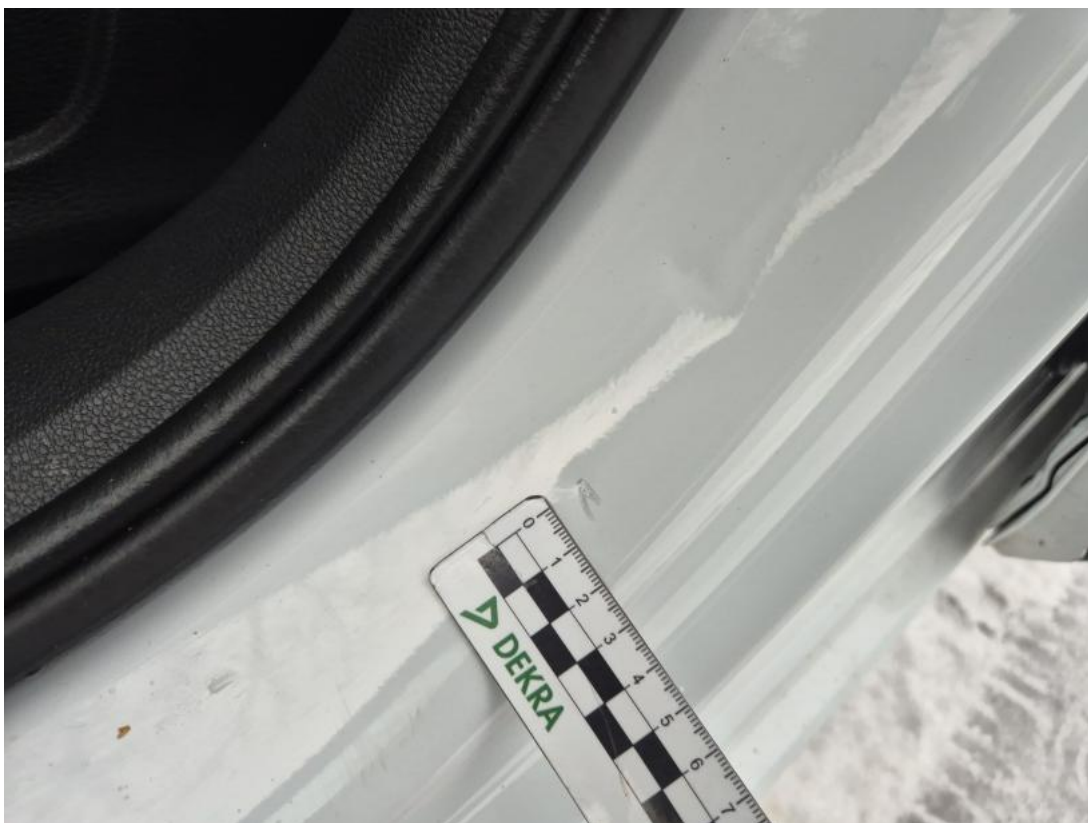

Fot. 47

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1