

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08520/11/25-15201	Data raportu	28-11-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	27-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/88829/25/11/17	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VBF8EC0H8103298
Marka, model	OPEL Astra V Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra V 1.4 T Dynamic
Numer rejestracyjny	KK65092
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1399 ccm/110 kW
Stan licznika	153 146 km
Data 1. rej./rok prod.	22-08-2017/2017
Data nast. bad. techn.	17-12-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy, Chromowane zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, Czarna podsufitka, Czujnik deszczu, ESP + TCS, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Kamera Opel Eye(zaw. sys. ostrzegania przed kolizją, niezamierzoną zmianą pasa ruchu i rozp. znaków), Kierownica skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna przesuwana z podłokietnikiem i zamkniętym schowkiem, Lampki do czytania z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Przyciski sterowania na kierownicy, Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat, Relingi dachowe, chromowane, Spoiler tylny, System Opel OnStar, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali), Tapicerka materiałowa, Tapicerka materiałowa czarna, fotele przednie typu "Sport", kieszenie z tyłu oparc przednich foteli, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tryb układu jezdny Sport, Tylnie oparcie składane, dzielone 60:40, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Kierowcy Plus, Pakiet Ochronny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, SPORT CONTROL 2	225/45 R17 91Y	6,0 mm
	lewe	FULDA, SPORT CONTROL 2	225/45 R17 91Y	6,0 mm
tylna	prawe	FULDA, SPORT CONTROL 2	225/45 R17 91Y	6,0 mm
	lewe	FULDA, SPORT CONTROL 2	225/45 R17 91Y	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Próg lewy	150 - 200
3	Drzwi przednie prawe	150 - 200
4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	inne	WY	1
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
4	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.6
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.6
6	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie	WY	0.4
7	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie	WY	0.3
8	Opona 225 / 45 / R / 17Y 0.0mm VL	pęknięcie/rozerwanie	WY	
9	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie	NA	1.2
10	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	
11	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
12	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie		
13	Rama drzwi góra, R	zarysowanie		
14	Próg L	wgniecenie		
15	Próg R	zarysowanie		
16	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
17	Pokrywa tylna	zarysowanie		
18	Nakładka słupka C R	zarysowanie		
19	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
20	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

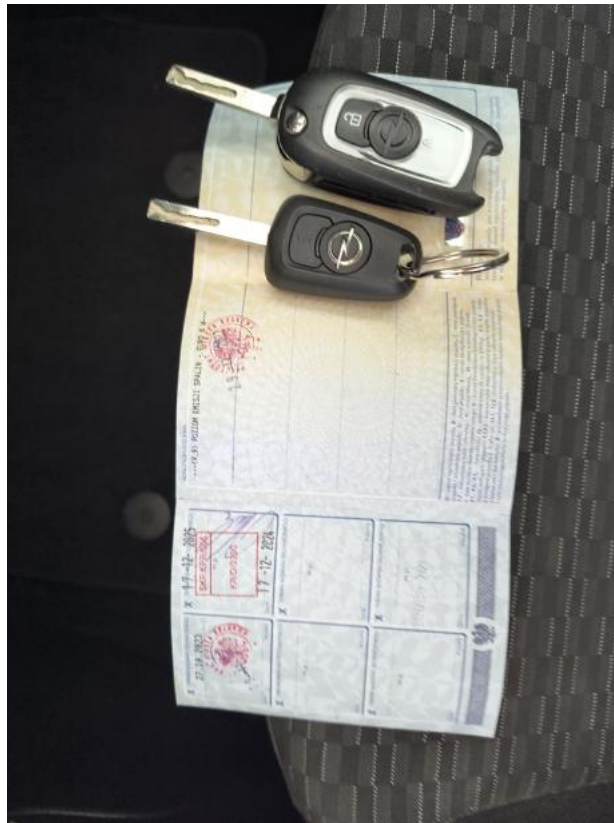

Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 40

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Rama dachu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Rama dachu P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60


Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Próg L - zdjęcie poglądowe 2

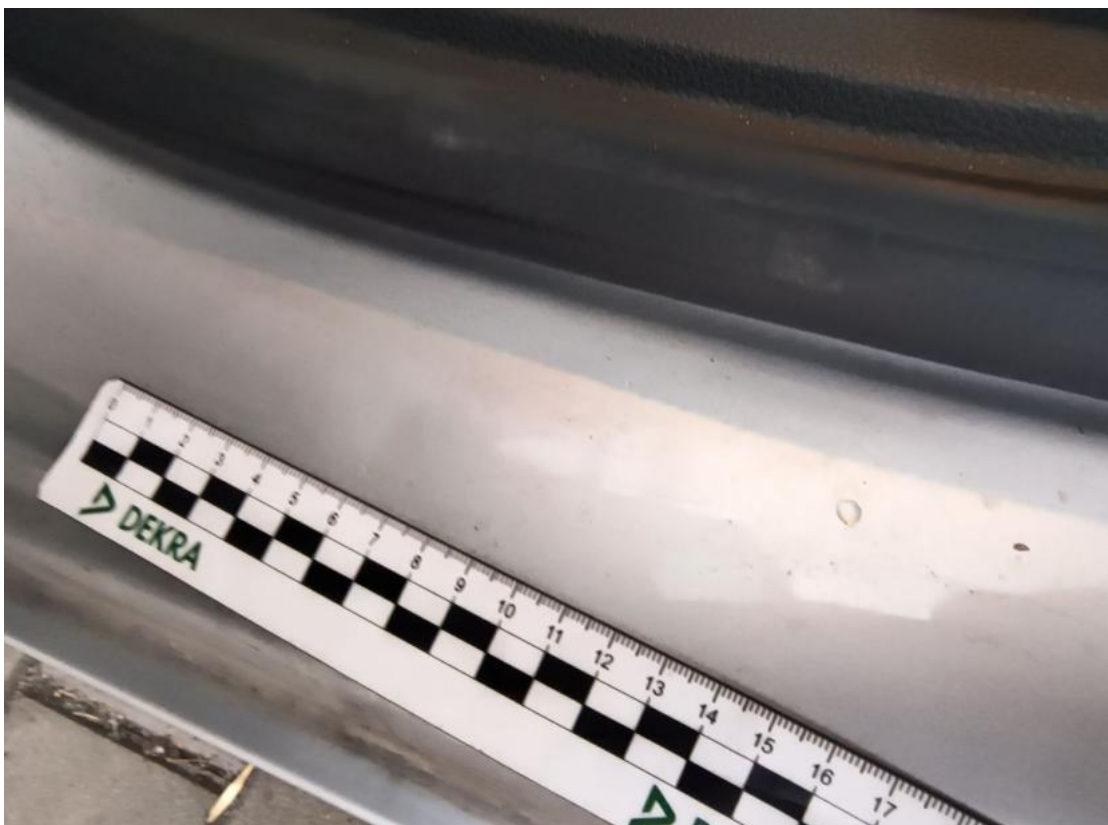

Fot. 62

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

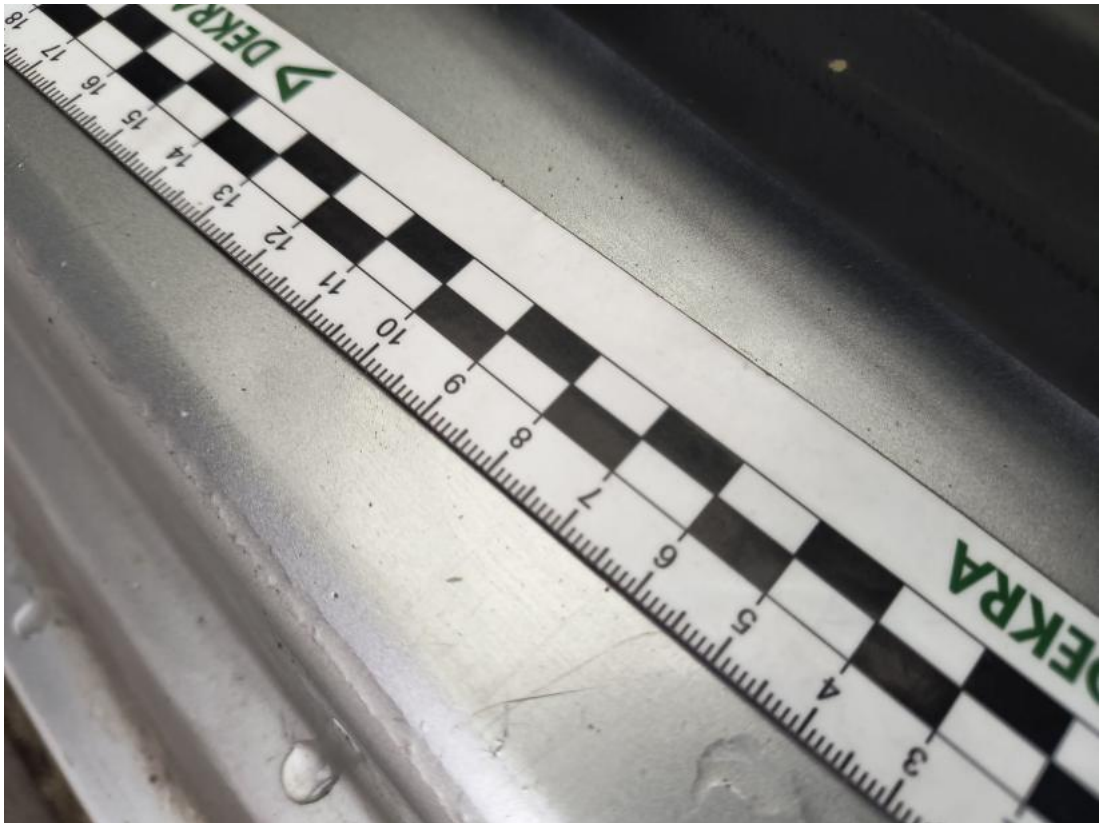

Fot. 63

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Felga Aluminiowa przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66

Felga Aluminiowa przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Opona przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Reflektor L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 72

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

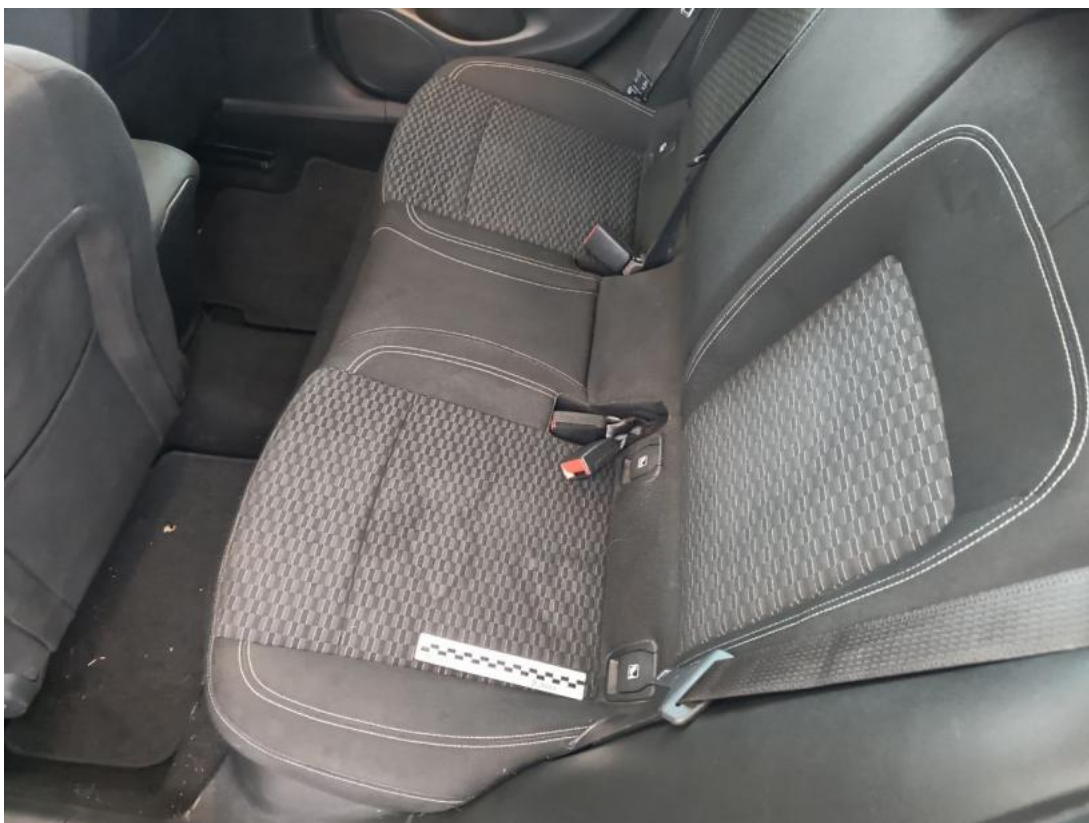

Fot. 73

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Ostony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Ostony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 78

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 82

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 84

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3