

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217728/1/26-11401	Data raportu	12-01-2026
Rzeczoznawcy	Andrzej Sosnowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/102669/25/12/29	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBE66NH6H4550857
Marka, model	SKODA Rapid Spaceback 13-17
Typ, wersja	Rapid Spb. 1.2 TSI Style
Numer rejestracyjny	KR5XF61
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1197 ccm/81 kW
Stan licznika	122 824 km
Data 1. rej./rok prod.	13-07-2017/2017
Data nast. bad. techn.	03-07-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4/5 zagłówki, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Bluetooth, Chromowana obwódka atrapy chłodnicy, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dekor Dark Brushed, Driver Activity Assistant - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Dywaniki podłogowe, przód i tył, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 DIONE z ogumieniem 215/45, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo AUX-IN, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lampki do czytania - przód, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne z funkcją p/osłepieniową, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewanie przednich foteli, Osłony progowe w kolorze czarnym matowym, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Skoda Auto Swing CD/MP3, System Start-Stop, Szyby barwione, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Trzecie światło STOP, Tyłne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, KINERGY 4S	195/55 16 87H	3,5 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY 4S	195/55 16 87H	3,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, KINERGY 4S	195/55 16 87H	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, KINERGY 4S	195/55 16 87H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Błotnik przedni L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Słupek przedni (A) R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
7	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
9	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
12	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
13	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
14	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		
15	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a curved, metallic component, possibly a brake drum or a flywheel, showing significant wear and discoloration. The surface is dark and textured, with visible concentric rings and some lighter, possibly rusted or pitted areas. The component is mounted on a larger, lighter-colored metal structure. In the background, there are some black cables and mechanical parts, suggesting an industrial or automotive setting.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

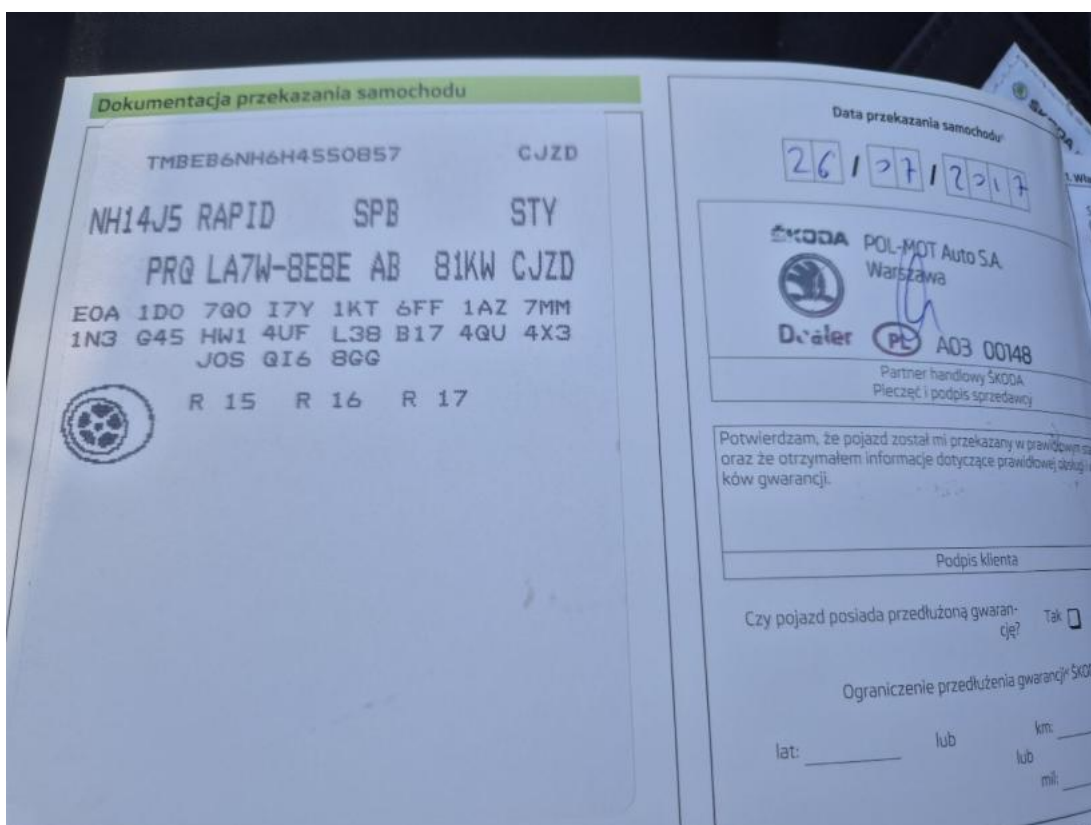

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

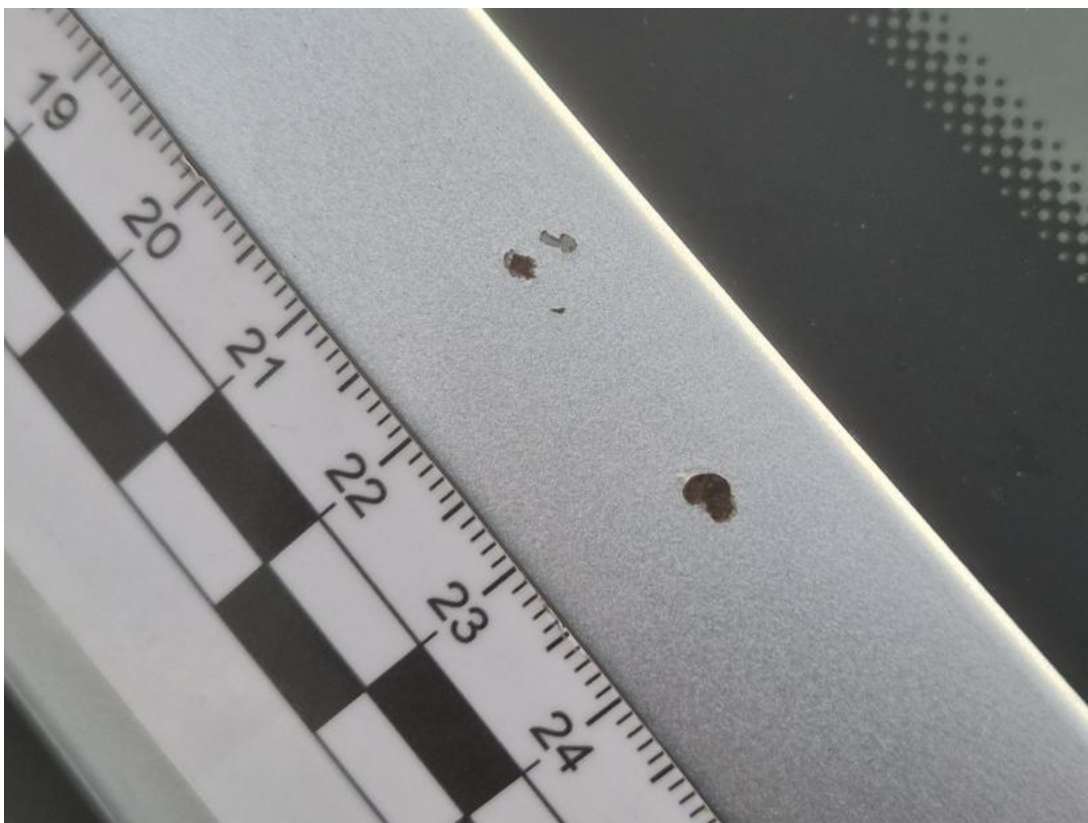

Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Próg P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59


Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

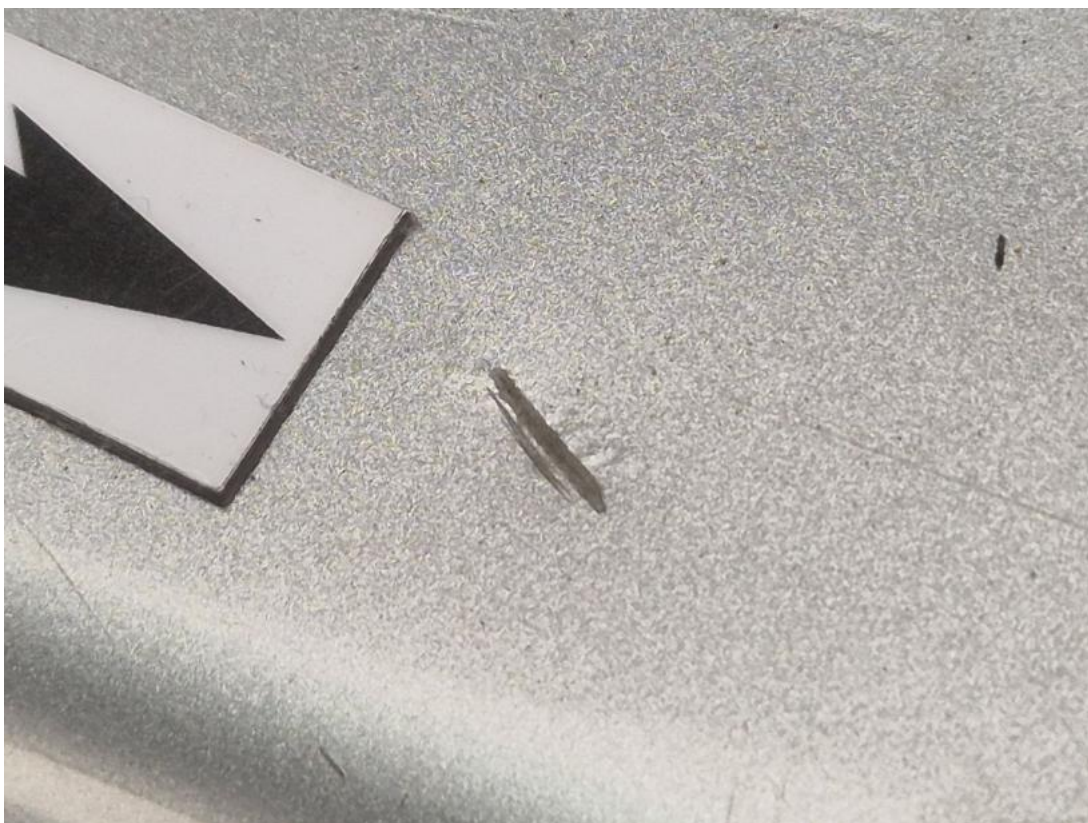

Fot. 61

Próg L - Inne 1



Fot. 62

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. lew. - Inne 1