

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218181/2/26-11401	Data raportu	09-02-2026
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-02-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/08741/26/02/03	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WV2ZZZ2KZX040987
Marka, model	VOLKSWAGEN Caddy 15-20
Typ, wersja	Caddy Maxi 2.0 TDI Comfortline
Numer rejestracyjny	WZ6538V
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	188 442 km
Data 1. rej./rok prod.	20-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	19-12-2026
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach, Czujnik ciśnienia w oponach (sygnalizacja spadku ciśnienia), Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie, Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania), El. podnoszenie szyb, przód, Filtr cząstek stałych (DPF), Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją wysokości + schowki-szuflady pod fotelami, Immobilizer, Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy MFA, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Relingi dachowe, Składane stoliki w oparciach foteli, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu, System Strat/Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, System automatycznego hamowania po kolizji, System radiowy Composition Colour z 5-calowym kolorowym ekranem dotykowym i sześcioma głośnikami, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, Szyby termoizolujące, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Pandu, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Wspomaganie kierownicy zależnie od prędkości- Servotronic, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Alarm antywałamaniowy, Felgi aluminiowe 17 Rockhampton z ogumieniem 205/50, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, Gniazdo 12V w kabinie kierowcy w półce na tablicy rozdzielczej (półka bez bez pokrywy), Kierownica wielofunkcyjna, skórzana i dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego w skórze, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym ekranem + system rozpoznający zmęczenie kierowcy, Lakier metalik, Lusterka boczne składane elektrycznie, ogrzewane, Pakiet Cool & Find, Relingi dachowe - srebrne, System wspomagający parkowanie - Park Assist, Zestaw 2 kluczy do zdalnego sterowania centralnym zamkiem

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	205/50 17 93W	2,0 mm
	lewe	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	205/50 17 93W	2,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	205/50 17 93W	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, CROSSCLIMATE 2	205/50 17 93W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Drzwi tylne lewe	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.7
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Lampa tylna kompletna L	połamana(y)	WY	0.3
4	Pokrywa ozdobna koła tył R	brak	WY	0.1
5	Nakładka przestrzeni bagażowej	brak	WY	0.2
6	Komplet nakładek pokrywy tylnej	pęknięcie	WY	0.3
7	Opona przód R	rozerwanie	WY	0.3
8	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
9	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
10	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
11	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
12	Próg/Słupki środkowy (B) R	ślady korozji	NA	0.5
13	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
14	Tylny panel boczny z ramą drzwi L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
15	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
16	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
17	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
18	Słupki przedni (A) z progiem L	rysa/odprysk		
19	Słupki przedni (A) z progiem R	rysa/odprysk		
20	Dach	rysa/odprysk		
21	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
22	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
23	Listwa boczna ochronna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
24	Listwa boczna ochronna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
25	Drzwi części ład.przesuwne R	wgniecenie/odkształcenie		
26	Tylny panel boczny z ramą drzwi R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

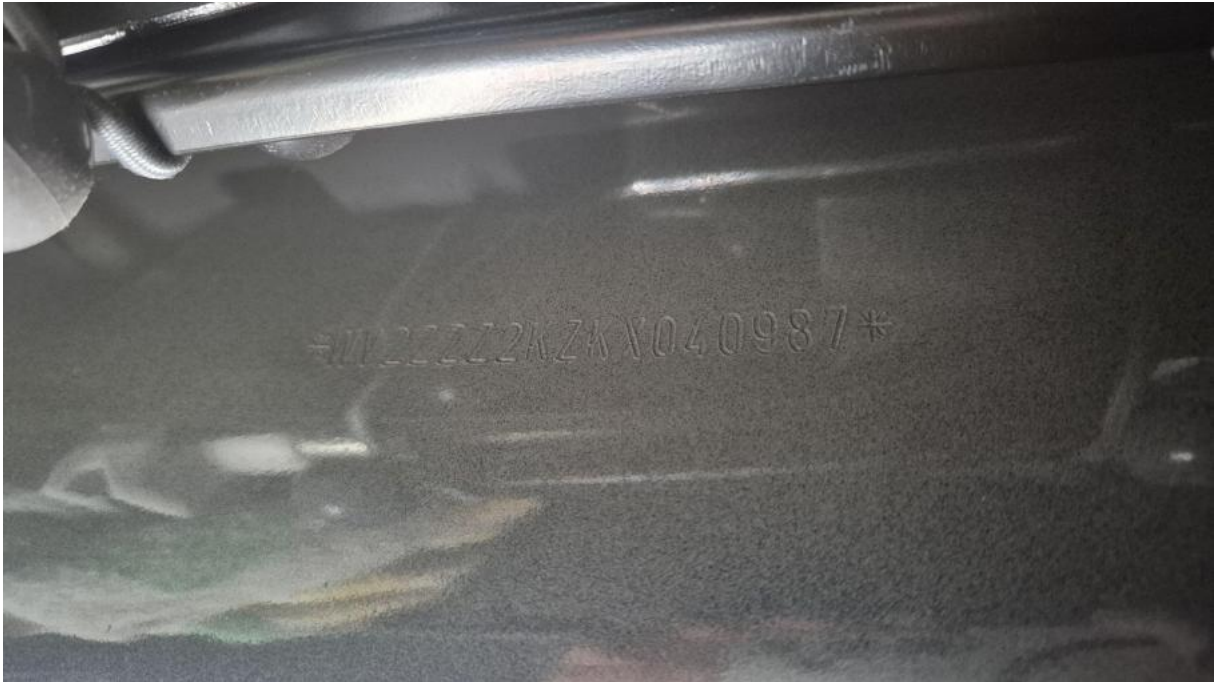

Fot. 13

Numer identyfikacyjny

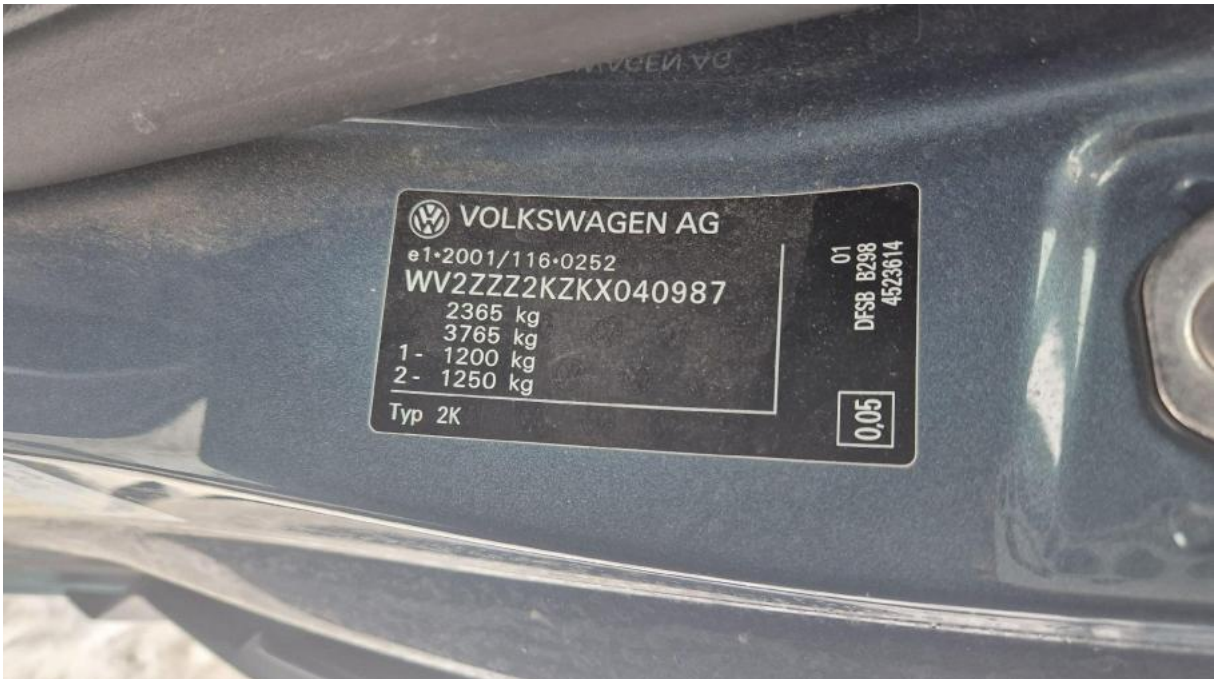

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa


[illegible]

Dowód rej. Str. 1




Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

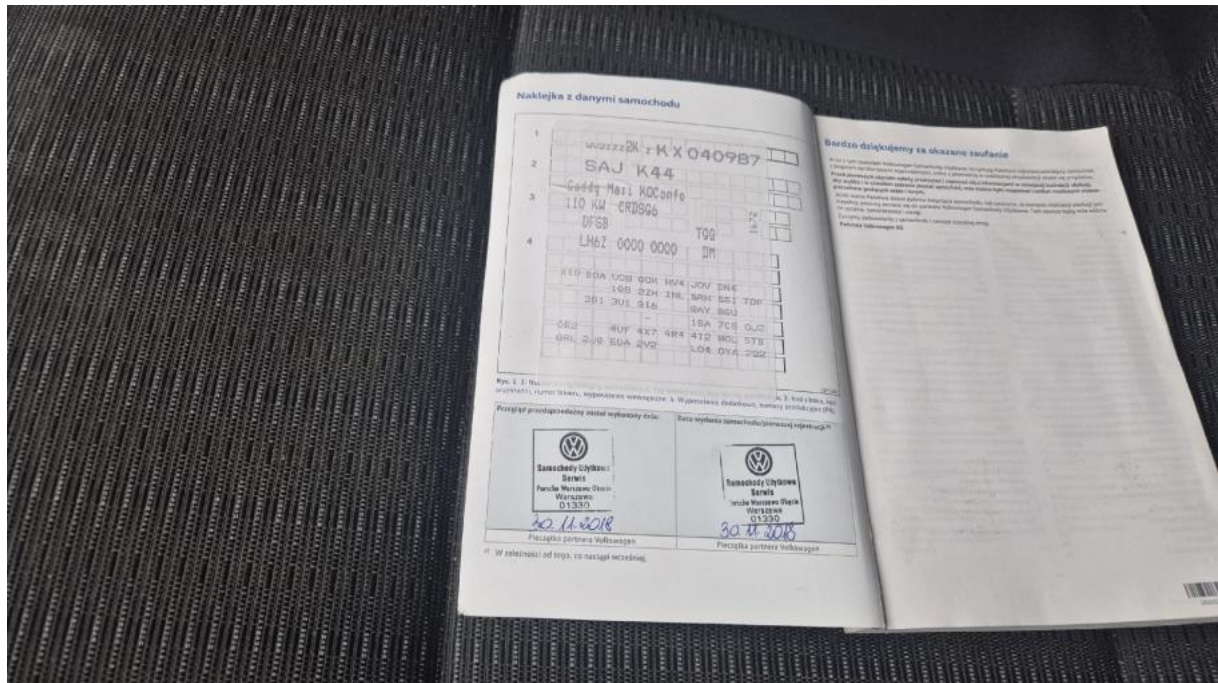

Fot. 33

Książka serwisowa – dane

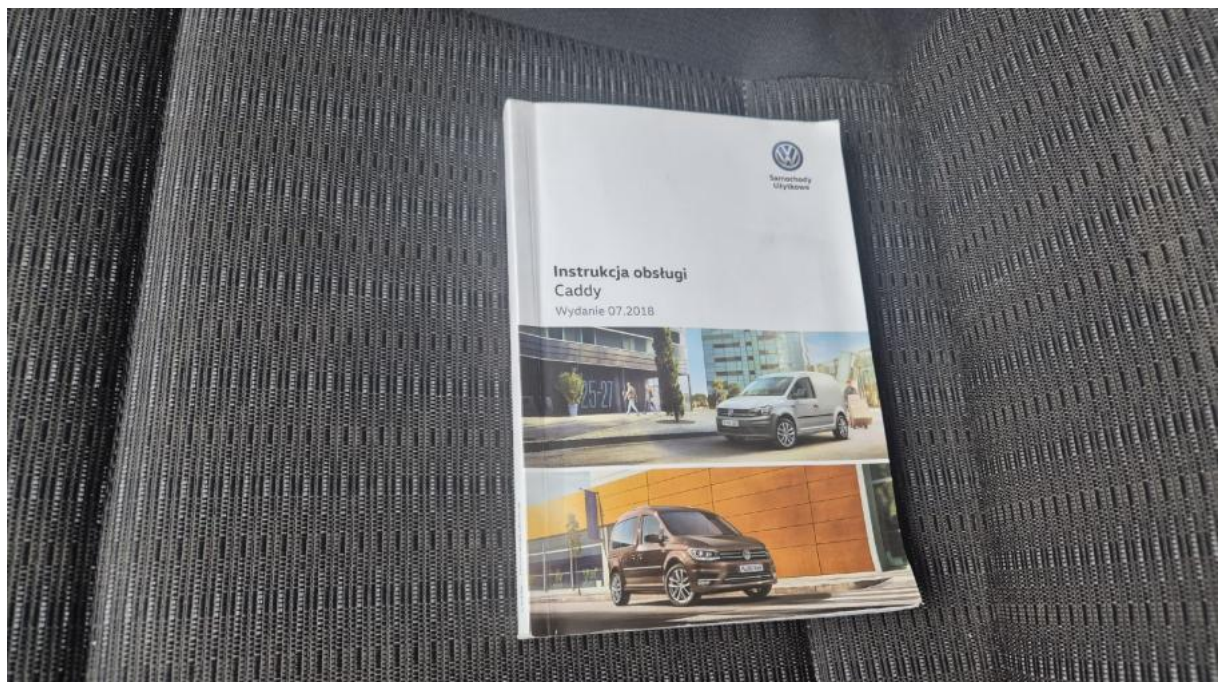

Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

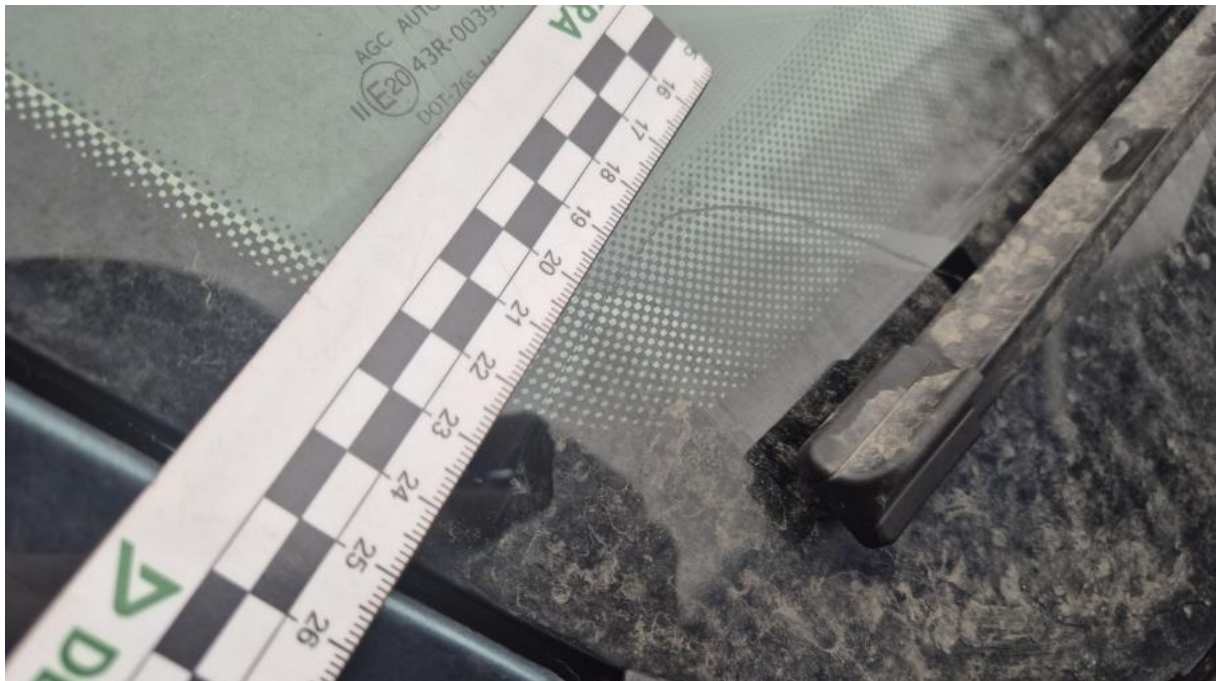

Fot. 42

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 46

Łótnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pokrywy bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 70

Lampa tylna zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 80

Podsufitka - Inne 1