

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218028/1/26-11401	Data raportu	29-01-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	27-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/05502/26/01/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZAR94000007455501
Marka, model	ALFA ROMEO Giulietta 16-21
Typ, wersja	Giulietta 1.4 TB MultiAir Super ...
Numer rejestracyjny	WZ3432T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1368 ccm/125 kW
Stan licznika	137 781 km
Data 1. rej./rok prod.	03-11-2016/2016
Data nast. bad. techn.	03-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR, Airbag 6 sztuk: czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Dodatkowe gniazdo 12V, Dywaniki, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Kierownica skórzana, Kierownica z obsługą radia i telefonu, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa, Komputer pokładowy, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, MSR - Kontrola hamowania silnikiem poprzez centralkę silnika, Nawiewy wentylacji na tylną kanapę, Panel deski rozdzielczej w szarym wykończeniu, Podłokietnik tylny ze schowkiem, Podłokietnik z przodu, Radio UConnect TM z ekranem dotykowym 5-calowym, Bluetooth, ster. głosem, AUX i USB, Sportowe wykończenie zegarów, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, Sygnalizacja momentu zmiany biegu, System Alfa DNA - wybór trybu jazdy, System Hill Holder, System Pre-Fill - układ skracający czas reakcji pedału hamulca w przypadku awaryjnego hamowania, System Start&Stop, System stabilizacji toru jazdy VDC z samoblokującym mechanizmem różnicowym Alfa Q2, System wspomagania hamowania siły hamowania, Szyba przednia z paskiem przeciwsłonecznym, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone 40/20/40, Tylny spoiler, Uconnect Live, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Światła tylne LED, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Fotel pasażera z mech. regulacją wysokości, Lakier metalik, Listwy progowe aluminiowe, Pakiet Lux, Reflektory bi-ksenonowe z funkcją AFS, Spryskiwacze lamp przednich, Tapicerka skórzana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO WINTER	205/55 16 91H	8,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO WINTER	205/55 16 91H	8,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO WINTER	205/55 16 91H	8,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO WINTER	205/55 16 91H	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okladzina zderzaka przedniego	połamana(y)	WY	1.3
2	Oslona chłodnicy, kpl.	połamana(y)	WY	
3	Szyba prz. barwiona aterm. z pask. barw.	pęknięcie	WY	1.7
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
6	Blotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Blotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
11	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
12	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

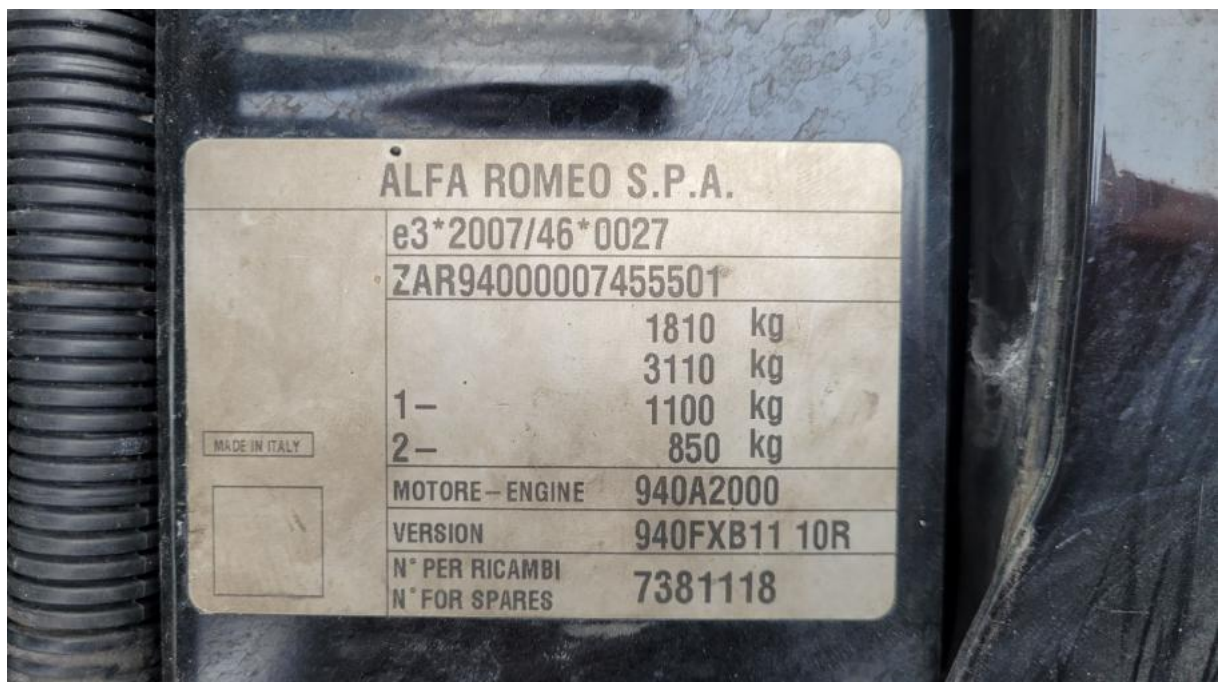

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

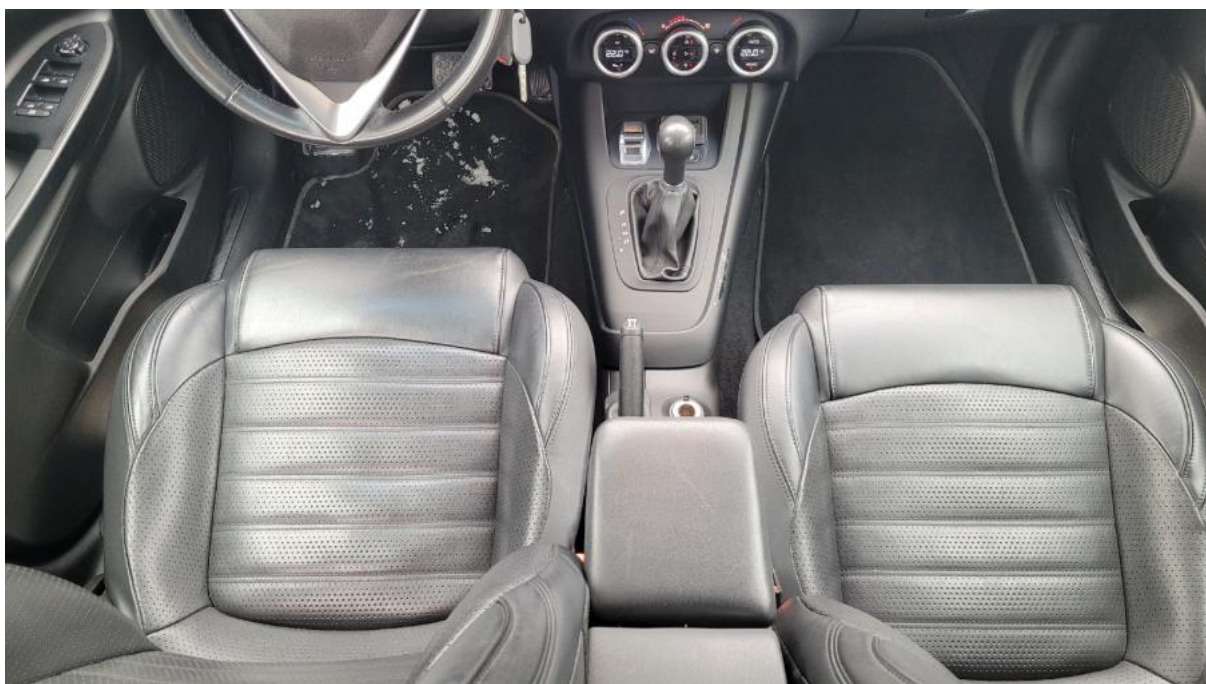

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane

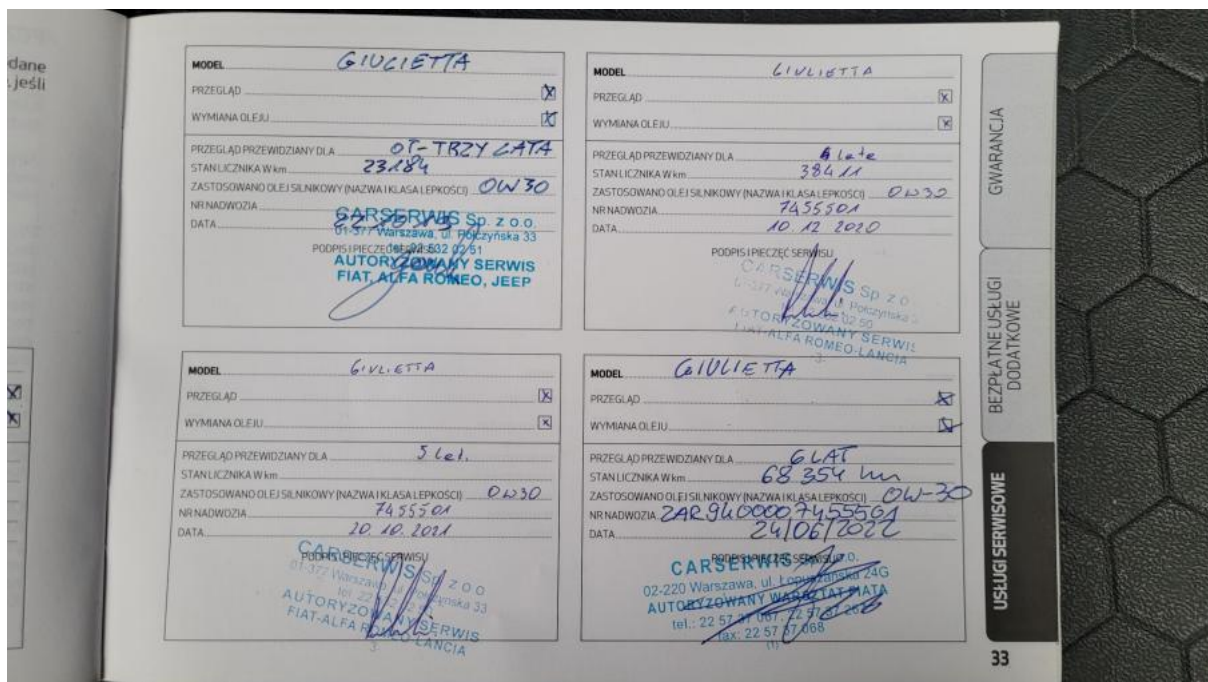

Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Instrukcje




Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

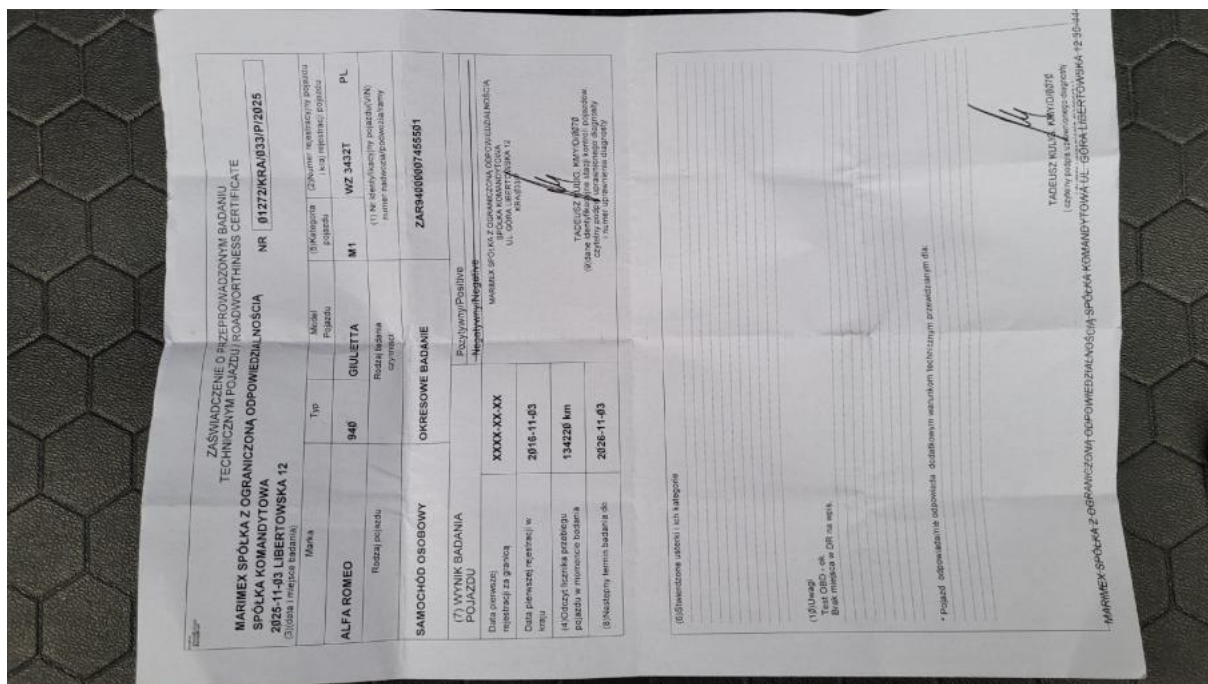


Fot. 17
Zdjęcie do protokołu

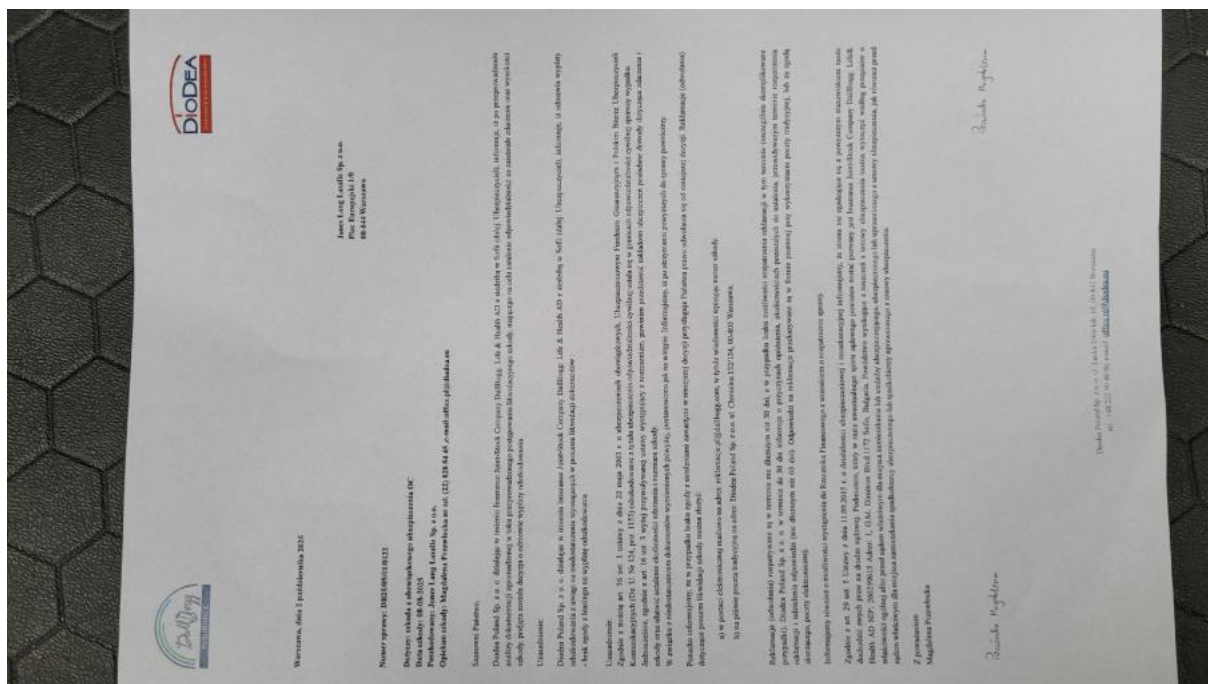

Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

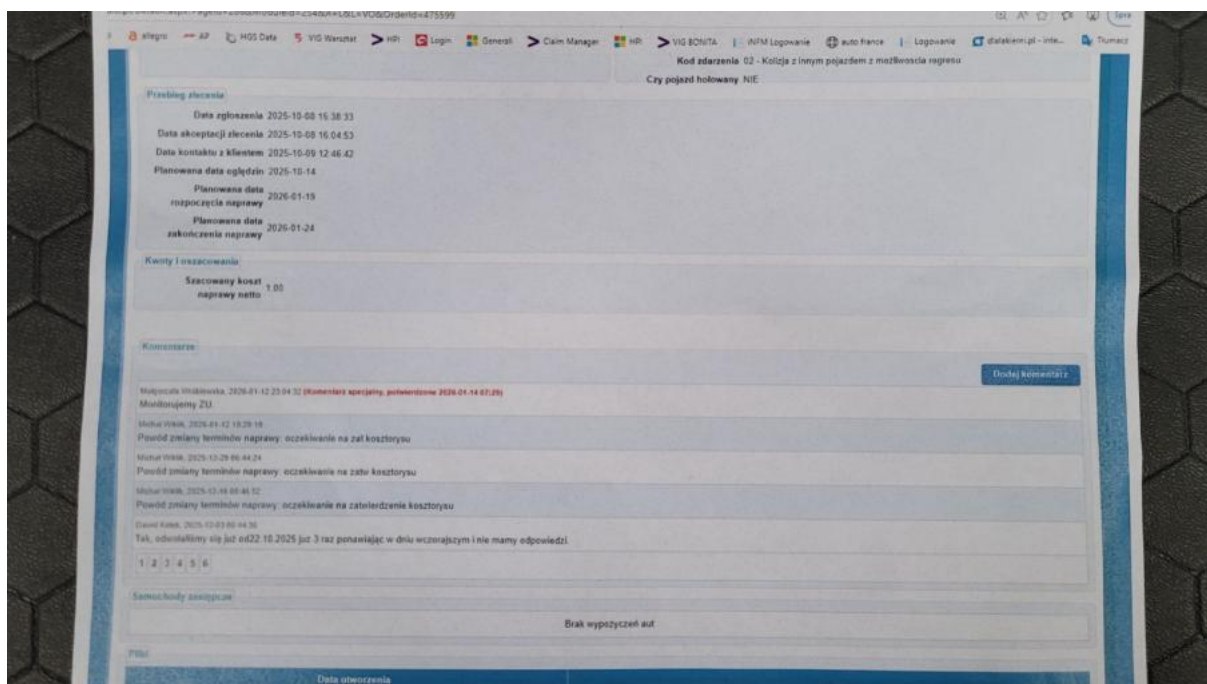

Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Atrapa przednia - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Atrapa przednia - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Atrapa przednia() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 46

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

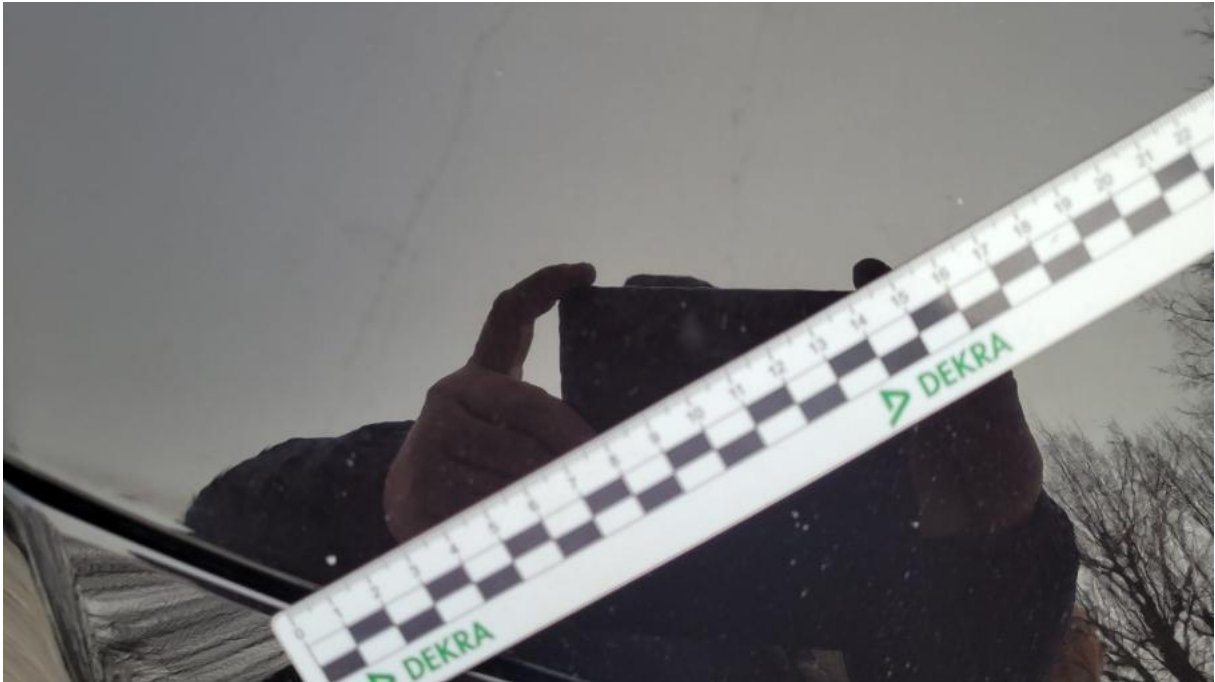

Fot. 47

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64


Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65


Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1

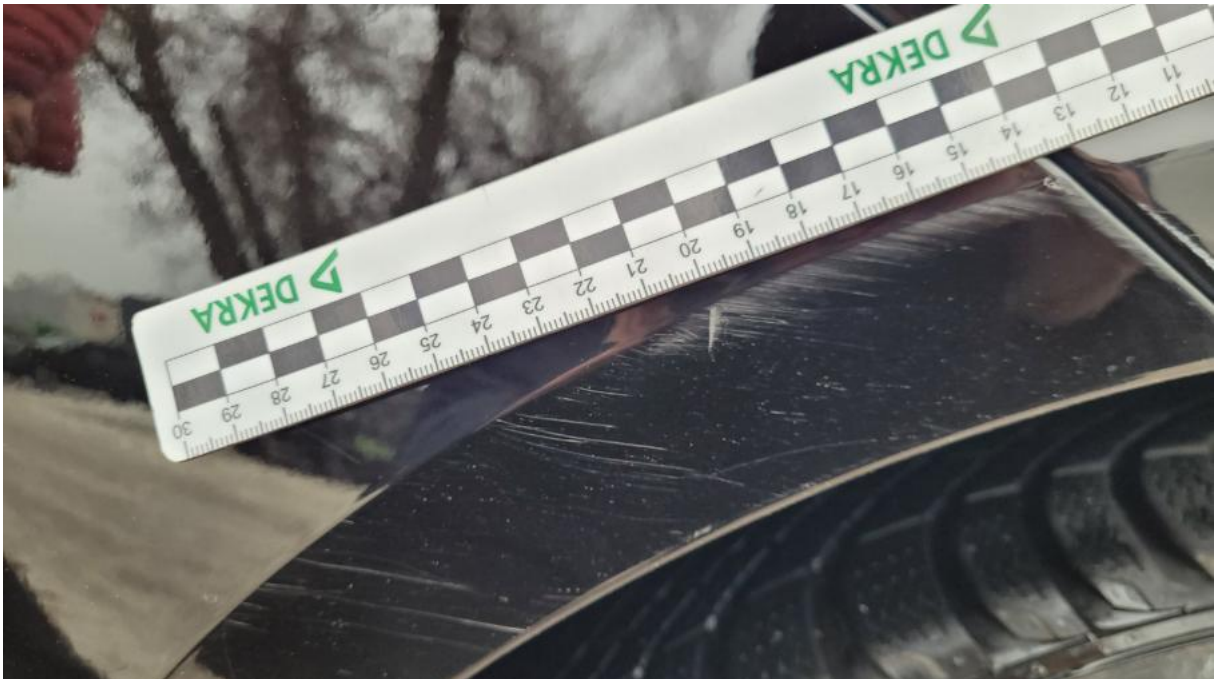

Fot. 66

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

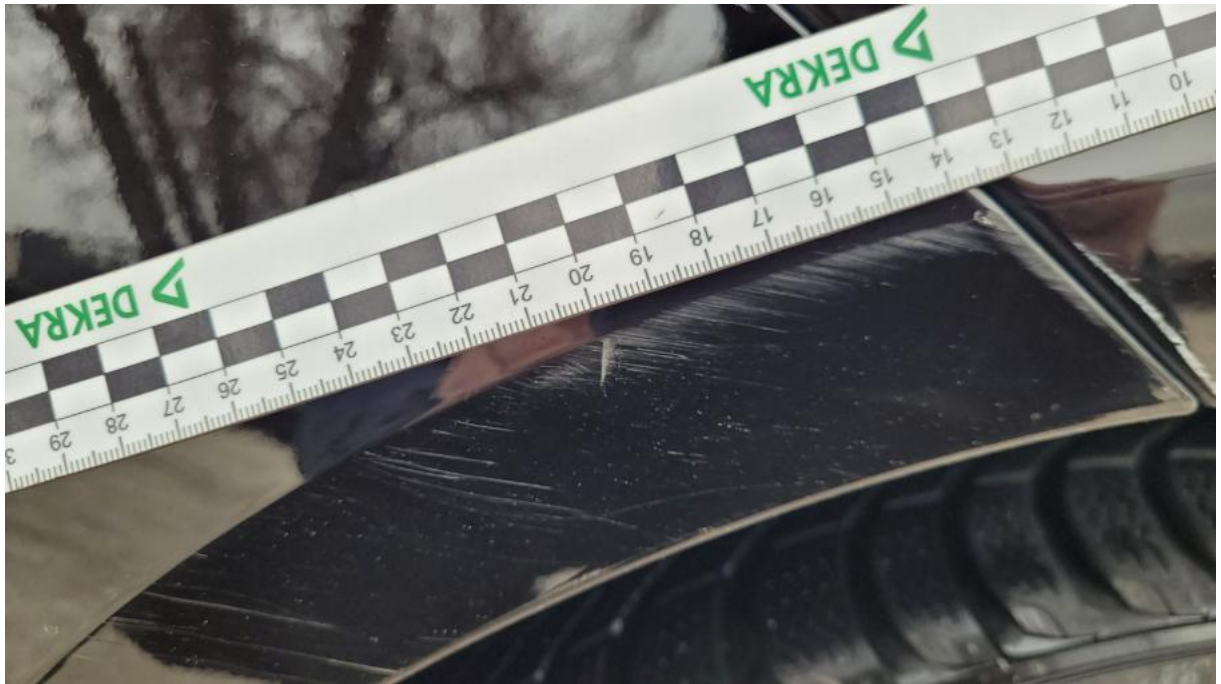

Fot. 67

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 72

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 82

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2