

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217472/12/25-11401	Data raportu	15-12-2025
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	10-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/95986/25/12/05	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAJ7NE3K0072604
Marka, model	SKODA Octavia III 17-20
Typ, wersja	Octavia 2.0 TDI SCR Ambition ...
Numer rejestracyjny	WZ7293V
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	215 367 km
Data 1. rej./rok prod.	04-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	24-10-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec antykolizyjny - multicollision brake, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Kierownica skórzana 3 ramienna, Kieszka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Kontrola niezamkniętych drzwi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Skoda Auto Swing SD, USB, Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomaganie pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST, Funkcja SmartLink+, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skózanym, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej, Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności, Tempomat, Wycieraczka Aero szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON HP	205/55 16 91H	6,0 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON HP	205/55 16 91H	6,5 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON HP	205/55 16 91H	5,8 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON HP	205/55 16 91H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	1
2	Tapicerka oparcia 2.rząd	przepalenie	WY	1.2
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1.3
4	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.5
9	Szyba przednia barwiona	zarysowanie		
10	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Kierownica sportowa z Airbag	zarysowanie		
13	Gałka	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

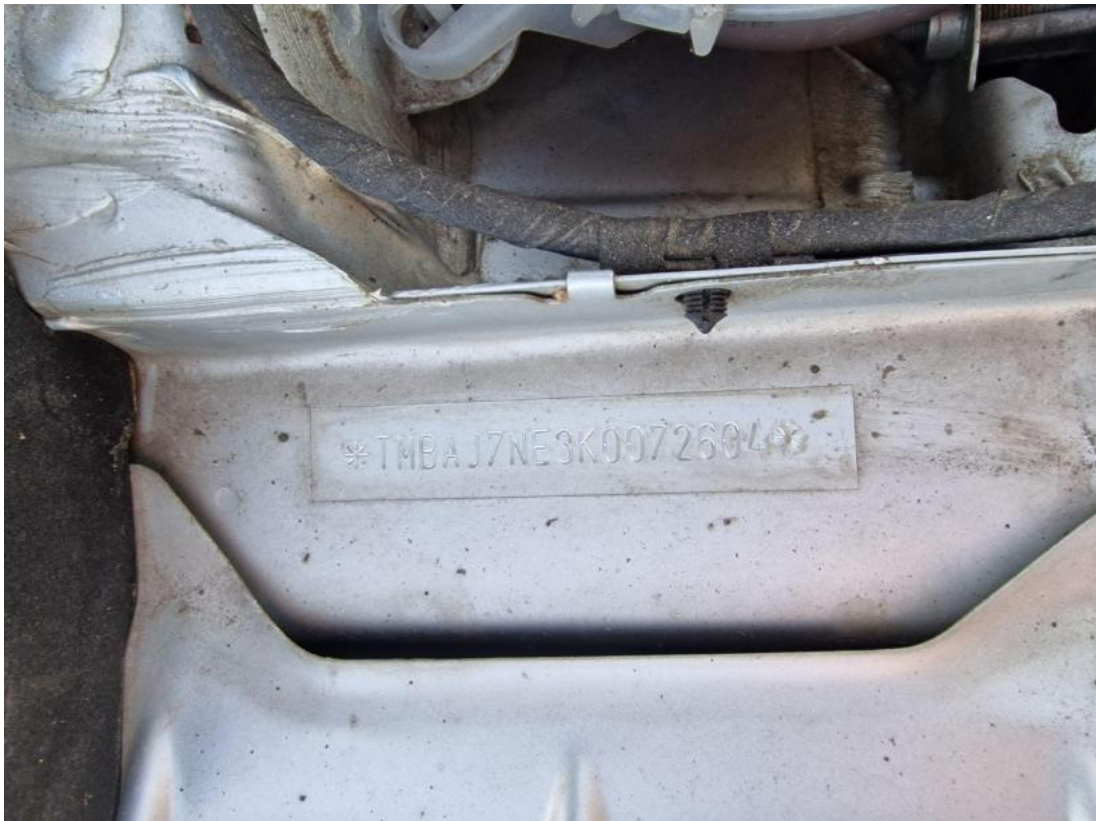

Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

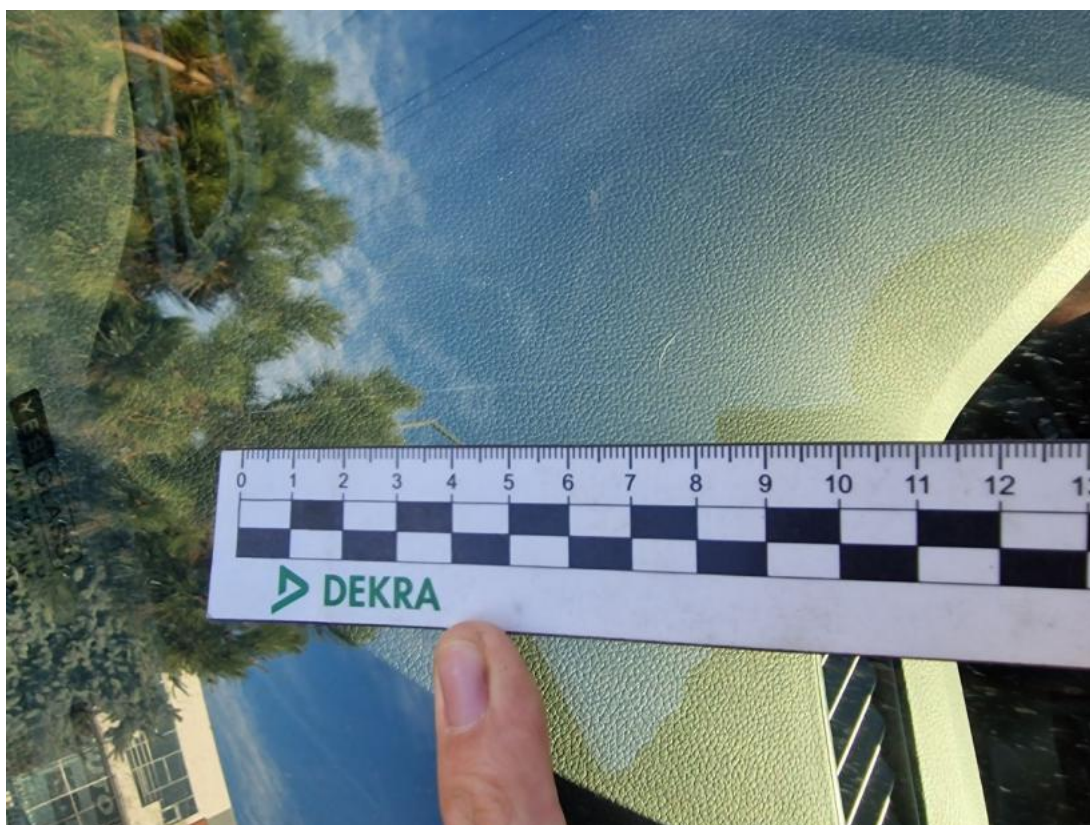

Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Łłotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogłładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Łotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Deska rozdzielcza - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 62

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Kanapa tyl. - Inne 1