

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217857/1/26-11401	Data raportu	20-01-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	14-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/00554/26/01/05	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VEFYHT2NJ754286
Marka, model	OPEL Combo Cargo 1.5 CDTI ...
Typ, wersja	Combo Cargo 1.5 CDTI 2t Enjoy
Numer rejestracyjny	GD2G509
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	190 946 km
Data 1. rej./rok prod.	28-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	28-10-2027
Nadwozie	FUR 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Airbag kierowcy, Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszlone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszlone, Felgi stalowe 15", z ogumieniem o niskim oporze toczenia 195/65, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z regulacją lędźwiową i szufladą pod fotelem, Immobilizer, Kierownica z przyciskami sterowania, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe 15", z podnośnikiem, Lakier bazowy, biały Jade, Listwy boczne czarne, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Mocowanie ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej - 6 punktów, Obudowy lusterek bocznych czarne, Przegroda kabiny pełna bez okna, Radio z Bluetooth, USB i 4 głośnikami, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa Mistral, ciemnoszara, Tempomat, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, Układ ostrzegania o braku zapiętych pasów pasażera z przodu, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Czujnik parkowania z tyłu, Hamulec postojowy, elektryczny, Przegroda kabiny bez okna z otworem na długie przedmioty (Flex Cargo), System monitorowania ciśnienia w oponach

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	LAUFENN, G FIT EQ+	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewe	LAUFENN, G FIT EQ+	195/65 15 91H	4,5 mm
tylna	prawe	LAUFENN, G FIT EQ+	195/65 15 91H	4,5 mm
	lewe	LAUFENN, G FIT EQ+	195/65 15 91H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wytlumienie góra,bok(od strony sil.) R	rozerwanie	WY	0.2
2	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Próg R	rysa/odprysk		
6	Szkielet błotnika tylnego L	zarysowanie		
7	Szkielet błotnika tylnego R	zarysowanie		
8	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

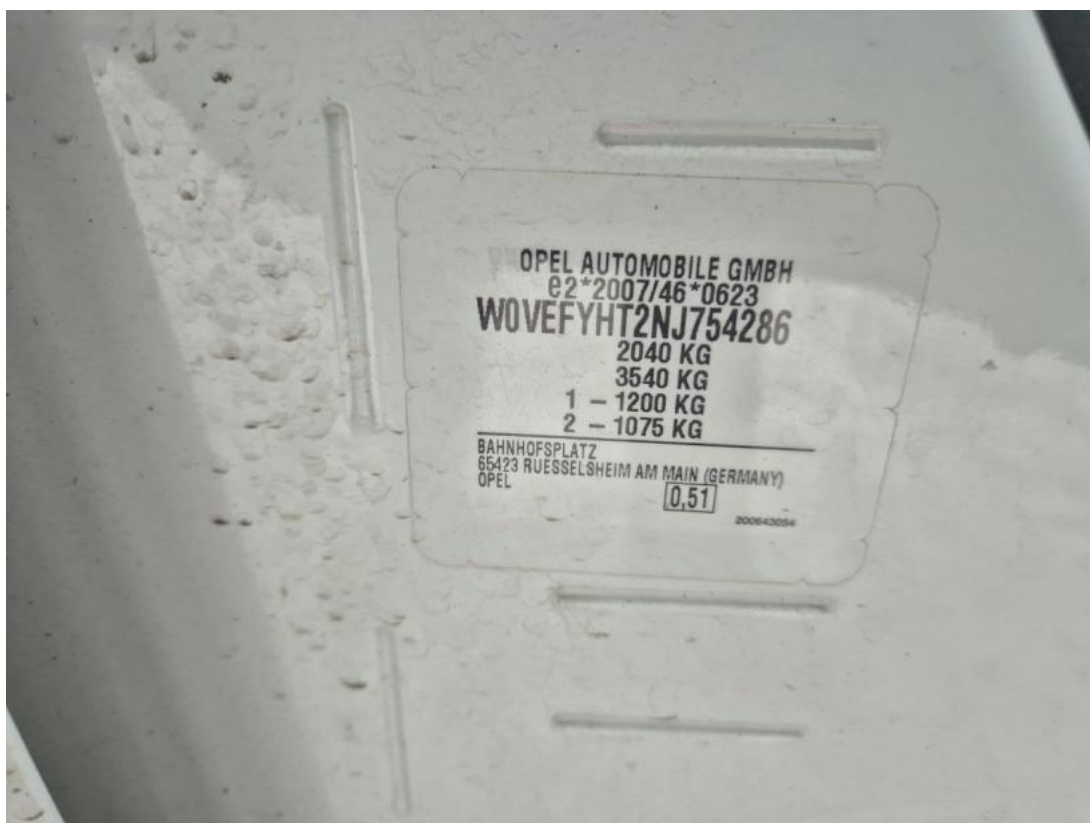

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

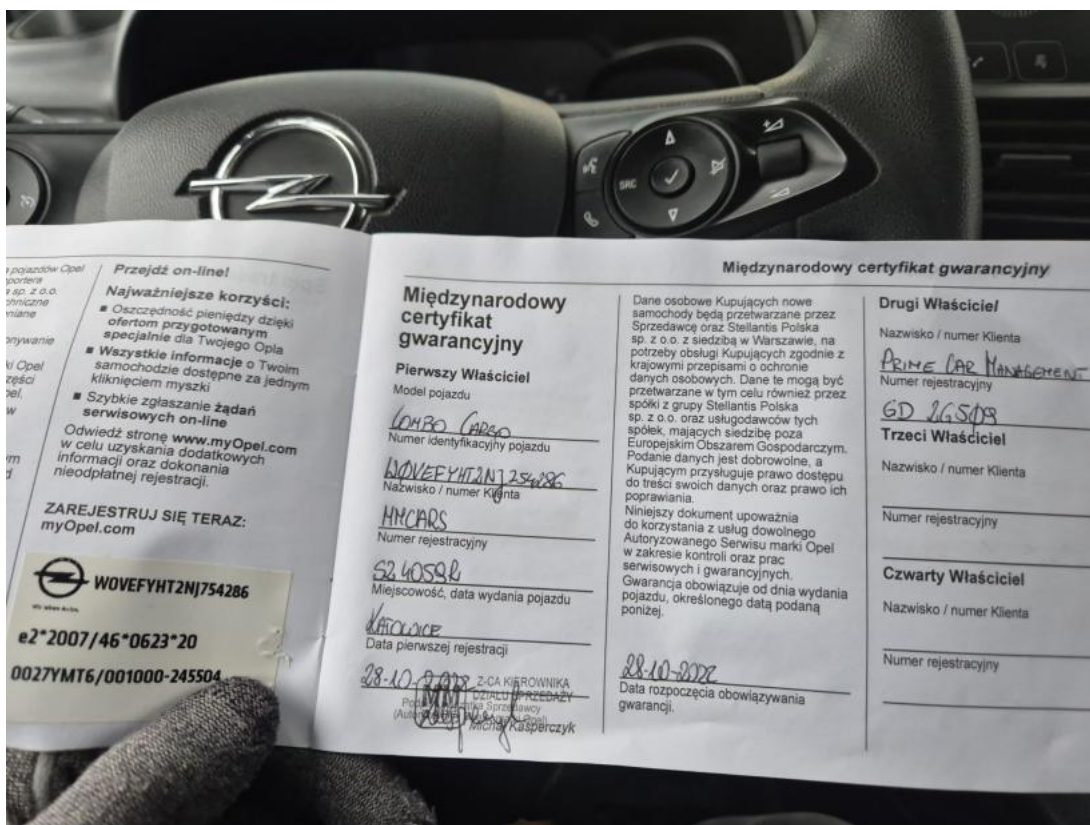

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

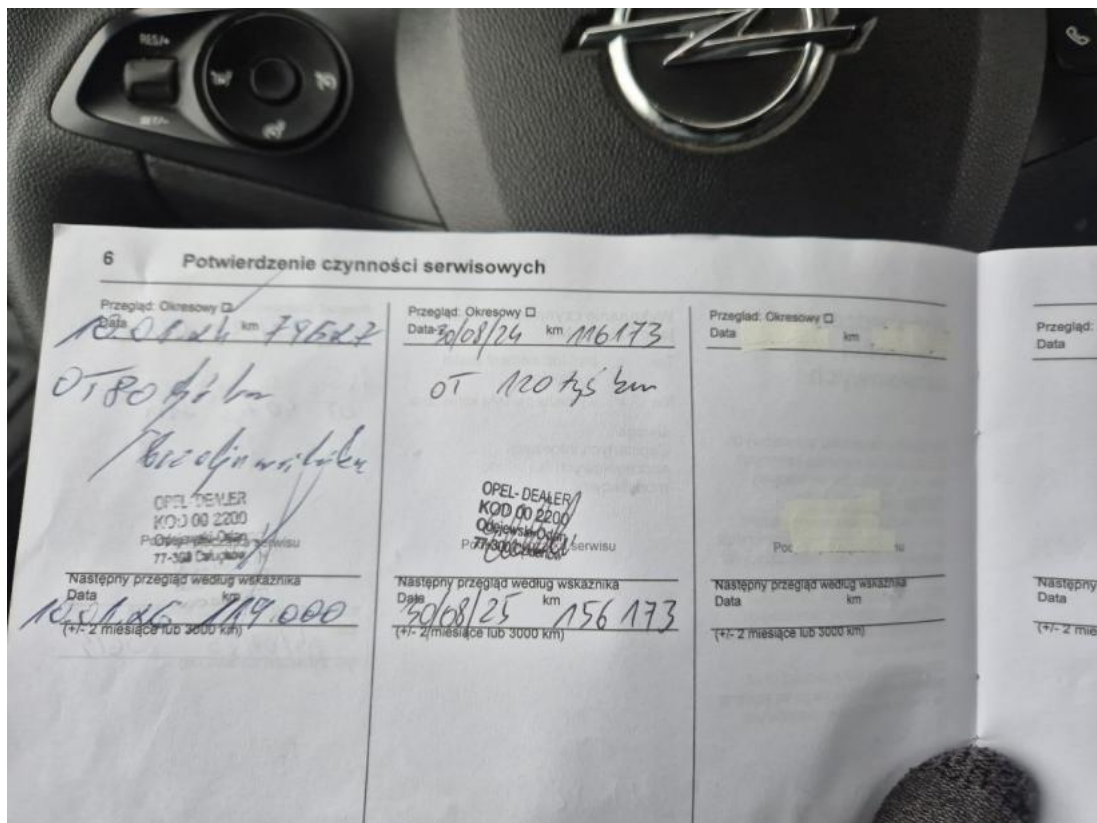

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

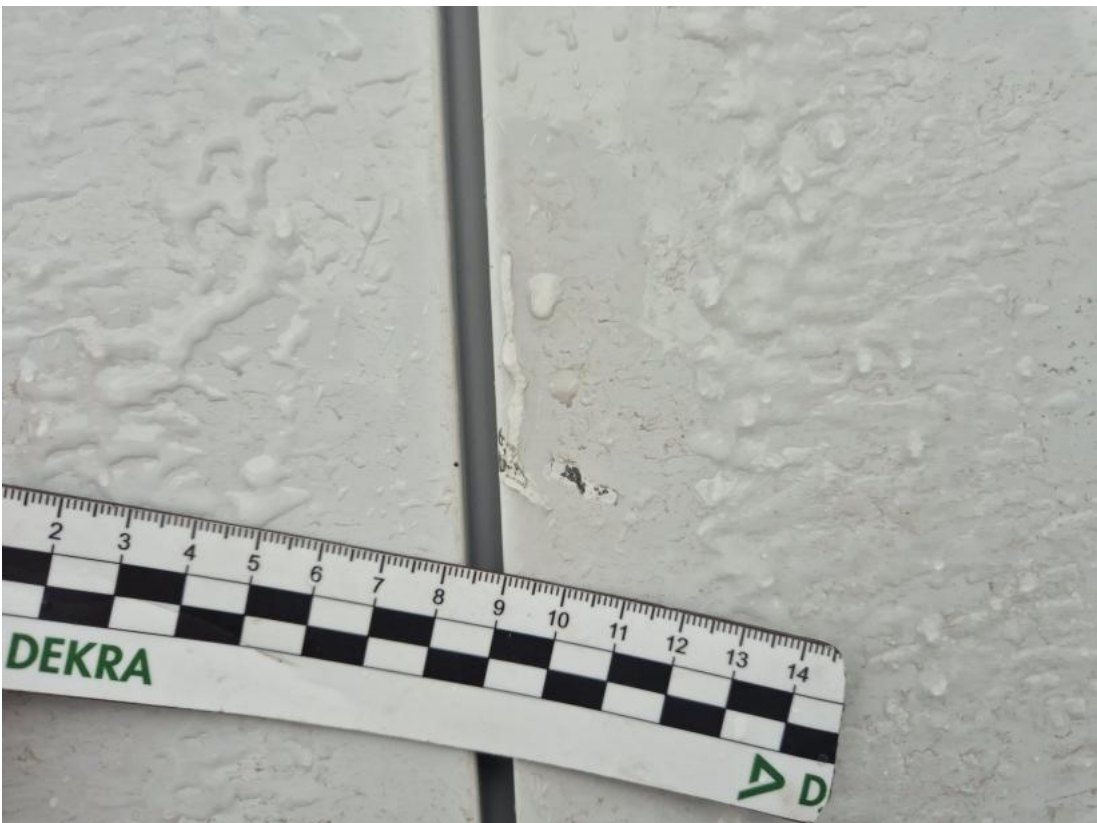

Fot. 36

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1