

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217535/12/25-11401	Data raportu	17-12-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	12-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/94716/25/12/03	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YH5815APL135729
Marka, model	KIA Ceed Kombi 21-
Typ, wersja	Ceed 1.5 T-GDI M
Numer rejestracyjny	SK963XA
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1482 ccm/118 kW
Stan licznika	196 656 km
Data 1. rej./rok prod.	19-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	19-12-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Alarm obwodowy, Antena dachowa typu „płetwa rekina” w kolorze nadwozia, Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, Bluetooth, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran kolorowy 8" dotykowy, Apple CarPlay, Android Auto, DAB, Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazda USB, przód, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gwarancja, HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania, Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu, Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, Kierownica i drążek biegów w skórze ekologicznej, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy, Koło zapasowe, dojazdowe, Lampy tylne wykonane w technologii LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika, Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary, Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny), Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Radio DAB sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników, Sortownik pod podłogą w bagażniku, System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy oraz informujący o ruszeniu poprzedzającego pojazdu DAW, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat + ogranicznik prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60:40, Tylny podłokietnik, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	5,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	5,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	8,5 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL CONTROL HP2	205/55 16 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Drzwi przednie lewe	150 - 300
3	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
2	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
3	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
4	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
7	Deska podłogi	zmechacenie		
8	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		
9	Nakładka konsoli środkowej	zarysowanie		
10	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
11	Tapicerki drzwi	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

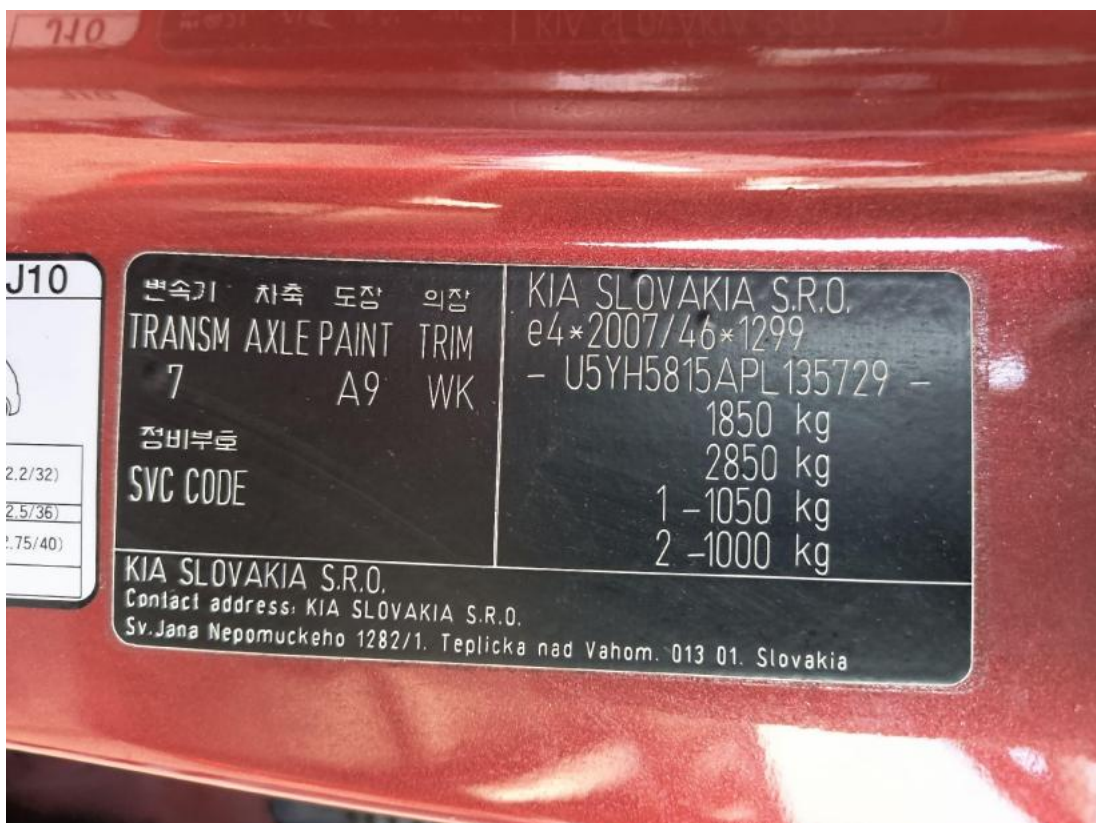

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23


Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

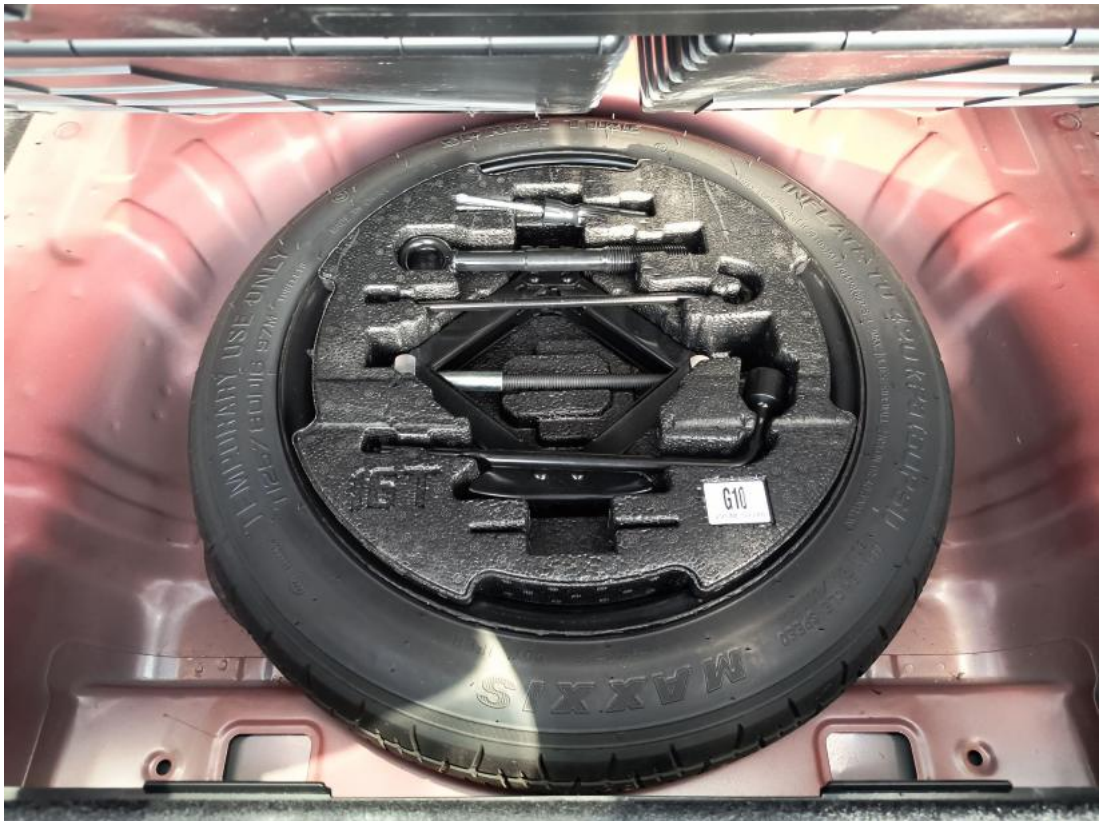

Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

A close-up photograph of a large, curved, metallic component, likely a turbine or engine part. The component features concentric rings and a dark, polished surface. The view is from an angle, showing the curvature and the texture of the metal. The lighting highlights the smooth, reflective surfaces of the rings.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

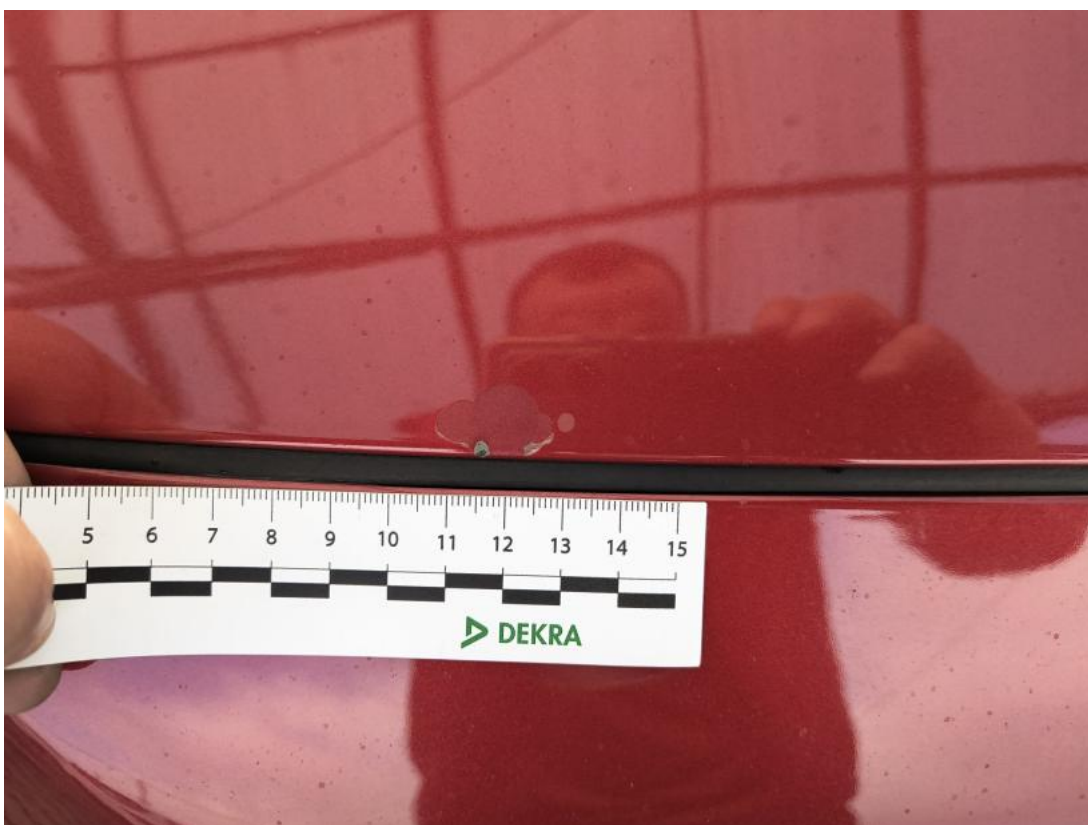

Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

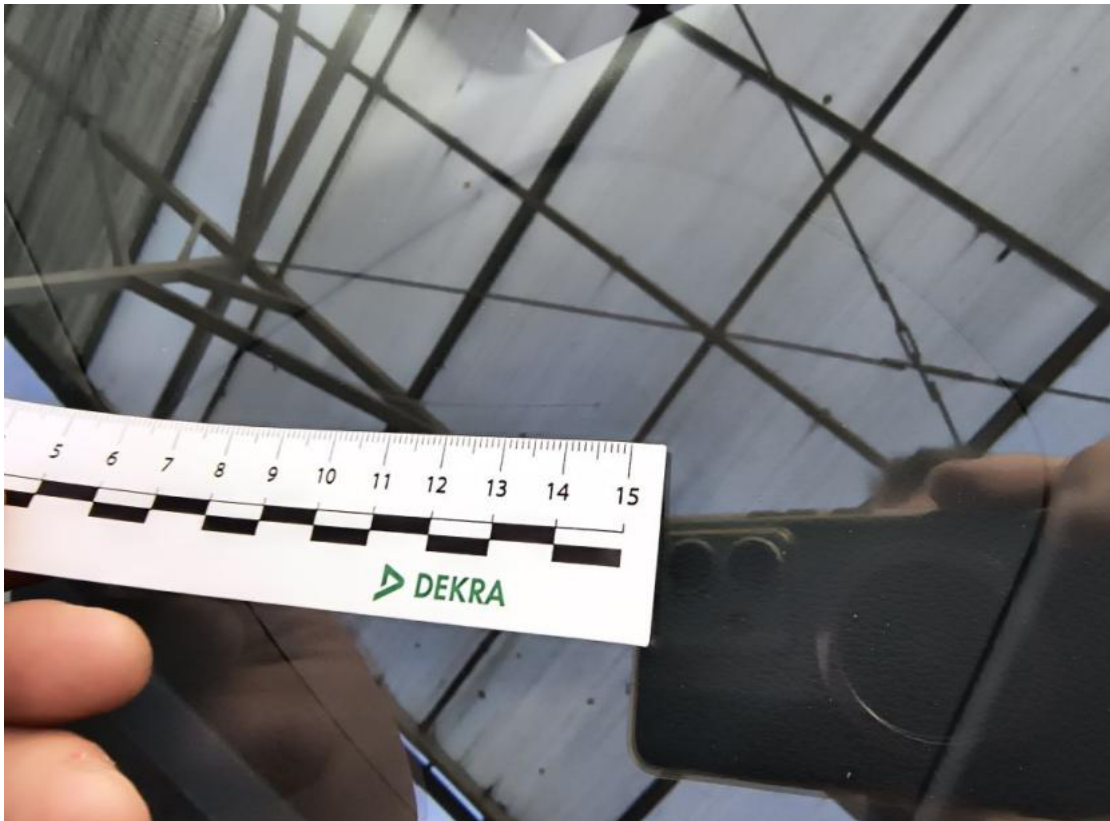

Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 62

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 2



Fot. 64


Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

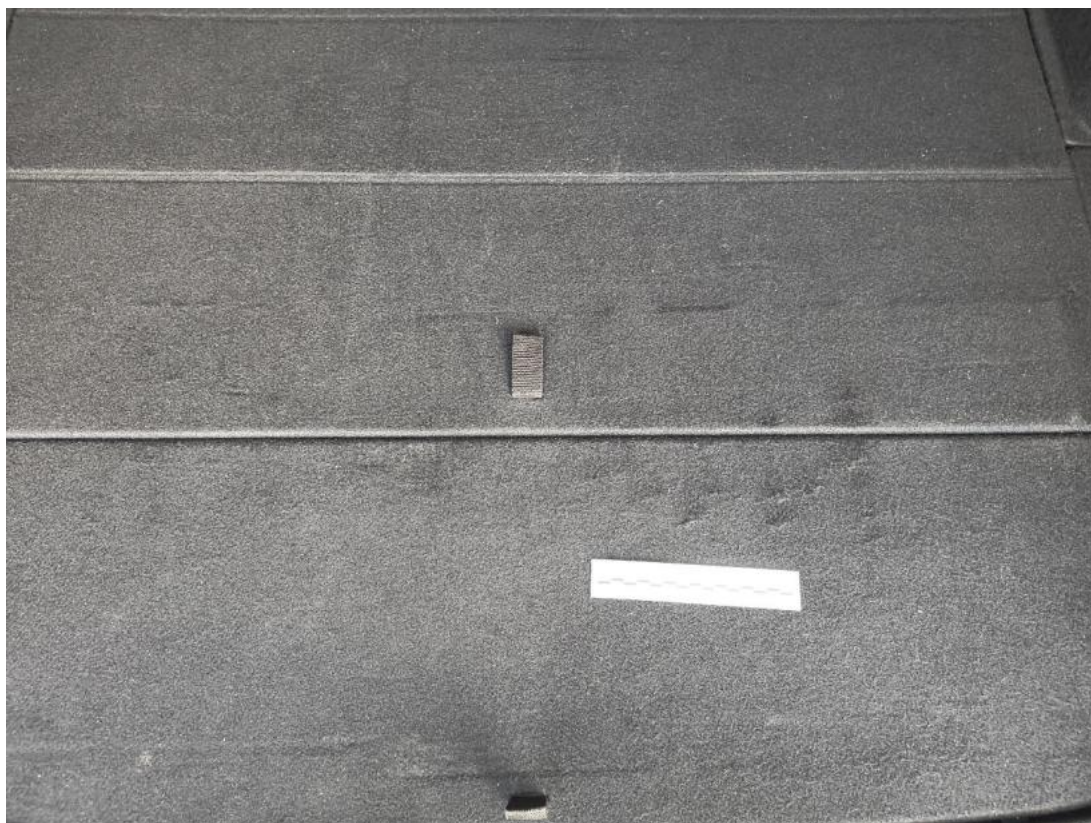

Fot. 65


Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

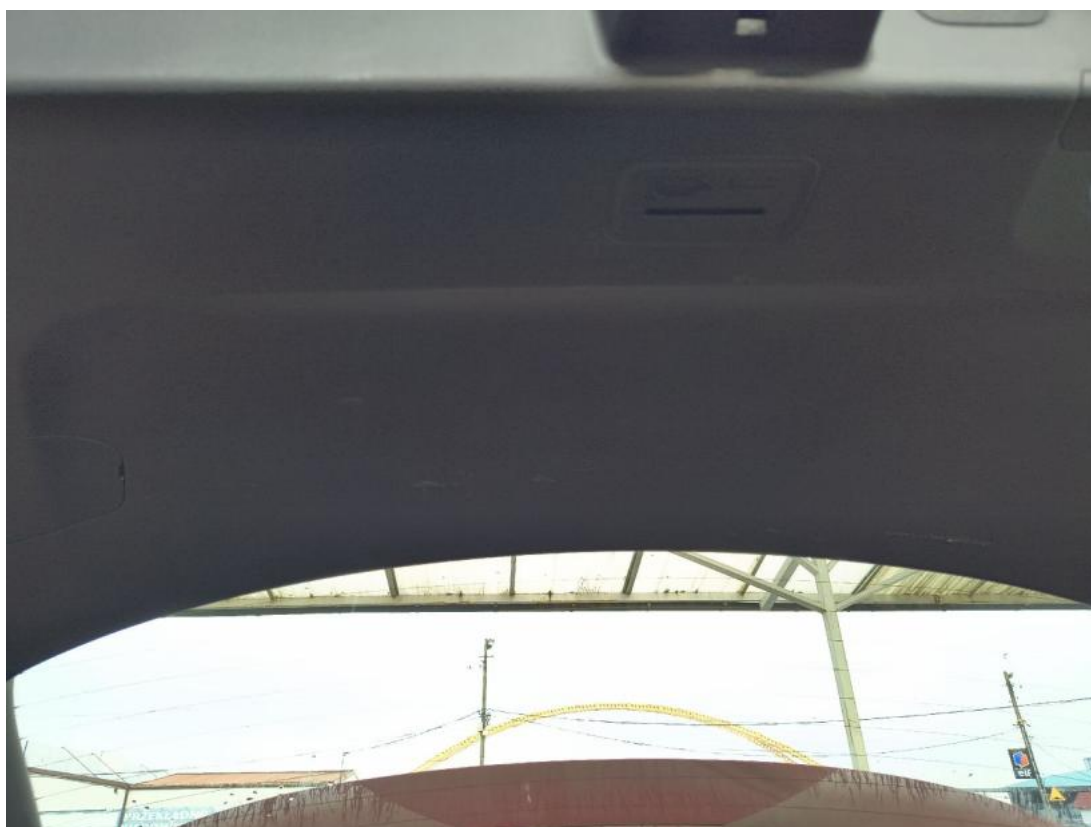

Fot. 66


Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

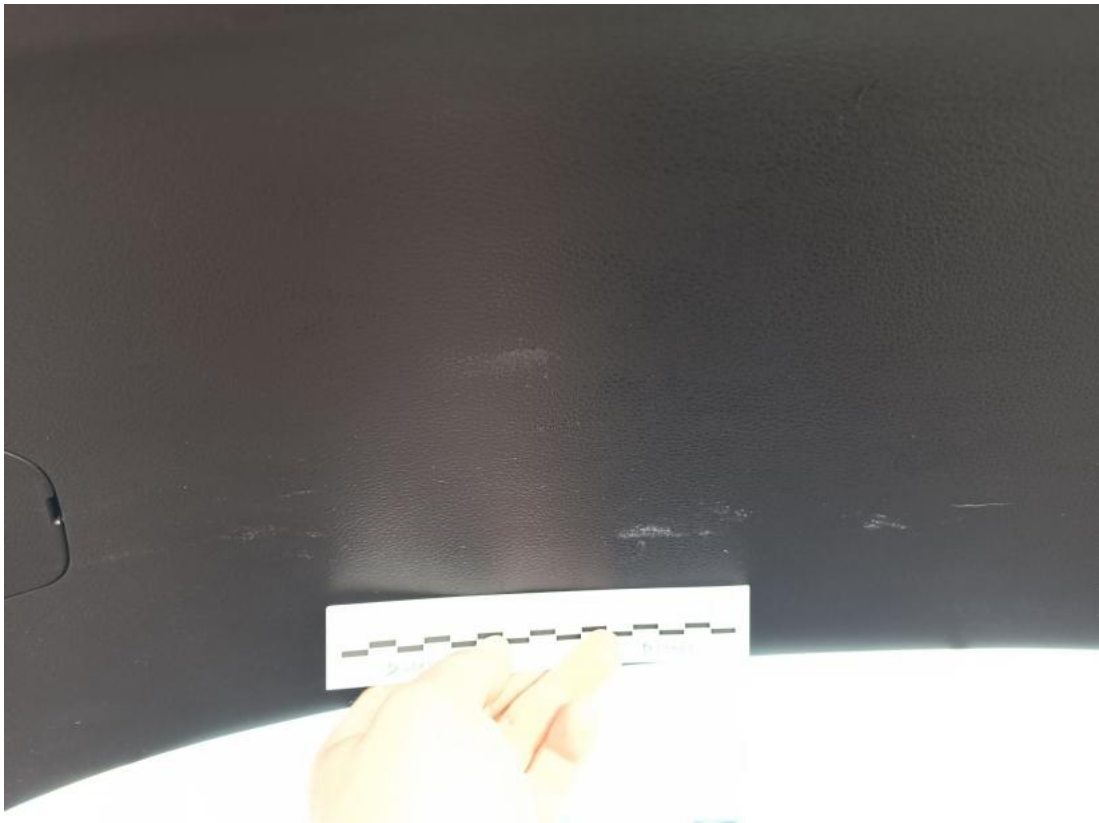

Fot. 67

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

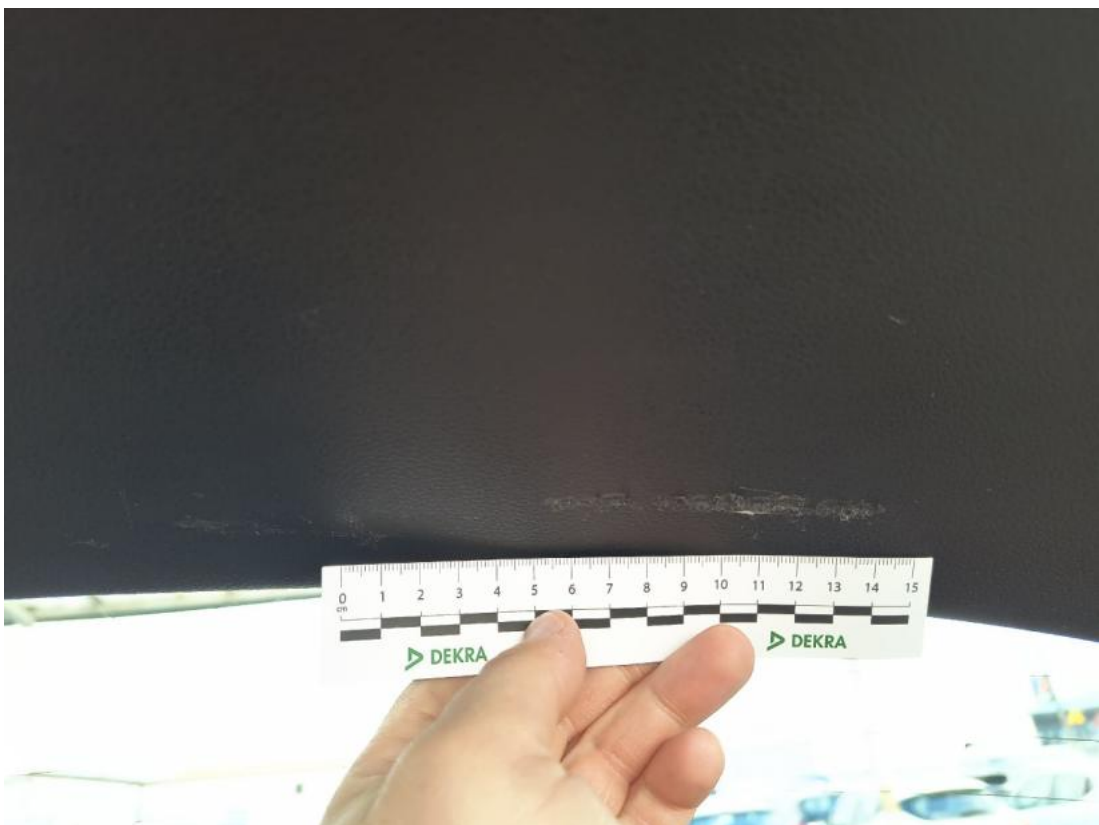

Fot. 68

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2