

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217452/12/25-11401	Data raportu	11-12-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/93553/25/12/01	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	UU15SDMC560015981
Marka, model	DACIA Sandero 16-21
Typ, wersja	Sandero 1.0 SCe Open
Numer rejestracyjny	WD1843T
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/54 kW
Stan licznika	123 873 km
Data 1. rej./rok prod.	06-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	25-11-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	brązowy/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), ESC + ASR, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Gniazdo 12V, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Klamki drzwi w kolorze czarnym, Klamki wewnętrzne, czarne, Lusterka boczne regulowane mechanicznie od wewnątrz, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Obrotomierz, Oświetlenie bagażnika, Radio Dacia Plug & Radio - CD/MP3 z funkcją sterowania w kolumnie kierownicy + Bluetooth (USB i Jack, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania naglej hamowania, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3 z 3 zagłówkami, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne, Klimatyzacja manualna, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, DYNAXER HP3	185/65 15 88T	4,5 mm
	lewe	KLEBER, DYNAXER HP3	185/65 15 88T	5,0 mm
tylna	prawe	KLEBER, DYNAXER HP3	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	KLEBER, DYNAXER HP3	185/65 15 88T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8

4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
5	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Kołpaki kół	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9


Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

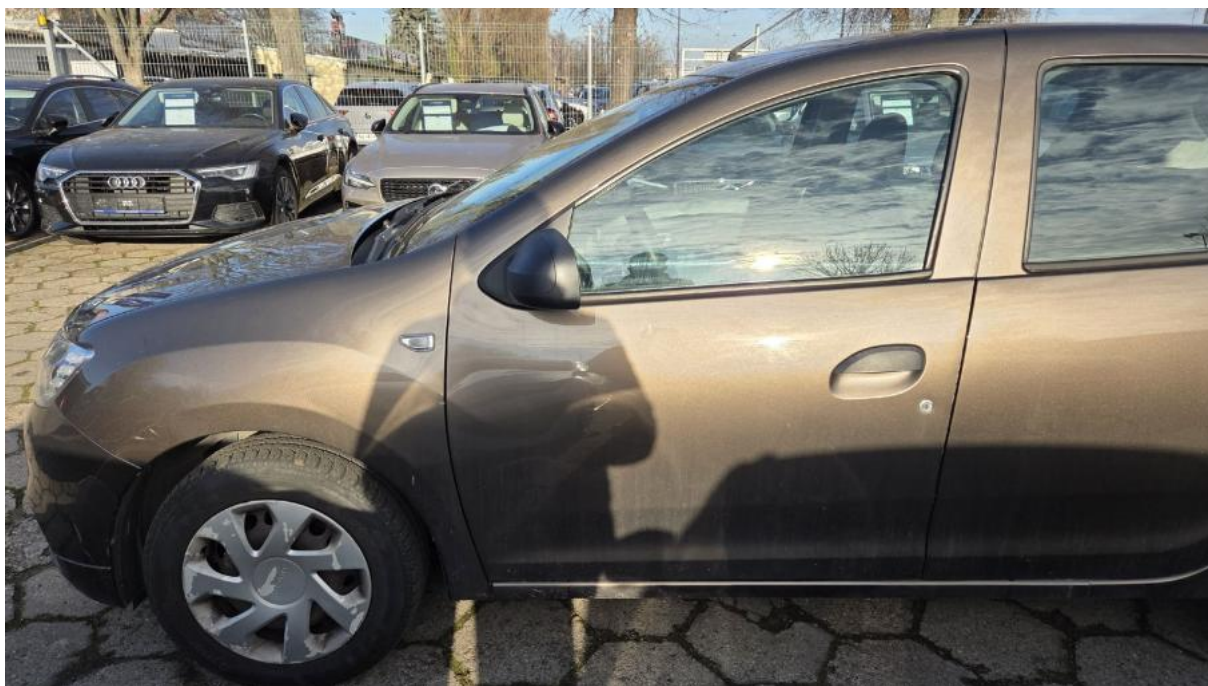

Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

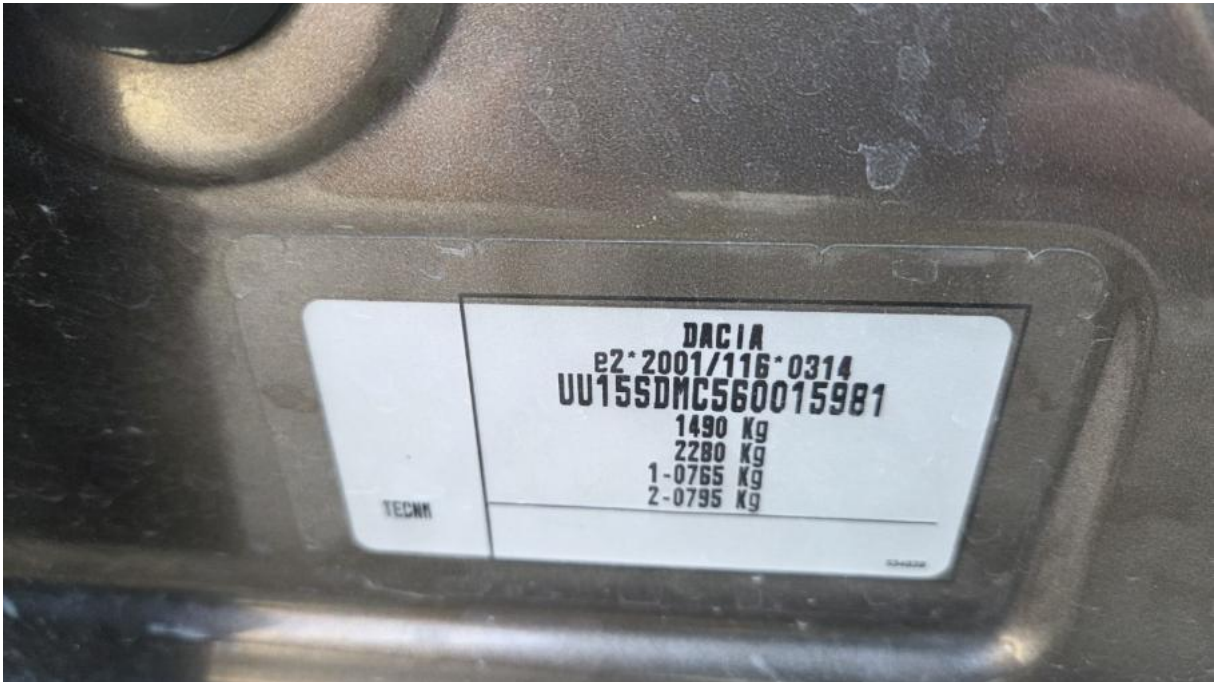

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24


Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód

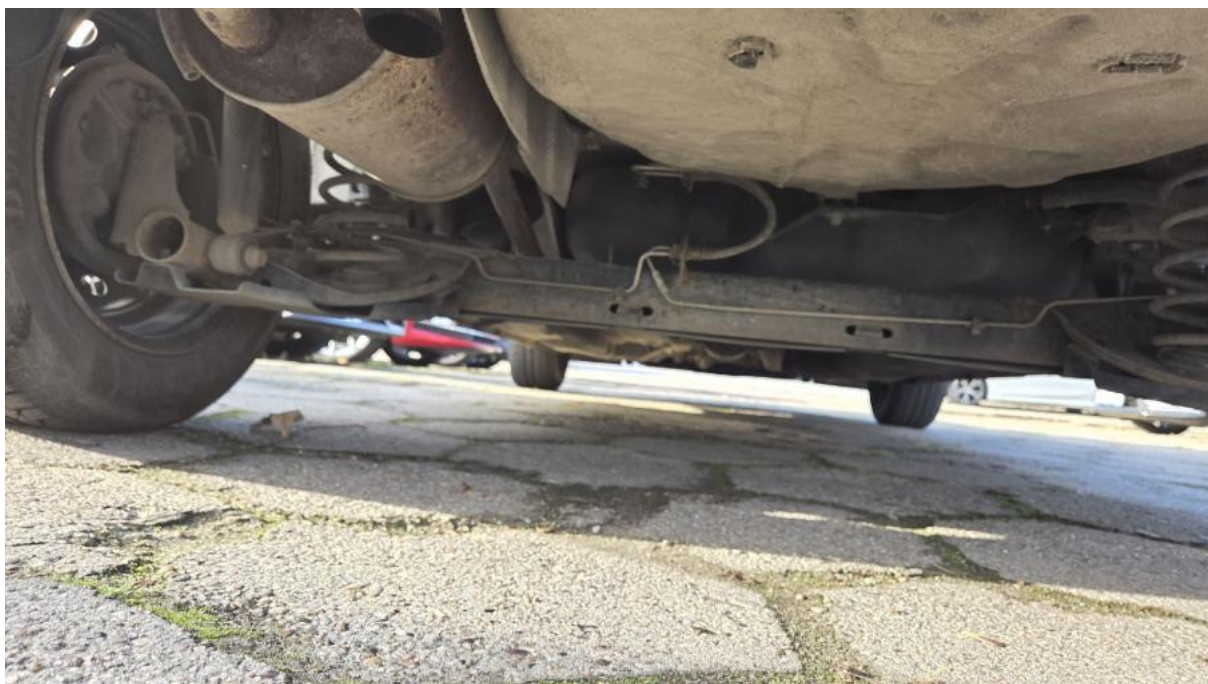

Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1




Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

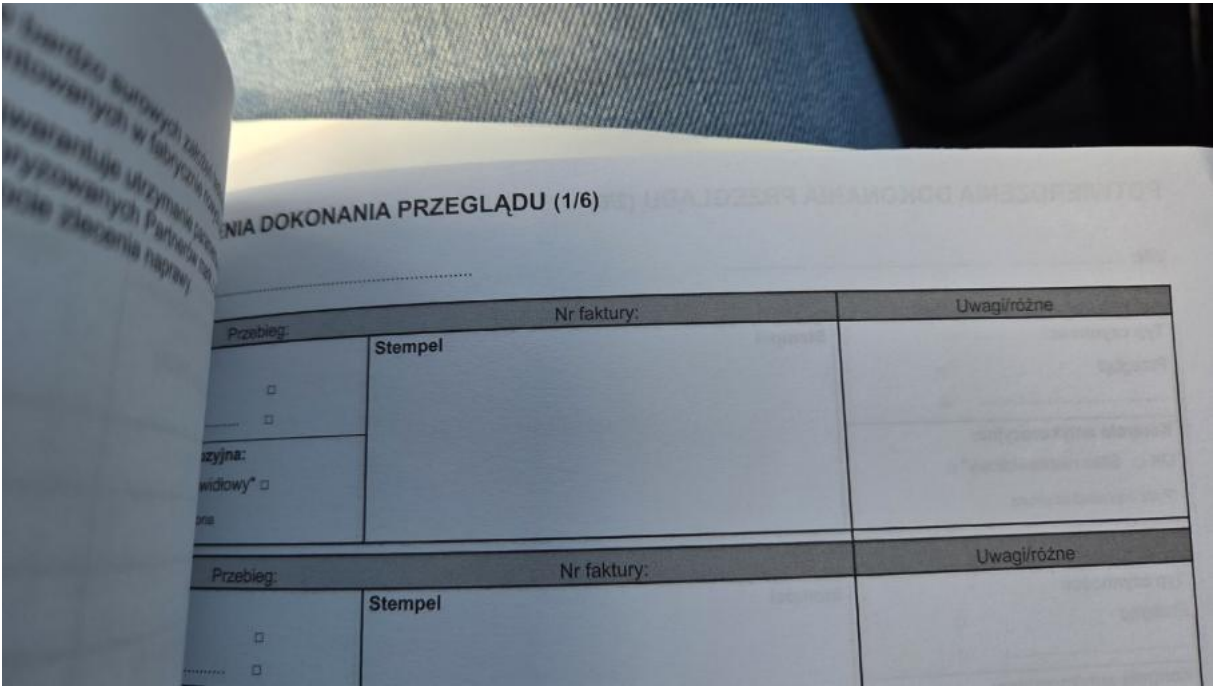


Fot. 29
Książka serwisowa – dane

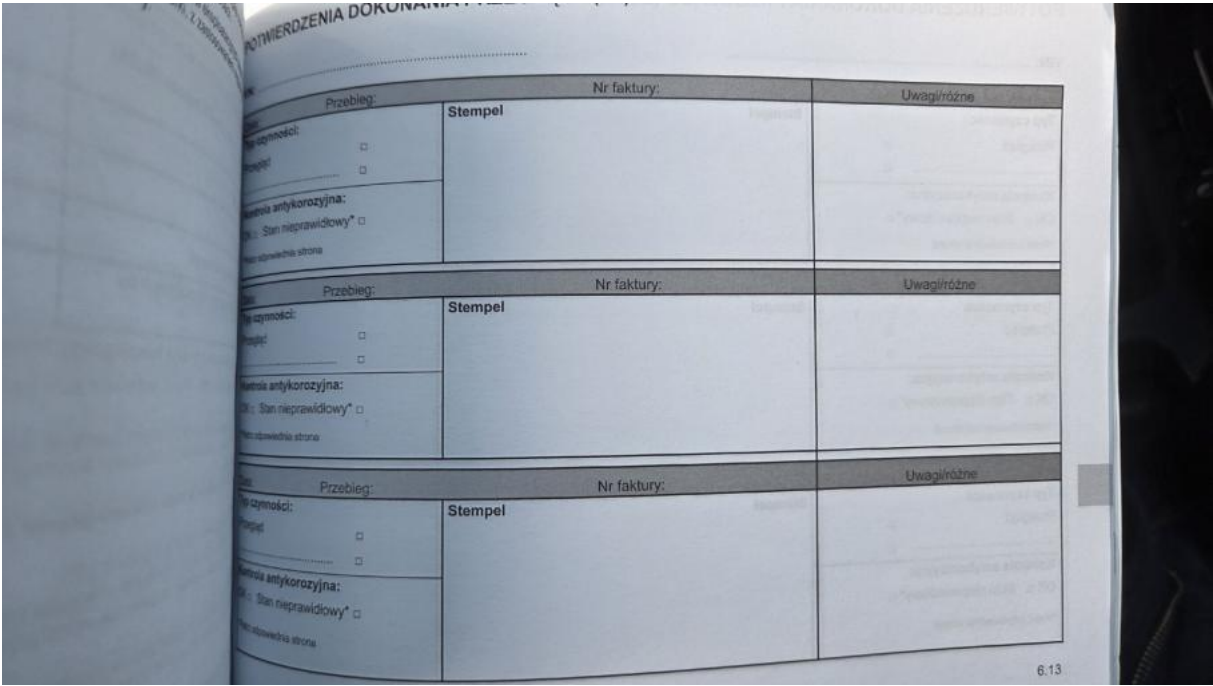

Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

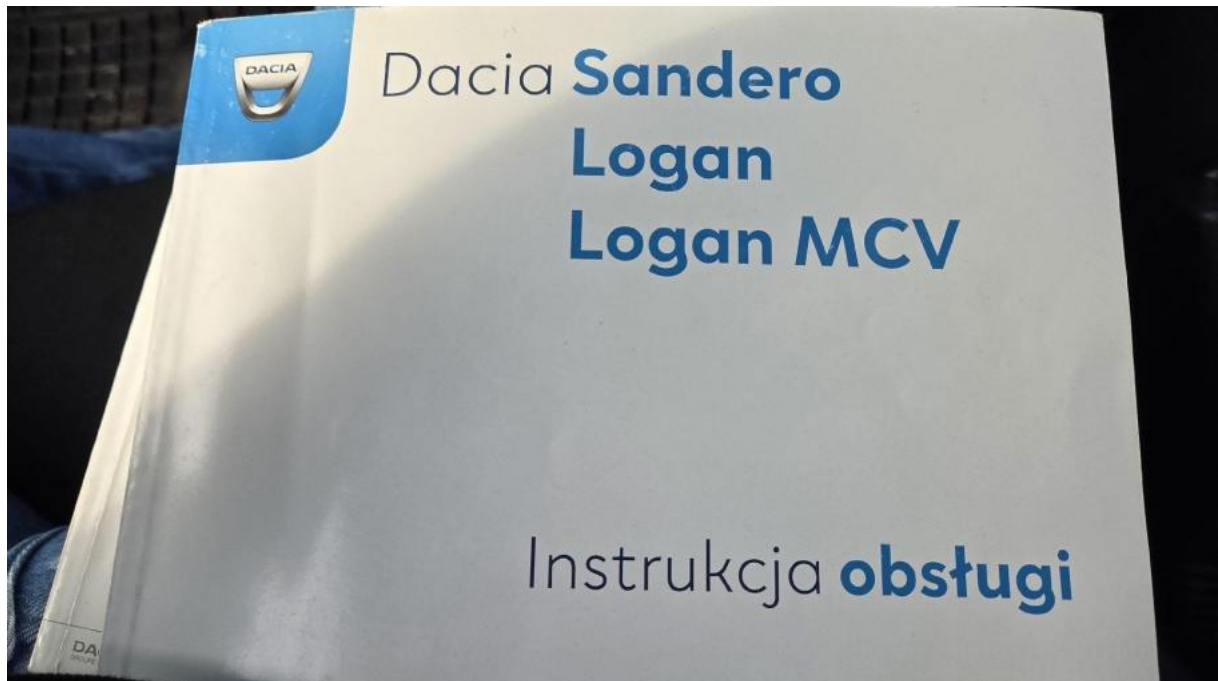


Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

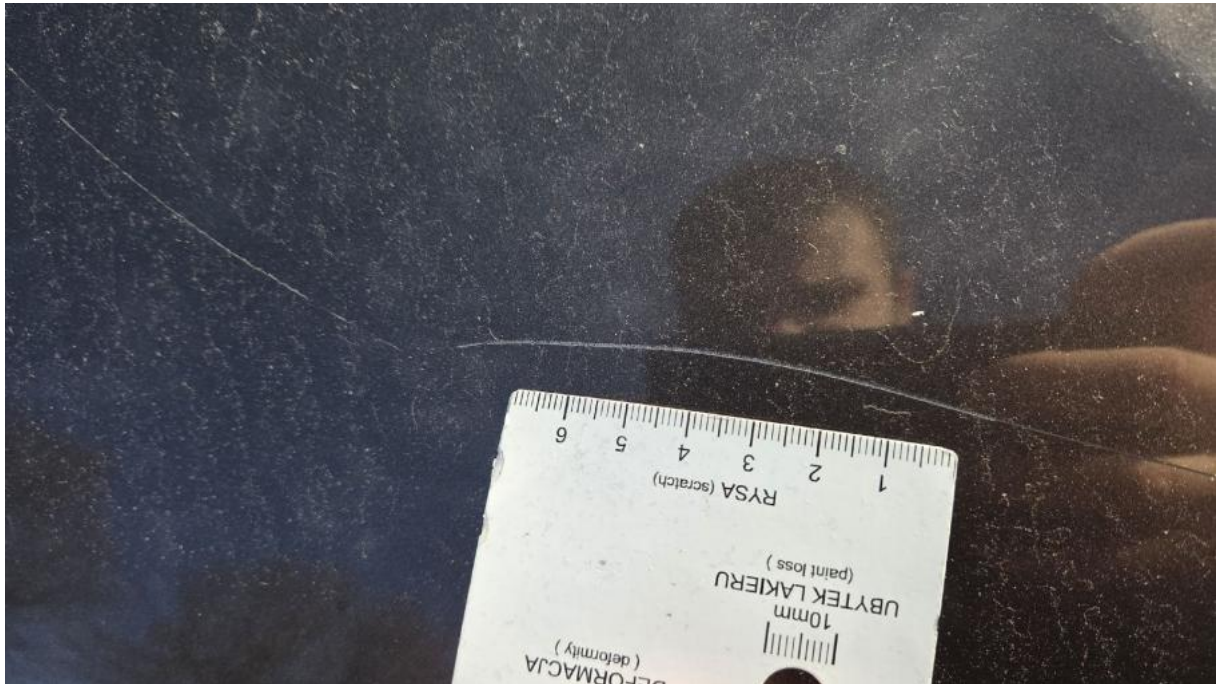

Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Inne 1



Fot. 36

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak() - Inne 3



Fot. 38

Kółpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

A close-up photograph of a dark-colored car door. A white sticker is affixed to the door, featuring a ruler scale at the top and the text "Deformaccia" in a stylized font. Below the text, there is a small circular logo and some smaller, less legible text. The car's side mirror is visible in the upper right corner, reflecting part of the car and the background. The background shows a paved area and a red car parked in the distance.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Słupek środkowy P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

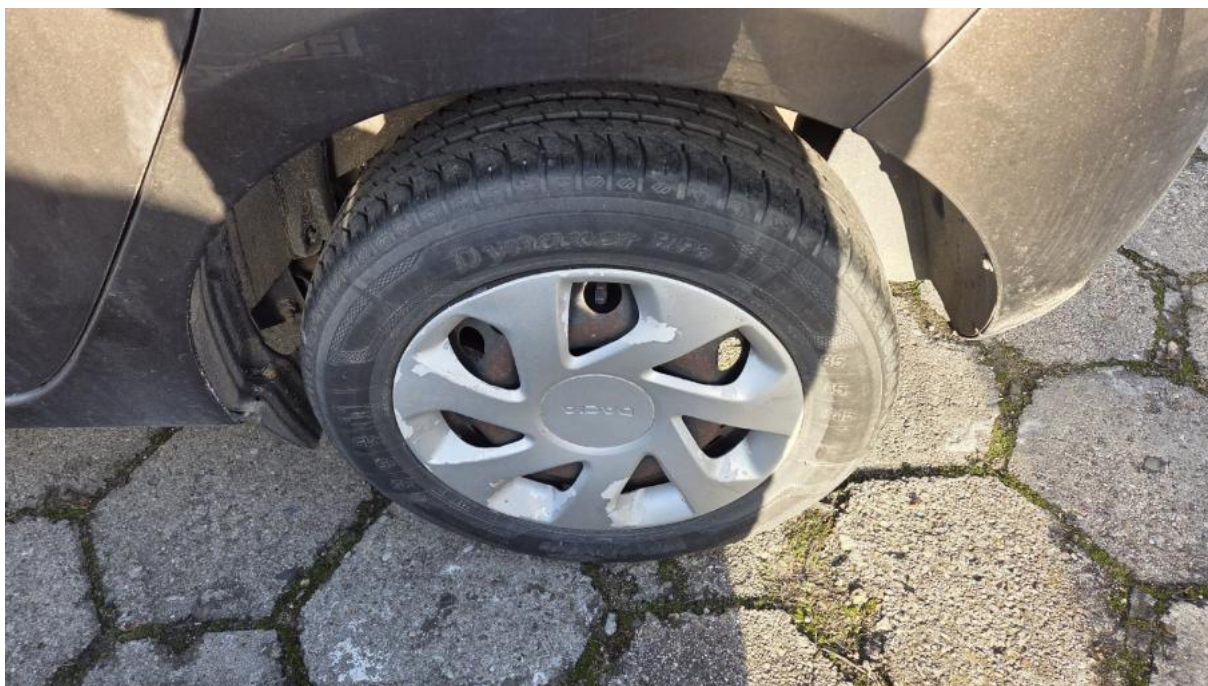

Fot. 51

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 2