

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09365/1/26-15201	Data raportu	19-01-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	12-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100220/25/12/17	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAM7NP4M7010759
Marka, model	SKODA Superb III 19-24
Typ, wersja	Superb 2.0 TSI Ambition DSG
Numer rejestracyjny	DW8LR15
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/140 kW
Stan licznika	195 650 km
Data 1. rej./rok prod.	28-01-2021/2020
Data nast. bad. techn.	26-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania światła drogowych, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall - wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dekor Brushed, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 16 ORION z ogumieniem, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESSY GO - bezkluczowy system uruchamiania silnika, Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Lakier uni, Lampy przednie LED Top Matrix, Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika, Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu, Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwosłepieniowe, oś. LED., Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Parasolka w drzwiach kierowcy, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją, Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik Jumbo Box, Pulsacyjne działanie światła hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC, Schowek na okulary, Siatki (dwie) na bokach oparcia foteli przednich, Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa, Spryskiwacze lamp przednich, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zagłówki z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmiełne z funkcją doświetlania zakrętów, Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, KESSY FULL - bezkluczowy system obsługi samochodu, Kamera ułatwiająca parkowanie, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Pakiet Comfort, Szyba przednia podgrzewana elektrycznie, Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise assist)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEOLIN, NEOWINTER	215/55 R17 98V	6,0 mm
	lewe	NEOLIN, NEOWINTER	215/55 R17 98V	6,0 mm
tylna	prawe	NEOLIN, NEOWINTER	215/55 R17 98V	6,0 mm
	lewe	NEOLIN, NEOWINTER	215/55 R17 98V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150

14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

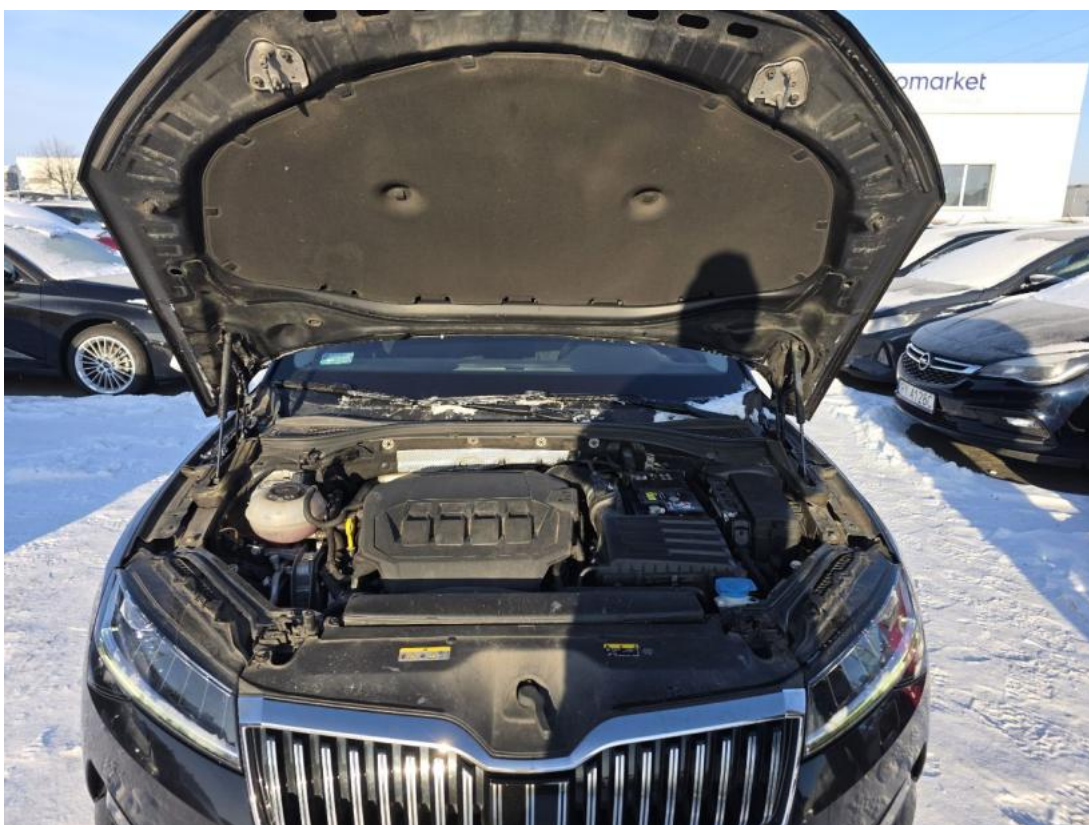

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1