

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217076/11/25-11401	Data raportu	14-11-2025
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	12-11-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/85941/25/11/06	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1MZ79L0J2149819
Marka, model	VOLVO V40 Cross Country 16-19
Typ, wersja	V40 CC D3 Drive-E Momentu...
Numer rejestracyjny	SK045WW
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/110 kW
Stan licznika	148 159 km
Data 1. rej./rok prod.	19-01-2018/2017
Data nast. bad. techn.	10-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, City Safety - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h, Czujnik deszczu, DSTC - system kontroli stabilności i trakcji, Dywaniki - wykładzina, Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączanie światła awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją w 6-kierunkach, Immobilizer, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, Poduszka powietrzna chroniąca pieszego, Podświetlane lusterka do makijażu, Przyciemniające się lusterko wsteczne, Reflektory przednie LED, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc, System Start-Stop, System audio Performance 2x25W (CD/MP3/WMA, wyświetlacz 5 cali, 4 głośniki, AUX, USB), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka winylowo-tekstylna Lindholmen, Tempomat, Tylne kanapa dzielona w proporcjach 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ szybkiego nagrzewania wnętrza PTC, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza Charcoal, Zamek centralny z pilotem, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień, Felgi aluminiowe 18 METALLAH z ogumieniem, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Mocowania ISOFIX z przodu, Pakiet Style, Pakiet Winter, Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik w konsoli centralnej, regulowany, Podświetlana gałka dźwigni zmiany biegów, Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa), Radio SENSUS CONNECT High Perf. Sound DVD/MP3/WMA, 4x45W, 8 głośn., USB, Bluetooth, LCD 7-cali, System nawigacji satelitarnej Sensus, Wylłącznik poduszki powietrznej pasażera

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, ECO SPORT 2	225/45 18 95Y	3,5 mm
	lewe	IMPERIAL, ECO SPORT 2	225/45 18 95Y	3,5 mm
tylna	prawe	DĘBICA, FRIGO	225/45 18 95V	4,0 mm
	lewe	DĘBICA, FRIGO	225/45 18 95V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
7	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Łotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

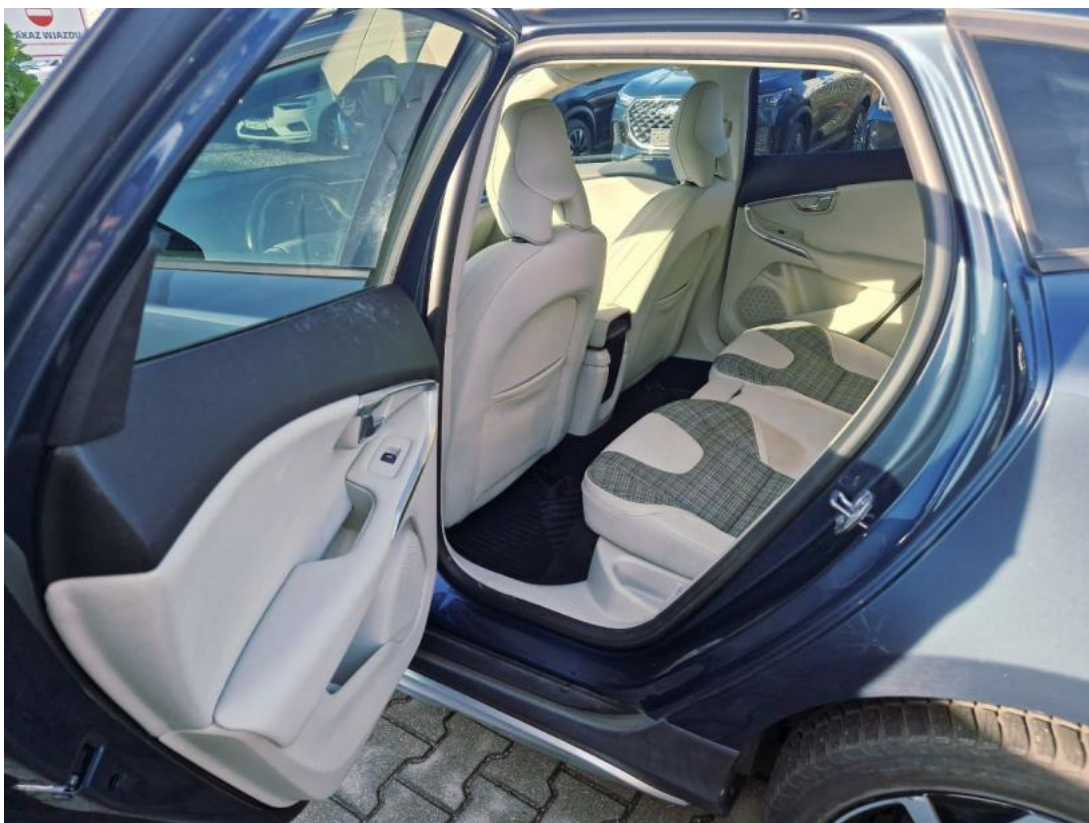

Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

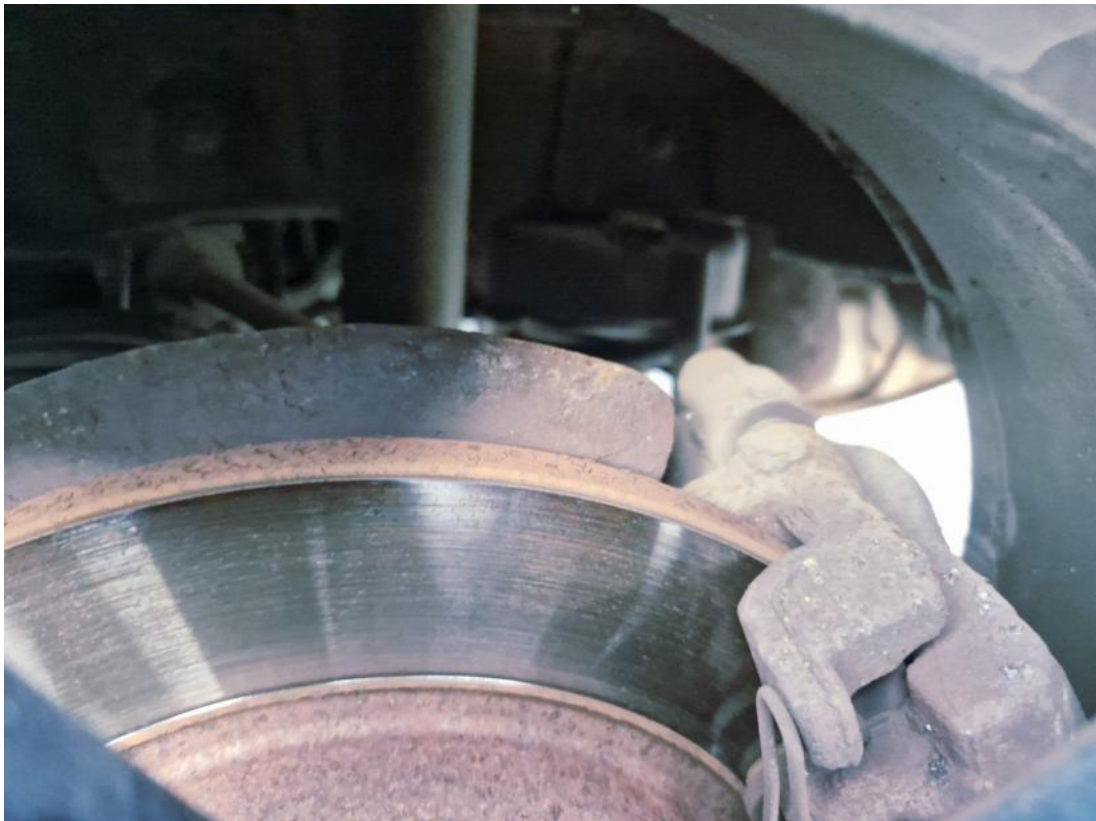

Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

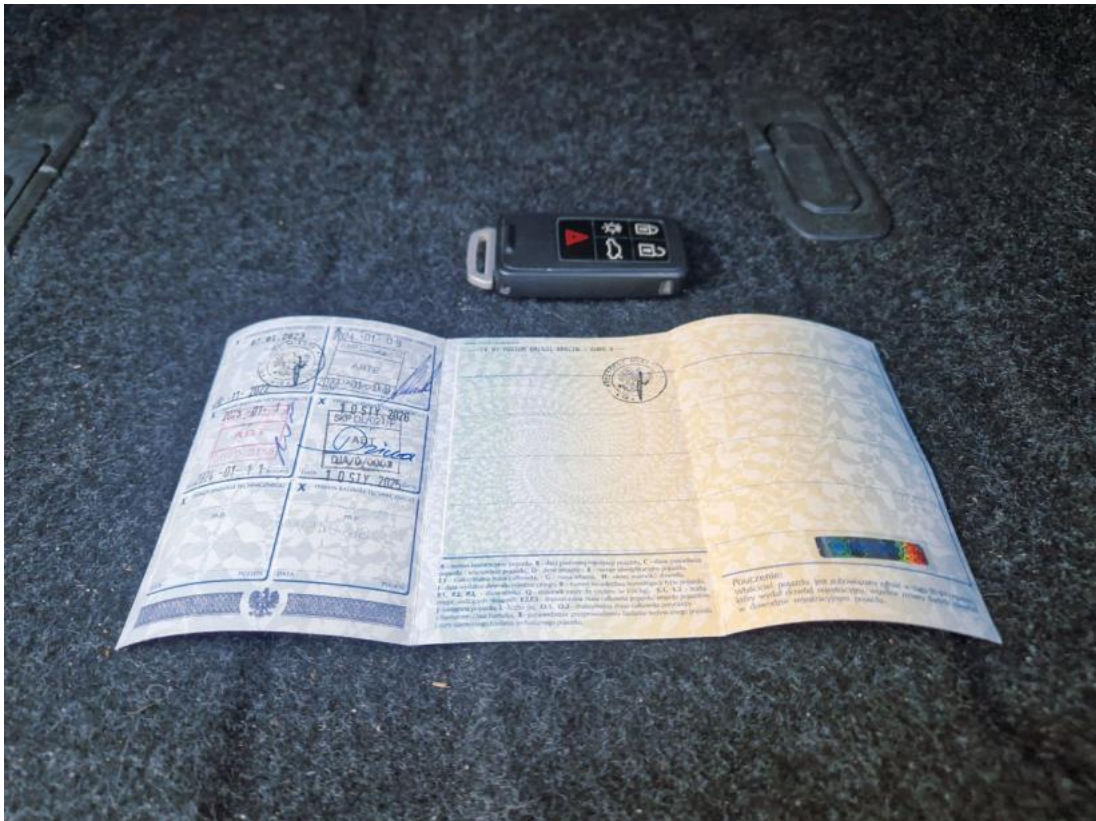

Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

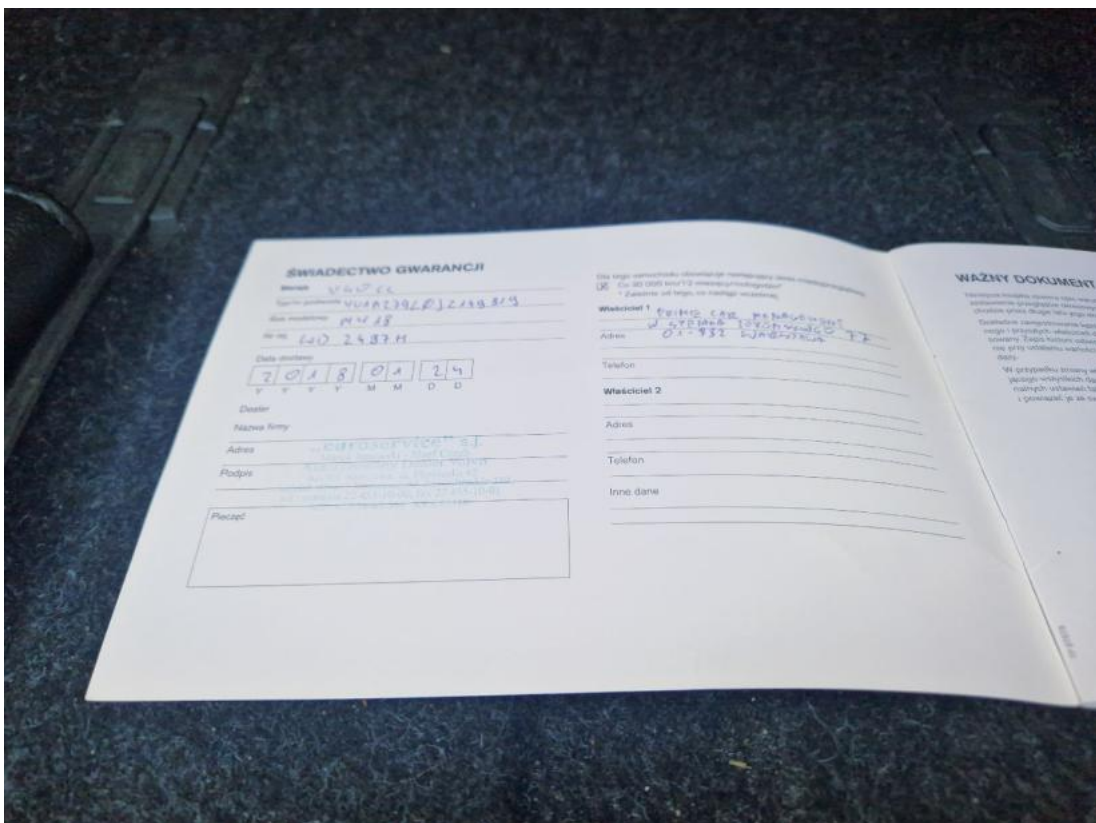

Fot. 34


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

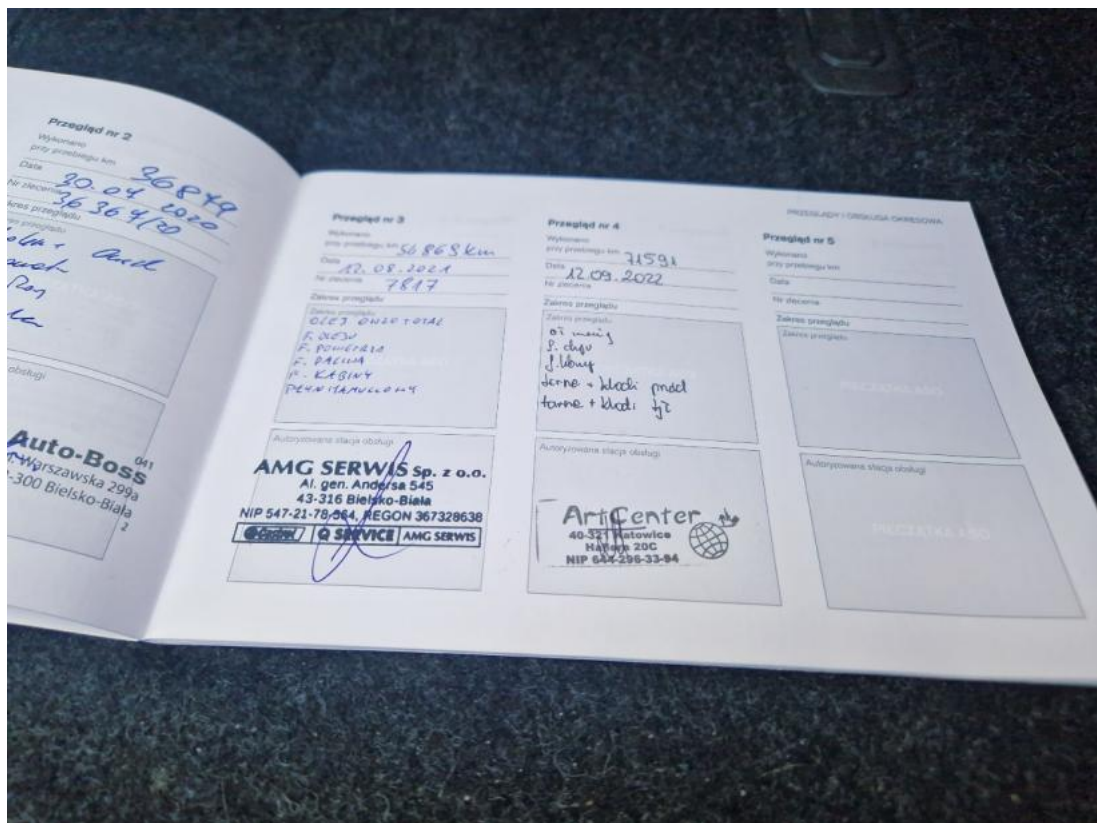

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd

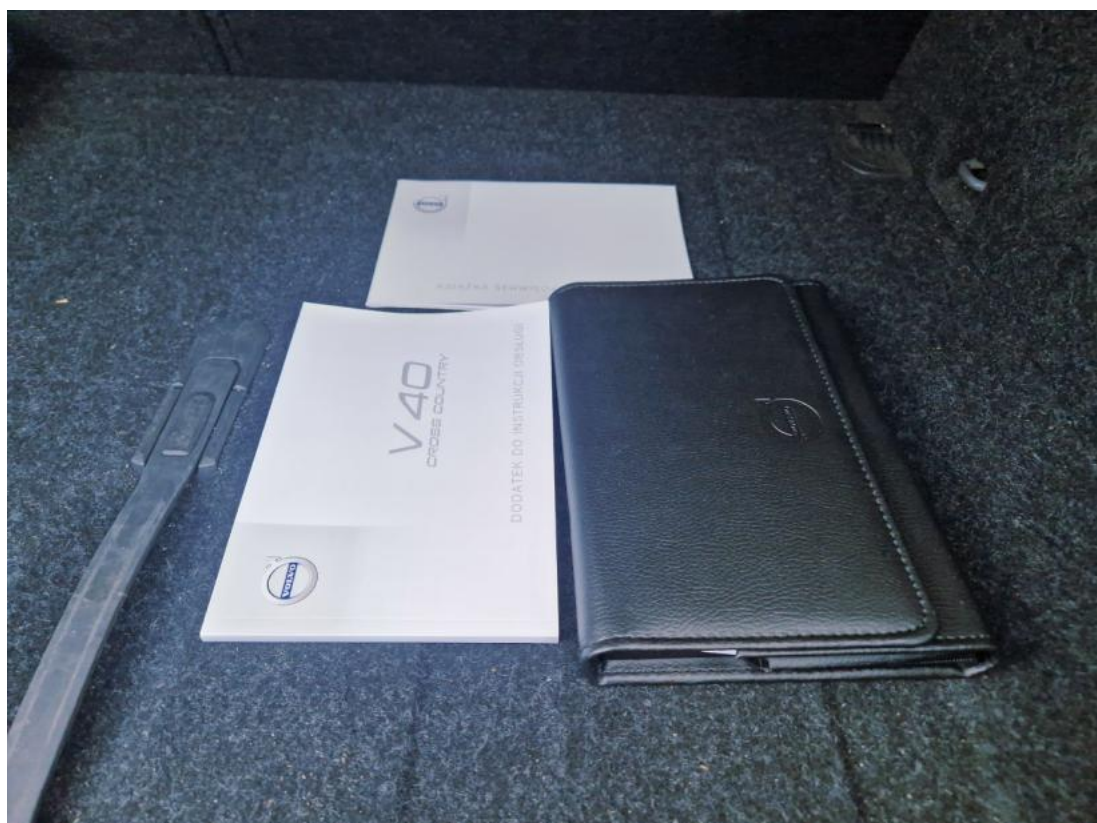

Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Przebieg pojazdu.



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52


Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

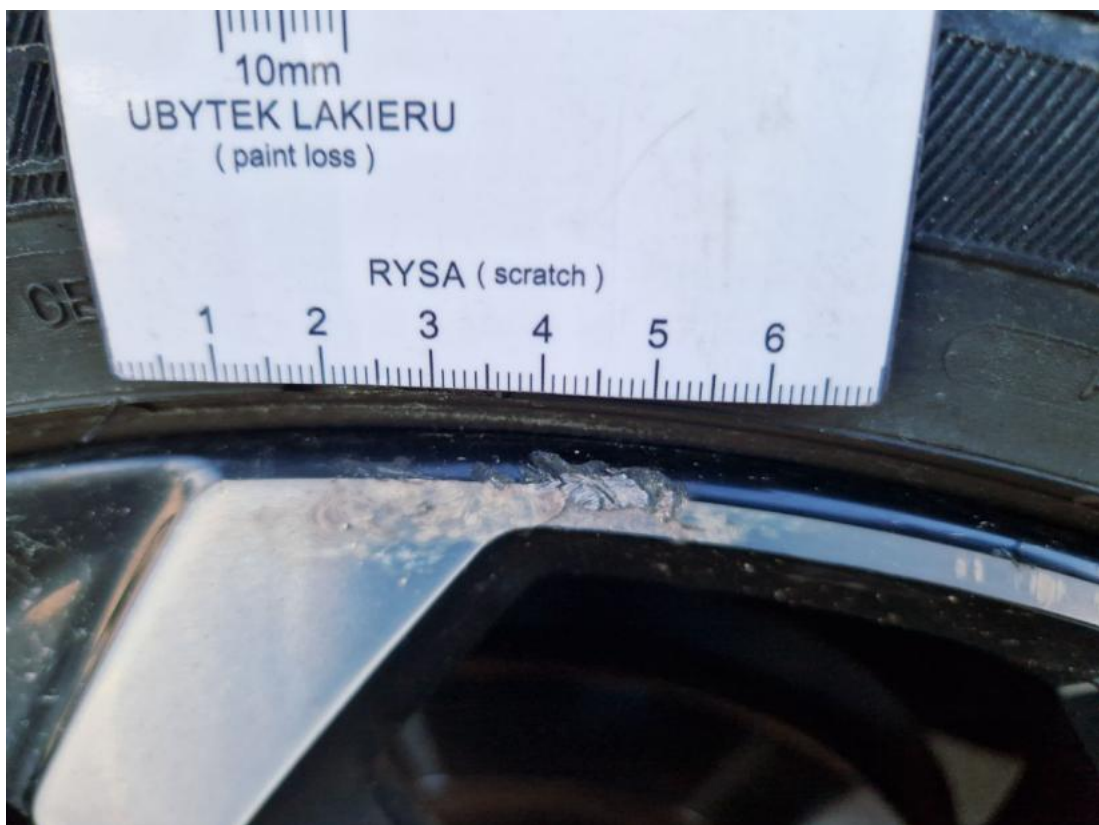

Fot. 54

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58


Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

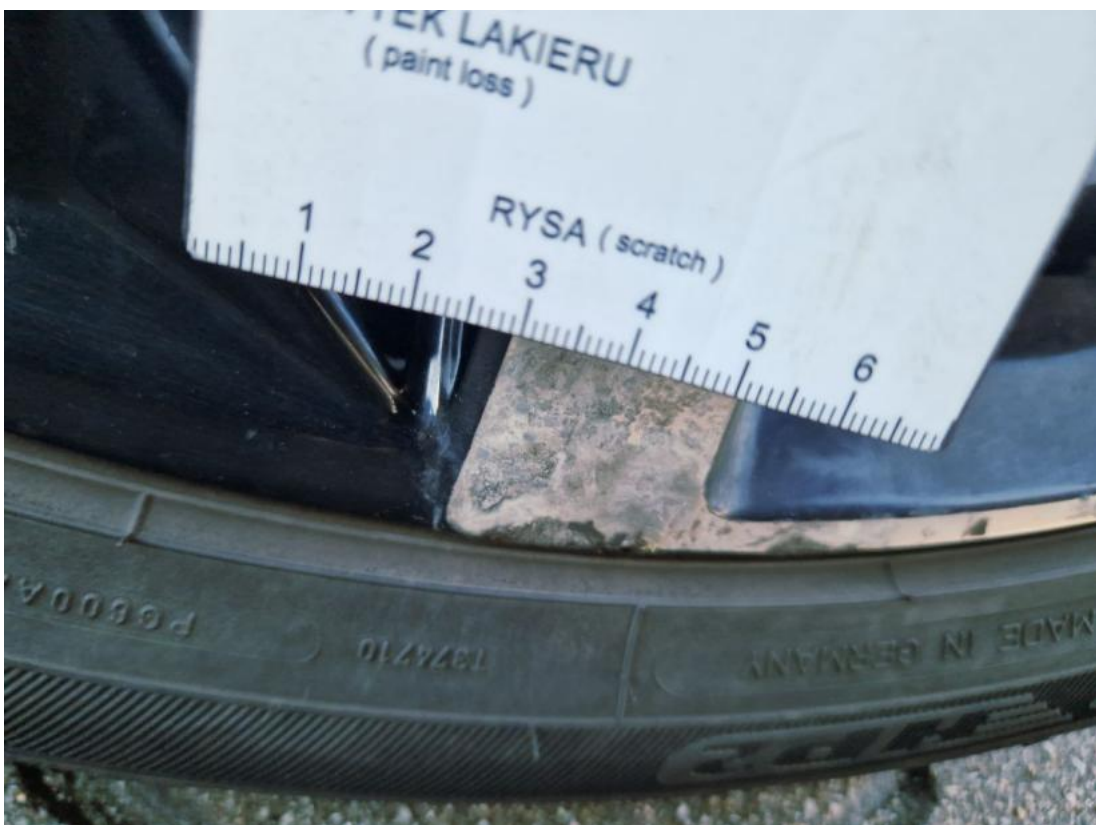

Fot. 60


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

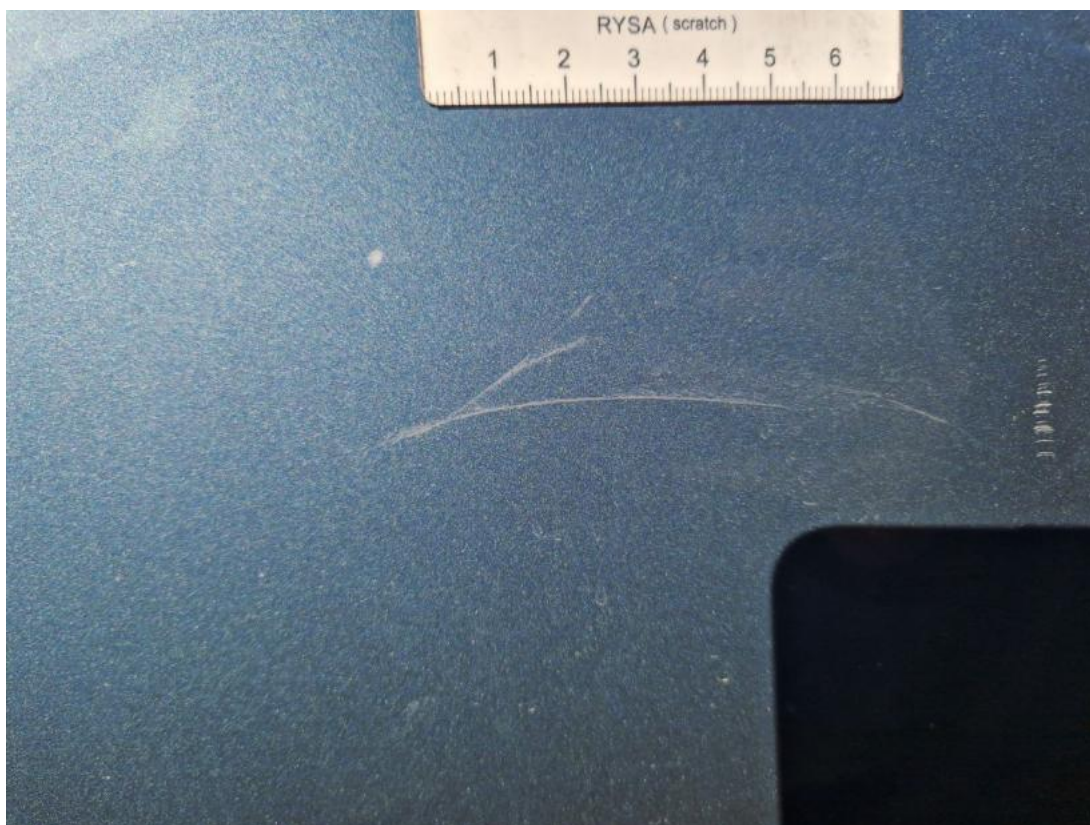

Fot. 62

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

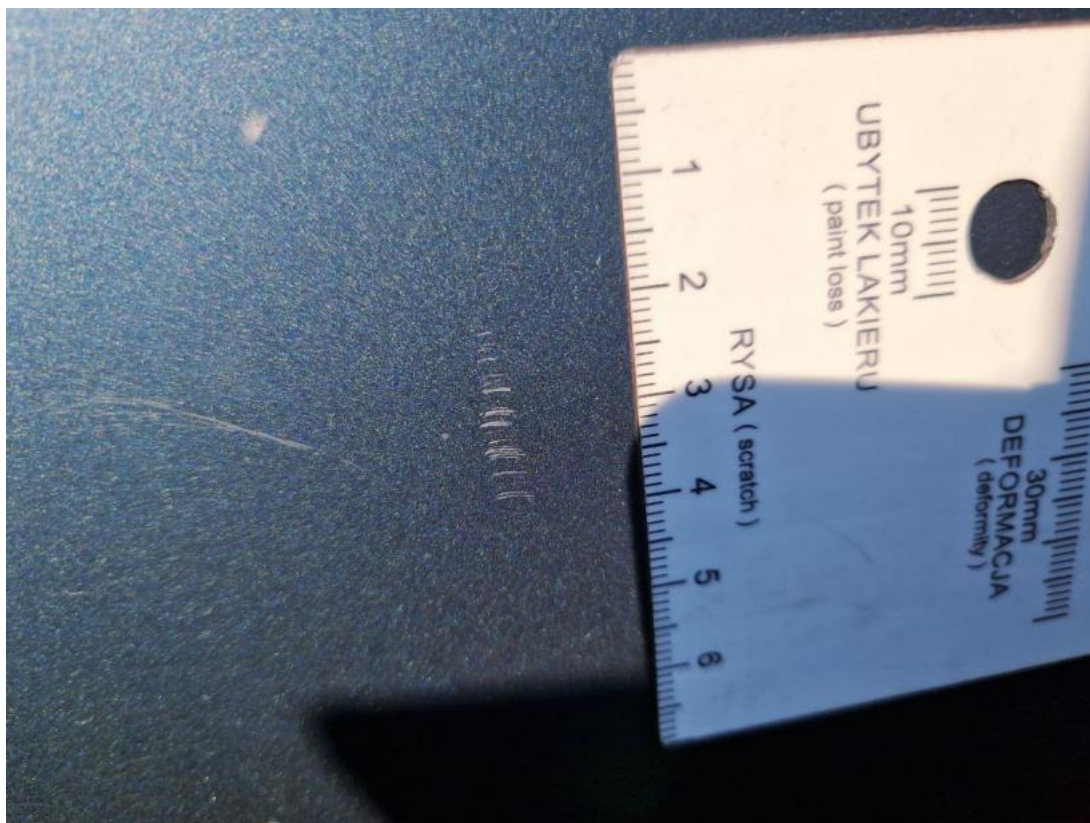

Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68


Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

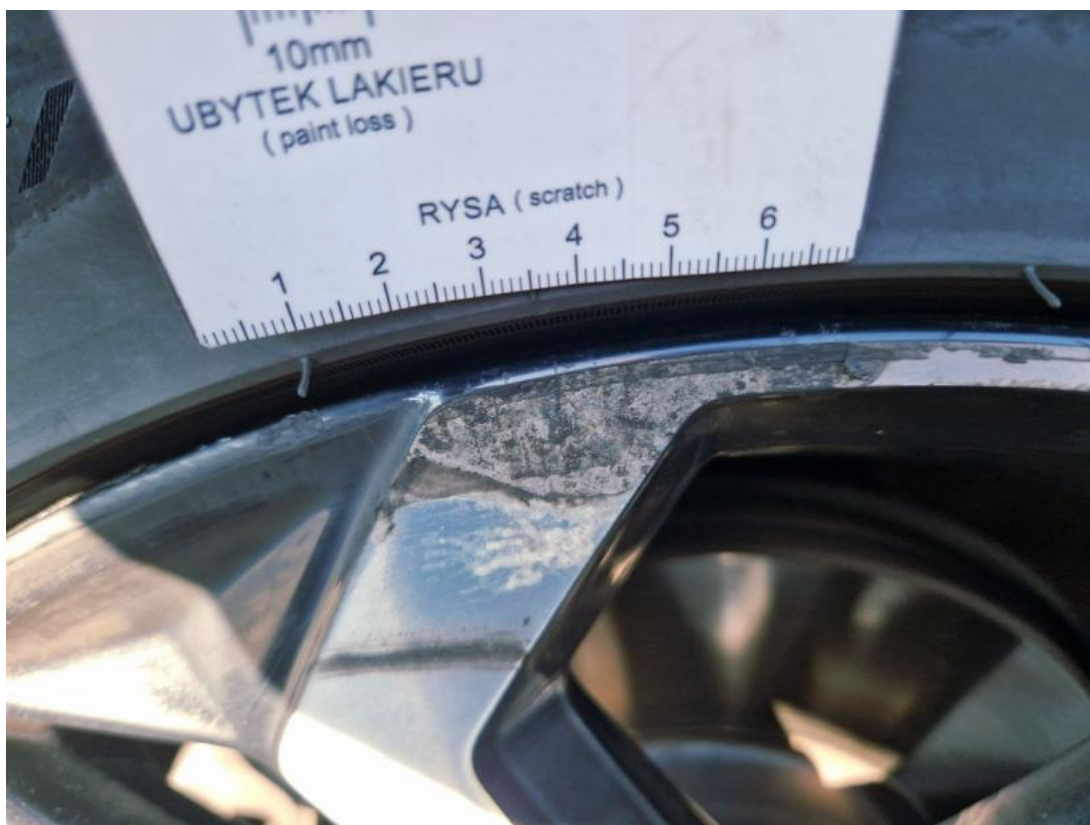

Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2