

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                   |                  |                                |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Numer raportu | 09747/2/26-15201                                  | Data raportu     | 10-02-2026                     |
| Rzeczoznawcy  | Marcin Sosnowski.<br>mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) | Data oględzin    | 09-02-2026                     |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/08007/26/01/30                       | Miejsce oględzin | AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK... |

### Dane pojazdu

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>JSAAZCA3S00542025</b>            |
| Marka, model                | SUZUKI Swift 20-24                  |
| Typ, wersja                 | Swift 1.2 Dualjet SHVS Premiu...    |
| Numer rejestracyjny         | WD2297S                             |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | benz./1197 ccm/61 kW                |
| Stan licznika               | 71 724 km                           |
| Data 1. rej./rok prod.      | 17-11-2021/2021                     |
| Data nast. bad. techn.      | 05-11-2026                          |
| Nadwozie                    | hatchback 5/5                       |
| Lakier                      | srebrny/2-warstwowy<br>metalizowany |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                        |



### Wyposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - asystent układu hamulcowego, Blokada skrzyni, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, Deska rozdzielcza z elementem w kolorze białym, Drzwi przednie z elementami bocznych w kolorze białym, ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC, Engine Auto Start Stop System - System Start/Stop, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Funkcja Guide me light, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Głośniki szerokopasmowe x4, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, skórzana ze sterowaniem radia i tempomatu, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klimatyzacja manualna, Lakier uni, Lampy LED Hi/Low (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Obrotomierz, Osłony chłodnicy czarna + elementy w kolorze chromu, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla kierowcy z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla pasażera z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, przód i tył, Poduszki powietrzne boczne przednie oraz kurtyny powietrzne przednie i tylne, Poduszki powietrzne czołowe, Półka bagażnika, Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z czujnikiem radarowym), Radio CD, MP3 z 4 głośnikami, Regulacja kolumny kierownicy pionowa, Schowki w drzwiach przednich, System Hill Hold Control - wspomaganie podjazdu na wzniesienie, System bezpiecznego pedału hamulca i sprzęgła (zapada się w przypadku kolizji czołowej), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX, System podpowiedzi zmiany biegów GSI, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło stop, Tylne oparcie składane, dzielone asymetrycznie 60:40, Zagłówki 3 szt, Uchwyty na kubki, przód i tył, Wskaźnik załączonego biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metalik, Alarm, Czujniki parkowania - tył, Koło zapasowe, Radio Pioneer

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | DEBICA, FRIGO  | 175/65 R15 84T | 4,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO  | 175/65 R15 84T | 4,0 mm           |
| tylna    | prawe | DEBICA, FRIGO  | 175/65 R15 84T | 4,0 mm           |
|          | lewe  | DEBICA, FRIGO  | 175/65 R15 84T | 4,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupki środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupki środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 6    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 7    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 8    | Dach                                    | do 150                                     |
| 9    | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 10   | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 12   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 13   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa   | do 150                                     |
| 14   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |
| 15   | Pokrywa bagażnika                       | do 150                                     |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek przedni lewy  | 150 - 300                                  |
| 2    | Słupek przedni prawy | 150 - 300                                  |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                   | Opis uszkodzeń          | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Błotnik tylny R                 | zarysowanie, wgniecenie | WY        | 6.4           |
| 2    | Okładzina zderzaka przedniego   | zarysowanie             | NA        |               |
| 3    | Błotnik przedni L               | wgniecenie              | NA        | 1.2           |
| 4    | Dach                            | odpryski lakieru        | NA        |               |
| 5    | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L    | zarysowanie             | NA        |               |
| 6    | Słupek środkowy (B) L           | liczne, wgniecenie      | NA        | 3             |
| 7    | Okładzina zderzaka tylnego      | odpryski lakieru, inne  | NA        | 0.2           |
| 8    | Błotnik tylny L                 | zarysowanie, wgniecenie | NA        | 0.7           |
| 9    | Tapicerka siedziska 1.rząd L    | zabrudzenie             | NA        |               |
| 10   | Błotnik przedni R               | wgniecenie              |           |               |
| 11   | Pokrywa przednia                | odpryski lakieru        |           |               |
| 12   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | zarysowanie             |           |               |
| 13   | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | wgniecenie              |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**


Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

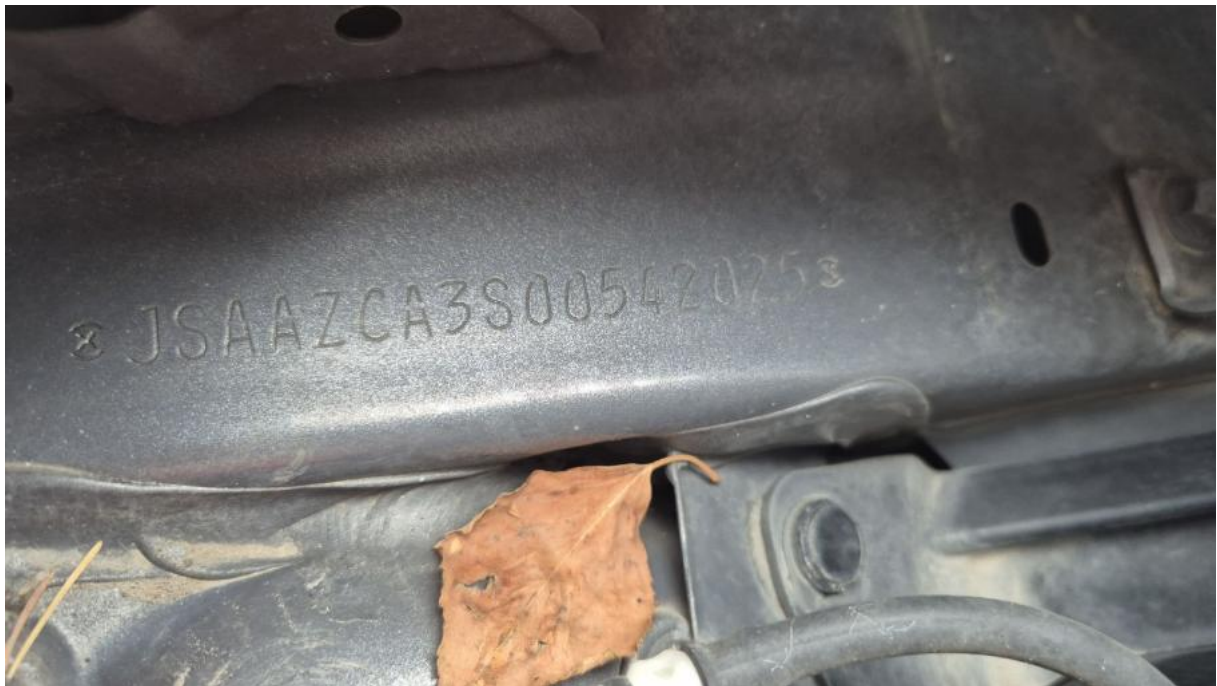

**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**


Dowód rej. Str. 1

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 29**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

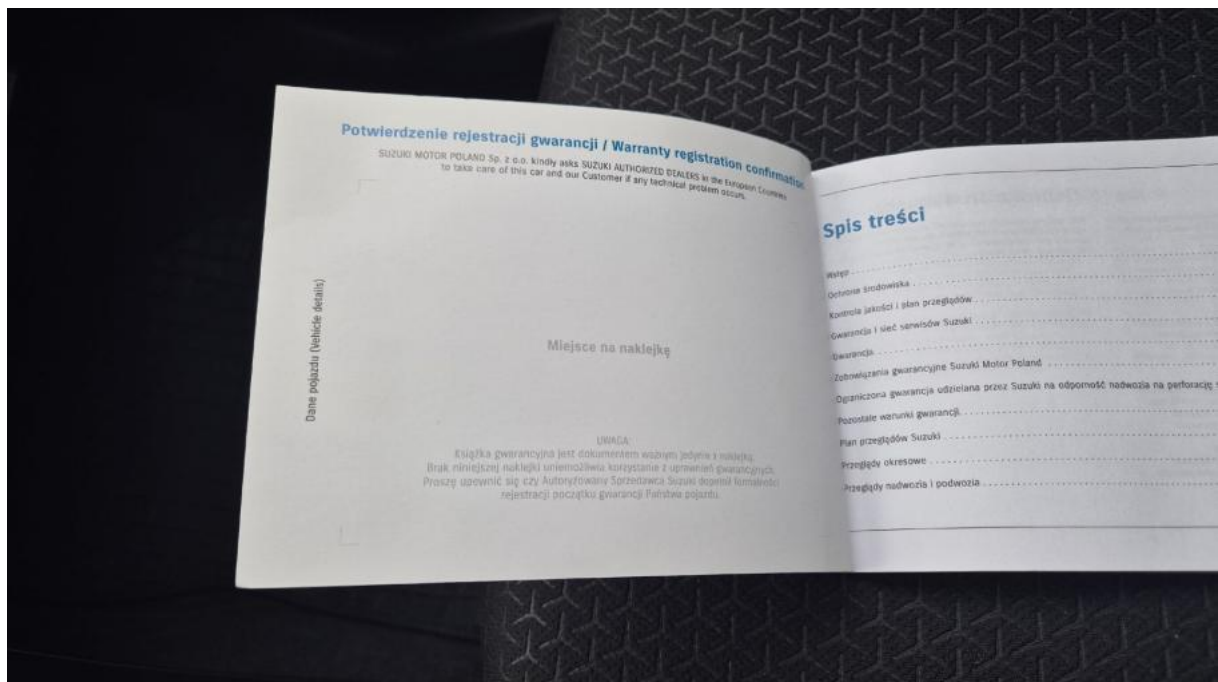

**Fot. 30**

Książka serwisowa – dane

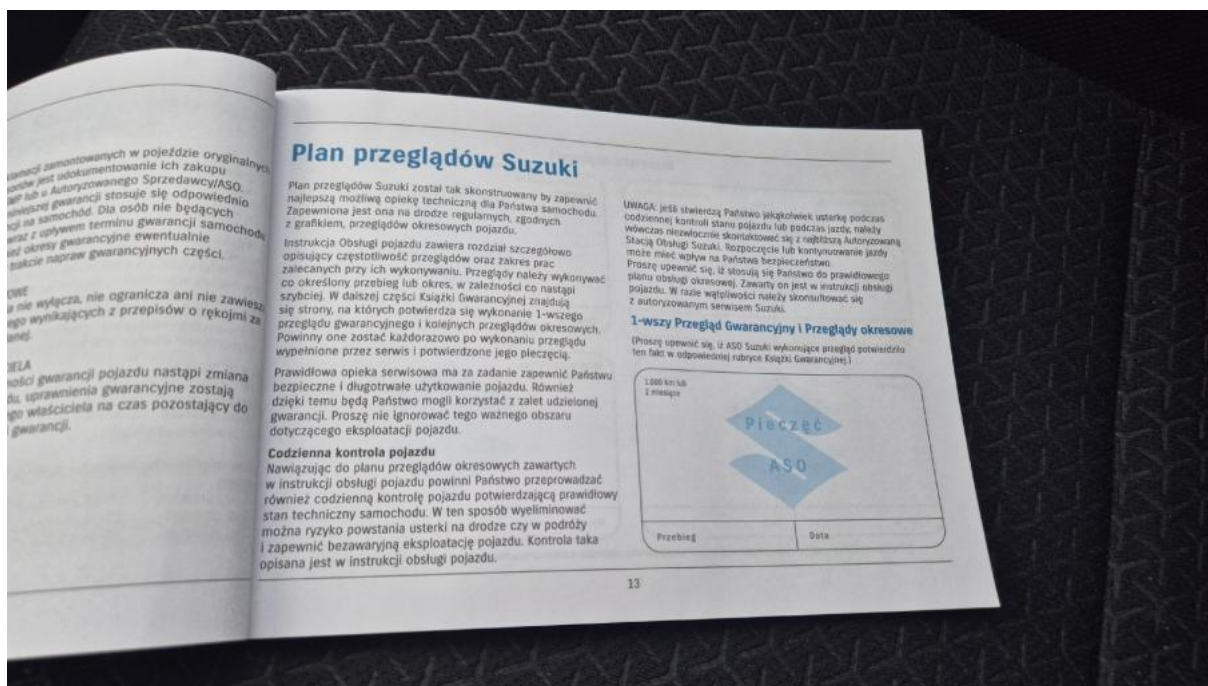DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**Fot. 11**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Fot. 32**

Instrukcja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 36**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 42**

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Dach - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 44**

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 50**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Fotel prz. praw. - Inne 1