

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217698/1/26-11401	Data raportu	09-01-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-12-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/100751/25/12/18	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA8B11030AE92681
Marka, model	BMW Seria 3 [F30/F80] 15-18
Typ, wersja	330i xDrive Advantage aut
Numer rejestracyjny	GD5W011
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/185 kW
Stan licznika	137 450 km
Data 1. rej./rok prod.	30-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	09-08-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Dodatkowe gniazda 12V, Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Elektroniczna blokada dyferencjału, Felgi aluminiowe 17 V Spoke 395 z ogumieniem, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lampy tylne w technologii diodowej LED, Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Podłokietnik tylny, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Reflektory przednie diodowe, Servotronic, System Auto Start Stop, System alarmowy sterowany pilotem, Szyby atermiczne, Tapicerka tkaninowa Move, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Diodowe reflektory przednie (LED), Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Lakier metalik, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Polska wersja językowa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, LM005	225/50 17 98V	2,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM005	225/50 17 98V	2,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, LM005	225/50 17 98V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM005	225/50 17 98V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Dach	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200
3	Drzwi przednie lewe	150 - 200
4	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 500

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000
2	Pokrywa bagażnika	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rozerwanie	WY	2.3
2	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk, pęknięcie	WY	2
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R	brak	WY	
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
6	Okladzina zderzaka tylnego	pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.8
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
12	Zaślepka klamki L	rysa/odprysk		
13	Nakładka oparcia 1.rząd R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1

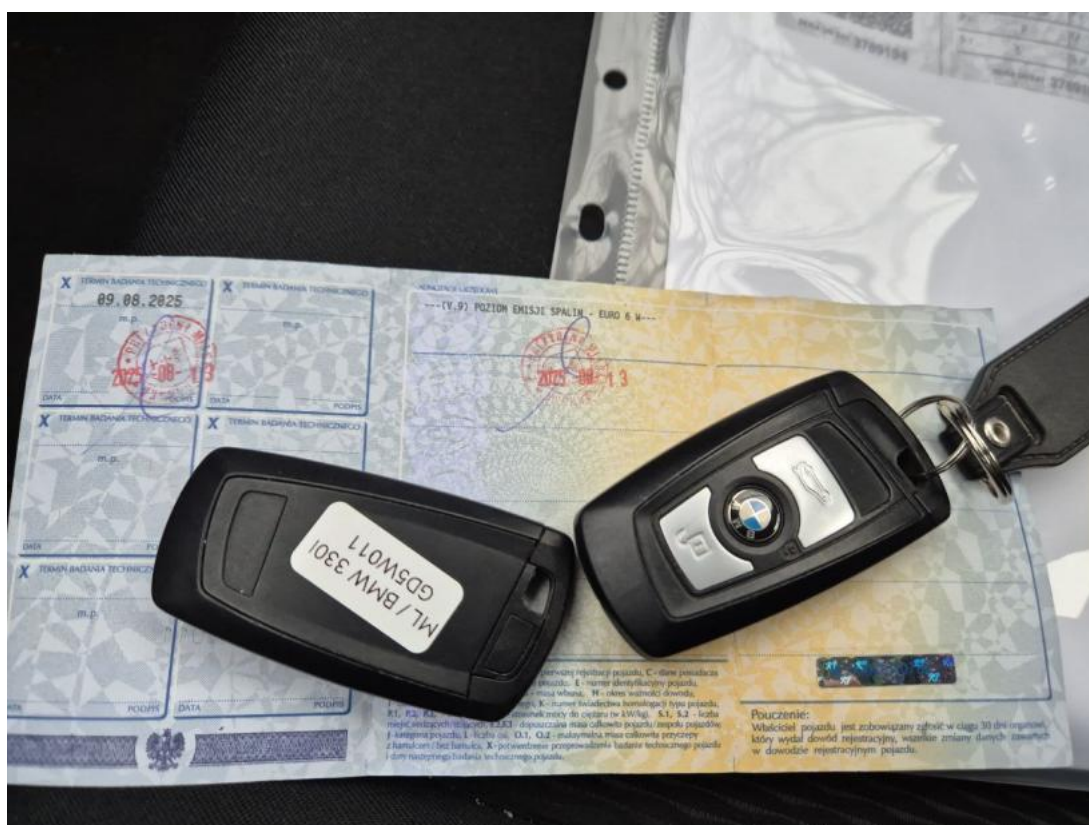

Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

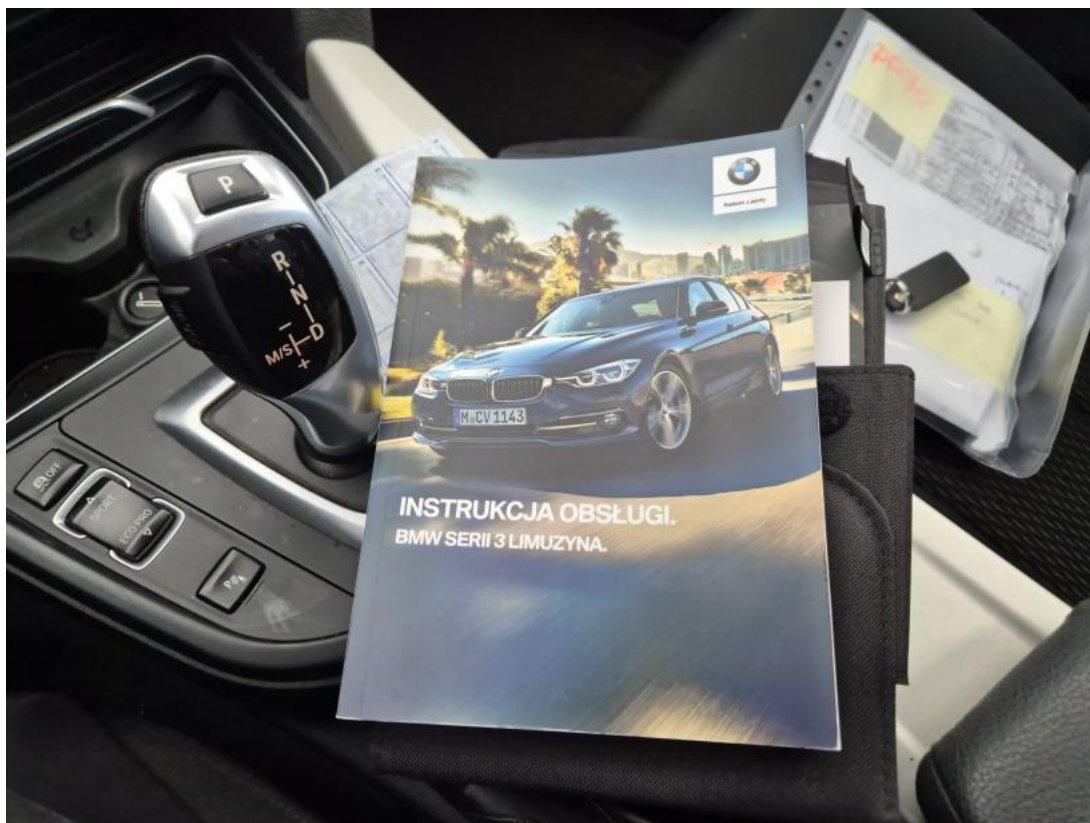

Fot. 29
Instrukcje




Fot. 30
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

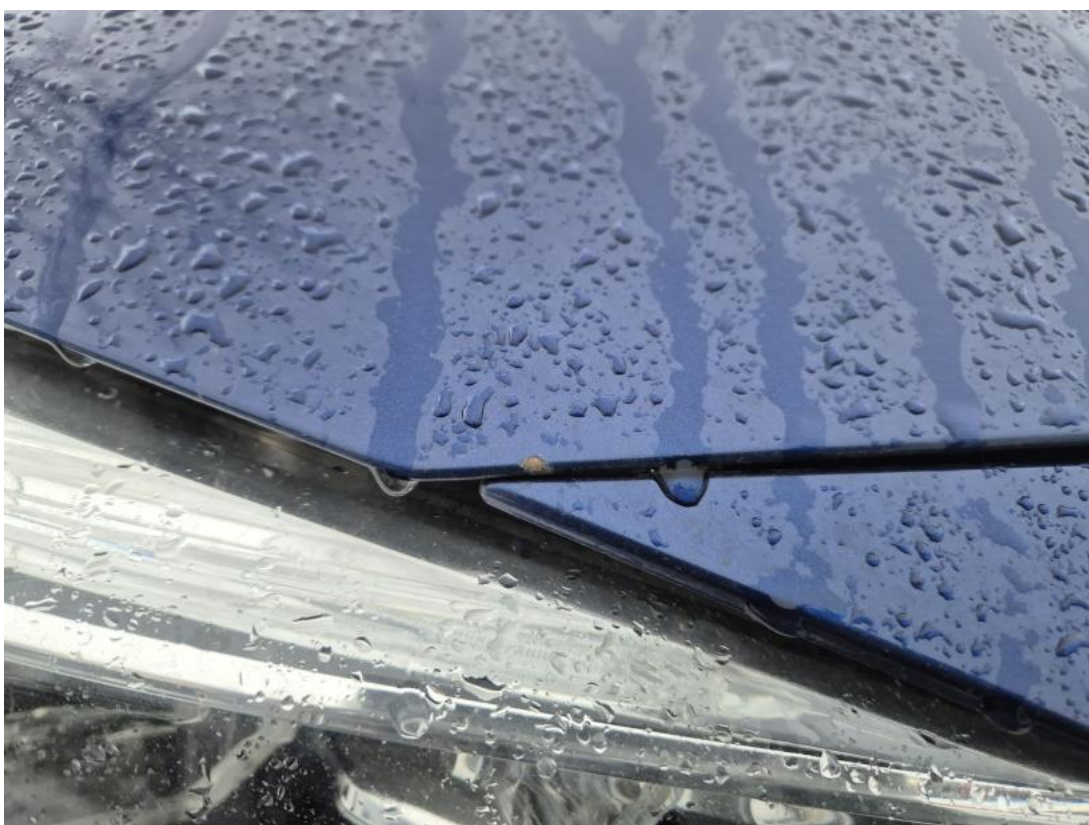

Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

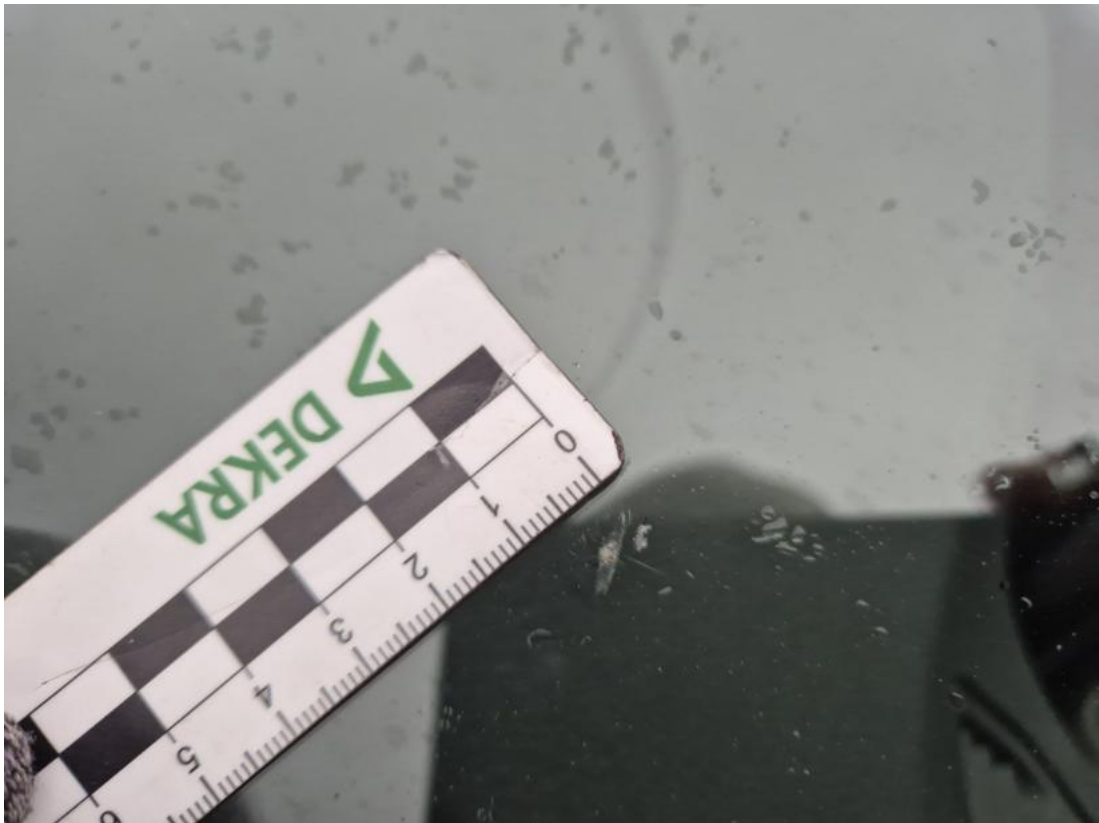

Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Reflektor P - Inne 1



Fot. 40

Reflektor P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Ośłony fotela prz. P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1